

53-1002367-01
8 August 2011



Brocade DCX 8510-4 Backbone

QuickStart Guide

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, the B-wing symbol, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron, and Wingspan are registered trademarks, and Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS, and VDX are trademarks of Brocade Communications Systems, Inc., in the United States and/or in other countries. Other brands, products, or service names mentioned are or may be trademarks or service marks of their respective owners.

Notice: This document is for informational purposes only and does not set forth any warranty, expressed or implied, concerning any equipment, equipment feature, or service offered or to be offered by Brocade. Brocade reserves the right to make changes to this document at any time, without notice, and assumes no responsibility for its use. This informational document describes features that may not be currently available. Contact a Brocade sales office for information on feature and product availability. Export of technical data contained in this document may require an export license from the United States government.

The authors and Brocade Communications Systems, Inc. shall have no liability or responsibility to any person or entity with respect to any loss, cost, liability, or damages arising from the information contained in this book or the computer programs that accompany it.

The product described by this document may contain "open source" software covered by the GNU General Public License or other open source license agreements. To find out which open source software is included in Brocade products, view the licensing terms applicable to the open source software, and obtain a copy of the programming source code, please visit <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Corporate and Latin American Headquarters
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
Tel: 1-408-333-8000
Fax: 1-408-333-8101
E-mail: info@brocade.com

Asia-Pacific Headquarters
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
Tel: +8610 6588 8888
Fax: +8610 6588 9999
E-mail: china-info@brocade.com

European Headquarters
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
Tel: +41 22 799 5640
Fax: +41 22 799 5641
E-mail: emea-info@brocade.com

Asia-Pacific Headquarters
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
Tel: +8620 3891 2000
Fax: +8620 3891 2111
E-mail: china-info@brocade.com

Document History

Document Title	Publication Number	Summary of Changes	Publication Date
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone QuickStart Guide</i>	53-1002178-01	New document.	April 2011
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone QuickStart Guide</i>	53-1002178-02	Several small changes, including new graphic, genericized text, new online link, IP address and PID clarifications.	August 2011

In this guide

• Introduction	3
• Safety notices	4
• Brocade DCX 8510-4, port side	4
• Brocade DCX 8510-4, nonport side	7
• Time and items required for installation	8
• Site planning and safety guidelines	9
• Items included with the Brocade DCX 8510-4	10
• Unpacking and installing the Brocade DCX 8510-4	11
• Providing power to the Brocade DCX 8510-4	12
• Managing cables	13
• Installing QSFP cables (optional)	15
• Establishing a serial connection and logging on to Brocade DCX 8510-4	18
• Configuring IP addresses	20
• Establishing an Ethernet connection	21
• Customizing a switch name	21
• Customizing a chassis name	22
• Setting the Domain ID	22
• Verifying the persistent PID feature	22
• Confirming software licenses	25
• Backing up the configuration	26

Introduction

This guide provides instructions for unpacking, installing, and setting up a Brocade DCX 8510-4 as a standalone unit quickly. Note the following additional documentation:

- For detailed installation and configuration instructions, refer to the *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual*.
- For rack-specific installation instructions, refer to the appropriate rack mount or mid-mount installation procedures.

The Brocade DCX 8510-4 can be installed in the following ways:

- As a standalone unit on a flat surface.
- In a chassis with the Port Side Exhaust Kit (provided) in a Brocade-qualified rack.
- In a 19-in. Electronic Industries Association (EIA) cabinet, using a Brocade 8510-4, DCX-4S Rack Mount Kit (either a 27-31 in. or 18-34 in. kit depending on rack used).
- In a mid-mount telecommunications (Telco) rack, using the Brocade 8510-4, DCX-4S Mid-Mount Rack Kit available from your Brocade DCX 8510-4 supplier (optional).

The basic configuration steps required to set up the Brocade DCX 8510-4 Backbone are listed in this guide. Additional configuration information is provided in the *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* and the *Fabric OS Administrator's Guide*.

ATTENTION

In order to comply with EMI certification, the door of the Brocade DCX 8510-4 must be installed. It is also recommended that the rubber port plugs be installed in the core blade QSFP sockets if QSFP cables are not used.

Safety notices

When using this product, observe the danger, caution, and attention notices in this manual. The notices are accompanied by symbols that represent the severity of the safety condition.

NOTE

Translated safety notices are in the *Brocade Product Safety Notices* publication, which is on the CD-ROM that accompanies this product.

The danger and caution notices are listed in numerical order based on their IDs, which are displayed in parentheses, for example (D004), at the end of each notice. Use this ID to locate the translations of these danger and caution notices in the *Brocade Product Safety Notices*.

Danger notices

A danger notice calls attention to a situation that is potentially lethal or extremely hazardous to people. A lightning bolt symbol accompanies a danger notice to represent a dangerous electrical condition. Read and comply with the following danger notice before installing or servicing this device.

**DANGER**

Use the supplied power cords. Ensure the facility power receptacle is the correct type, supplies the required voltage, and is properly grounded. (D004)

Caution notices

A caution notice calls attention to a situation that is potentially hazardous to people because of some existing condition. Read and comply with the following caution notice before installing or servicing this device.

**CAUTION**


Use safe lifting practices when moving the product. (C015)

Brocade DCX 8510-4, port side

The following figures show a sample configuration of the port side of the Brocade DCX 8510-4.

NOTE

Airflow for the Brocade DCX 8510-4 is from the nonport (non-cable) side to the left-hand side of the chassis as you look from the port side. If you use the Port Side Exhaust Kit the air vents are on the port side of the chassis.

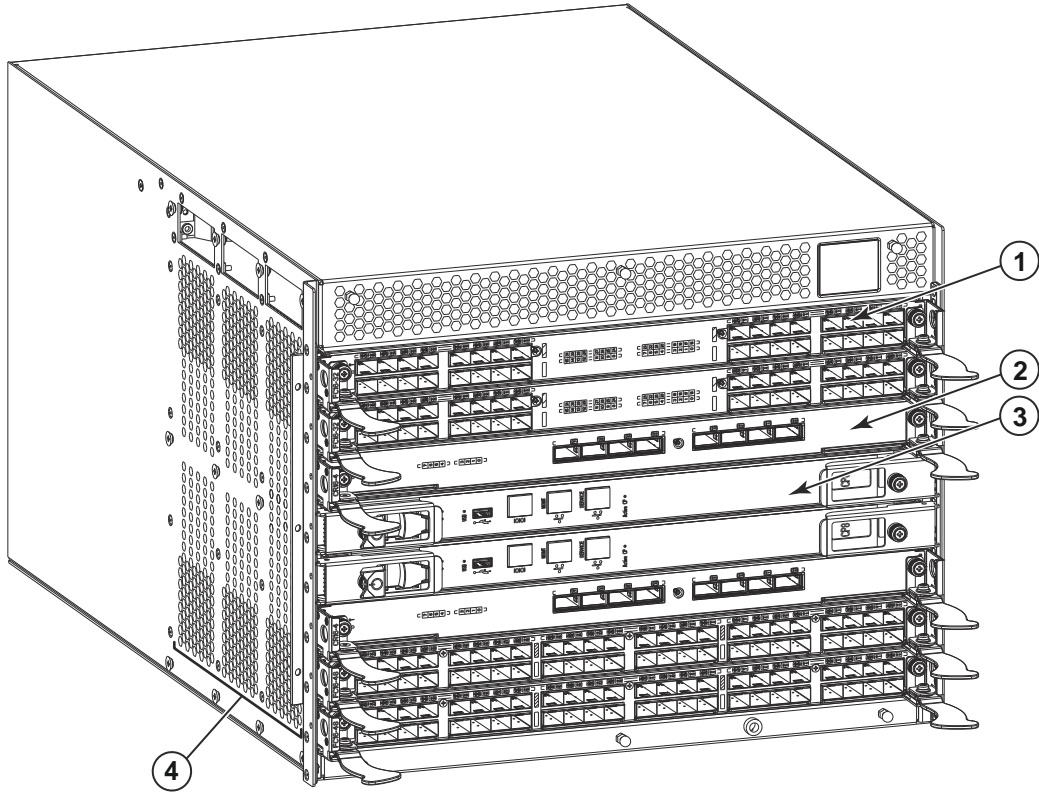

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | FC16-48 port blade (example, 4x) | 3 | Control processor blade (CP8) (2x) |
| 2 | Core switch blade (CR16-4) (2x) | 4 | Exhaust vent |

FIGURE 1 Port side of the Brocade DCX 8510-4 (sample configuration)

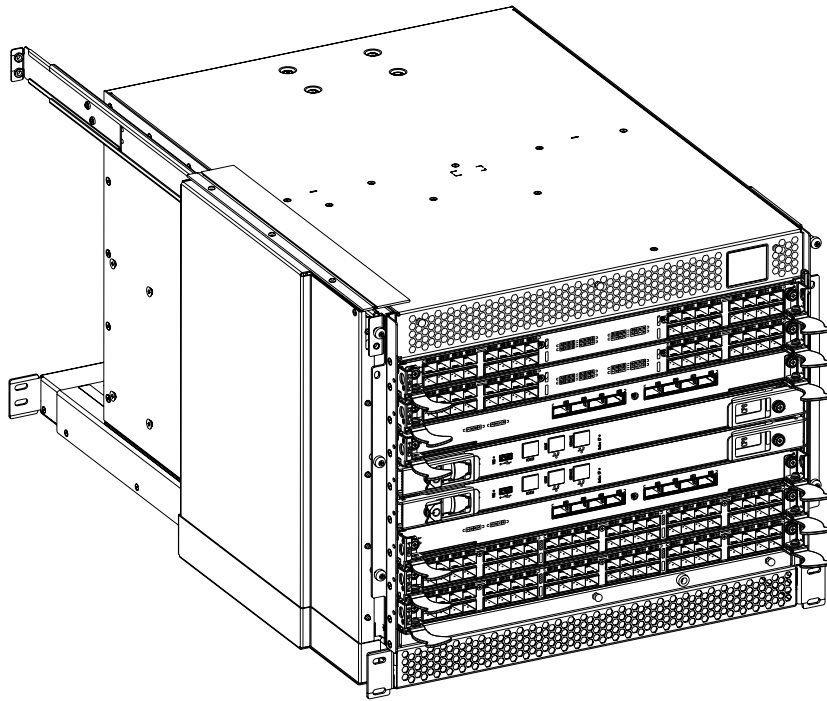


FIGURE 2 Port side of the Brocade DCX 8510-4 with the port side exhaust kit installed (sample configuration)

The following figure illustrates the change in the airflow pattern when the Port Side Exhaust Kit is installed.


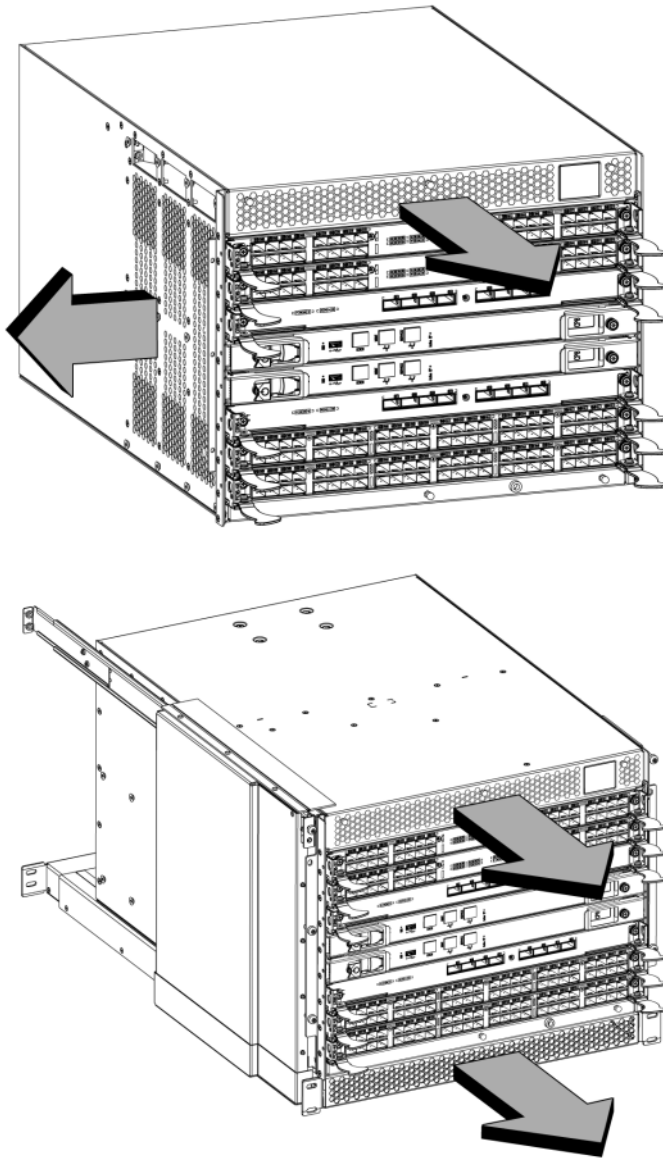


FIGURE 3 Airflow comparison of the Brocade DCX 8510-4 without (above) and with (below) the port side exhaust kit installed (sample configuration)

Brocade DCX 8510-4, nonport side

The following figure shows a sample configuration of the nonport side view of the Brocade DCX 8510-4.

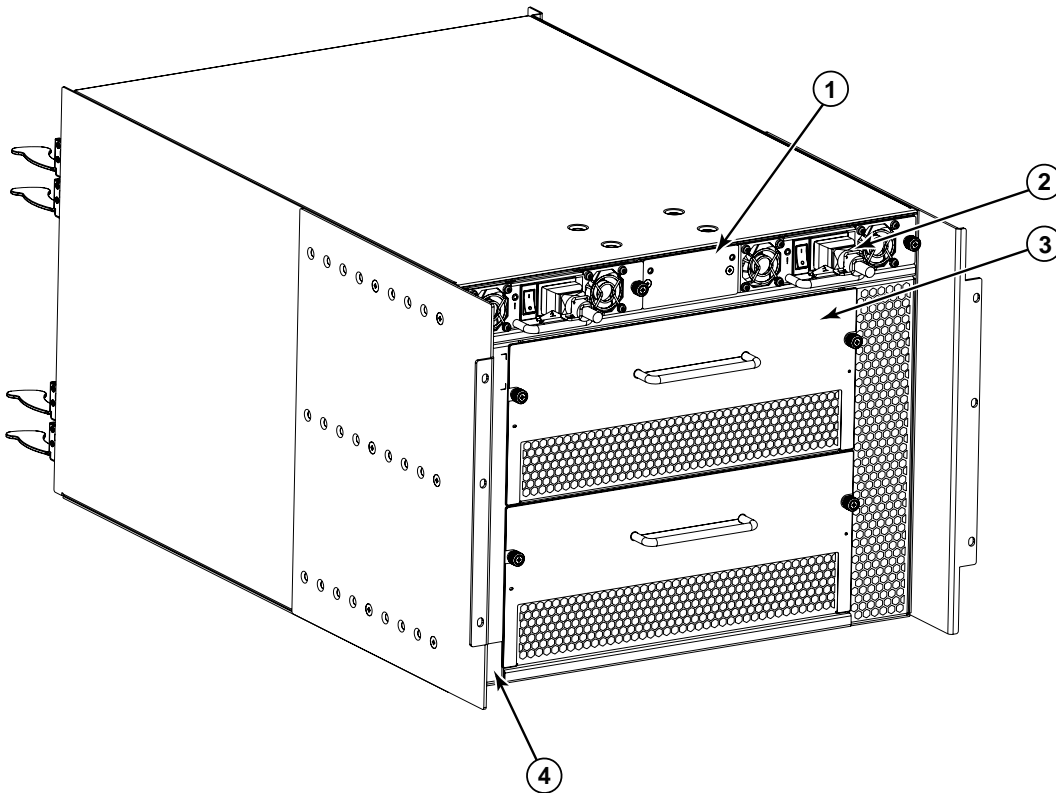

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | WWN card bezel (logo plate - WWN card behind) | 2 | Power supply (2x) |
| 3 | Blower assembly (2x) | 4 | Label with serial number and WWN |

FIGURE 4 Nonport side of the Brocade DCX 8510-4 (sample configuration)

Time and items required for installation

You can set up and install the Brocade DCX 8510-4 in the following ways:

- As a standalone unit on a flat surface.
- In a 19-in. Electronic Industries Association (EIA) cabinet, using a Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Rack Mount Kit (either a 27-31 in. or 18-34 in. kit depending on rack used).
- In a chassis with the Port Side Exhaust Kit (provided) in an approved rack.
- In a mid-mount telecommunications (Telco) rack, using the Mid-Mount Rack Kit available from your Brocade DCX 8510-4 supplier.

This chapter describes how to set up the Brocade DCX 8510-4 as a standalone unit. For rack-mount installation instructions, refer to the appropriate manual as described in the following table.

The following table describes the main installation and setup tasks, the estimated time required for each, and the items required to complete the task based on a fully populated Brocade DCX 8510-4 (192 Fibre Channel ports using the FC16-48 port blades). Configurations with fewer ports require less time. These time estimates assume a prepared installation site and appropriate power and network connectivity.

TABLE 1 Installation tasks, time, and items required

Installation task	Time estimate	Items required
Site preparation and unpacking Brocade DCX 8510-4	30 minutes	1/2-in. socket wrench (to remove pallet bolts). #2 Phillips screwdriver (for cable management comb). Pallet jack. Hydraulic lift or assisted lift, able to raise to a minimum of 140 cm (55 in.), with a minimum capacity of 113 kg (250 lb). The Brocade DCX 8510-4 weighs 68 kg (150 lb) with four FC16-48 port cards installed (192 ports).
Installing rack mount kit or port side exhaust kit	30 minutes	Refer to the one or more of the following if you are mounting the Brocade DCX 8510-4 in a rack: <i>Brocade Port Side Exhaust Kit Installation Procedure</i> <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Mid-Mount Rack Kit Installation Procedure</i> or <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Rack Kit Installation Procedure</i> .
Mounting and securing Brocade DCX 8510-4 in rack	30 minutes	
Installing power cables and powering on the Brocade DCX 8510-4	20 minutes	Power cables (provided in the Brocade DCX 8510-4 accessory kit).
Establishing serial connection, logging on to Brocade DCX 8510-4, and configuring IP addresses	20 minutes	Serial cable (provided in the accessory kit). Workstation computer with a serial port or terminal server port and a terminal emulator application (such as HyperTerminal). Ethernet IP addresses for the Brocade DCX 8510-4 chassis and for both control processor blades: total three addresses.
Installing an Ethernet cable, opening a Telnet session, and configuring the Brocade DCX 8510-4 domain ID, date and time, and additional system parameters. Verify and back up configuration.	20 minutes	Ethernet cabling (optional) for Telnet access. Refer to the <i>Fabric OS Administrator's Guide</i> .
Installing transceivers as needed	20 minutes (longer if using high-density port blades)	SFP+, mSFP, and QSFP optical transceivers as needed.
Attaching fiber optic cables, cable ties, and cable guides	2-3 hours	Fiber optic cables, cable ties, and cable comb.

Site planning and safety guidelines

NOTE

Read the safety notices before installation ("[Safety notices](#)").

Read "Power specifications" in the Brocade DCX 8510-4 Hardware Reference Manual appendix to plan for meeting power supply standards before installing the chassis.

Read "[Managing cables](#)" to plan for cable management.

The following steps are required to ensure correct installation and operation.

1. Provide a space that is 9 rack units (9U) high, 61.19 cm (24.09 in.) deep, and 43.74 cm (17.22 in.) wide. 1U is equal to 4.45 cm (1.75 in.). If you do not use the provided port side exhaust kit, the space needs to be only 8 rack units (8U) high.

Plan to install the Brocade DCX 8510-4 with the nonport side facing the air-intake aisle. The Brocade DCX 8510-4 can be installed facing either direction, if serviceability and cooling requirements are met.

2. Ensure that dedicated electrical branch circuits with the following characteristics are available:

NOTE

See “Power specifications” in the “Specifications” appendix for specific requirements depending on your chassis configuration.

- 200 – 240 VAC, 50–60 Hz (two branch circuits) - recommended for high availability and maximum blade usage
- Two cables for 200 - 240 VAC service
- Protected by a circuit breaker in accordance with local electrical codes
- Supply circuit, line fusing, and wire size adequate to the electrical rating on the chassis nameplate
- Location close to the chassis and easily accessible
- Grounded outlets installed by a licensed electrician and compatible with the power cords

ATTENTION

To maximize fault tolerance, connect each power cord to a separate power source.

3. Plan for cable management before installing the chassis.

Cables can be managed in a variety of ways, such as by routing cables below the chassis, to either side of the chassis, through cable channels on the sides of the cabinet, or by using patch panels.

4. Ensure that the following is available for configuration of the Brocade DCX 8510-4:
 - Workstation with an installed terminal emulator, such as HyperTerminal
 - Serial cable (provided)
 - Three Ethernet cables (including one spare)
 - Access to an FTP server for backing up the switch configuration or collecting **supportsave** output data (optional)
 - A Brocade USB stick for collecting **supportsave** output data (optional)
 - Transceivers (copper and optical) and compatible cables
5. Ensure that the air intake and exhaust vents have a minimum of two (2) inches of airspace.
6. Ensure that the air temperature on the air intake side is less than 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) during operation.

Items included with the Brocade DCX 8510-4

The Brocade DCX 8510-4 ships with the following:

- Brocade DCX 8510-4 chassis, populated with:
 - Control processor blades (CP8)
 - Core switch blades (CR16-4)
 - Port blades, application blades, and encryption blades (included based on customer specification)
 - Blade slot filler panels (for slots not filled by blades)
 - Port side exhaust kit (included based on customer specification)
 - WWN cards
 - WWN bezel (logo plate)
 - Power supplies
 - Power supply filler panel (included if there is only one power supply)
 - Blower assemblies
 - Cable management finger assemblies
 - Chassis door
- Accessory kit containing the following items:
 - *Brocade DCX 8510-4 Backbone QuickStart Guide*
 - Brocade Documentation CD (contains documents related to the Brocade DCX 8510-4)
 - ESD grounding strap
 - USB device
 - RS-232 serial cable. The RS-232 cable has an adapter at one end that can be removed to provide an RJ-45-style connector.
- Brocade DCX 8510-4, DCX-4S rack mount kit with instructions

Order the Brocade-branded optical transceivers (SFP+, mSFP, and QSFP). The Brocade DCX 8510-4 supports SWL, LWL, and ELWL transceivers. The mSFPs and QSFPs are SWL transceivers only.

NOTE

For information about the SFP+, mSFP, and QSFP transceivers that are qualified for the Brocade DCX 8510-4, go to http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Unpacking and installing the Brocade DCX 8510-4

Use the following procedure to unpack and install your Brocade DCX 8510-4.



CAUTION

Use safe lifting practices when moving the product. (C015)

NOTE

A fully populated Brocade DCX 8510-4 (four FC16-48 port cards, 192 ports) weighs approximately 68 kg (150 lbs) and requires a hydraulic or assisted lift to install it.

1. Unpack the Brocade DCX 8510-4.
 - a. Cut the bands that encircle the packaging.
 - b. Remove the lid and the kits and foam from the top of the chassis.
 - c. Lift the cardboard box off the chassis and remove the plastic bag from around the chassis. Save the packing materials for use when returning the old chassis.
 - d. Leave the chassis on top of the plastic shipping tray if the chassis must be transported to the installation location.

NOTE

The Brocade DCX 8510-4 packaging does not incorporate a wood pallet and pallet brackets. The chassis sits on top of a plastic shipping tray.

2. Use a pallet jack or other assisted lift to transport the new chassis to the installation area. Doorways must be wider than 36 in. (91 cm) to accommodate the chassis.
3. Remove the Brocade DCX 8510-4 port side exhaust kit (if ordered), accessory kit, packing foam, and antistatic plastic from the chassis and set aside.
4. Remove the chassis door from the Brocade DCX 8510-4.
5. Remove the vertical cable management fingers.
6. Use a lift to raise the chassis to the correct level. If installing the chassis in a cabinet, follow the instructions provided by the rack kit manufacturer.
7. If applicable, lock the wheels of the lift.
8. Gently slide the chassis onto the final installation surface, ensuring that it remains supported during the transfer.
9. Ensure that the chassis is oriented so that the nonport side has access to intake air (cool).
10. Reinstall the vertical cable management fingers.
11. Reinstall the door. The door must be installed to meet EMI compliance.

Providing power to the Brocade DCX 8510-4

Complete the following steps to provide power to the chassis.

**DANGER**

Use the supplied power cords. Ensure the facility power receptacle is the correct type, supplies the required voltage, and is properly grounded. (D004)

1. Connect the two AC power cords to the two power supplies.
2. Connect the power cords to a power source with voltage of 200 to 240 VAC, 47 to 63 Hz or optionally to a power source with voltage of 110 to 120 VAC, 47 to 63 Hz. If using any application blades in the chassis, the 200 to 240 VAC option is necessary in order to achieve power supply redundancy.

ATTENTION

Use of the high-voltage line (200 to 240 VAC) is highly recommended because of better power-conversion efficiency.

For a fully-loaded DCX 8510-4 or DCX-4S, 200 to 240 VAC is required for high availability (ability to hot swap a failed power supply without affecting system operation).

3. Turn the AC power switches on the power supplies to **I**. The AC power switches light green when switched on and power is supplied.
4. The Brocade DCX 8510-4 performs a power-on self-test (POST) each time it is powered on. POST takes approximately 10 minutes and is complete when the indicator light activity displays the operational state.

You can bypass POST by using the **fastBoot** command. You can also disable POST for successive reboots on the Brocade DCX 8510-4 using the **diagDisablePost** command.

ATTENTION

Do not connect the switch to the network until the IP addresses are configured.

Managing cables

The vertical cable management fingers are attached to the rack to either side of the chassis door and allow for simple cable management. The fingers can be installed without service disruption.

Route the cables along the front of the blades to keep LEDs visible. Leave at least one meter of slack for each fiber optic cable to provide room to remove and replace blades.

ATTENTION

The minimum radius to which a 50 micron cable should be bent under full tensile load is 2 in. For a cable under no tensile load, that minimum is 1.2 in.

Cables can be organized and managed in a variety of ways, for example, using cable channels on the sides of the cabinet or patch panels to minimize cable management. Following is a list of recommendations:

NOTE

You should not use tie wraps with optical cables because they are easily overtightened and can damage the optic fibers.

- Plan for rack space required for cable management before installing the switch.
- Leave at least 1 m (3.28 ft) of slack for each port cable. This provides room to remove and replace the switch, allows for inadvertent movement of the rack, and helps prevent the cables from being bent to less than the minimum bend radius.
- If you are using Brocade ISL Trunking, consider grouping cables by trunking groups. The cables used in trunking groups must meet specific requirements, as described in the *Fabric OS Administrator's Guide*.
- For easier maintenance, label the fiber optic cables and record the devices to which they are connected.
- Keep LEDs visible by routing port cables and other cables away from the LEDs.
- Use Velcro[®] type straps to secure and organize fiber optic cables.

ATTENTION

Do not route the cables in front of the air exhaust vent, which is located at the top of the port side of the chassis. If you are using the Port Side Exhaust Kit with your Brocade DCX 8510-4, there is also an exhaust vent at the bottom of the port side of the chassis. Use the vertical cable management fingers to keep the cables away from this exhaust vent as well.


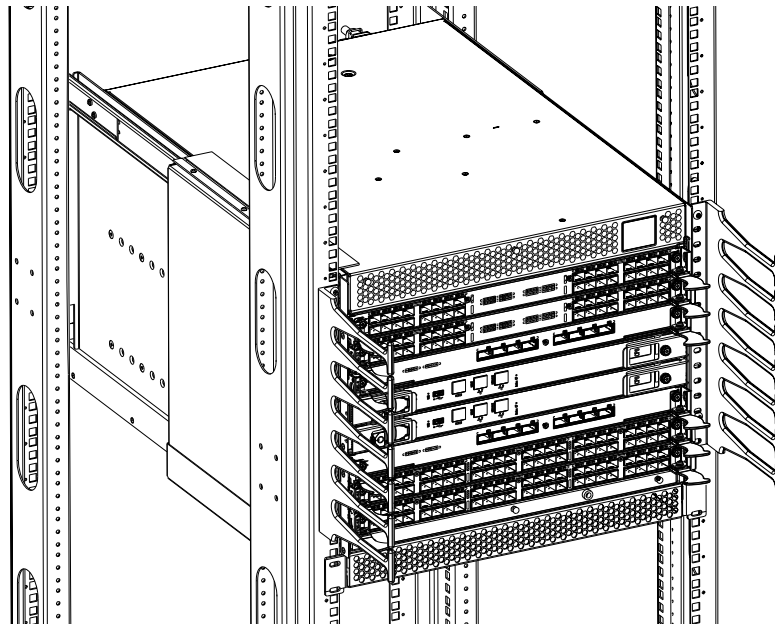


FIGURE 5 Vertical cable management finger assemblies

High density cabling

The FC8-64 high density port blade cannot use the standard LC cables because the pitch between optics in the new mini-SFP (mSFP) transceiver is smaller than in standard SFPs. Patch cables and panels can be used to attach standard size cabling to the blade if necessary. The figure below illustrates the mSFP to SFP patch cable. See “Best Practices Guide: High Density Cable Management Solutions” (available at <http://www.brocade.com>) for cable management guidelines for high-density port solutions, cable and patch panel part numbers.

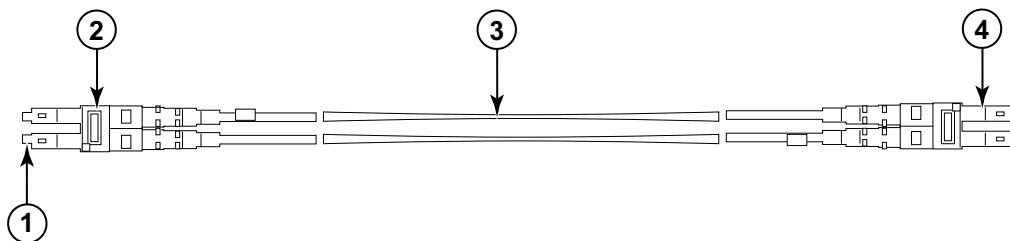

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| 1 | mSFP connector | 3 | 1.6 mm cable |
| 2 | Duplex clip (black) | 4 | SFP connector |

FIGURE 6 Cable design for the mSFP patch cables for the FC8-64 high density port blade

Please note that the duplex clip on the mSFP end of the cable is black for easier recognition. See the appendix for a listing of the qualified mSFP optical cables for the FC8-64 port blade.

If ISL Trunking is in use, group the cables by trunking group. The ports are color-coded to indicate which ports can be used in the same ISL Trunking group: eight ports marked with solid black ovals alternate with eight ports marked with oval outlines. See the appendix for a listing of supported cable speeds and distances.

Installing QSFP cables (optional)

Use this procedure to remove and replace a QSFP cable.

NOTE

The QSFP ports can be used only with an inter-chassis link (ICL) license. After the addition or removal of a license, the license enforcement is performed on the ports only when the **portdisable** and **portenable** commands are issued on the ports. An ICL license must be installed on all Brocade Backbones forming the ICL connection. Up to six neighboring Brocade 8510 series chassis can be combined with the QSFP cables.

NOTE

For the Brocade 8510 Backbones, an off-the-shelf QSFP cable up to 50 meters long can be used as an ICL cable.

ATTENTION

For the 8510 series models, if the QSFP cables are not used, make sure the rubber gaskets are in the QSFP transceivers.

The following table describes the connector port LED patterns and the recommended actions for those patterns.

TABLE 2 QSFP connector port LEDs

LED purpose	Color	Status	Recommended action
QSFP connector status	No light (LED is off)	No QSFP module, all four QSFP ports are disabled	No action required if QSFP no present or verify that the QSFP is fully inserted.
	Steady amber	QSFP module is in, all four ports have no signal/no sync.	No action required if QSFP only is installed or ensure that the cable is properly connected. If the LED remains amber, consult the Brocade DCX 8510-4 supplier.
	Blinking amber	Port is disabled or faulted, FC link activity, segmented, loopback mode, also during transition between QSFP cable insertion and confirmation.	Check for console messages or wait for all four ports to come online.
	Steady green	Both ends of QSFP cable are in and all ports are online. Full link is established.	No action required.

Follow this procedure to install the QSFP cables. Refer to the *Fabric OS Administrator's Guide* for the configuration procedure and requirements.

The figure below shows an QSFP cable and transceiver. The QSFP connectors on the core blades are labeled by trunk group (trunking is optional) for ease of installation. The subsequent figures shows acceptable cabling configurations for the ICL feature. The recommended topology is the parallel type where there are four QSFP cables connected between any pair of Brocade 8510 series chassis. The full mesh configuration is also supported.

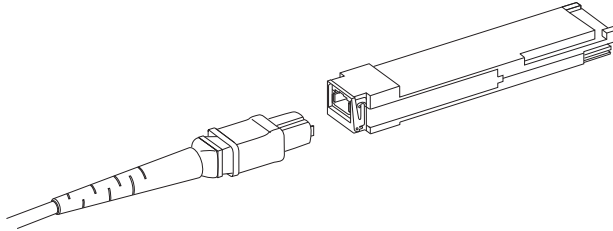


FIGURE 7 QSFP cable and transceiver

Installing a QSFP cable

Complete the following steps to replace a QSFP cable.


1. If the QSFP transceiver is being replaced, grasp the bail of the new QSFP and push the QSFP into the connector on the blade until it is firmly seated. The QSFP is keyed to fit into the connector in one way. The status LED initially blinks amber after installation, then displays steady amber.
2. Grasp the QSFP cable by the rubber housing and push it into the QSFP transceiver until it is firmly seated. The cable housing is keyed to fit into the QSFP in one way.

The status LED displays steady amber until both ends of the cable are inserted and the link is established. When the link is fully established, the LED displays steady green.

3. Repeat for each cable that requires replacement.
4. Once all the cables are attached, see the *Fabric OS Administrator's Guide* for the configuration procedure.

Possible QSFP cable configurations

The following figure illustrates one possible QSFP cable configuration between two 8510 series chassis. Up to six neighboring 8510 chassis can be connected as long as each of two cores in one chassis is interconnected with each of two cores in the next chassis. This provides for inter-chassis link (ICL) trunking between chassis, ensuring redundancy. Parallel connections between core blades are recommended, but both parallel and mesh cable arrangements are supported.

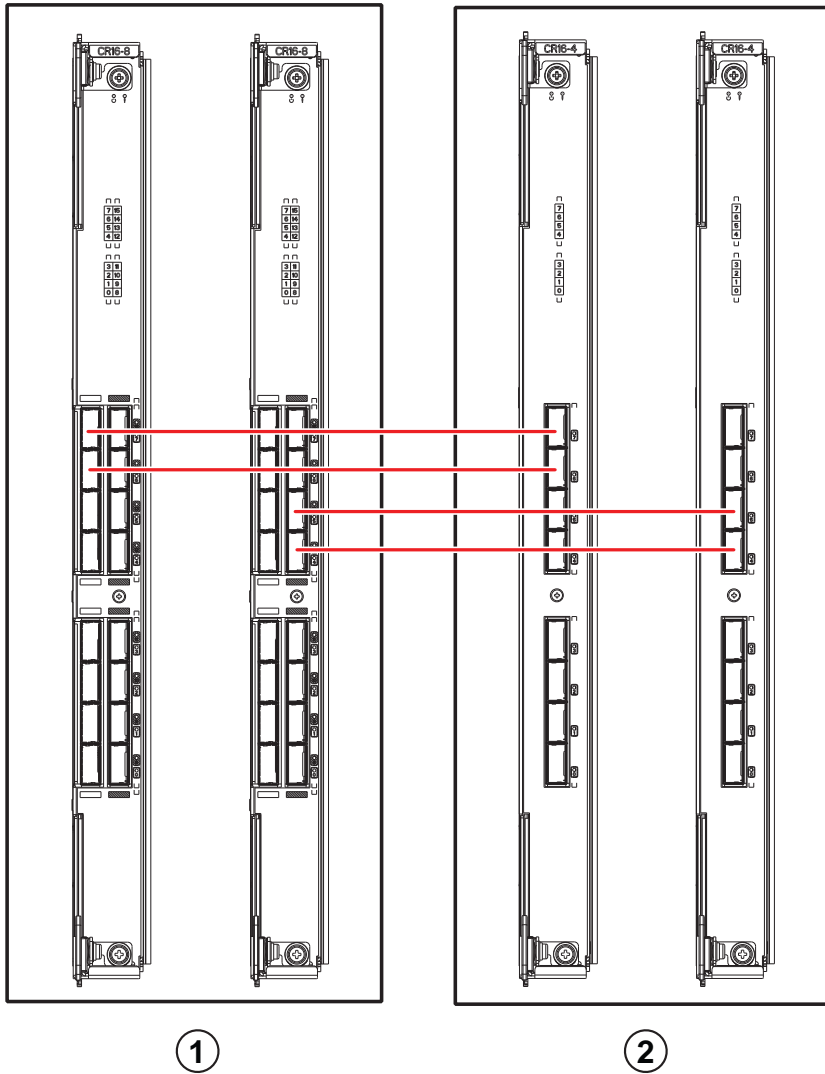

1 Chassis 1

2 Chassis 2

FIGURE 8 QSFP cable connections – 8510 sample configuration - parallel type

Six 8510 chassis can be connected in a core/edge configuration (two core/four edge) as shown in the figure below. Although 8510-8 chassis are shown in the figure, the chassis can be either 8510-4 or 8510-8. The cabling scheme should follow the parallel example shown in the previous figure.

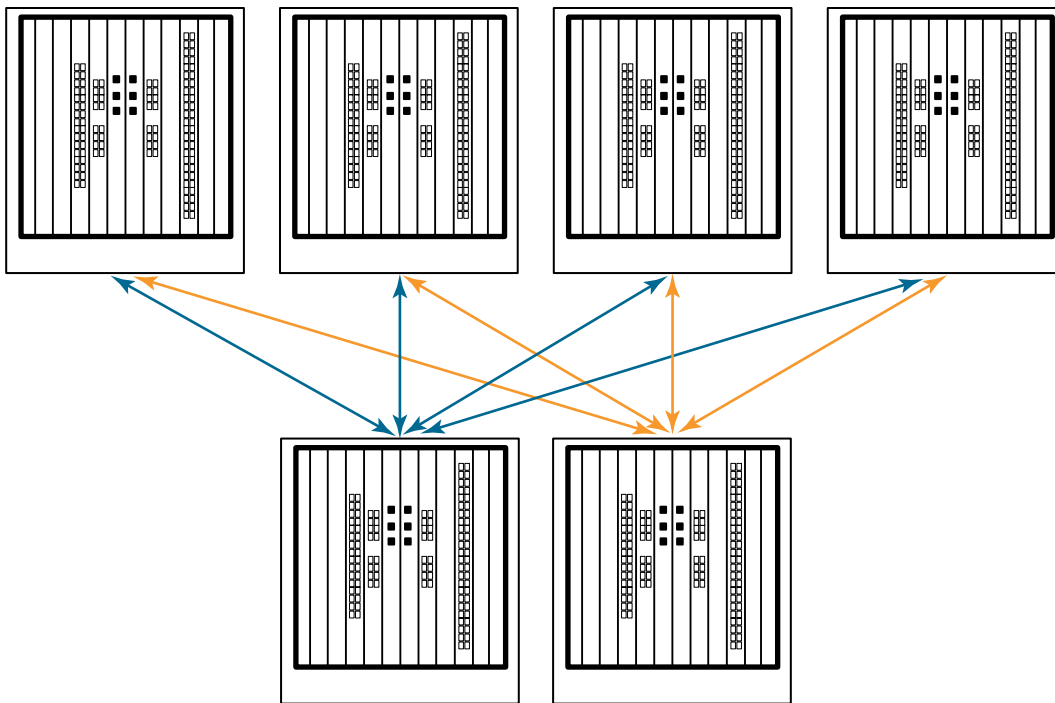


FIGURE 9 DCX 8510 core/edge ICL topology

Establishing a serial connection and logging on to Brocade DCX 8510-4

To establish a serial connection to the console port on the Brocade DCX 8510-4, complete the following steps.

1. Verify that the Brocade DCX 8510-4 is powered on and that POST is complete by verifying that all power LED indicators on the port, control processor, and core switch blades display a steady green light.
2. Remove the shipping cap from the CONSOLE port on the active CP. Use the serial cable provided with the Brocade DCX 8510-4 to connect the CONSOLE port on the active CP to a computer workstation. The active CP blade is indicated by an illuminated (blue) LED.

ATTENTION

The CONSOLE port is intended primarily for the initial setting of the IP address and for service purposes.

3. Access the Brocade DCX 8510-4 using a terminal emulator application (such as HyperTerminal in a Windows environment or tip in a UNIX environment).
4. Disable any serial communication programs running on the workstation (such as synchronization programs).
5. Open a terminal emulator application (such as HyperTerminal on a PC, or term, tip, or kermi in a UNIX environment), and configure the application as follows:

- In a Windows environment:

Parameter	Value
Bits per second	9600
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1
Flow control	None

- In a UNIX environment, enter the following string at the prompt:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

If ttyb is already in use, use `ttya` instead and enter the following string at the prompt:

```
tip /dev/ttya -9600
```

When the terminal emulator application stops reporting information, press **Enter**. You receive the following login prompt:

```
CP0 Console Login:
```

6. Proceed to the next task.

Logging on to the Brocade DCX 8510-4

To log in to the Brocade DCX 8510-4 through the serial connection, follow these steps.

1. Log in to the Brocade DCX 8510-4 as **admin**. The default password is **password**. At the initial login, you are prompted to enter new admin and user passwords. Make sure to write down the new passwords and keep this information in a secure location.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

2. (Optional) Modify passwords. To skip modifying the password, press **Ctrl-C**. For more information on passwords, refer to the *Fabric OS Administrator's Guide*.

NOTE

Passwords can be 8 to 40 characters long. They must begin with an alphabetic character. They can include numeric characters, the dot (.), and the underscore (_) only. Passwords are case-sensitive, and they are not displayed when you enter them on the command line.

For more information on passwords, refer to the *Fabric OS Administrator's Guide*.

Configuring IP addresses

The Brocade DCX 8510-4 requires three IP addresses, which are configured using the `ipAddrSet` command. IP addresses are required for both CP blades (CPO and CP1) and for the chassis management IP (shown as SWITCH under the `ipAddrShow` command) in the Brocade DCX 8510-4.

NOTE

The default IP addresses and host names for the Brocade DCX 8510-4 are:

- 10.77.77.75 / CPO (the CP blade in slot 4 at the time of configuration)
 - 10.77.77.74 / CP1 (the CP blade in slot 5 at the time of configuration)
-

ATTENTION

Resetting an IP address while the Brocade DCX 8510-4 has active IP traffic or has management and monitoring tools running, such as DCFM, Fabric Watch, and SNMP, can cause traffic to be interrupted or stopped.

Complete the following steps to set the IP addresses for the Brocade DCX 8510-4.

1. Log in to the active CP as admin using the serial cable connection.
2. Set up the Brocade DCX 8510-4 IP address by entering the `ipaddrset -chassis` command:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Enter the information at the prompts. Specify the `-chassis` IP address. The `-sw 0` IP address is not valid on this chassis.

NOTE

The addresses 10.0.0.0 through 10.0.0.255 are reserved and used internally by the Brocade DCX 8510-4. External IPs must not use these addresses.

3. Set up the CPO IP address by entering the `ipaddrset -cp 0` command:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Enter the information at the prompts.

4. Set up the CP1 IP address by entering the `ipaddrset -cp 1` command:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

Enter the information at the prompts.

This is a sample IP configuration:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

Establishing an Ethernet connection

NOTE

Connecting the CP blades to a private network/VLAN is recommended.

After using a serial connection to configure the IP addresses for the Brocade DCX 8510-4, you can connect the active CP blade to the local area network (LAN).

By establishing an Ethernet connection, you can complete the Brocade DCX 8510-4 configuration using either a serial session, Telnet, or management applications, such as Web Tools or Brocade Network Advisor.

Perform the following steps to establish an Ethernet connection to the Brocade DCX 8510-4.

1. Remove the shipping plug from the Ethernet port on the active CP blade.
2. Insert one end of an Ethernet cable into the Ethernet port.
3. Connect the other end to an Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN.

The Brocade DCX 8510-4 can be accessed through a remote connection using the command line via Telnet or any of the management tools, such as Web Tools or Brocade Network Advisor.

4. To complete any additional Brocade DCX 8510-4 configuration procedures through a Telnet session, log in to the Brocade DCX 8510-4 by Telnet, using the **admin** login. The default password is **password**.

Customizing a switch name

The switch name of the Brocade DCX 8510-4 can be up to 30 characters long using Fabric OS release 6.3.0 or later; can include letters, numbers, hyphens, and underscore characters; and must begin with a letter.

NOTE

Changing the name causes a domain address format RSCN to be issued.

1. Type **switchName** followed by the new name in double quotes.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. Record the new name for reference.

Customizing a chassis name

The chassis name of the Brocade DCX 8510-4 can be up to 15 characters long; can include letters, numbers, hyphens, and underscore characters; and must begin with a letter.

1. Enter `chassisName` followed by the new name in double quotes.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. Enter `chassisName` by itself to show the name.

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. Record the new name for reference.

Setting the Domain ID

Each switch in the fabric must have a unique domain ID. The domain ID can be manually set through the `configure` command or can be automatically set. The default domain ID for the Brocade DCX 8510-4 is 1. Use the `fabricShow` command to view the already assigned domain IDs.

1. Enter `switchDisable` to disable the Brocade DCX 8510-4.
2. Enter `configure`.
3. Enter `y` at the *Fabric parameters* prompt:

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Enter a unique domain ID:

```
Domain: (1.239) [1] 3
```

5. Complete the remaining prompts or press `Ctrl+D` to accept the settings and exit.
6. Enter `switchEnable` to reenable the Brocade DCX 8510-4.

Verifying the persistent PID feature

Before connecting the Brocade DCX 8510-4 to the fabric, verify that the WWN Based persistent port identifier (PID) feature on the Brocade DCX 8510-4 matches the other switches in the fabric. This parameter must be identical for all switches in the fabric and is set using the `configure` command as shown below:

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit  
  (0 = No,  
  1 = Zero Based Area Assignment,  
  2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes
```

<command output truncated>

You can check the PID setting using the **configshow** command as in the following example. You can use the `| grep -i pid` qualifier to pinpoint the PID information.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

The 1 indicates that the WWN Based persistent PID feature is enabled. The default value is 0 for disabled.

Installing transceivers

The first procedure is used to install SFP+s and mSFPs (FC8-64 port card only) and cables to the Brocade DCX 8510-4. The second procedure is used to install the QSFP transceivers in the 16 Gbps core blades.

Installing SFP-type transceivers

Complete the following steps to install SFP-type optical transceivers.

NOTE

mSFP transceivers are compatible only with the FC8-64 port blade. While they will fit in other blades, this configuration is unsupported and will generate an error.

The ports are color-coded to indicate which can be used in the same port group for trunking (trunking port groups can be up to eight ports). The ports and cables used in trunking groups must meet specific requirements. Refer to the *Fabric OS Administrator's Guide* for more information.

1. Add the optical transceivers and cables to the Fibre Channel ports.

The ports are color-coded to indicate which can be used in the same port group for trunking (trunking port groups can be up to 8 ports). The ports and cables used in trunking groups must meet specific requirements. Refer to the *Fabric OS Administrator's Guide*.

2. Position one of the optical transceivers so that the key is oriented correctly to the port. Insert the transceiver into the port until it is firmly seated and the latching mechanism clicks.

Transceivers are keyed so that they can only be inserted with the correct orientation. If a transceiver does not slide in easily, ensure that it is correctly oriented.

3. Position a cable so that the key (the ridge on one side of the cable connector) is aligned with the slot in the transceiver. Insert the cable into the transceiver until the latching mechanism clicks.

Cables are keyed so that they can be inserted in only one way. If a cable does not slide in easily, ensure that it is correctly oriented.

4. Repeat steps 1 through 3 for the remaining ports.
5. Organize the cables See “Managing Cables.”
6. Verify the Brocade DCX 8510-4 and port status using the **switchShow** command.
7. Verify fabric connectivity using the **fabricShow** command.

Installing QSFP transceivers

Follow these steps to install the QSFPs and cables in the 16 Gbps core blades. These transceivers and cables are used to form the inter-chassis links (ICL) with neighboring DCX 8510 Backbones.

The transceivers should be installed in the blades before connecting the cables.

Because each QSFP contains four 16 Gbps ports, be aware that any problems with one port could affect all four ports in the quad if the QSFP has to be replaced.

1. Position one of the QSFP transceivers so that the key is oriented correctly to the port. Insert the transceiver into the port until it is firmly seated.

Transceivers are keyed so that they can only be inserted with the correct orientation. If a transceiver does not slide in easily, ensure that it is correctly oriented.

When the transceiver is correctly seated, the status LED will flash amber several times and then turn solid amber.

2. Remove the protective cap from the special QSFP cable and insert it into the transceiver until it is firmly seated.

The cables are also keyed to fit into the transceivers correctly.

When the cable is correctly seated, the status LED will change from amber to green.

Repeat steps 1 and 2 for the remaining ICL

3. Organize the cables See “Managing Cables.”
4. Verify the Brocade DCX 8510-4 and connector and port status using the `switchShow -qsfp` command.

A sample of the command output is shown below. The example is from a DCX 8510-4 with a core blade installed in slot 3. Some details for the 8510-8 will be different, but the reported information for the QSFPs will be similar.

Note that the State reported for an unconnected QSFP (shown QSFP 0 and Ports 0-3 below) is No_SigDet. This is different from the State of No_Synch that is reported for regular SFPs that are unconnected.

QSFP 7 (ports 3/28-3/31, Index 748-751) in the following example shows the results for a connected QSFP.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC


```

263 3 7 1 ----- -- 16G No_Module FC
264 3 8 2 ----- -- 16G No_Module FC
265 3 9 2 ----- -- 16G No_Module FC
266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

Confirming software licenses

Depending on the vendor agreement, certain licenses are factory installed on the Brocade DCX 8510-4. To determine which licenses are enabled, use the `licenseShow` command.

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

In this example, the license key is AAbbccDDeeFFeeGG. Keep a copy of the license key for reference.

The 64-bit chassis License ID is required to obtain and activate licenses for the Brocade DCX 8510-4. The chassis License ID is available through the `licenseIdShow` command. The `licenseShow` and `licenseIdShow` commands must be typed through the active CP blade. Refer to the *Fabric OS Administrator's Guide* for information about unlocking and maintaining licenses.

Backing up the configuration

Complete the following steps to back up the configuration for the Brocade DCX 8510-4.

1. Check the LEDs to verify that all components are functional.
2. If necessary, log on to the switch by Telnet, using the **admin** account.
3. Verify the correct operation of the Brocade DCX 8510-4 by entering the **switchShow** command from the workstation. This command provides information about switch and port status.
4. Verify the correct operation of the Brocade DCX 8510-4 in the fabric by entering the **fabricShow** command from the workstation. This command provides general information about the fabric.
5. To back up the configuration, run the following two steps:
 - a. Enter the **configupload -vf** command. This command uploads the Brocade DCX 8510-4 virtual fabric data.
 - b. Enter the **configupload** command. This command uploads the Brocade DCX 8510-4 configuration.
6. You can run the following commands to see additional configuration information that you can copy to a file to save:
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

Alternatively, you can save the configuration file to a Brocade USB device by using the **usbstorage** command.

NOTE

Passwords are not saved in the configuration file, and are not uploaded during a configuration upload.

NOTE

It is recommended that the configuration be backed up on a regular basis to ensure that a complete configuration is available for downloading to a replacement Brocade DCX 8510-4.

53-1002367-01
2011 年 8 月 8 日



Brocade DCX 8510-4 主干

快速启动指南

BROCADE

53-1002367-01



版权所有 © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated。

Brocade、B-wing 符号、BigIron、DCFM、DCX、Fabric OS、FastIron、IronView、NetIron、SAN Health、ServerIron、TurboIron 和 Wingspan 是 Brocade Communications Systems, Inc., 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标, Brocade Assurance、Brocade NET Health、Brocade One、Extraordinary Networks、MyBrocade、VCS 和 VDX 是 Brocade Communications Systems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。本文中使用的其他品牌、产品或服务名称是其各自所有者的商标或服务商标。

注意: 本文档仅为提供信息, 不对任何有关 Brocade 已提供或将要提供的设备、设备功能或服务提出明示或暗示的担保。Brocade 保留对此文档进行更改的权利, 无需预先通知且不对其使用承担任何责任。本参考文档中描述的功能可能目前并不可用。联系 Brocade 销售办公室, 以了解有关功能和产品可用性的相关信息。出口本文档中所含技术数据可能需要美国政府的出口许可。

本文档作者及 Brocade Communications Systems, Inc. 不对任何个人或实体因本出版物或其随附的计算机程序中所含信息而产生的损失、费用、责任或损害承担任何义务或责任。

本文档中所描述产品可能含有受 GNU 一般公共许可或其他开放源代码许可协议保护的“开放源代码”软件。要了解 Brocade 产品中包含了哪些开放源代码软件、查阅适用于此开放源代码软件的许可条款、以及获取该编程源代码的备份, 请访问

<http://www.brocade.com/support/oscd>。

Brocade Communications Systems, Incorporated

公司及拉美总部
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
Tel: 1-408-333-8000
Tel: 1-408-333-8101
E-mail: info@brocade.com

亚太总部
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
北京
朝阳区
光华路 1 号
2718 和 2818 室 (100020)
电话: +8610 6588 8888
传真: +8610 6588 9999
E-mail: info@brocade.com

欧洲总部
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
Tel: +41 22 799 5640
Tel: +41 22 799 5641
E-mail: info@brocade.com

亚太总部
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
中国
天河北路
233 号 中信广场
1308 室
电话: +8620 3891 2000
传真: +8620 3891 2111
E-mail: info@brocade.com

文档历史版本

文档标题	出版编号	更改摘要	出版日期
<i>Brocade DCX 8510-4 主干快速启动指南</i>	53-1002178-01	新文档。	2011 年 4 月
<i>Brocade DCX 8510-4 主干快速启动指南</i>	53-1002178-02	几处小的更改, 包括新图片、一般性文本、新的联机链接、IP 地址和 PID 声明。	2011 年 8 月

本指南目录

• 简介.....	29
• 安全注意事项.....	30
• Brocade DCX 8510-4, 端口侧.....	30
• Brocade DCX 8510-4, 非端口侧.....	34
• 安装所需的时间和物品.....	34
• 场地规划与安全守则.....	35
• Brocade DCX 8510-4 的标配.....	37
• 拆封并安装 Brocade DCX 8510-4.....	37
• 为 Brocade DCX 8510-4 供电.....	38
• 管理电缆.....	39
• 安装 QSFP 电缆 (可选).....	41
• 建立串行连接并登录 Brocade DCX 8510-4.....	44
• 配置 IP 地址.....	46
• 建立以太网连接.....	47
• 自定义交换机名称.....	47
• 自定义机箱名称.....	48
• 设置域 ID.....	48
• 确认永久 PID 功能.....	48
• 确认软件许可证.....	51
• 备份配置.....	52

简介

本指南提供有关快速拆封、安装 Brocade DCX 8510-4 并将其设置为独立设备的说明。请注意以下附加说明文件：

- 有关详细安装和配置说明，请参阅《Brocade DCX 8510-4 主干硬件参考手册》。
- 有关特定于机架的安装说明，请参阅相应的机架安装或中置安装步骤。

Brocade DCX 8510-4 可以通过以下方式进行安装：

- 立于平整表面上的独立设备。
- 安装在 Brocade 合格机架中带有端口侧排气工具包 (附带) 的机箱中。
- 安装在 19 英寸电子工业协会 (EIA) 机柜中，使用 Brocade 8510-4、DCX-4S 机架安装工具包 (27-31 英寸或 18-34 英寸工具包，视使用的机架而定)。
- 在中置安装电信 (Telco) 机架中，使用 Brocade DCX 8510-4 供应商提供的 Brocade 8510-4、DCX-4S 中置机架工具包 (可选)。

本指南中列出设置 Brocade DCX 8510-4 主干所需的基本配置步骤。其他配置信息在《Brocade DCX 8510-4 主干硬件参考手册》和《Fabric OS 管理员指南》中提供。

注意

要符合 EMI 认证，必须安装 Brocade DCX 8510-4 的门。如果没有使用 QSFP 电缆，还建议在核心刀片 QSFP 插座中安装端口橡皮塞。

安全注意事项

使用本产品时，请遵守本手册中的危险、小心和注意等注意事项。注意事项伴有表示安全条件严重性的符号。

注

翻译的安全注意事项位于《Brocade 产品安全注意事项》出版物中，该出版物在本产品附带的 CD-ROM 中。

危险和小心注意事项基于其 ID 按数字顺序列出，在每个注意事项的末尾显示，例如 (D004)。使用此 ID 可查找《Brocade 产品安全注意事项》中以下危险和小心注意事项的翻译。

危险注意事项

危险注意事项用于引起对可能致命或极其危险的情况的关注。危险注意事项伴有一个闪电符号，表示危险电气情况。安装或维修本设备之前，请阅读并遵从以下危险注意事项。



危险

使用提供的电源线。确保设施电源插座为正确的类型、提供所需的电压并且已正确接地。 (D004)

小心注意事项

小心注意事项引起对于某些现有情况的注意，这些情况可能导致对人的危险。安装或维修本设备之前，请阅读并遵从以下小心注意事项。



小心


移动本产品时，请遵照安全提起做法。 (C015)

Brocade DCX 8510-4，端口侧

下图显示 Brocade DCX 8510-4 端口侧的示例配置。

注

Brocade DCX 8510-4 的气流从机箱的非端口（非电缆）侧到左侧，正如从端口侧看到的一样。如果使用端口侧排气工具包，则通风口位于机箱的端口侧。

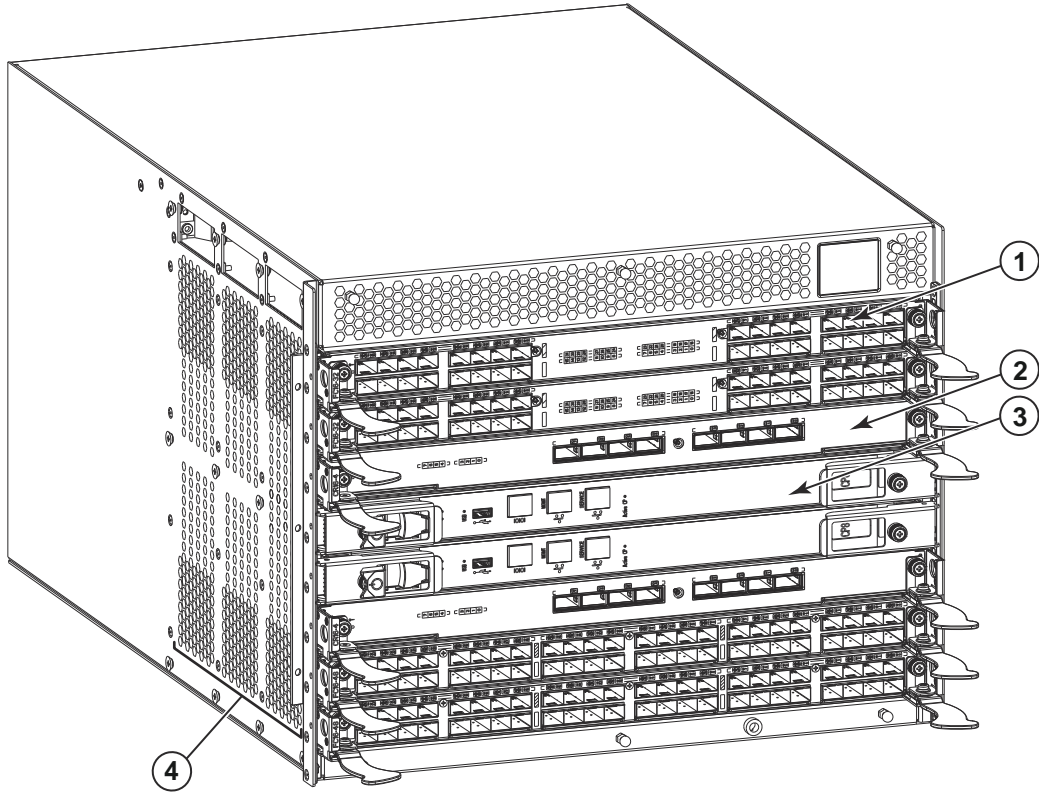

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 FC16-48 端口刀片 (示例, 4x) | 3 控制处理器刀片 (CP8) (2x) |
| 2 核心交换机刀片 (CR16-4) (2x) | 4 排气口 |

图1 Brocade DCX 8510-4 的端口侧 (示例配置)

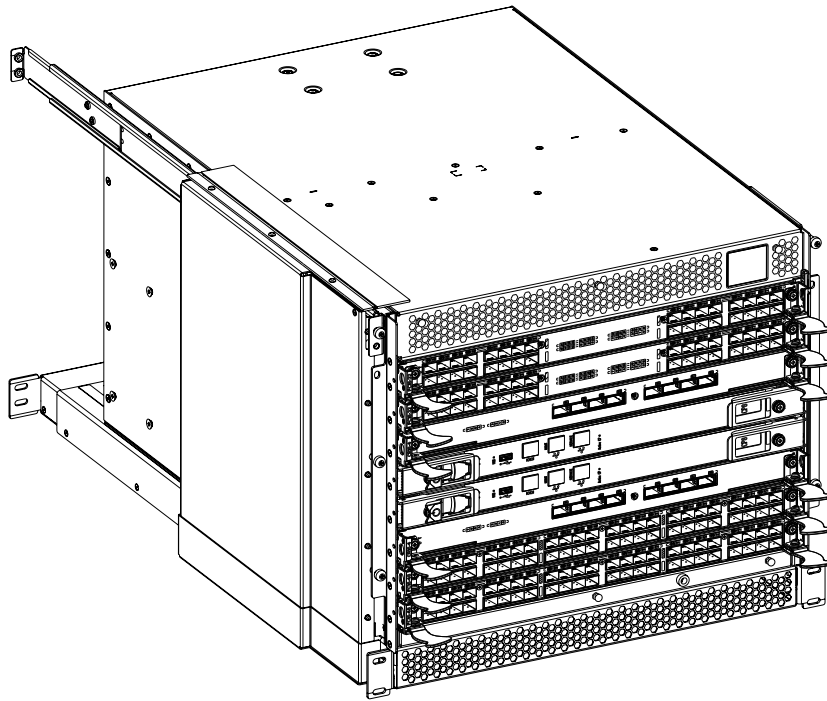


图2 装有端口侧排气工具包的 Brocade DCX 8510-4 的端口侧（示例配置）

下图说明装有端口侧排气工具包时气流模式的更改。


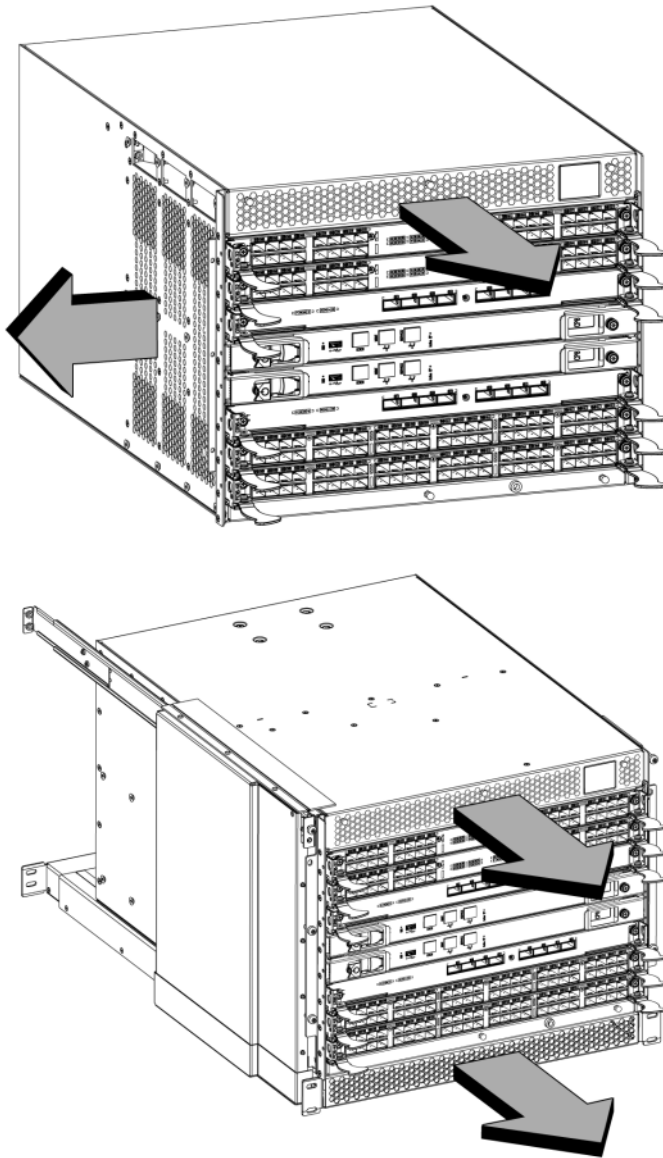


图3 未安装（上）和安装（下）端口侧排气工具包的 Brocade DCX 8510-4 的气流比较（示例配置）

Brocade DCX 8510-4，非端口侧

下图显示 Brocade DCX 8510-4 非端口侧视图的示例配置。

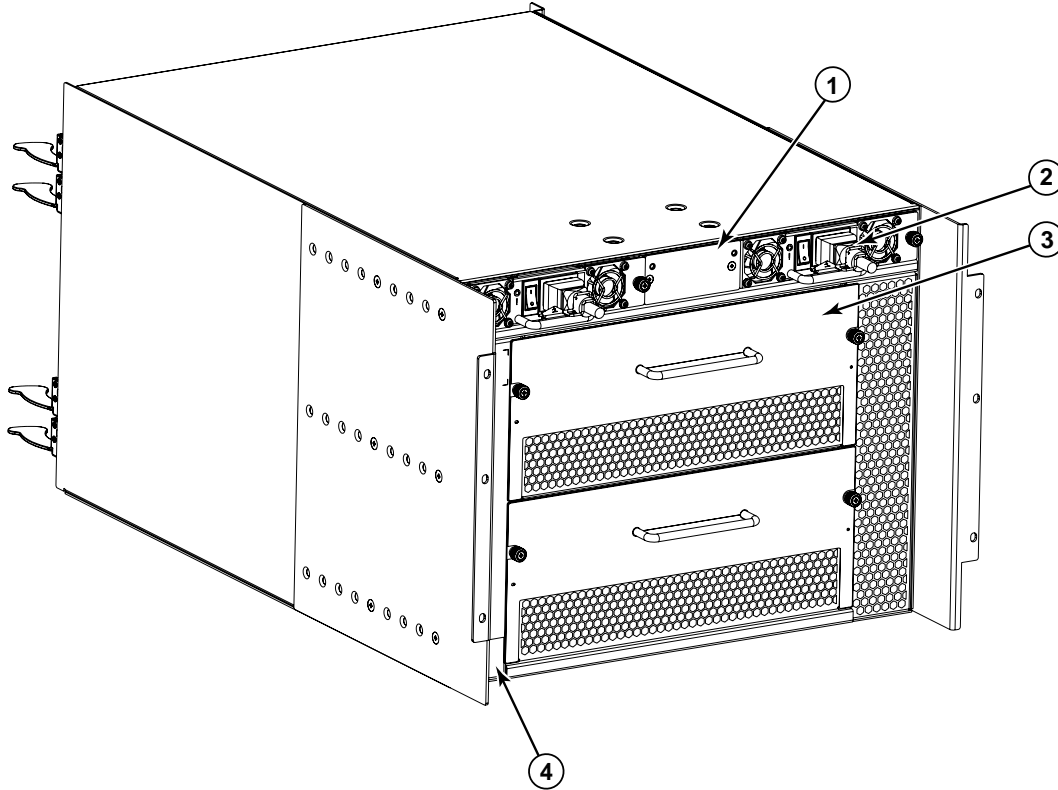

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1 WWN 卡挡板（徽标板 - 背后为 WWN 卡） | 2 电源设备 (2x) |
| 3 鼓风机部件 (2x) | 4 带有序列号和 WWN 的标签 |

图4 Brocade DCX 8510-4 的非端口侧（示例配置）

安装所需的时间和物品

您可以通过以下方式设置和安装 Brocade DCX 8510-4：

- 立于平整表面上的独立设备。
- 安装在 19 英寸电子工业协会 (EIA) 机柜中，使用 Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 机架安装工具包（27-31 英寸或 18-34 英寸工具包，视使用的机架而定）。
- 安装在认可的机架中带有端口侧排气工具包（附带）的机箱中。
- 在中置安装电信 (Telco) 机架中，使用 Brocade DCX 8510-4 供应商提供的中置机架工具包。

本章介绍如何将 Brocade DCX 8510-4 设置为独立设备。有关机架安装说明，请参阅相应的手册，如下表中所述。

下表介绍主要安装和设置任务、每项所需的估计时间以及基于完全填充的 Brocade DCX 8510-4（使用 FC16-48 端口刀片的 192 个光纤信道端口）完成任务所需的物品。端口较少的配置所需的时间更短。以下估计时间假设已准备好安装场所以及相应的电源和网络连接。

表 1 安装任务、时间和所需物品

安装任务	估计时间	设备要求
场所准备和拆封 Brocade DCX 8510-4	30 分钟	1/2 英寸 套筒扳手（用于卸下托板螺栓）。 2 号梅花槽螺丝刀（用于电缆管理组合）。 托板千斤顶。 液压提升或助力提升，能够升起至少 140 厘米（55 英寸），重量至少为 113 千克（250 磅）。装有四个 FC16-48 端口卡（192 个端口）的 Brocade DCX 8510-4 重量为 68 千克（150 磅）。
安装机架安装工具包或 端口侧排气工具包	30 分钟	如果您在机架中安装 Brocade DCX 8510-4，请参阅以下一项或多项： <i>Brocade 端口侧排气工具包安装步骤</i> <i>Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 中置安装机架工具包安装步骤</i> <i>Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 机架工具包安装步骤</i> 。
在机架中安装和固定 Brocade DCX 8510-4	30 分钟	
安装电源电缆并打开 Brocade DCX 8510-4	20 分钟	电源电缆（Brocade DCX 8510-4 附件工具包中附带）。
建立串行连接，登录到 Brocade DCX 8510-4，然后配置 IP 地址	20 分钟	串行电缆（附件工具包中附带）。 带有串行端口或终端服务器端口的工作站计算机和终端仿真器应用程序（例如，HyperTerminal）。 Brocade DCX 8510-4 机箱和两个控制处理器刀片的以太网 IP 地址：共三个地址。
安装以太网电缆，打开 Telnet 会话，然后配置 Brocade DCX 8510-4 域 ID、日期和时间以及其他系统参数。验证并备份配置	20 分钟	用于 Telnet 访问的以太网布线（可选）。 请参阅 <i>Fabric OS 管理员指南</i> 。
根据需要安装收发器	20 分钟（如果使用高密度端口刀片则时间较长）	SFP+、mSFP 和 QSFP 光学收发器（根据需要）。
连接光缆、电缆夹和电缆导轨	2-3 小时	光缆、电缆夹和电缆组合。

场地规划与安全守则

注

安装前阅读安全注意事项（“[安全注意事项](#)”）。

安装机箱前，请阅读《Brocade DCX 8510-4 硬件参考手册》附录中的“电源规格”进行规划以符合电源设备标准。

阅读“[管理电缆](#)”以规划电缆管理。

必须执行以下步骤以确保正确的安装和操作。

1. 提供 9 个机架设备 (9U) 高, 61.19 厘米 (24.09 英寸) 深, 43.74 厘米 (17.22 英寸) 宽的空间。1U 等于 4.45 厘米 (1.75 英寸)。如果您不使用提供的端口侧排气工具包, 所需空间仅 8 个机架设备 (8U) 高。

规划安装 Brocade DCX 8510-4, 非端口侧面向进气通道。只要便于维修并满足冷却要求, Brocade DCX 8510-4 可面对任一方向安装。

2. 确保提供具有以下特征的专用电气分支电路:

注

有关根据您机箱配置的特定要求, 请参阅“规格”附录中的“电源规格”。

- 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (两个分支电路) - 建议使用, 以实现高可用性和最大刀片使用
- 两根电缆用于 200 - 240 VAC 服务
- 受符合当地电气法规的断路器保护
- 满足机箱铭牌上电气额定值的供电电路、线路熔断器和线号
- 接近机箱并可轻松存取的位置
- 由许可的电工安装并与电源线兼容的接地电源插座

注意

要最大化容错, 请将每根电源线连接到单独的电源。

3. 安装机箱之前, 规划电缆管理。

电缆可通过各种方式进行管理, 例如通过在机箱下面布线电缆到机箱的任一侧 (通过机柜两侧的电缆通道或使用插线板)。

4. 确保以下各项可用于 Brocade DCX 8510-4 的配置:

- 装有终端仿真器的工作站, 例如超级终端
- 串行电缆 (已提供)
- 三根以太网电缆 (包括一根备用电缆)
- 访问 FTP 服务器以备份交换机配置或收集 supportsave 输出数据 (可选)
- Brocade USB 记忆棒, 用于收集 supportsave 输出数据 (可选)
- 收发器 (铜质和光学) 和兼容的电缆

5. 确保进气口和排气口至少有两 (2) 英寸的空间。

6. 确保操作期间进气端的气温不超过 40 摄氏度 (104 华氏度)。

Brocade DCX 8510-4 的标配

Brocade DCX 8510-4 附带以下各项：

- Brocade DCX 8510-4 机箱，填充设备为：
 - 控制处理器刀片 (CP8)
 - 核心交换机刀片 (CR16-4)
 - 端口刀片、应用刀片和加密刀片（基于客户规格附带）
 - 刀片插槽填充板（用于未填充刀片的插槽）
 - 端口侧排气工具包（基于客户规格附带）
 - WWN 卡
 - WWN 挡板（徽标板）
 - 电源设备
 - 电源设备填充板（只有一个电源设备时附带）
 - 鼓风机部件
 - 电缆管理指状部件
 - 机箱门
- 附件工具包包含以下物品：
 - *Brocade DCX 8510-4 主干快速启动指南*
 - Brocade Documentation CD（包含与 Brocade DCX 8510-4 有关的说明文件）
 - ESD 接地腕带
 - USB 设备
 - RS-232 串行电缆。RS-232 电缆一端为适配器，可除去以提供 RJ-45 式连接器
- Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 机架安装工具包及说明

订购 Brocade 品牌的光学收发器（SFP+、mSFP 和 QSFP）。Brocade DCX 8510-4 支持 SWL、LWL 和 ELWL 收发器。mSFP 和 QSFP 仅限 SWL 收发器。

注

有关符合 Brocade DCX 8510-4 资格的 SFP+、mSFP 和 QSFP 收发器的信息，请转至 http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf。

拆封并安装 Brocade DCX 8510-4

使用以下过程拆封并安装 Brocade DCX 8510-4。



小心

移动本产品时，请遵照安全提起做法。(C015)

注

完全填充的 Brocade DCX 8510-4（四个 FC16-48 端口卡，192 个端口）重量约为 68 千克（150 磅），需要液压或助力提升才能安装。

1. 拆封 Brocade DCX 8510-4。
 - a. 剪开环绕包装的带子。
 - b. 取出盖子和工具包以及机箱顶部的泡沫。
 - c. 将纸箱提出机箱，并除去机箱周围的塑料袋。
保留包装材料供返回旧机箱时使用。
 - d. 如果机箱必须运到安装地点，将机箱留在塑料装运托盘上。

注

Brocade DCX 8510-4 包装不会将木托板和托板支架整合在一起。机箱位于塑料装运托盘上。

2. 用托板千斤顶或其他助力提升装置将新机箱运到安装区域。门口宽度必须超过 36 英寸（91 厘米）才能容纳机箱。
3. 从机箱中取出 Brocade DCX 8510-4 端口侧排气工具包（如果订购）、附件工具包、包装泡沫和防静电塑料并放在一旁。
4. 从 Brocade DCX 8510-4 中取出机箱门。
5. 取出垂直电缆管理指状部件。
6. 使用提升装置将机箱升起到正确水平位置。如果在机柜中安装机箱，请按照机架工具包制造商提供的说明进行操作。
7. 如果适用，锁定提升装置的滑轮。
8. 将机箱轻轻滑到最终安装表面上，确保其在移动期间一直受到支撑。
9. 确保机箱已确定方向，以便非端口侧可获得进气（冷却气体）。
10. 重新安装垂直电缆管理指状部件。
11. 重新安装门。必须安装门以符合 EMI 合规性要求。

为 Brocade DCX 8510-4 供电

完成以下步骤为机箱供电。



危险

使用提供的电源线。确保工具电源插座为正确的类型、提供所需的电压并且已正确接地。 (D004)

1. 将两根交流电源线连接到两个电源设备。
2. 将电源线连接到电压为 200 到 240 VAC，47 到 63 Hz 的电源或连接到电压为 110 到 120 VAC，47 到 63 Hz 的电源（可选）。如果机箱中使用任何应用刀片，则必须使用 200 到 240 VAC 选件才能实现电源设备冗余。

注意

强烈建议使用高压线（200 到 240 VAC），因为这样功率转换效率更好。

对于满载的 DCX 8510-4 或 DCX-4S，需要 200 到 240 VAC 以实现高可用性（能够热交换发生故障的电源设备而不影响系统工作）。

3. 将电源设备上的交流电源开关转至 I。交流电源开关在打开并且通电时发出绿光。

4. Brocade DCX 8510-4 会在每次开机时执行开机自测 (POST)。POST 需要约 10 分钟，在指示灯活动显示工作状态时完成。

您可以通过使用 `fastBoot` 命令绕过 POST。您还可以使用 `diagDisablePost` 命令禁用 POST 以在 Brocade DCX 8510-4 上连续重新引导。

注意

在配置 IP 地址之前，请勿将交换机连接至网络。

管理电缆

垂直电缆管理指状部件将连接到机架上机箱门的任一侧并允许简单电缆管理。安装指状部件无需中断服务。沿刀片正面布置电缆以保持 LED 可见。为每根光缆留出至少一米的空隙，为卸下和更换刀片提供空间。

注意

50 微米的电缆在完全张力负载下应该弯曲的最小半径应为 2 英寸。对于不承受张力负载的电缆，最小值为 1.2 英寸。

对电缆的整理和管理有多种方法，如在机柜侧边使用电缆管道或插线面板，以简化电缆管理。以下是推荐操作列表：

注

不应使用捆扎带捆起光缆，否则容易因为固定过紧而损坏光纤。

- 安装交换机前，计划好管理电缆所需的机架空间。
- 为每条端口电缆留出至少 1 米（3.28 英尺）的多余长度。这样便于移动和替换交换机，防止不慎移动机架时电缆脱落，同时保护电缆，防止其弯曲程度超过最小弯曲半径。
- 如果使用 Brocade ISL 中继，请按中继组考虑电缆分组。在中继组中使用的电缆必须符合特定要求，如《Fabric OS 管理员指南》中所述。
- 在光缆上做标记，并记录光缆所连接的设备，以方便维护。
- 将端口电缆和其他电缆移至它处，确保 LED 随时可见。
- 使用 Velcro® 类型带固定和整理光缆。

注意

不要在位于机箱端口侧顶部的排气口前面布线电缆。如果您对 Brocade DCX 8510-4 使用端口侧排气工具包，则机箱端口侧底部还有一个排气口。使用垂直电缆指状部件，使电缆也远离此排气口。


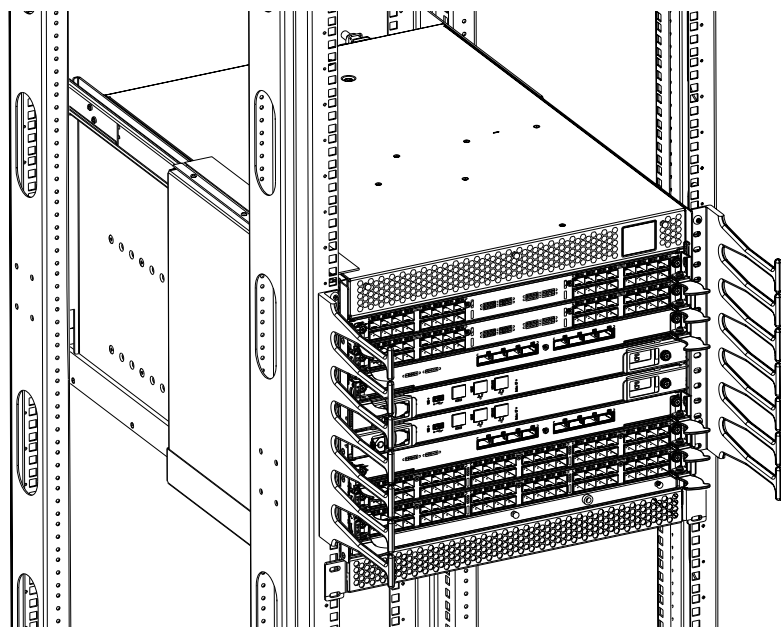


图5 垂直电缆管理指状部件

高密度布线

FC8-64 高密度端口刀片无法使用标准 LC 电缆，因为新的微型 SFP (mSFP) 收发器中光纤电缆的节距小于标准 SFP 中的节距。如果有必要，可使用跳接线和插线板将标准尺寸的电缆连接到刀片。下图展示 mSFP 到 SFP 的跳接线。有关高密度端口解决方案的电缆管理原则、电缆和插线板部件号，请参阅“最佳做法指南：高密度电缆管理解决方案”（在 <http://www.brocade.com> 上提供）。

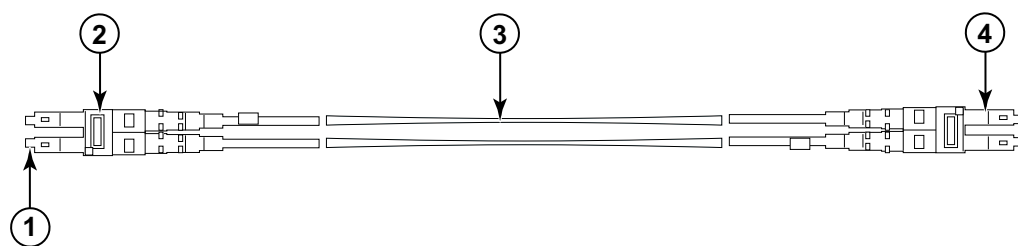

- | | | | |
|---|-----------|---|----------|
| 1 | mSFP 连接器 | 3 | 1.6 毫米电缆 |
| 2 | 双工固定夹（黑色） | 4 | SFP 连接器 |

图6 设计用于 FC8-64 高密度端口刀片 mSFP 跳接线的电缆

请注意，电缆 mSFP 端的双工固定夹为黑色以便于识别。有关 FC8-64 端口刀片合格 mSFP 光缆的列表，请参阅附录。

如果 ISL 中继正在使用，请按中继组将电缆分组。端口用颜色编码表示哪些端口可在同一 ISL 中继组中使用：八个标记为实心黑色椭圆的端口，并以八个标记为椭圆轮廓的端口相间。有关支持的电缆速度和距离的列表，请参阅附录。

安装 QSFP 电缆（可选）

使用此过程卸下并更换 QSFP 电缆。

注

QSFP 端口只能与机箱间级联链路 (ICL) 许可证一起使用。添加或删除许可证后，仅当端口上发出 `portdisable` 和 `portenable` 命令时，才会在端口上执行许可证实施。必须在形成 ICL 连接的所有 Brocade 主干上安装 ICL 许可证。可与 QSFP 电缆组合使用最多六个相邻的 Brocade 8510 系列机箱。

注

对于 Brocade 8510 主干，可用作 ICL 电缆的成品 QSFP 电缆最长为 50 米。

注意

对于 8510 系列型号，如果未使用 QSFP 电缆，请确保橡胶垫片位于 QSFP 收发器中。

下表介绍连接器端口 LED 模式和这些模式建议的操作。

表 2 QSFP 连接器端口 LED

LED 用途	颜色	状态	建议操作
QSFP 连接器 状态	不亮（LED 熄灭）	无 QSFP 模块，所有四个 QSFP 端口均已禁用	如果 QSFP 不存在则无需任何操作，或 确认 QSFP 是否已完全插入。
	琥珀色持续亮起	QSFP 模块已插入，所有四个端口无信号 / 无同步。	如果仅安装了 QSFP 则无需任何操作，或 确保电缆已正确连接。如果 LED 保持琥珀色，请咨询 Brocade DCX 8510-4 供应商。
	呈琥珀色闪烁	端口已禁用或发生故障，有 FC 链路活动、分段、环回模式的情况，以及在 QSFP 电缆插入和确认期间。	检查控制台消息或等待所有四个端口联机。
	绿色持续亮起	QSFP 电缆的两端均已插入并且所有端口均联机。已建立完整链路。	无需任何操作。

按照此过程安装 QSFP 电缆。有关配置过程和要求，请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

下图显示 QSFP 电缆和收发器。核心刀片上的 QSFP 连接器按中继组标记（中继为可选）以便于安装。后续图片显示 ICL 功能可接受的布线配置。建议的拓扑为并行类型，其中四根 QSFP 电缆在任何成对的 Brocade 8510 系列机箱之间连接。还支持全互联配置。

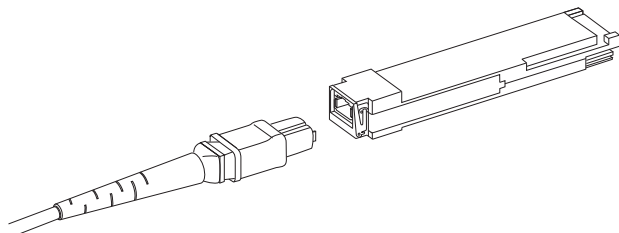


图 7 QSFP 电缆和收发器


安装 QSFP 电缆

完成以下步骤以更换 QSFP 电缆。

1. 如果更换 QSFP 收发器，握住新 QSFP 的线柄并将 QSFP 推入刀片上的连接器中，直至其稳固就位。QSFP 向一个方向插接以装配到连接器中。状态 LED 在安装后最初闪烁琥珀色，然后显示稳定琥珀色。
2. 握住 QSFP 电缆的橡胶套，将其推入 QSFP 收发器中，直至其稳固就位。电缆套向一个方向插接以装配到 QSFP 中。
状态 LED 显示稳定琥珀色，直至电缆的两端均已插入并且链路已建立。链路完全建立后，LED 显示稳定绿色。
3. 对需要更换的每根电缆重复上述操作。
4. 一旦连接所有的电缆后，请参阅 *Fabric OS 管理员指南* 了解配置过程。

可能的 QSFP 电缆配置

下图显示两个 8510 系列机箱之间一种可能的 QSFP 电缆配置。最多可连接六个相邻的 8510 机箱，只要一个机箱中的两个核心均与下一个机箱中的两个核心彼此互连。这将在机箱之间提供机箱间级联链路 (ICL) 中继，从而确保冗余。两个核心刀片之间建议使用并行连接，但也支持并行和全互联电缆布置。

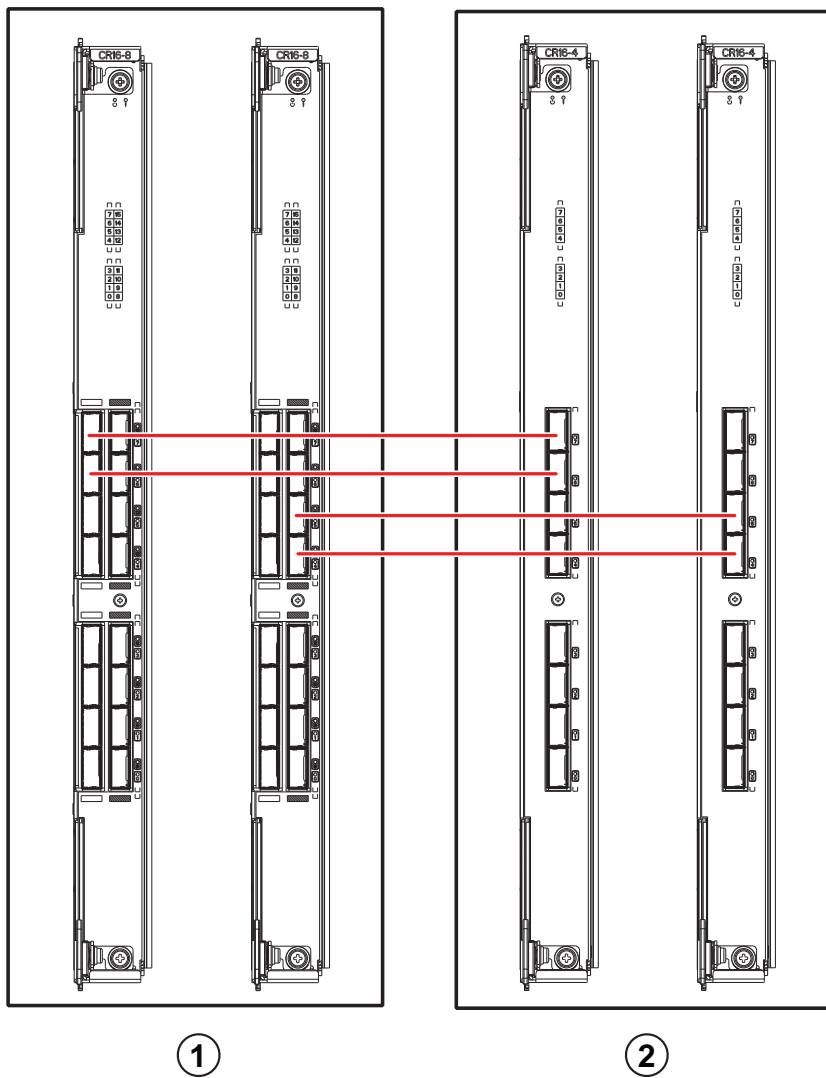

1 机箱 1

2 机箱 2

图8 QSFP 电缆连接 - 8510 示例配置 - 并行类型

核心 / 边缘配置（两个核心 / 四个边缘）中可连接六个 8510 机箱，如下图中所示。尽管图中所示为 8510-8 机箱，机箱也可以是 8510-4 或 8510-8。布线方案应按照上图中所示的并行示例进行。

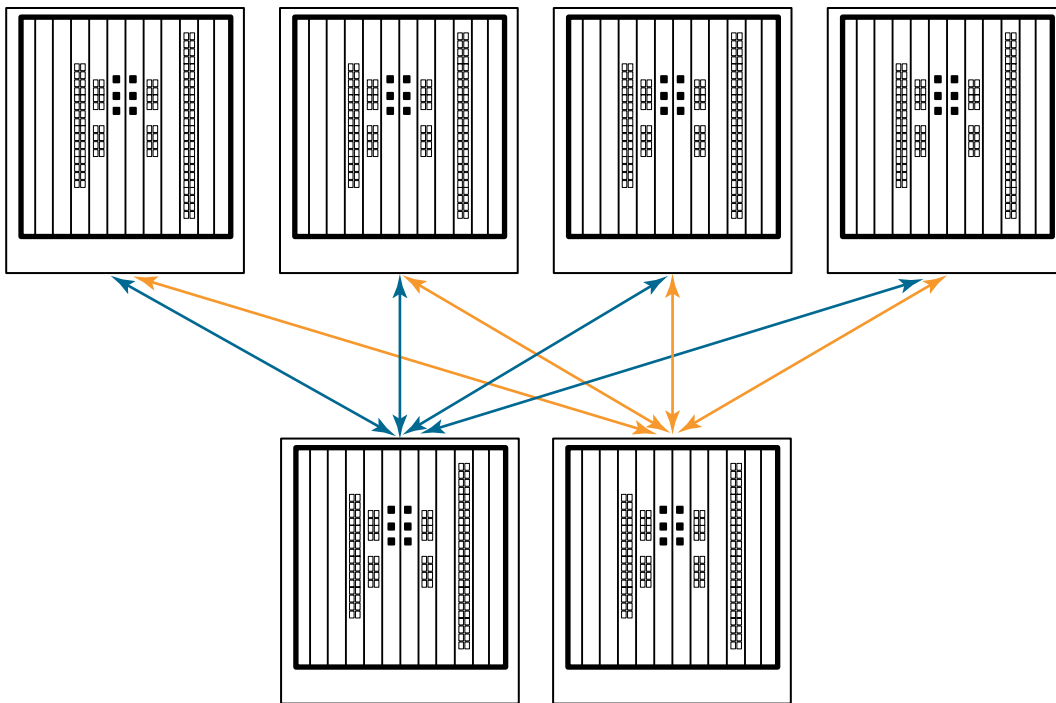


图9 DCX 8510 核心 / 边缘 ICL 拓扑

建立串行连接并登录 Brocade DCX 8510-4

要建立到 Brocade DCX 8510-4 上控制台端口的串行连接，请完成以下步骤。

1. 通过确认端口、控制处理器及核心交换机刀片上的所有电源 LED 指示灯均显示稳定绿光，确认 Brocade DCX 8510-4 已打开并且 POST 已完成。
2. 从活动 CP 上的 CONSOLE 端口卸下装运保护帽。使用 Brocade DCX 8510-4 附带的串行电缆将活动 CP 上的 CONSOLE 端口连接到计算机工作站。活动 CP 刀片通过亮起（蓝色）的 LED 指示。

注意

CONSOLE 端口主要用于 IP 地址的初始设置和维修目的。

3. 使用终端仿真器应用程序（例如，Windows 环境中的 HyperTerminal 或 UNIX 环境中的 tip）访问 Brocade DCX 8510-4。
4. 禁用工作站上运行的任何串行通信程序（例如同步程序）。
5. 打开终端仿真器应用程序（例如 PC 上的 HyperTerminal 或者 UNIX 环境中的 term、tip 或 kermit），并按照如下方式配置应用程序：

- 在 Windows 环境中：

参数	值
“Bits per second”（每秒位数）	9600
“Data bits”（数据位）	8
“Parity”（奇偶校验）	None（无）
“Stop bits”（停止位）	1
“Flow control”（流控制）	None（无）

- 在 UNIX 环境下，在命令提示符下输入以下字符串：

```
tip /dev/ttyb -9600
```

如果 ttyb 已使用，请使用 **ttya** 代替并在命令提示符下输入以下字符串：

```
tip /dev/ttya -9600
```

当终端仿真器应用程序停止报告信息时，按 Enter。您将收到以下登录提示：

```
CP0 Console Login:
```

6. 继续下一个任务。

登录到 Brocade DCX 8510-4

要通过串行连接登录到 Brocade DCX 8510-4，按照以下步骤进行操作。

1. 以 **admin** 身份登录到 Brocade DCX 8510-4。默认密码为 **password**。在初始登录时，系统将提示您输入新的管理员和用户密码。确保记下新密码并在安全的位置保管此信息。

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
密码:
```

```
现在请更改密码。
```

```
使用 Control-C 退出，或按 “Enter” 键继续。
```

```
swDir:admin>
```

2. （可选）修改密码。要跳过修改密码，请按 Ctrl-C。有关密码的详细信息，请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

注

密码长度可为 8 到 40 个字符。密码必须以字母字符开头。密码只能包含数字字符、点 (.) 和下划线 (_)。

密码区分大小写，并且当您在命令行中输入时并不显示。

有关密码的详细信息，请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

配置 IP 地址

Brocade DCX 8510-4 需要三个 IP 地址，这些地址使用 `ipAddrSet` 命令配置。两个 CP 刀片（CP0 和 CP1）以及 Brocade DCX 8510-4 中的机箱管理 IP（在 `ipAddrShow` 命令下显示为 SWITCH）都需要 IP 地址。

注

Brocade DCX 8510-4 的默认 IP 地址和主机名如下：

- 10.77.77.75 / CP0（配置时 CP 刀片位于插槽 4）
- 10.77.77.74 / CP1（配置时 CP 刀片位于插槽 5）

注意

当 Brocade DCX 8510-4 有活动 IP 流量或正在运行管理和监控工具（例如 DCFM、Fabric Watch 和 SNMP）时，重置 IP 地址可导致流量中断或停止。

完成以下步骤以设置 Brocade DCX 8510-4 的 IP 地址。

1. 以管理员身份使用串行电缆连接登录活动的 CP。
2. 通过输入 `ipaddrset -chassis` 命令设置 Brocade DCX 8510-4 IP 地址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

在提示符下输入信息。指定 `-chassis` IP 地址。`-sw 0` IP 地址在此机箱中无效。

注

地址 10.0.0.0 至 10.0.0.255 保留并供 Brocade DCX 8510-4 在内部使用。外部 IP 不得使用这些地址。

3. 通过输入 `ipaddrset -cp 0` 命令设置 CP0 IP 地址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

在提示符下输入信息。

4. 通过输入 `ipaddrset -cp 1` 命令设置 CP1 IP 地址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

在提示符下输入信息。

以下是示例 IP 配置：

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

建立以太网连接

注

建议将 CP 刀片连接到专用网络 /VLAN。

使用串行连接配置 Brocade DCX 8510-4 的 IP 地址后，您可将活动 CP 刀片连接到局域网 (LAN)。

通过建立以太网连接，您可使用串行会话、Telnet 或管理应用程序（例如 Web 工具或 Brocade Network Advisor）完成 Brocade DCX 8510-4 配置。

执行以下步骤建立到 Brocade DCX 8510-4 的以太网连接。

1. 从活动 CP 刀片上的以太网端口卸下装运塞。
2. 将以太网电缆的一端插入到以太网端口。
3. 将另一端连接到以太网 10/100/1000 BaseT LAN。

通过 Telnet 或任何管理工具（例如 Web 工具或 Brocade Network Advisor）使用命令行，可通过远程连接访问 Brocade DCX 8510-4。

4. 要通过 Telnet 会话完成任何其他 Brocade DCX 8510-4 配置过程，可通过 Telnet 登录到 Brocade DCX 8510-4（使用 admin 身份登录）。默认密码为 password。

自定义交换机名称

使用 Fabric OS 版本 6.3.0 或更高版本的 Brocade DCX 8510-4 的交换机名称长度最多可为 30 个字符；可包含字母、数字、连字符和下划线字符，并且必须以字母开头。

注

更改该名称将导致发出域地址格式 RSCN。

1. 键入 switchName，后跟双引号中的新名称。

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. 记录新名称供参考。

自定义机箱名称

Brocade DCX 8510-4 的机箱名称长度最多可为 15 个字符；可包含字母、数字、连字符和下划线字符，并且必须以字母开头。

1. 输入 `chassisName`，后跟双引号中的新名称。

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. 尤其自行输入 `chassisName` 以显示该名称。

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. 记录新名称供参考。

设置域 ID

结构中的每台交换机必须有唯一的域 ID。域 ID 可通过 `configure` 命令手动设置，也可以自动设置。Brocade DCX 8510-4 的默认域 ID 为 1。使用 `fabricShow` 命令查看已分配的域 ID。

1. 输入 `switchDisable` 禁用 Brocade DCX 8510-4。
2. 输入 `configure`。
3. 在 *Fabric parameters* 提示下输入 `y`:

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. 输入唯一的域 ID:

```
Domain: (1..239) [1] 3
```

5. 完成其余的提示或按 `Ctrl+D` 接受设置并退出。
6. 输入 `switchEnable` 重新启用 Brocade DCX 8510-4。

确认永久 PID 功能

将 Brocade DCX 8510-4 连接到结构之前，确认 Brocade DCX 8510-4 上基于 WWN 的永久端口标识符 (PID) 功能匹配结构中的其他交换机。此参数必须与结构中的所有交换机完全相同并使用 `configure` 命令设置，如下所示：

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment,  
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```


您可以使用 `configshow` 命令检查 PID 设置，如下例中所示。您可以使用 `| grep -i pid` 限定符准确定位 PID 信息。

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

1 表示基于 WWN 的永久 PID 功能已启用。默认值 0 表示已禁用。

安装收发器

第一个过程用于将 SFP+ 和 mSFP（仅限 FC8-64 端口卡）以及电缆安装到 Brocade DCX 8510-4。第二个过程用于在 16 Gbps 核心刀片中安装 QSFP 收发器。

安装 SFP 类型的收发器

完成以下步骤以安装 SFP 类型的光学收发器。

注

mSFP 收发器仅与 FC8-64 端口刀片兼容。填入其他刀片时，将不支持此配置并会生成错误。

端口用颜色编码表示哪些端口可在同一端口组中用于中继（中继端口组可最多为八个端口）。在中继组中使用的端口和电缆必须符合特定的要求。有关详细信息，请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

1. 将光学收发器和电缆添加到光纤信道端口。

端口用颜色编码表示哪些端口可在同一端口组中用于中继（中继端口组可最多为 8 个端口）。在中继组中使用的端口和电缆必须符合特定的要求。请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

2. 定位其中一个光学收发器以便键以正确方向面向端口。将收发器插入端口，直至其稳固就位，且锁定机构卡入到位。

收发器是以键接合的，因此只能以正确方向插入。如果收发器没有轻松滑入，请确保其方向正确。

3. 定位电缆使其键（电缆连接器一边上的突起）与收发器上的插槽对齐。将光缆插入收发机，直至闩锁机件卡入到位。

电缆是以键接合的，只能以一个方向插入。如果电缆没有轻松滑入，请确保其方向正确。

4. 对其余端口重复步骤 1 至 3。
5. 整理电缆。请参阅“管理电缆”。
6. 使用 `switchShow` 命令验证 Brocade DCX 8510-4 和端口状态。
7. 使用 `fabricShow` 命令验证结构连接性。

安装 QSFP 收发器

按照以下步骤在 16 Gbps 核心刀片中安装 QSFP 和电缆。这些收发器和电缆用于与相邻的 DCX 8510 主干形成机箱内级联链路 (ICL)。

连接电缆之前，应在刀片中安装收发器。

由于每个 QSFP 包含四个 16 Gbps 端口，因此如果必须更换 QSFP，则一个端口出现任何问题都可能影响所有四个端口。

1. 定位其中一个 QSFP 收发器以便键以正确方向面向端口。将收发器插入端口，直至其稳固就位。
收发器是以键接合的，因此只能以正确方向插入。如果收发器没有轻松滑入，请确保其方向正确。
收发器正确就位时，状态 LED 将几次闪烁琥珀色，然后变为稳定琥珀色。
2. 除去特殊 QSFP 电缆的保护帽，并将其插入到收发器中，直至稳固就位。
电缆也以键结合，以正确装配到收发器中。
电缆正确就位时，状态 LED 将从琥珀色更改为绿色。
对其余 ICL 重复步骤 1 和 2。

3. 整理电缆。请参阅“管理电缆”。

4. 使用 `switchShow -qsfp` 命令验证 Brocade DCX 8510-4 以及连接器和端口状态。

命令输出的示例如下所示。该示例取自核心刀片安装在插槽 3 中的 DCX 8510-4。8510-8 的某些详细信息将有所不同，但 QSFP 报告的信息将类似。

请注意，未连接的 QSFP（下面所示的 QSFP 0 和端口 0-3）报告的状态为 `No_SigDet`。这与对未连接的常规 SFP 报告的状态 `No_Synch` 不同。

下例中的 QSFP 7（端口 3/28-3/31，索引 748-751）显示已连接 QSFP 的结果。

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC

```

266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

确认软件许可证

根据供应商协议，某些许可证在出厂时安装到 Brocade DCX 8510-4 上。要确定启用哪些许可证，请使用 `licenseShow` 命令。

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

在本例中，许可证密钥为 AAbbccDDeeFFeeGG。保留许可证密钥的副本以供参考。

需要 64 位机箱许可证 ID 才能获取和激活 Brocade DCX 8510-4 的许可证。机箱许可证 ID 通过 `licenseIdShow` 命令提供。`licenseShow` 和 `licenseIdShow` 命令必须通过活动 CP 刀片键入。有关解锁和维护许可证的信息，请参阅 *Fabric OS 管理员指南*。

备份配置

完成以下步骤以备份 Brocade DCX 8510-4 的配置。

1. 检查 LED 指示灯状态，以验证所有组件功能是否正常。
2. 如果有必要，通过 Telnet 使用 admin 帐户登录交换机。
3. 通过从工作站输入 switchShow 命令，以验证 Brocade DCX 8510-4 是否正常运行。此命令提供关于交换机和端口状态的信息。
4. 通过从工作站输入 fabricShow 命令，验证 Brocade DCX 8510-4 在结构中是否正确运行。此命令提供关于结构的一般信息。
5. 要备份配置，请运行以下两个步骤：
 - a. 输入 configupload -vf 命令。此命令上传 Brocade DCX 8510-4 虚拟结构数据。
 - b. 输入 configupload 命令。此命令上传 Brocade DCX 8510-4 配置。
6. 您可运行以下命令查看可复制到文件进行保存的其他配置信息：
 - configShow
 - ipaddrShow
 - licenseShow
 - switchShow

或者，您可以通过使用 usbstorage 命令将配置文件保存到 Brocade USB 设备。

注

密码不会在配置文件中保存，并且不会在配置上传期间上传。

注

建议定期备份配置，确保可提供完整配置以下载至替换用 Brocade DCX 8510-4。

53-1002367-01
2011 年8 月8 日



Brocade DCX 8510-4 骨幹

快速入門指南

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade、B-wing 符號、BigIron、DCFM、DCX、Fabric OS、FastIron、IronView、NetIron、SAN Health、ServerIron、Turboliron 與 Wingspan 為註冊商標，而 Brocade Assurance、Brocade NET Health、Brocade One、Extraordinary Networks、MyBrocade、VCS 與 VDX 為 Brocade Communications Systems, Inc. 在美國及／或其他國家或地區的商標。其他提及的品牌、產品或服務為或可能為其各自擁有者的商標或服務商標。

注意：本文件僅供參考，並未明列關於提供給 Brocade 之任何設備、設備功能或服務，或 Brocade 提供之任何設備、設備功能或服務的任
何明示或暗示保固。Brocade 保留權利，有權隨時更改本文件，恕不另行通知，而且對其用途概不負責。本參考文件說明的功能目前可能並
未提供。如需功能與產品可用性的資訊，請聯絡 Brocade 銷售辦公室。若要出口本文件所含的技術資料，可能需要向美國政府取得出口許
可證。

作者及 Brocade Communications Systems, Inc. 對於本出版品或其隨附電腦程式所含內容所致的人身或實體之損失、成本、責任或損失，概
不負責。

本文件所述產品可能包含 GNU General Public License (GNU 通用公共授權) 或其他開放原始碼軟體授權協議書所涵蓋的「開放原始碼軟
體」。若要瞭解 Brocade 產品包含哪些開放原始碼軟體、檢視開放原始碼軟體適用的授權條款，以及取得程式設計原始程式碼複本，請造訪
<http://www.brocade.com/support/oscd>。

Brocade Communications Systems, Incorporated

企業及拉丁美洲區總公司
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
電話：1-408-333-8000
傳真：1-408-333-8101
電子郵件：info@brocade.com

亞太區總公司
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
中國廣州市朝陽區
光華路 1 號
2718、2719 室 100020
電話：+8610 6588 8888
傳真：+8610 6588 9999
電子郵件：china-info@brocade.com

歐洲區總公司
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
電話：+41 22 799 5640
傳真：+41 22 799 5641
電子郵件：emea-info@brocade.com

亞太區總公司
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
中國廣州市
天河北路 233 號
中信廣場
13 樓 1308 室
電話：+8620 3891 2000
傳真：+8620 3891 2111
電子郵件：china-info@brocade.com

文件紀錄

文件標題	出版物編號	變更摘要	發行日期
Brocade DCX 8510-4 骨幹快速入門指南	53-1002178-01	新文件	2011 年 4 月
Brocade DCX 8510-4 骨幹快速入門指南	53-1002178-02	幾項小變更，包含新圖片、 通用性文字、新網路連結、 IP 位址及 PID 說明。	2011 年 8 月

本指南內容

• 簡介	55
• 安全須知	56
• Brocade DCX 8510-4，連接埠側邊	56
• Brocade DCX 8510-4，非連接埠側邊	60
• 安裝所需的時間及項目	60
• 現場規劃及安全規範	62
• Brocade DCX 8510-4 的隨附物品	63
• 開封與安裝 Brocade DCX 8510-4	63
• 輸入電源給 Brocade DCX 8510-4	64
• 管理連接線	65
• 安裝 QSFP 連接線（可選）	67
• 建立序列連接並登入至 Brocade DCX 8510-4	70
• 組態 IP 位址	72
• 建立以太網路連接	73
• 自訂交換器名稱	73
• 自訂機箱名稱	74
• 設定網域 ID	74
• 確認永續性 PID 功能	74
• 確認軟體授權	77
• 備份組態	78

簡介

本指南提供開封、安裝及快速設定 Brocade DCX 8510-4 為獨立運作裝置的操作說明。請參閱下列文件：

- 詳細安裝及配置說明，請參考《Brocade DCX 8510-4 骨幹硬體使用手冊》。
- 機架之安裝說明，請參考相關的機架安裝或中置式安裝程序。

Brocade DCX 8510-4 可用下列幾種方式安裝：

- 安裝在平坦的表面上，作為獨立裝置使用。
- 在 Brocade 合格機架並附有連接埠側邊排氣套件（隨附）的機箱。
- 於 19 吋 電子工業協會 (EIA) 機櫃，使用 Brocade 8510-4、DCX-4S 機架裝載組件（27-31 或 18-34 吋組件，係依據所使用的機架而定）。
- 在中置式通訊 (Telco) 機架，使用廠商提供的 Brocade 8510-4、DCX-4S 中置式機架組件 Brocade DCX 8510-4（可選）。

本指南列有設定 Brocade DCX 8510-4 骨幹所需的基本設定步驟。其他設定資訊請參閱《Brocade DCX 8510-4 骨幹硬體使用手冊》及《光纖作業系統管理員指南》。

ATTENTION 注意

為符合 EMI 認證規定，必須裝上 Brocade DCX 8510-4 的門片。若未使用 QSFP 連接線，建議您在核心刀鋒伺服器的 QSFP 插座安裝橡膠連接埠插頭。

安全須知

使用此產品時，請先參閱本手冊內文中的危險、警示及注意須知。須知說明旁的符號代表安全事項的嚴重程度。

註

中文版安全須知位於《Brocade 產品安全須知》出版品中，請見產品隨附光碟。

每則須知結尾，列有其危險及注意須知的數字編號，並用括號標示，例如 (D004)。用此編號可在《Brocade 產品安全須知》中找到這些危險及注意須知的中文說明。

危險須知

危險須知在提醒您特定狀況可能對人們造成潛在致命或極端的危險。閃電符號均附有危險須知，說明其危險的電氣操作環境。安裝或維修此裝置前，請先閱讀並遵循下列危險須知的說明。



DANGER 危險

使用產品所提供的電線。確保設施電源插座為合適形式，能夠供應所需電壓，並且正確接地。(D004)

注意須知

注意須知在提醒您特定狀況可能因為一些現有環境條件而造成人們的潛在危險。安裝或維修此裝置前，請先閱讀並遵循下列注意須知的說明。



CAUTION 警示


搬移產品時，請遵照安全搬運操作說明。(C015)

Brocade DCX 8510-4，連接埠側邊

下列圖片顯示 Brocade DCX 8510-4 之連接埠側邊的設定樣本。

註

當您從連接埠側邊檢視時，會發現 Brocade DCX 8510-4 的氣流係從非連接埠側邊（非連接線端）流向機箱左側。若您使用連接埠側邊排氣套件，則排氣口會在機箱的連接埠側邊。

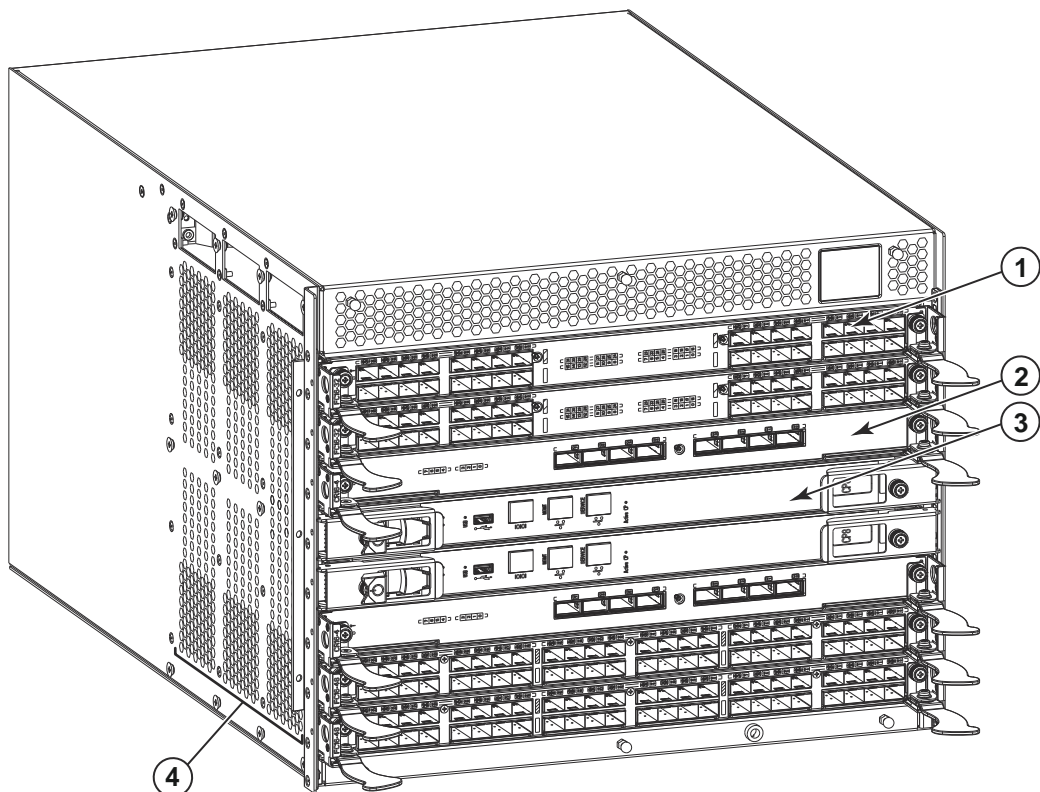

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 FC16-48 連接埠刀鋒伺服器 (例如 4x) | 3 控制處理器刀鋒伺服器 (CP8) (2x) |
| 2 核心交換刀鋒伺服器 (CR16-4) (2x) | 4 排氣口 |

圖 1 Brocade DCX 8510-4 的連接埠側邊 (設定樣本)

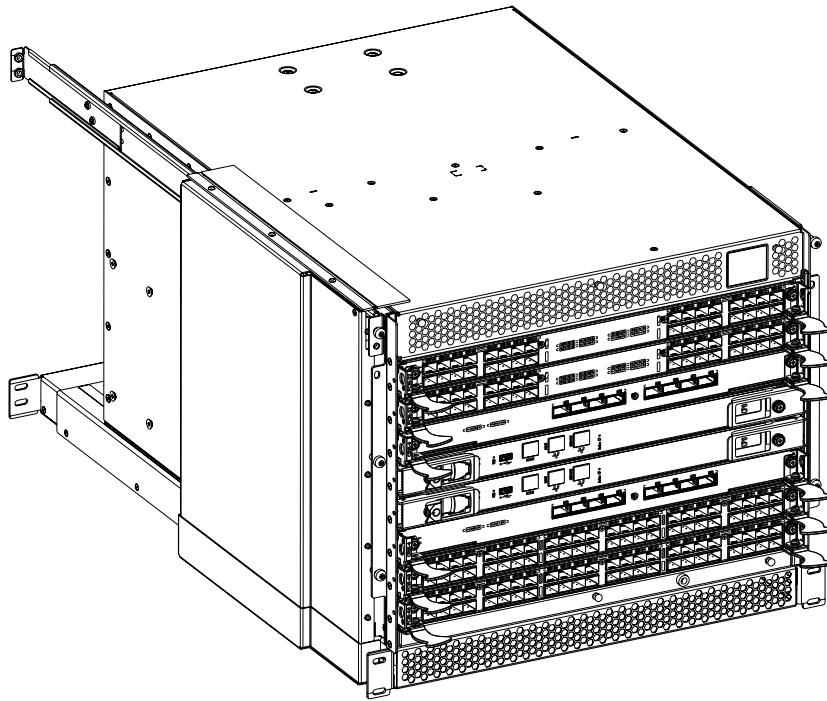


圖 2 Brocade DCX 8510-4 的連接埠側邊並安裝有連接埠側邊排氣套件（設定樣本）

下圖說明安裝有連接埠側邊排氣套件時，氣流模式的變化。


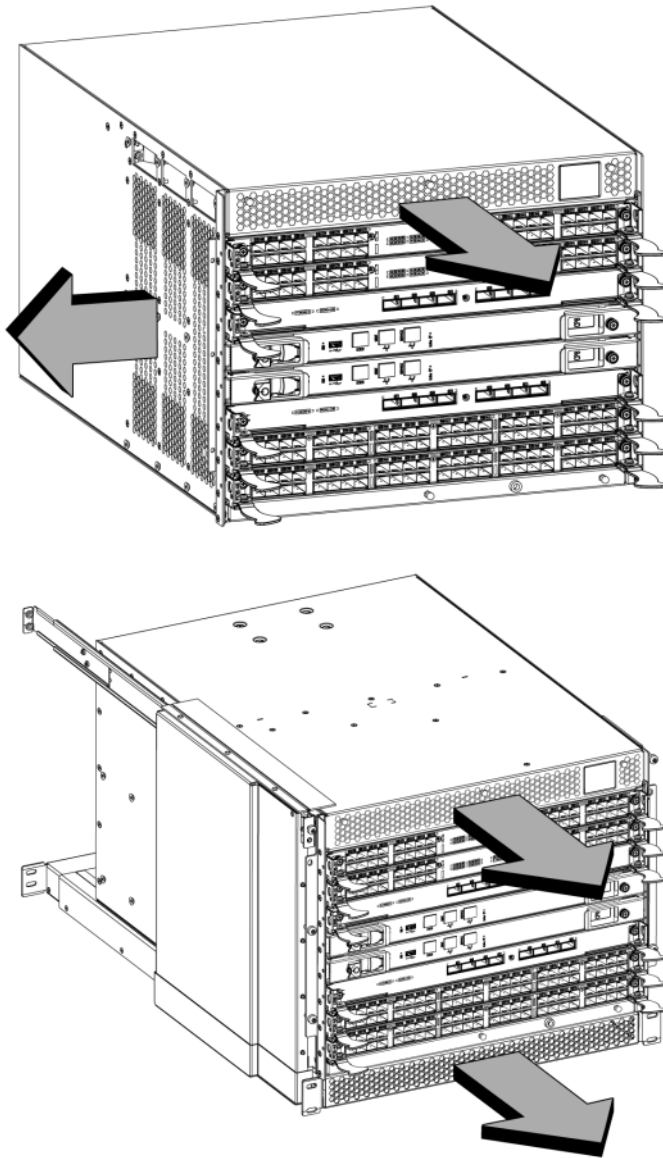


圖 3 Brocade DCX 8510-4 有（下圖）、無（上圖）安裝連接埠側邊排氣套件的氣流比較（設定樣本）

Brocade DCX 8510-4，非連接埠側邊

下圖顯示 Brocade DCX 8510-4 之非連接埠側邊檢視的設定樣本。

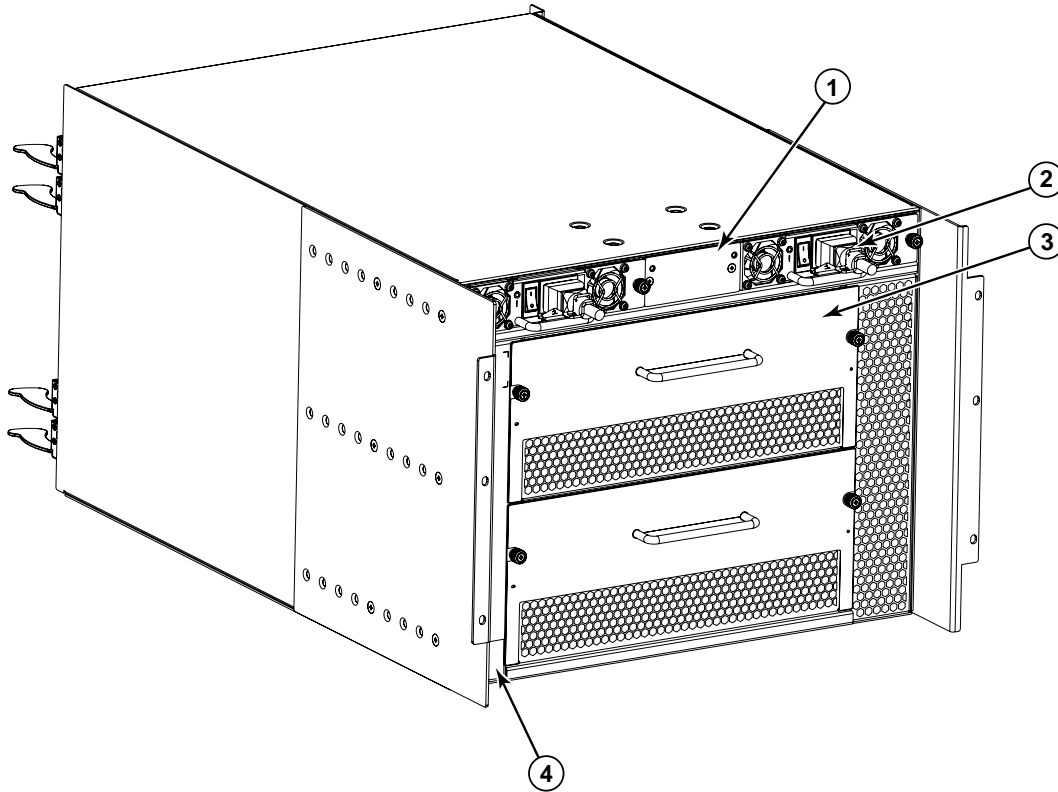

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------|
| 1 | WWN 卡擋板 (名牌 - WWN 卡後方) | 2 | 電源供應器 (2x) |
| 3 | 鼓風機 (2x) | 4 | 標示有序號及 WWN 的標籤 |

圖 4 Brocade DCX 8510-4 的連接埠側邊 (設定樣本)

安裝所需的時間及項目

您可以用下列方式設定及安裝 Brocade DCX 8510-4：

- 安裝在平坦的表面上，作為獨立裝置使用。
 - 於 19 吋 電子工業協會 (EIA) 機櫃，使用 Brocade 8510-4、DCX-4S 機架裝載組件 (27-31 或 18-34 吋組件，係依據所使用的機架而定)。
 - 在 Brocade 合格機架並附有連接埠側邊排氣套件 (隨附) 的機箱。
 - 在中置式通訊 (Telco) 機架，使用 Brocade DCX 8510-4 廠商提供的 Brocade 8510-4、DCX-4S 中置式機架組件。
- 此章節描述如何設定 Brocade DCX 8510-4 為獨立運作裝置。機架固定安裝說明，請參考下表相關的手冊說明。

下表描述主要安裝及設定任務，每項任務所需的預估時間，以及完成完整填入 Brocade DCX 8510-4 任務的必須項目 (192 光纖通道連接埠使用 FC16-48 連接埠刀鋒伺服器)。連接埠愈少，所需的設定時間愈短。這些預估時間係假設為妥善安裝的網站及適當的電源及網路連結。

表 1 需求的安裝任務、時間及項目

安裝任務	預估時間	需要的項目
網站準備及開封 Brocade DCX 8510-4	30 分鐘	1/2 吋 套筒扳手 (用來移除棧板螺栓)。 2 號十字螺絲起子 (用於連接線管理引導梳)。 棧板起重機。 油壓吊車或輔助吊車，能夠抬高至少 140 公分 (55 吋)，基本容量為 113 公斤 (250 磅)。Brocade DCX 8510-4 重量為 68 公斤 (150 磅) 並安裝有四片 FC16-48 連接埠卡 (192 連接埠)。
安裝機架固定組件或連接埠側邊排氣套件	30 分鐘	若您將 Brocade DCX 8510-4 安裝在機架上，請參考下列一項或多項程序： <i>Brocade 連接埠側邊排氣套件安裝程序</i> <i>Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 中置式機架組件安裝程序</i> 或 <i>Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 機架組件安裝程序</i> 。
安裝及固定 Brocade DCX 8510-4 在機架上	30 分鐘	
插上電源線及啓動 Brocade DCX 8510-4	20 分鐘	電源線 (隨附於 Brocade DCX 8510-4 配件組)。
建立序列連接，登入至 Brocade DCX 8510-4，並設定 IP 位址	20 分鐘	序列連接線 (隨附於配件組)。 工作站電腦附有序列連接埠或終端伺服器連接埠及終端模擬器應用程式 (例如 HyperTerminal)。 Brocade DCX 8510-4 機箱及兩台控制處理器刀鋒伺服器的乙太網路 IP 位址：共計三個位址。
安裝乙太網路連接線，開啓 Telnet 工作階段，並設定 Brocade DCX 8510-4 網域、日期與時間及其他系統參數。驗證及備份設定。	20 分鐘	Telnet 存取的乙太網路連接線連接 (可選)。詳情請參考《光纖 OS 管理員指南》。
視需要安裝收發器	20 分鐘 (若使用高密度連接埠刀鋒伺服器，則時間會更久)	SFP+、mSFP 及 QSFP 光纖收發器，視需求而定。
新增光纖連接線、連接線束帶及連接線引導器	2-3 小時	光纖連接線、連接線束帶及連接線引導梳。

現場規劃及安全規範

註

安裝前請先閱讀安全須知 (「安全須知」)。

安裝機箱前，請先閱讀 Brocade DCX 8510-4 硬體使用手冊附件中的「電源規格」，規劃符合需求的電源供應標準。

閱讀「管理連接線」規劃連接線管理。

為確保正確安裝及運作，以下為所需的步驟。

1. 準備一個 9 單位機架高度 (9U)、61.19 公分 (24.09 吋) 深度及 43.74 公分 (17.22 吋) 寬度的空間。1 單位等於 4.45 公分 (1.75 吋)。若您未使用隨附的連接埠側邊排氣套件，則所需空間只要 8 單位機架 (8U) 的高度。

計畫安裝 Brocade DCX 8510-4 及面向進氣通道的非連接埠側邊。Brocade DCX 8510-4 可朝任一方向安裝，只要符合維修及冷卻要求。

2. 確保專屬分支電線及下列特性均可使用：

註

依據您的機箱設定，參考符合需求之「規格」附件中的「電源規格」。

- 200 - 240 VAC、50-60 Hz (兩條分支線路) - 建議供高可用度及最大刀鋒伺服器使用
- 兩條 200 - 240 VAC 服務用連接線
- 有配置斷路器保護並符合當地電氣規程
- 供電電路、線路保險絲及電線尺寸均符合機箱標籤上的電氣值
- 位置接近機箱並容易存取
- 由合格的電器技師安裝接地插座並相容於電源線

ATTENTION 注意

請將每條電源線連接至個別的電源插座，以達最大化容錯功能。

3. 安裝機箱前，請預先進行連接線管理。

管理連接線的方式有許多種，如您可將機箱下方的路由連接線，集中於機箱兩側，透過連接線通道集中至機櫃兩側，或使用配線架。

4. 確保下列可用於 Brocade DCX 8510-4 的設定：
 - 已安裝終端機模擬器的工作站，如 HyperTerminal
 - 序列連接線 (已隨附)
 - 三條乙太網路連接線 (包含一條備用連接線)
 - 存取 FTP 伺服器以備份交換器設定或收集 **supportsave** 輸出資料 (可選)
 - Brocade USB 隨身碟以收集 **supportsave** 輸出資料 (可選)
 - 收發器 (銅質及光纖) 及相容連接線
5. 確保進氣及排氣口至少有 2 吋的氣流空間。
6. 確保運作期間，進氣側的氣溫低於攝氏 40 度 (華氏 104 度)。

Brocade DCX 8510-4 的隨附物品

Brocade DCX 8510-4 隨附有下述：

- Brocade DCX 8510-4 機箱，填入有：
 - 控制處理器刀鋒伺服器 (CP8)
 - 核心交換刀鋒伺服器 (CR16-4)
 - 連接埠刀鋒伺服器、應用刀鋒伺服器及加密刀鋒伺服器（依據客戶規格附上）
 - 刀鋒伺服器插槽隔板（用於未填入刀鋒伺服器的插槽）
 - 連接埠側邊排氣套件（依據客戶規格附上）
 - WWN 卡
 - WWN 擋板（名牌）
 - 電源供應器
 - 電源供應隔板（如果只有一組電源供應器則會附上）
 - 鼓風機
 - 連接線管理配件組合
 - 機箱門
- 包含下列物品的配件組：
 - 《Brocade DCX 8510-4 骨幹快速入門指南》
 - Brocade 文件光碟（內含有關於 Brocade DCX 8510-4 的文件）
 - ESD 接地腕帶
 - USB 裝置
 - RS-232 序列連接線。RS-232 連接線的一端附有轉接器，可移除供 RJ-45 型接頭使用。
- Brocade DCX 8510-4、DCX-4S 機架固定組件及操作指示

訂購 Brocade 品牌光纖收發器（SFP+、mSFP 及 QSFP）。Brocade DCX 8510-4 支援 SWL、LWL 及 ELWL 收發器。mSFPs 及 QSFP 只適用於 SWL 收發器。

註

如欲瞭解關於 SFP+、mSFP 及 QSFP 收發器符合 Brocade DCX 8510-4 要求的相關說明，請上網至 http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf。

開封與安裝 Brocade DCX 8510-4

使用下列程序開封及安裝您的 Brocade DCX 8510-4。



CAUTION 警示

搬移產品時，請遵照安全搬運操作說明。(C015)

註

完整填入的 Brocade DCX 8510-4（四片 FC16-48 連接埠卡，192 連接埠）重量約 68 公斤（150 磅）並且需要油壓或輔助吊車才能安裝。

1. 開封 Brocade DCX 8510-4。
 - a. 切割網綁包裝盒的束帶。
 - b. 移除上蓋及機箱頂端的組件與海綿。
 - c. 將機箱從紙盒內取出，並移除機箱上的塑膠袋。收好包裝材料，以備退還舊機箱時使用。
 - d. 若機箱必須運送至安裝點，請將機箱放在塑膠運送托盤上方。

註

Brocade DCX 8510-4 的包裝內不含木棧板及木棧架。機箱置於塑膠運送托盤上方。

2. 使用棧板起重機或其他輔助吊車，將新機箱運送至安裝區域。大門入口必須寬於 36 吋（91 公分）以容納機箱進入。
3. 取出 Brocade DCX 8510-4 連接埠端排氣套件（若有訂購）、配件組、包裝海綿及機箱的抗靜電塑料，然後擺放在一邊。
4. 從 Brocade DCX 8510-4 取下機箱門。
5. 移除立式的連接線管理配件。
6. 使用吊車將機箱抬升至合適高度。若欲將機箱安裝於機櫃內，請遵照機架組件製造商所提供的操作說明。
7. 如果可行，請將吊車的車輪鎖定。
8. 將機箱緩緩移動至確認的安裝地面，並確定其在搬運期間均有穩固支撐。
9. 確定機箱朝向正確方向，以便讓非連接埠端得以順利進氣（冷卻）。
10. 移除立式的連接線管理配件。
11. 裝回門片。必須裝回門片以符合 EMI 法令規定。

輸入電源給 Brocade DCX 8510-4

執行下列步驟，輸入電源至機箱。



DANGER 危險

使用產品所提供的電線。確保設施電源插座為合適形式，能夠供應所需電壓，並且正確接地。(D004)

1. 將兩條 AC 電源線連接至兩台供電系統。
2. 連接電源線至電壓 200 ~ 240 VAC、47 ~ 63 Hz 的電源插座，或者選擇使用電壓為 110 ~ 120 VAC、47 ~ 63 Hz 的電源插座。若機箱內使用任何應用刀鋒伺服器，則必須選擇 200 ~ 240 VAC 的電壓插座，才能達到電源供應的備援狀態。

ATTENTION 注意

強烈建議您使用高電壓線路 (200 ~ 240 VAC)，以達到較好的電源轉換率。

全負載的 DCX 8510-4 或 DCX-4S，需要 200 ~ 240 VAC 的電壓獲致高可用性（能針對電源供應故障裝置進行熱抽換，毫不影響系統運作）。

3. 將供電系統的 AC 電源開關調整至 I。開啓與供電時，AC 電源開關會亮起綠燈。

4. 每次啓動時，Brocade DCX 8510-4 都會執行開機自我測試 (POST)。指示燈狀態顯示為運作時，開機自我測試會需要約 10 分鐘的時間。

您可使用 **fastBoot** 命令，略過開機自我測試程序。您也可以使用 **diagDisablePost** 命令，停用 Brocade DCX 8510-4 之連續重新開機的開機自動測試。

ATTENTION 注意

請在完成 IP 位址設定後，再將交換器連線上網。

管理連接線

將立式連接線管理配件新增至機箱門任一側的機架，以方便連接線管理。配件可在不干擾服務的狀態下安裝。

將連接線佈接在刀鋒伺服器前方，以確保 LED 指示燈清楚可見。每條光纖連接線預留 1 公尺的餘長，供刀鋒伺服器拆卸及更換之用。

ATTENTION 注意

50 微米連接線在全力拉伸負荷下的最小彎曲半徑為 2 吋。無拉伸負荷時則為 1.2 吋。

整理與管理連接線的方式有許多種，如您可將連接線集中在機櫃或配線架兩側，讓連接線井然有序地排列。建議事項如下：

註

整理線路時，請勿在光纖連接線上綁束帶，避免束帶過緊而使光纖受到損傷。

- 安裝交換器前，請預留連接線的整理空間。
- 將各埠連接線預留 1 公尺（3.28 呎）的餘長，讓取下及更換交換器，或不小心移動機架時，有足夠的活動空間，避免連接線的彎曲半徑低於最小彎曲半徑。
- 若您使用 Brocade ISL Trunking，請考量中繼組的連接線聚集。中繼組所使用的連接線必須符合特定要求，詳見《光纖作業系統管理員指南》。
- 為了方便維修，請在光纖連接線上貼上標籤，註明該線所連接的裝置。
- 路由埠連接線及其他連接線時，請勿遮蔽 LED 燈。
- 使用 Velcro® 型腕帶固定與整理光纖連接線。

ATTENTION 注意

請勿將連接線佈接在機箱連接埠側邊上方的排氣口。若您使用連接埠端排氣套件搭配 Brocade DCX 8510-4，則機箱連接埠側邊的底部也有一處排氣口。使用立式連接線配件，也能讓連接線遠離排氣口。


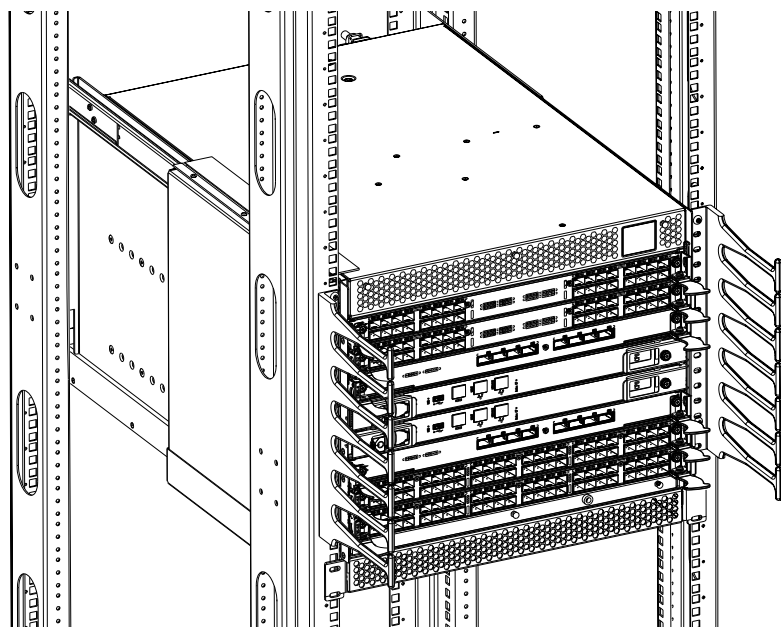


圖 5 連接線管理配件組合

高密度連接線佈接

FC8-64 高密度連接埠刀鋒伺服器不得使用標準的 LC 連接線，因為 mini-SFP (mSFP) 新收發器光纖之間的問題小於標準的 SFP。跳線及跳線面板可視需要，新增於標準尺寸的連接線佈接上。下圖為 mSFP 至 SFP 的跳接線。參閱「最佳實務指南：高密度連接線管理解決方案」（位於 <http://www.brocade.com>）瞭解高密度連接埠解決方案、連接線及跳線料號的連接線管理指導原則。

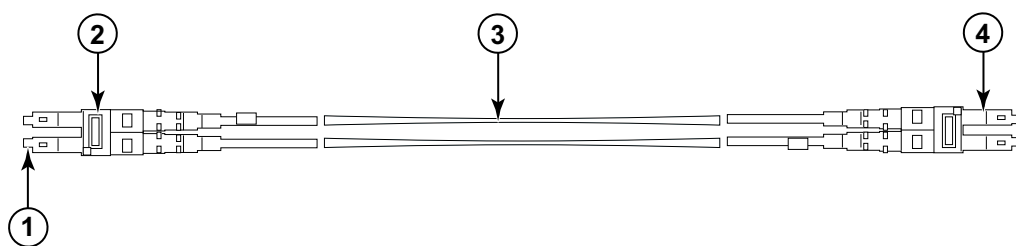

- | | |
|------------|-------------|
| 1 mSFP 連接器 | 3 1.6 公尺連接線 |
| 2 雙向夾（黑色） | 4 SFP 連接器 |

圖 6 專為 FC8-64 高密度連接埠刀鋒伺服器之 mSFP 跳線設計的連接線

請注意連接線之 mSFP 端的雙向夾為容易辨識的黑色。請參閱一系列 FC8-64 連接埠刀鋒伺服器之合格 mSFP 光纖連接線的附件。

若您正在使用 ISL Trunking，則請以中繼組聚集連接線。連接埠為彩色編碼以顯示可用在相同 ISL 中繼組的連接埠：將 8 個標示單色黑橢圓形的連接埠，替換為 8 個標示橢圓外框的連接埠。請參閱一系列支援連接線速度及距離的附件。

安裝 QSFP 連接線（可選）

使用此程序移除及更新 QSFP 連接線。

註

QSFP 連接埠只能在搭配機箱間連結 (ICL) 授權的情況下使用。新增或移除授權後，只有在發佈 `portdisable` 及 `portenable` 命令給連接埠時，連接埠才會執行強制授權。ICL 授權必須安裝於所有 Brocade 骨幹，方能產生 ICL 連結。最多 6 個鄰近的 Brocade 8510 系列機箱可以與 QSFP 連接線結合。

註

Brocade 8510 骨幹可使用最長 50 公尺的現成 QSFP 連接線作為 ICL 連接線。

ATTENTION 注意

8510 系列模組，若未使用 QSFP 連接線，則確定 QSFP 收發器已使用橡膠墊片。

下表說明連接器連接埠的 LED 模式及這些模式的建議動作。

表 2 QSFP 連接器連接埠 LED

LED 用途	顏色	Status (狀態)	建議動作
QSFP 連接器 狀態	無亮燈 (LED 熄滅)	無 QSFP 模組，四個 QSFP 連接埠均停用	若 QSFP 不存在或 驗證 QSFP 已全部插入，則無須採取動作。
	持續亮起琥珀色	QSFP 模組使用時，四個連接埠全無訊號 / 無同步。	若只安裝 QSFP 或 確定連接線已正確連接，則無須採取動作。如果 LED 指示燈持續呈現琥珀色，請尋求 Brocade DCX 8510-4 供應商的協助。
	閃爍琥珀色	連接埠停用或故障，FC 連結活動、區段、回送模式也處於 QSFP 連接線插入及確認的過渡狀態。	檢查主控台訊息或等待四個連接埠全部恢復連線。
	穩定綠燈	QSFP 連接線的兩端均在使用中，並且所有連接埠皆恢復連線。已建立完整連結。	無須採取動作。

遵照此程序安裝 QSFP 連接線。請參閱《光纖 OS 管理員指南》瞭解設定程序及需求。

下圖顯示 QSFP 連接線及收發器。核心刀鋒伺服器上的 QSFP 連接器標示標記為有中繼組（中繼為可選）以方便安裝。接下來的圖片分別說明 ICL 特色的可接受連接線佈接設定。當 4 條 QSFP 連接線在任何成對的 Brocade 8510 系列機箱之間連接時，建議使用平行式拓撲；也支援全網設定。

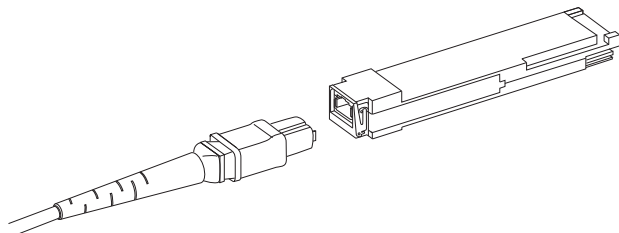


圖 7 QSFP 連接線及收發器


安裝 QSFP 連接線

完成下列步驟更新 QSFP 連接線。

1. 若已更新 QSFP 收發器，請拉新 QSFP 的卡環並將 QSFP 推向刀鋒伺服器連接器，直到穩固卡緊。QSFP 採用鎖定設計，以單一方向卡入連接器。狀態 LED 指示燈在安裝後會先閃爍琥珀色，然後再持續亮起琥珀色。
2. 拉動 QSFP 連接線的橡膠外罩，然後將其推進 QSFP 收發器直到穩固卡緊為止。連接線外罩採用鎖定設計，以單一方向卡入 QSFP。
狀態 LED 指示燈會亮起琥珀色，直到連接線的兩端插入並建立連結為止。建立完整連結時，LED 燈會亮起綠燈。
3. 重複進行需要更新的各個連接線。
4. 所有連接線均新增後，請參閱《光纖 OS 管理員指南》瞭解設定程序。

可能的 QSFP 連接線設定

下圖說明在兩台 8510 系列機箱之間可能的一種 QSFP 連接線設定。只要一個機箱的兩個核心與另一個機箱的兩個核心相互連結，則最多可連接 6 個鄰近的 8510 機箱。此提供機箱之間的多機箱間連結 (ICL) 中繼，並確保運作效率。建議在核心刀鋒伺服器之間採取平行連接，但必須同時支援平行及網狀的連接線配置。

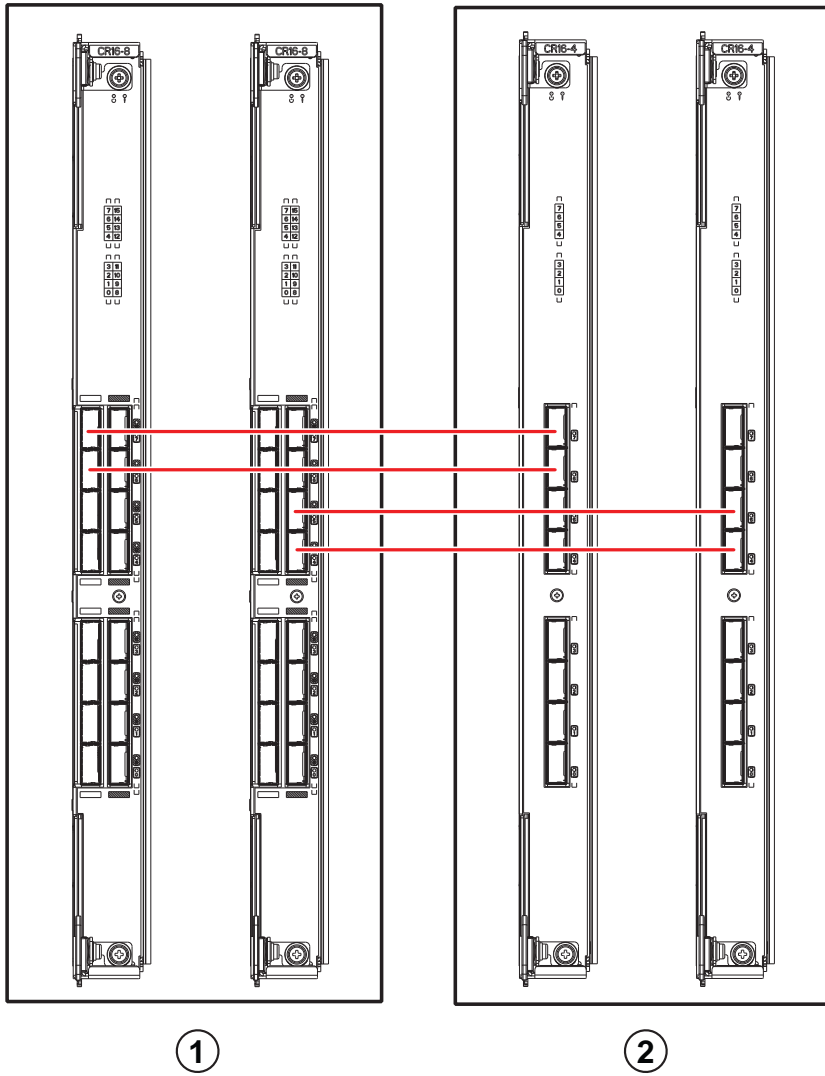

1 機箱 1

2 機箱 2

圖 8 QSFP 連接線連接 - 8510 設定樣本 - 平行式

可如下圖所示，以核心／邊緣設定（兩個核心／四個邊緣）連接 6 個 8510 機箱。圖片顯示的為 8510-8 機箱，然而您也可以使用 8510-4 或 8510-8。佈線配置應該遵照前述圖片所示的平行範例。

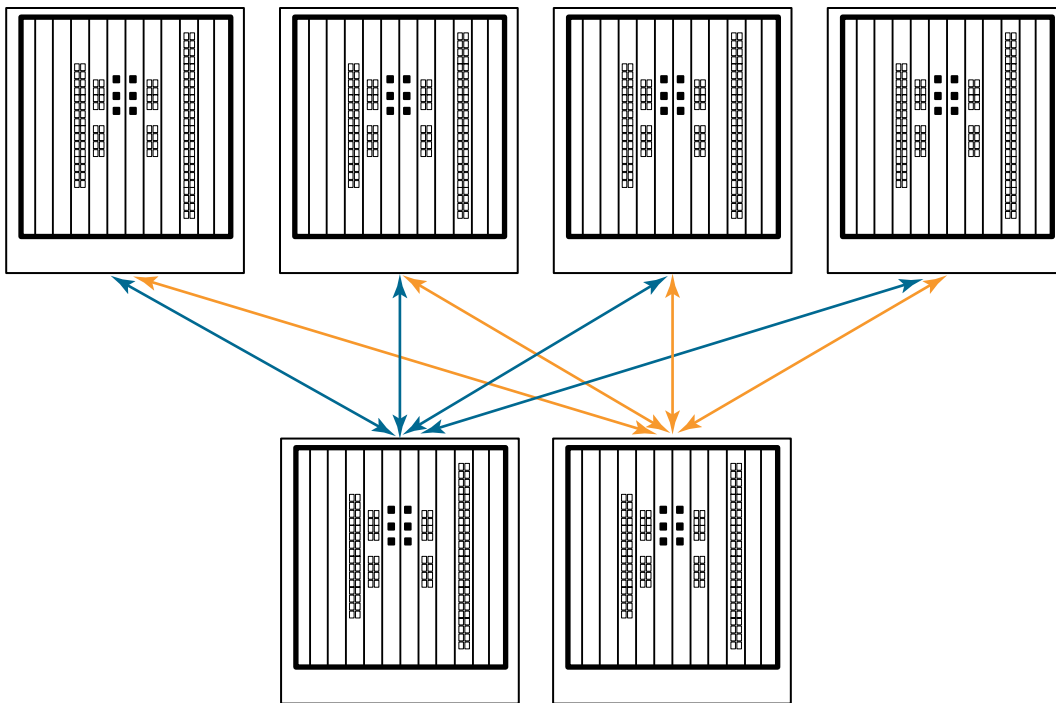


圖 9 DCX 8510 核心／邊緣 ICL 拓樸

建立序列連接並登入至 Brocade DCX 8510-4

欲建立序列連接至 Brocade DCX 8510-4 的主控制台連接埠，請完成下列步驟。

1. 檢查連接埠上的所有電源 LED 指示燈、控制處理器及核心交換刀鋒伺服器均亮起綠燈，以確認 Brocade DCX 8510-4 已啟動並且開機自動測試已完成。
2. 從執行中的 CP 之控制台連接埠移除運送蓋。使用 Brocade DCX 8510-4 隨附的序列連接線，將執行中的 CP 之控制台連接埠連接至電腦工作站。執行中的 CP 刀鋒伺服器會以亮起的 (藍色) LED 燈顯示。

ATTENTION 注意

控制台連接埠主要供 IP 位址的初始設定及服務用途。

3. 使用終端模擬器應用程式存取 Brocade DCX 8510-4 (例如 Windows 環境的 HyperTerminal 或 UNIX 環境的 TIP)。
4. 停用正在工作站上執行的任何序列通訊程式 (例如同步化程式)。
5. 開啓終端機模擬器應用程式 (如 PC 上的 HyperTerminal 或 UNIX 上的 TERM、TIP 或 Kermit)，再依照下列方式設定應用程式：

- 在 Windows 環境：

參數	值
每秒傳輸位元	9600
資料位元	8
同位檢查	無
停止位元	1
流量控制	無

- 在 UNIX 系統下，請於提示出現時輸入下列字串：

```
tip /dev/ttyb -9600
```

若 ttyb 已使用中，則以 **ttya** 取代並於提示出現時輸入下列字串：

```
tip /dev/ttya -9600
```

終端模擬器應用程式停止通報資訊時，請按下 **Enter**。您將接收到下列登入提示：

```
CP0 Console Login:
```

6. 進行下個任務。

登入至 Brocade DCX 8510-4

欲透過序列連接登入至 Brocade DCX 8510-4，請遵照這些步驟。

1. 以 **admin**（管理員）登入至 Brocade DCX 8510-4。預設密碼為 **password**。初次登入時，您會被要求輸入新管理員 (admin) 及使用者密碼。務必記錄下新密碼並將密碼保存於安全的地方。

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir: admin>
```

2. （可選）修改密碼。欲跳過修改密碼，請按 **Ctrl-C**。有關密碼的詳細資訊，請參閱《光纖 OS 管理員指南》。

註

密碼可以為 8 至 40 個字元長。必須以字母為起始。只能包含數字字元、句點 (.) 及下底線 (_)。密碼可以有大小寫之分，當您輸入至命令列時並不會顯示。

有關密碼的詳細資訊，請參閱《光纖 OS 管理員指南》。

組態 IP 位址

Brocade DCX 8510-4 需要 3 組 IP 位址，可使用 `ipAddrSet` 命令設定。CP 刀鋒伺服器（CPO 與 CP1）及 Brocade DCX 8510-4 的機箱管理 IP 均需要 IP 位址（顯示為 `ipAddrShow` 命令下方的 SWITCH）。

註

Brocade DCX 8510-4 的預設 IP 位址及主機名稱為：

- 10.77.77.75 / CPO（CP 刀鋒伺服器在設定時間位於插槽 4）
 - 10.77.77.74 / CP1（CP 刀鋒伺服器在設定時間位於插槽 5）
-

ATTENTION 注意

當 Brocade DCX 8510-4 出現執行中的 IP 流量或正在執行管理與監控工具，例如 DCFM、Fabric Watch 及 SNMP，重新設定 IP 位址會導致流量干擾或中斷。

完成下列步驟，設定 Brocade DCX 8510-4 的 IP 位址。

1. 使用序列連接線連接，以管理員 (admin) 身分登入執行中的 CP。
2. 輸入 `ipaddrset -chassis` 命令，設定 Brocade DCX 8510-4 IP 位址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

在提示行輸入資訊。指定 `-chassis` IP 位址。`-sw 0` IP 位址對此機箱無效。

註

保留位址 10.0.0.0 至 10.0.0.255，並由 Brocade DCX 8510-4 在內部使用。外部 IP 不得使用於這些位址。

3. 輸入 `ipaddrset -cp 0` 命令，設定 CPO IP 位址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

在提示行輸入資訊。

4. 輸入 `ipaddrset -cp 1` 命令，設定 CP1 IP 位址：

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

在提示行輸入資訊。

這是 IP 設定樣本：

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]?192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]?255.255.255.0
Fiber Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fiber Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.

swDir:admin> ipaddrSet -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]:192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]:255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]:192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```



```
swDir:admin> ipaddrSet -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75] : 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0] : 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0] : 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

建立乙太網路連接

註

建議您將 CP 刀鋒伺服器連接至私有網路 /VLAN。

使用序列連接設定 Brocade DCX 8510-4 的 IP 位址後，您可以將執行中的 CP 刀鋒伺服器連接至區域網路 (LAN)。建立乙太網路連接，可以讓您使用序列工作階段、Telnet 或管理應用程式，例如 Web Tools 或 Brocade Network Advisor，完成 Brocade DCX 8510-4 設定。

執行下列步驟建立乙太網路連接至 Brocade DCX 8510-4。

1. 從執行中的 CP 之控制台連接埠移除運送蓋。
2. 將乙太網路連接線的一端插入乙太網路連接埠。
3. 另一端連接至乙太網路 10/100/1000 BaseT LAN。

Brocade DCX 8510-4 可透過 Telnet 或任何管理工具，例如 Web Tools 或 Brocade Network Advisor，使用命令列進行遠端連線存取。

4. 欲透過 Telnet 工作階段完成任何新增的 Brocade DCX 8510-4 設定程序，請使用 **admin** 登入，然後經由 Telnet 登入至 Brocade DCX 8510-4。預設密碼為 **password**。

自訂交換器名稱

Brocade DCX 8510-4 的交換器名稱最長可以為 30 個字元，使用光纖作業系統 6.3.0 或更新版本；可包含字母、數字、分號及下底線符號，並且必須以字母為開頭。

註

更改名稱會導致網域位址格式 RSCN 的發佈。

1. 輸入 **switchName**，接著於雙括號內輸入 新名稱。

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. 記錄新名稱供參考用。

自訂機箱名稱

Brocade DCX 8510-4 的機箱名稱最長可以為 15 個字元；可以包含字母、數字、分號及下底線符號，並且必須以字母為開頭。

1. 輸入 `chassisName`，接著於雙括號內輸入 新名稱。

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. 自動輸入 `chassisName` 顯示名稱：

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. 記錄新名稱供參考用。

設定網域 ID

光纖中的每部交換器必須擁有 獨一無二的 網域 ID。網域 ID 可以透過 `configure` 命令手動設定或自動設定。Brocade DCX 8510-4 的預設網域 ID 為 1。使用 `fabricShow` 命令 檢視已指定的網域 ID。

1. 輸入 `switchDisable` 停用 Brocade DCX 8510-4。

2. 輸入 `configure`。

3. 在光纖參數提示行，輸入 `y`：

```
Fiber parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. 輸入唯一的網域 ID：

```
Domain: (1..239) [1] 3
```

5. 完成其餘的提示行或按下 `Ctrl+D` 接收設定並退出。

6. 輸入 `switchEnable` 重新啟用 Brocade DCX 8510-4。

確認永續性 PID 功能

連接 Brocade DCX 8510-4 至光纖前，請先確認在 Brocade DCX 8510-4 上的 WWN 架構永續性連接埠識別 (PID) 功能符合光纖中的其他交換器。此參數必須與光纖中的所有交換器相同，並參照下述，設定使用 `configure` 命令：

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1] 3  
Enable a 256 Area Limit  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment?  
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```

您可以使用下列範例中的 `configshow` 命令，查看 PID 設定。您可以使用 `| grep -i pid` 合格者以精準找出 PID 資訊。

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

1 代表 WWN 架構的永續性 PID 功能已啟用。停用的預設值為 0。

安裝收發器

第一個程序用來安裝 SFP+s 及 mSFP（只能使用 FC8-64 連接埠卡）與連接線至 Brocade DCX 8510-4。第二個程序用來安裝 QSFP 收發器至 16 Gbps 核心刀鋒伺服器。

安裝 SFP 型收發器

完成下列步驟以安裝 SFP 型光學收發器。

註

mSFP 收發器只相容於 FC8-64 連接埠刀鋒伺服器。它們雖能安裝至其他刀鋒伺服器，但是此設定卻不提供支援並會產生錯誤。

連接埠以彩色編碼，代表其可以使用在相同連接埠群組供中繼連接用（中繼連接埠群組最多可加入 8 個連接埠）。中繼組中使用的連接埠及連接線必須符合特定要求。詳情請參考《光纖 OS 管理員指南》。

1. 新增光學收發器及連接線至光纖通道連接埠。

連接埠以彩色編碼，代表其可以使用在相同連接埠群組供中繼連接用（中繼連接埠群組最多可加入 8 個連接埠）。中繼組中使用的連接埠及連接線必須符合特定要求。詳情請參考《光纖 OS 管理員指南》。

2. 將其中一部光學收發器以楔正確朝向連接埠的位置擺放。將收發器接至連接埠，直到卡門結構發出「喀」聲且固定為止。

收發器採鎖定設計，讓它們能以正確方向插接。若收發器無法輕易推入，請檢查其插入方向是否正確。

3. 插入連接線時，請讓楔（連接器一側的脊）對準收發器內的插槽。將連接線插入收發器，直到門鎖卡入定位。

連接線採用鎖定設計，所以只能以單一方向插接。若收發器無法輕易推入，請檢查其插入方向是否正確。

4. 其餘的 ICL 請重複進行步驟 1 至 3
5. 連接線整理請參閱「管理連接線」。
6. 使用 `switchShow` 命令，確認 Brocade DCX 8510-4 及連接埠狀態。
7. 使用 `fabricShow` 命令，確認光纖的連接性。

安裝 QSFP 收發器

遵照這些步驟在 16 Gbps 核心刀鋒伺服器上，安裝 QSFP 及連接線。這些收發器與連接線用來組成多機箱間連結 (ICL) 及鄰近 DCX 8510 骨幹。

收發器應該先安裝至刀鋒伺服器，再連接連接線。

因為每個 QSFP 包含四個 16 Gbps 連接埠，所以若 QSFP 必須更換，則切記單一連接埠的任何問題都可能影響到四個組合中的全部四個連接埠。

1. 將其中一部 QSFP 收發器以正確朝向連接埠的位置擺放。將收發器插入連接埠，直到穩固插接為止。
收發器採鎖定設計，讓它們能以正確方向插接。若收發器無法輕易推入，請檢查其插入方向是否正確。
收發器正確插接時，狀態 LED 指示燈會閃爍琥珀色數次，然後再持續亮起琥珀色。
2. 從特殊 QSFP 連接線移除保護蓋，然後將其插入收發器，直到穩固插接為止。
連接線也採用鎖定設計，以正確卡入收發器。
連接線穩固插入時，狀態 LED 指示燈將從琥珀色變為綠色。
請對其餘的 ICL 重複進行步驟 1 與 2
3. 連接線整理請參閱「管理連接線」。
4. 使用 `switchShow -qsfp` 命令，確認 Brocade DCX 8510-4 及連接器與連接埠的狀態。

命令輸出的樣本顯示如下。範例來自於 DCX 8510-4 並在插槽 3 安裝有核心刀鋒伺服器。8510-8 的部分細節雖有不同，但是 QSFP 的報告資訊則類似。

請注意未連接 QSFP 的狀態報告（顯示下述的 QSFP 0 及 Ports 0-3）為 No_SigDet。這不同於來自未連接之標準 SFP 的 State of No_Synch 報告。

下列範例中的 QSFP 7（連接埠 3/28-3/31，索引 748-751）顯示已連接 QSFP 的結果。

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchbeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attribute:    [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC

```

266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

確認軟體授權

依據廠商協議，某些授權出廠便預先安裝在 Brocade DCX 8510-4 上。欲確定哪項授權已啟用，請使用 `licenseShow` 命令。

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG :
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor licenense
  Trunking license
  Securiry license

```

在此範例，授權金鑰為 AAbbccDDeeFFeeGG。保留一份授權金鑰副本供參考之用。

取得與執行 Brocade DCX 8510-4 的授權，需要有 64 位元的機箱授權 ID。機箱授權 ID 可以透過 `licenseIdShow` 命令使用。`licenseShow` 及 `licenseIdShow` 命令必須經由執行中的 CP 刀鋒伺服器鍵入。請參閱《光纖 OS 管理員指南》了解有關解鎖及保持授權的資訊。

備份組態

完成下列步驟備份 Brocade DCX 8510-4 的設定。

1. 檢查 LED 指示燈，確定所有元件都可正常工作。
2. 若有需要，請使用 **admin** 帳戶，由 Telnet 登入到交換器。
3. 從工作站輸入 **switchShow** 命令，確定 Brocade DCX 8510-4 操作正確無誤。此命令會提供交換器及連接埠狀態的相關資訊。
4. 從工作站輸入 **fabricShow** 命令，確定光纖中的 Brocade DCX 8510-4 操作正確無誤。此命令會提供有關光纖的基本資訊。
5. 欲備份設定，請執行下列步驟：
 - a. 輸入 **configupload -vf** 命令。此命令會上傳 Brocade DCX 8510-4 虛擬光纖資料。
 - b. 輸入 **configupload -vf** 命令。此命令會上傳 Brocade DCX 8510-4 設定。
6. 您可以執行下列命令，查看您可以複製檔案至儲存的新增設定資訊：
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

或者您也可以使用 **usbstorage** 命令，將設定檔儲存至 Brocade USB 裝置。

註

密碼未儲存至設定檔，也未在設定上傳時一併上傳。

註

建議定期備份設定，以確保在下載更新 Brocade DCX 8510-4 時，可取得完整設定。

53-1002367-01
8 août 2011



Backbone Brocade DCX 8510-4

Guide de démarrage rapide

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, le symbole B-wing, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron et Wingspan sont des marques déposées et Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade et VCS et VDX sont des marques de Brocade Communications Systems, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de marques, de produits ou de services mentionnés sont ou peuvent être des marques ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs.

Avis : ce document n'est fourni qu'à titre informationnel et n'établit aucune garantie, expresse ou implicite, concernant tout équipement, fonction de l'équipement ou service actuellement offert ou qui sera offert par Brocade. Brocade se réserve le droit de modifier ce document à tout moment, sans préavis, et rejette toute responsabilité quant à son utilisation. Ce document informationnel décrit des fonctions qui peuvent ne pas être disponibles actuellement. Pour en savoir plus sur les fonctions et la disponibilité des produits, contactez un bureau de vente Brocade. Vous aurez peut-être besoin d'une licence d'exportation émise par le gouvernement des États-Unis pour exporter les données de nature technique que contient ce document.

Les auteurs et Brocade Communications Systems, Inc. ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables envers toute personne ou entité quant à toute perte, frais, responsabilité ou dommage découlant des informations que contient ce manuel ou des programmes informatiques qui l'accompagnent.

Le produit décrit par ce document peut contenir des logiciels « source libre » couverts par la licence General Public License GNU ou d'autres contrats de licence source libre. Pour savoir quels logiciels source libre sont inclus dans les produits Brocade, consultez les termes de la licence applicable aux logiciels source libre et obtenez une copie du code source de programmation. Veuillez vous rendre sur <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Siège social et d'Amérique latine
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134-1706
Tél : 1-408-333-8000
Fax : 1-408-333-8101
E-mail : info@brocade.com

Siège Asie - Pacifique
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
Non 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, Chine
Tél : +8610 6588 8888
Fax : +8610 6588 9999
E-mail : china-info@brocade.com

Siège européen
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Suisse
Tél : +41 22 799 5640
Fax : +41 22 799 5641
E-mail : emea-info@brocade.com

Siège Asie - Pacifique
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
Numéro 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, Chine
Tél : +8620 3891 2000
Fax : +8620 3891 2111
E-mail : china-info@brocade.com

Historique du document

Titre du document	Numéro de publication :	Récapitulatif des modifications	Date de publication
<i>Guide de démarrage rapide du backbone Brocade DCX 8510-4</i>	53-1002178-01	Nouveau document	Avril 2011
<i>Guide de démarrage rapide du backbone Brocade DCX 8510-4</i>	53-1002178-02	Plusieurs petites modifications, y compris nouveau graphisme, texte générique, nouveau lien en ligne, adresse IP et clarifications d'identifiant de port (PID).	Août 2011

Dans ce guide

• Introduction	81
• Notes informatives relatives à la sécurité	82
• Brocade DCX 8510-4, côté port	82
• Brocade DCX 8510-4, côté non-port	86
• Temps et éléments nécessaires pour l'installation	87
• Planification de site et consignes de sécurité	88
• Éléments inclus avec le Brocade DCX 8510-4	89
• Déballage et installation du Brocade DCX 8510-4	90
• Alimentation du Brocade DCX 8510-4	91
• Passage des câbles	91
• Installation des câbles QSFP (en option)	93
• Établissement d'une connexion série et connexion au Brocade DCX 8510-4	97
• Configuration d'adresses IP	99
• Établissement d'une connexion Ethernet	100
• Personnalisation d'un nom de commutateur	100
• Personnalisation d'un nom de châssis	101
• Définition de l'identifiant de domaine	101
• Installation des émetteurs-récepteurs	102
• Confirmation des licences logicielles	104
• Sauvegarde de la configuration	105

Introduction

Ce guide contient des instructions pour le déballage, l'installation, et la configuration rapides d'un Brocade DCX 8510-4 en tant qu'unité indépendante. Prenez note de la documentation supplémentaire suivante :

- Pour les instructions détaillées d'installation et de configuration, reportez-vous au *Manuel de référence du matériel du backbone Brocade DCX 8510-4*.
- Pour les instructions d'installation spécifiques au rack, voir les procédures de montage en rack ou à mi-hauteur appropriées.

Le Brocade DCX 8510-4 peut être installé de la manière suivante :

- En tant qu'unité indépendante sur une surface plane.
- Dans un châssis avec le kit de sortie côté port (fourni) dans un rack qualifié par Brocade.
- Dans une armoire 19 pouces Electronic Industries Association (EIA), en utilisant un kit de montage en rack Brocade 8510-4, DCX-4S (un kit 27-31 pouces ou 18-34 pouces en fonction du rack utilisé).
- Dans un rack de télécommunications montage à mi-hauteur (Telco), en utilisant le kit de rack de montage à mi-hauteur Brocade 8510-4, DCX-4S disponible auprès de votre fournisseur Brocade DCX 8510-4 (en option).

Les étapes de configuration de base requises pour configurer le Backbone Brocade DCX 8510-4 sont énumérées dans ce guide. Des informations de configuration supplémentaires figurent dans le *Manuel de référence du matériel du backbone Brocade DCX 8510-4* et dans le *Guide de l'administrateur du système d'exploitation Fabric*.

ATTENTION

Afin de se conformer à la certification EMI, la porte du Brocade DCX 8510-4 doit être installée. Il est également recommandé d'installer les bouchons de port en caoutchouc dans les connecteurs QSFP de lame d'infrastructure si l'on n'utilise pas de câbles QSFP.

Notes informatives relatives à la sécurité

Lors de l'utilisation de ce produit, respectez les avis de danger, précaution, et attention de ce manuel. Les avis sont accompagnés de symboles qui représentent la gravité de la condition de sécurité.

REMARQUE

Les Notes informatives relatives à la sécurité traduites se trouvent dans la publication *Notes informatives relatives à la sécurité des produits Brocade*, qui se trouve sur le CD-ROM accompagnant ce produit.

Les avis de danger et de précaution sont indiqués dans l'ordre numérique en fonction de leurs identifiants, indiqués entre parenthèses, par exemple (D004), à la fin de chaque avis. Utilisez cet identifiant pour localiser les traductions de ces avis de danger et de précaution dans les *Notes informatives relatives à la sécurité des produits Brocade*.

Avis de danger

Un avis de danger attire l'attention sur une situation qui est potentiellement mortelle ou extrêmement dangereuse pour les personnes. Un symbole d'éclair accompagne un avis de danger pour indiquer une situation électrique dangereuse. Lisez et respectez l'avis de danger suivant avant d'installer ou de procéder à une maintenance sur ce périphérique.



DANGER

Utilisez les cordons d'alimentation fournis. Assurez-vous que la prise de courant est du type correct, fournit la tension requise et est correctement reliée à la terre. (D004)

Avis de précaution

Un avis de précaution sur une situation qui est potentiellement dangereuse pour les personnes dans certaines circonstances. Lisez et respectez l'avis de précaution suivant avant d'installer ou de procéder à une maintenance sur ce périphérique.



PRÉCAUTION


Pour déplacer le produit, utilisez les techniques de levage sûres. (C015)

Brocade DCX 8510-4, côté port

Les figures suivantes montrent un exemple de configuration du côté port du Brocade DCX 8510-4.

REMARQUE

Le flux d'air pour le Brocade DCX 8510-4 va du côté non-port (sans câble) au côté gauche du châssis lorsqu'on regarde depuis le côté port. Si vous utilisez le kit de sortie côté port les entrées d'air se trouvent sur le côté port du châssis.

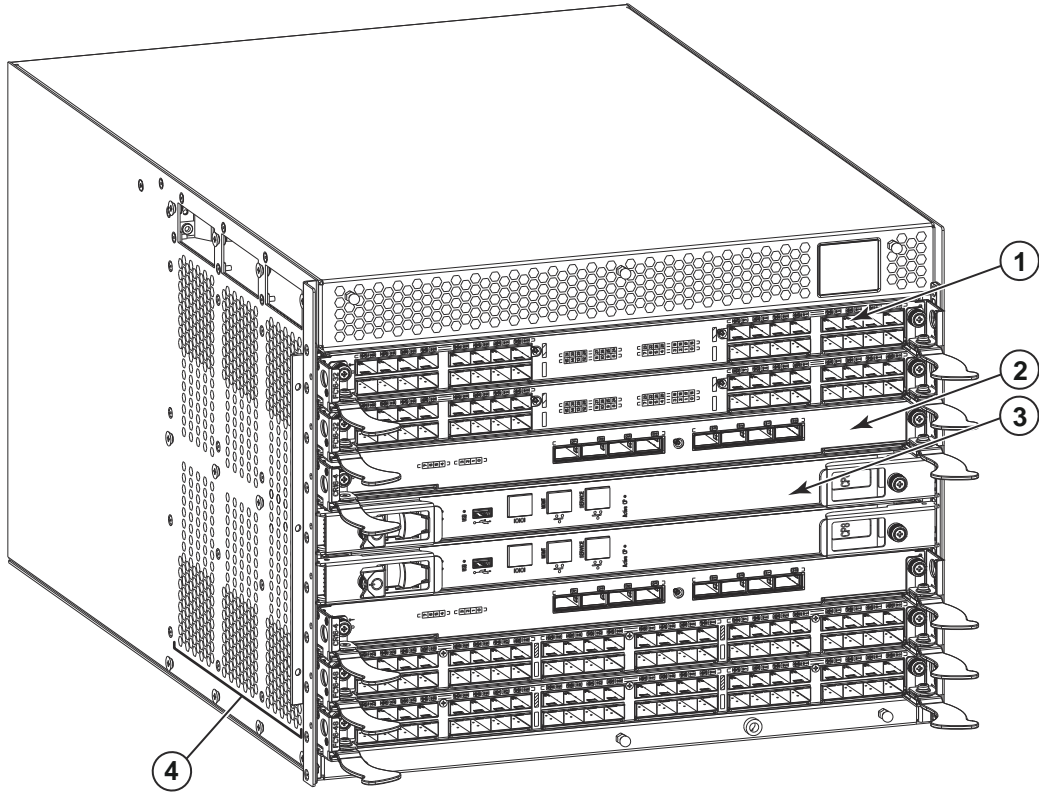

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Lame FC16-48 ports (exemple, 4x) | 3 | Lame de processeur de contrôle (CP8) (2x) |
| 2 | Lame de commutateur d'infrastructure (CR16-4) (2x) | 4 | Évent d'évacuation |

FIGURE 1 Côté port du Brocade DCX 8510-4 (exemple de configuration)

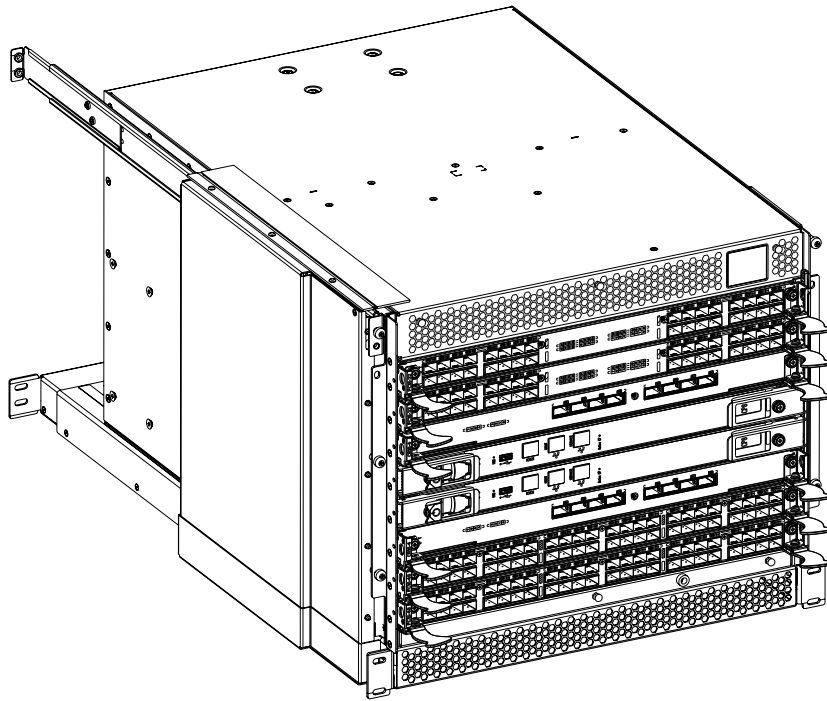


FIGURE 2 Côté port du Brocade DCX 8510-4 avec le kit de sortie côté port installé (exemple de configuration)

La figure suivante illustre le changement de configuration du flux d'air lorsque le kit de sortie côté port est installé.


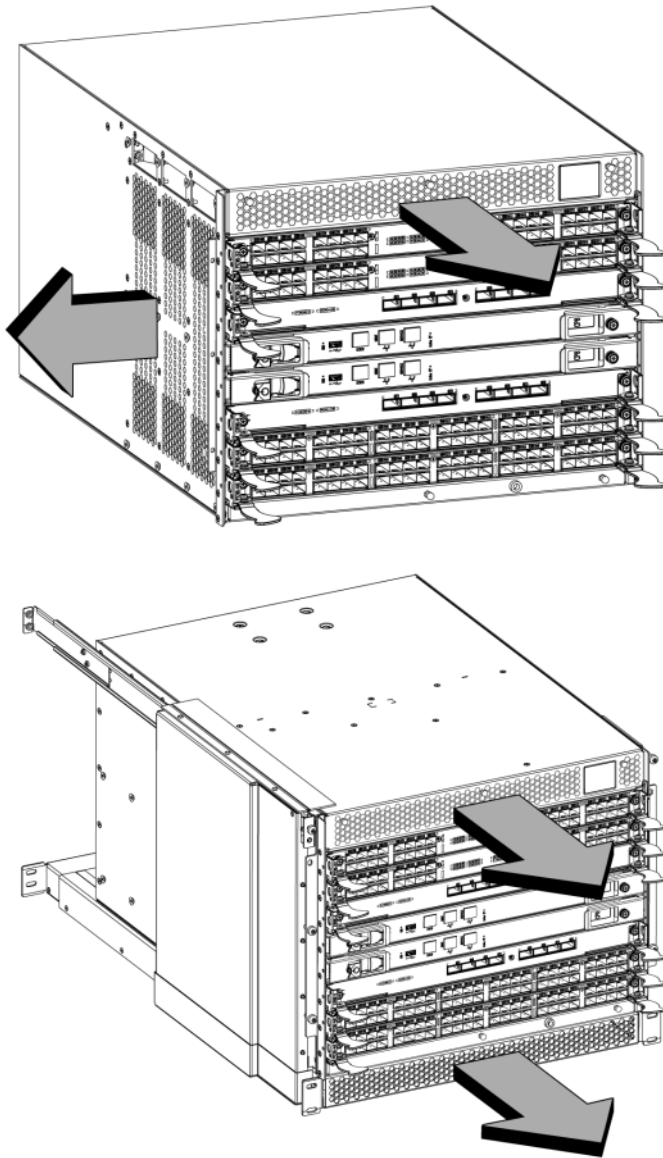


FIGURE 3 Comparaison de flux d'air du Brocade DCX 8510-4 sans (au-dessus) et avec (en dessous) le kit de sortie côté port installé (exemple de configuration)

Brocade DCX 8510-4, côté non-port

La figure suivante montre un exemple de configuration de la vue du côté non-port du Brocade DCX 8510-4.

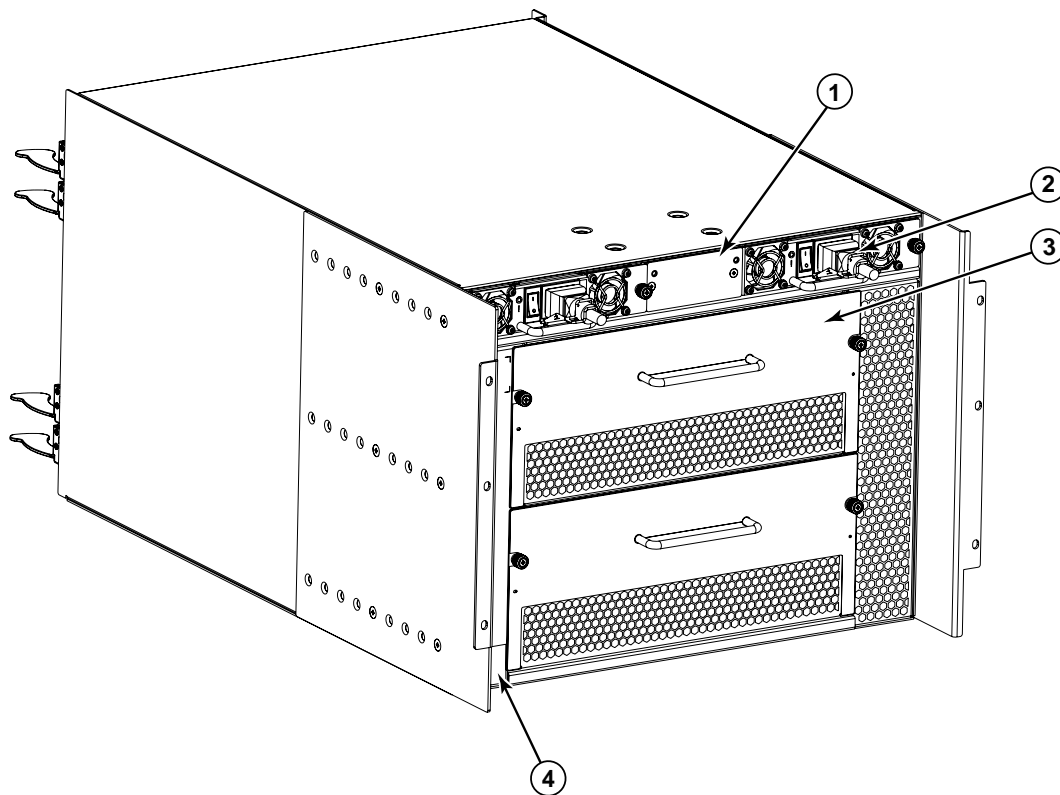

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Cadre de carte WWN (plaque du logo - carte WWN derrière) | 2 | Alimentation (2x) |
| 3 | Système de ventilateur (2x) | 4 | Étiquette avec numéro de série et WWN |

FIGURE 4 Côté non-port du Brocade DCX 8510-4 (exemple de configuration)

Temps et éléments nécessaires pour l'installation

Vous pouvez configurer et installer le Brocade DCX 8510-4 de la manière suivante :

- En tant qu'unité indépendante sur une surface plane.
- Dans une armoire 19 pouces Electronic Industries Association (EIA), en utilisant un kit de montage en rack Brocade DCX 8510-4, DCX-4S (un kit 27-31 pouces ou 18-34 pouces en fonction du rack utilisé).
- Dans un châssis avec le kit de sortie côté port (fourni) dans un rack approuvé.
- Dans un rack de télécommunications à montage intermédiaire (Telco), en utilisant le kit de rack de montage à mi-hauteur disponible auprès de votre fournisseur Brocade DCX 8510-4.

Ce chapitre décrit la configuration du Brocade DCX 8510-4 en tant qu'unité indépendante. Pour l'installation en rack, reportez-vous au manuel approprié indiqué dans le tableau suivant.

Le tableau suivant décrit les tâches principales d'installation et de configuration, le temps estimé pour chaque tâche, et les éléments requis pour sa réalisation en se basant sur un Brocade DCX 8510-4 complètement équipé (192 ports Fibre Channel en utilisant les lames de port FC16-48). Des configurations avec moins de ports sont plus rapides. Ces estimations supposent un site d'installation préparé, ainsi qu'une alimentation et une connectivité réseau appropriées.

TABLEAU 1 Tâches, temps et éléments requis pour l'installation

Tâche d'installation	Temps estimé	Éléments requis
Préparation du site et déballage Brocade DCX 8510-4	30 minutes	Clé à douille 1/2 pouce (pour retirer les boulons de la palette). Tournevis cruciforme n° 2 (pour le peigne de passage des câbles). Transpalette. Chariot hydraulique ou assisté, capable de soulever à une hauteur minimale de 140 cm (55 pouces), avec une capacité minimale de 113 kg (250 livres). Le Brocade DCX 8510-4 pèse 68 kg (150 livres) avec quatre cartes ports FC16-48 installées (192 ports).
Installation du kit de montage en rack ou du kit de sortie côté port	30 minutes	Utilisez une ou plusieurs des références suivantes si vous montez le Brocade DCX 8510-4 dans un rack : <i>Procédure d'installation du kit de sortie côté port Brocade</i> , <i>Procédure d'installation du kit de rack de montage à mi-hauteur Brocade DCX 8510-4, DCX-4S</i> ou <i>Procédure d'installation du kit en rack Brocade DCX 8510-4, DCX-4S</i> .
Installation des câbles d'alimentation et mise sous tension du Brocade DCX 8510-4	20 minutes	Câbles d'alimentation (fournis dans le kit d'accessoires Brocade DCX 8510-4).
Établissement d'une connexion série, connexion au Brocade DCX 8510-4, et configuration des adresses IP	20 minutes	Câble série (fourni dans le kit d'accessoires). Station de travail avec un port série ou un port de serveur terminal et une application d'émulation de terminal (comme HyperTerminal). Adresses IP Ethernet pour le châssis Brocade DCX 8510-4 et pour les deux lames de processeur de contrôle : au total trois adresses.

TABLEAU 1 Tâches, temps et éléments requis pour l'installation (Suite)

Tâche d'installation	Temps estimé	Éléments requis
Installation d'un câble Ethernet, ouverture d'une session Telnet, et configuration de l'identifiant de domaine Brocade DCX 8510-4, de la date et de l'heure, et des paramètres système supplémentaires. Contrôler et sauvegarder la configuration.	20 minutes	Câblage Ethernet (en option) pour l'accès Telnet. Reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric</i> .
Installation des émetteurs-récepteurs selon le besoin	20 minutes (plus longtemps si l'on utilise des lames à port haute densité)	Émetteurs-récepteurs SFP+, mSFP, et QSFP selon le besoin.
Fixation des câbles à fibres optiques, attaches de câbles, et guides de câbles	2 à 3 heures	Câbles à fibres optiques, attaches de câbles, et peigne passe-câble.

Planification de site et consignes de sécurité

REMARQUE

Lisez les notes informatives relatives à la sécurité avant installation (« [Notes informatives relatives à la sécurité](#) »). Lisez les « Spécifications d'alimentation » dans l'annexe du Brocade DCX 8510-4 Manuel de référence du matériel pour anticiper le respect des normes d'alimentation avant d'installer le châssis. Lisez « [Passage des câbles](#) » pour prévoir le passage des câbles.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour assurer une installation et un fonctionnement corrects.

1. Prévoyez un espace équivalent à une hauteur de 9 unités de rack (9U), une profondeur de 61,19 cm (24,09 pouces), et une largeur de 43,74 cm (17,22 pouces). 1U est égal à 4,45 cm (1,75 pouce). Si vous n'utilisez pas le kit de sortie côté port fourni, l'espace nécessaire n'est que de 8 unités de rack (8U) en hauteur.

Prévoyez d'installer le Brocade DCX 8510-4 le côté non-port faisant face au passage d'entrée d'air. Le Brocade DCX 8510-4 peut être installé faisant face à l'une ou l'autre direction, pour autant que les exigences de facilité de maintenance et de refroidissement soient satisfaites.

2. Assurez-vous de la disponibilité de circuits électriques de dérivation dédiés présentant les caractéristiques suivantes :

REMARQUE

Voir « Spécifications d'alimentation » dans l'annexe « Spécifications » pour connaître les exigences spécifiques en fonction de la configuration de votre châssis.

- 200 - 240 VCA, 50-60 Hz (deux circuits de dérivation) - recommandé pour une haute disponibilité et une utilisation maximale des lames
- Deux câbles pour service 200 - 240 VCA
- Protégés par un disjoncteur conformément aux codes électriques locaux
- Circuit d'alimentation, fusibles et section de câbles conformes aux spécifications électriques figurant sur la plaque signalétique du châssis
- Emplacement proche du châssis et facilement accessible
- Prises reliées à la terre installées par un électricien agréé et compatibles avec les cordons d'alimentation

ATTENTION

Afin d'optimiser la tolérance aux pannes, branchez chaque cordon d'alimentation à une source d'alimentation électrique indépendante.

3. Prévoyez le passage des câbles avant d'installer le châssis.

Il est possible d'acheminer les câbles de différentes manières, par exemple en les faisant passer sous le châssis, sur un côté du châssis, à travers des goulottes sur les côtés de l'armoire, ou en utilisant des panneaux de câblage.

4. Assurez-vous de la disponibilité des éléments suivants pour la configuration du Brocade DCX 8510-4 :

- Station de travail équipée d'un émulateur de terminal, tel que HyperTerminal
- Câble série (fourni)
- Trois câbles Ethernet (y compris un de rechange)
- Accès à un serveur FTP pour sauvegarder la configuration de commutateur ou collecter des données de sortie **supportsave** (en option)
- Une clé USB Brocade USB pour collecter des données de sortie **supportsave** (en option)
- Émetteurs-récepteurs (cuivre et optique) et câbles compatibles

5. Assurez-vous que les événements d'entrée et de sortie d'air ont au minimum deux (2) pouces d'espace pour la circulation d'air.

6. Assurez-vous que la température de l'air côté entrée d'air est inférieure à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) pendant l'utilisation.

Éléments inclus avec le Brocade DCX 8510-4

Le Brocade DCX 8510-4 est livré avec les éléments suivants :

- Brocade DCX 8510-4 châssis, équipé de :
 - Lames de processeur de contrôle (CP8)
 - Lames de commutateur d'infrastructure (CR16-4)
 - Lames de ports, lames d'application, et lames de cryptage (inclus en fonction de la spécification du client)
 - Caches pour les logements de lame (pour les logements non occupés par des lames)
 - Kit de sortie côté port (inclus en fonction de la spécification du client)
 - Cartes WWN
 - Cadre WWN (plaque de logo)
 - Blocs d'alimentation
 - Cache d'alimentation (inclus s'il n'y a qu'une seule alimentation)
 - Ensembles de ventilateur
 - Systèmes de doigts de passage de câbles
 - Porte du châssis
- Kit d'accessoires contenant les éléments suivants :
 - *Guide de démarrage rapide du Backbone Brocade DCX 8510-4*
 - CD de documentation Brocade (contient des documents en rapport avec le Brocade DCX 8510-4)
 - Bracelet antistatique
 - Périphérique USB
 - Câble série RS-232. Le câble RS-232 possède d'un côté un adaptateur que l'on peut retirer pour avoir un connecteur de type RJ-45
- Kit de montage en rack Brocade DCX 8510-4, DCX-4S avec instructions

Commandez les émetteurs-récepteurs optiques de marque Brocade (SFP+, mSFP, et QSFP). Le Brocade DCX 8510-4 prend en charge les émetteurs-récepteurs SWL, LWL, et ELWL. Les mSFP et QSFP sont des émetteurs-récepteurs SWL uniquement.

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant les émetteurs-récepteurs SFP+, mSFP, et QSFP homologués pour le Brocade DCX 8510-4, rendez-vous sur

http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Déballage et installation du Brocade DCX 8510-4

Procédez comme suit pour déballer et installer votre Brocade DCX 8510-4.

**PRÉCAUTION**

Pour déplacer le produit, utilisez les techniques de levage sûres. (C015)

REMARQUE

Un Brocade DCX 8510-4 complètement équipé (quatre cartes ports FC16-48, 192 ports) pèse approximativement 68 kg (150 livres) et son installation exige un système hydraulique ou assisté.

1. Retirez le Brocade DCX 8510-4 de son emballage.
 - a. Coupez les bandes qui entourent l'emballage.
 - b. Retirez le couvercle, de même que les kits et la mousse se trouvant au-dessus du châssis.
 - c. Soulevez la boîte en carton du châssis et retirez le sac en plastique qui entoure ce dernier. Conservez les emballages en plastique afin de vous en servir pour le renvoi de l'ancien châssis.
 - d. Si le châssis doit être transporté à l'emplacement d'installation, laissez-le sur plateau de transport en plastique.

REMARQUE

L'emballage du Brocade DCX 8510-4 n'inclut pas de palette en bois ni de supports de palette. Le châssis repose sur un plateau de transport en plastique.

2. Utilisez un transpalette ou un autre dispositif de manutention assisté pour transporter le nouveau châssis à l'endroit d'installation. L'ouverture des portes doit être supérieure à 36 pouces (91 cm) pour permettre le passage du châssis.
3. Retirez le kit de sortie côté port Brocade DCX 8510-4 (si commandé), le kit d'accessoires, la mousse d'emballage, et le plastique antistatique du châssis et mettez-les de côté.
4. Retirez la porte du châssis du Brocade DCX 8510-4.
5. Retirez les doigts de passage de câbles verticaux.
6. Utilisez un système de manutention pour mettre le châssis au niveau correct. Si vous installez le châssis dans une armoire, suivez les instructions données par le fabricant du kit de rack.
7. Le cas échéant, verrouillez les roues du système de manutention.
8. Faites glisser doucement le châssis sur la surface finale d'installation, en veillant à ce qu'il reste soutenu pendant le transfert.
9. Assurez-vous que le châssis est orienté de façon à ce que le côté non-port ait accès à l'entrée d'air (frais).
10. Réinstallez les doigts de passage des câbles verticaux.

11. Réinstallez la porte. La conformité aux normes EMI impose la réinstallation de la porte.

Alimentation du Brocade DCX 8510-4

Procédez comme suit pour alimenter le châssis.



DANGER

Utilisez les cordons d'alimentation fournis. Assurez-vous que la prise de courant est du type correct, fournit la tension requise et est correctement reliée à la terre. (D004)

1. Branchez les deux cordons d'alimentation secteur aux deux blocs d'alimentation.
2. Branchez les cordons d'alimentation à une source d'alimentation avec une tension de 200 à 240 VCA, 47 à 63 Hz ou éventuellement une source d'alimentation avec une tension de 110 à 120 VCA, 47 à 63 Hz. Si vous utilisez éventuellement des lames d'application dans le châssis, l'option 200 à 240 VCA est nécessaire pour obtenir une redondance de l'alimentation.

ATTENTION

L'utilisation de la ligne à haute tension (200 à 240 VCA) est vivement recommandée en raison d'une meilleure efficacité de conversion de puissance.

Pour un DCX 8510-4 ou DCX-4S complètement chargé, une tension de 200 à 240 VCA est requise pour la haute disponibilité (possibilité de remplacement immédiat d'un bloc d'alimentation défectueux sans affecter le fonctionnement du système).

3. Mettez les interrupteurs d'alimentation secteur des blocs d'alimentation sur la position **I**. Les interrupteurs d'alimentation secteur s'allument en vert lorsqu'ils sont activés et que l'appareil est sous tension.
4. Le Brocade DCX 8510-4 effectue un auto-test de démarrage (POST - power-on self-test) chaque fois qu'il est mis sous tension. L'auto-test de démarrage prend approximativement 10 minutes et est terminé lorsque l'activité du voyant affiche l'état opérationnel.

Vous pouvez ignorer l'auto-test de démarrage en utilisant la commande **fastBoot**. Vous pouvez également désactiver l'auto-test de démarrage pour les redémarrages suivants du Brocade DCX 8510-4 en utilisant la commande **diagDisablePost**.

ATTENTION

Ne branchez pas le commutateur au réseau avant que les adresses IP ne soient configurées.

Passage des câbles

Les doigts de passage des câbles verticaux sont fixés au rack sur l'un ou l'autre côté de la porte du châssis et permettent un acheminement simple des câbles. Les doigts peuvent être installés sans interrompre le service.

Faites passer les câbles le long de la partie avant des lames pour laisser les voyants visibles. Laissez au moins un mètre de mou sur chaque câble à fibres optiques pour laisser de l'espace pour le retrait et le remplacement de lames.

ATTENTION

Le rayon minimum de cintrage d'un câble de 50 microns sous une pleine charge de traction est de 2 pouces. Pour un câble qui n'est pas sous tension, ce minimum est de 1,2 pouce.

Les câbles peuvent être organisés et gérés de plusieurs manières, par exemple à l'aide d'un chemin de câbles sur les côtés de l'armoire ou de tableaux correctifs pour réduire leur gestion. Une liste de recommandations figure ci-dessous :

REMARQUE

Vous ne devez pas utiliser d'attache à tête d'équerre avec les câbles optiques car ils sont facilement trop serrés et peuvent endommager les fibres optiques.

- Prévoyez de l'espace dans le rack pour la gestion des câbles avant d'installer le commutateur.
- Laissez au moins 1 m (3,28 pieds) de mou pour chaque câble de port. Ainsi, vous ménagerez un espace pour retirer et installer le commutateur, pour des mouvements imprévisibles dans le rack et pour empêcher que l'angle de pliage des câbles ne dépasse les normes minimales.
- Si vous utilisez Brocade ISL Trunking, envisagez un regroupement des câbles par groupes de partage. Les câbles utilisés dans des groupes de partage doivent répondre à des exigences spécifiques, comme décrit dans le *Guide de l'administrateur du système d'exploitation Fabric*.
- Pour faciliter la maintenance, étiquetez les câbles à fibres optiques et notez les appareils auxquels ils sont connectés.
- Préservez la visibilité des voyants DEL en acheminant les câbles de port et les autres câbles vers un autre endroit.
- Utilisez les sangles Velcro® pour fixer et organiser les câbles à fibres optiques.

ATTENTION

Ne faites pas passer les câbles à l'avant de l'évent d'évacuation d'air, qui se trouve en haut du côté port du châssis. Si vous utilisez le kit de sortie côté port avec votre Brocade DCX 8510-4, il y a également un évent d'évacuation en bas du côté port du châssis. Utilisez également les doigts de câbles verticaux pour maintenir les câbles à l'écart de cet évent d'évacuation.

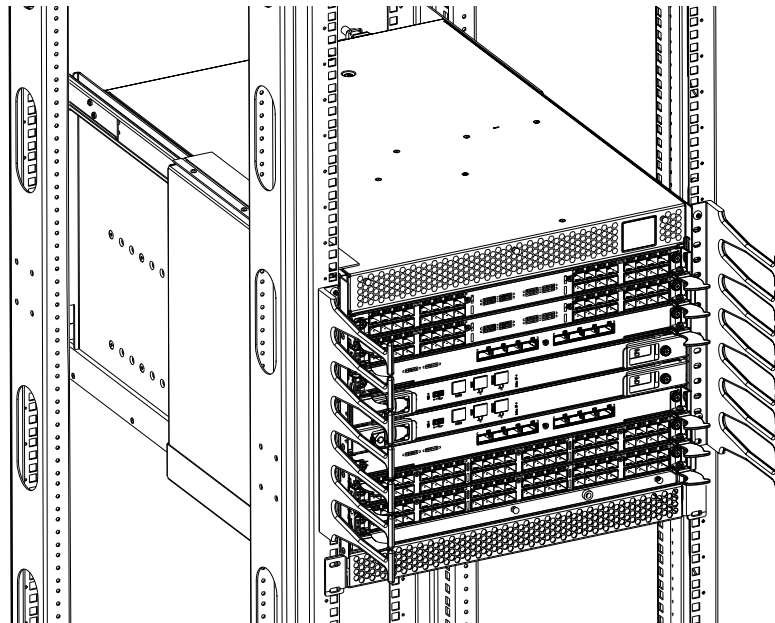


FIGURE 5 Systèmes de doigts de passage de câbles verticaux

Câblage haute densité

La lame FC8-64 ports haute densité ne peut pas utiliser les câbles LC standard parce que le pas entre les optiques du nouvel émetteur-récepteur mini-SFP (mSFP) est plus petit que les SFP standard. Au besoin, on peut utiliser des câbles de raccordement et des panneaux de câblage pour fixer un câblage de taille standard à la lame. La figure ci-dessous illustre le câble de raccordement mSFP vers SFP. Voir le « Guide des pratiques d'excellence : solutions de passage des câbles à haute densité » (disponibles sur <http://www.brocade.com>) pour les consignes de passage des câbles pour les références des solutions de ports haute densité, des câbles et des panneaux de câblage.

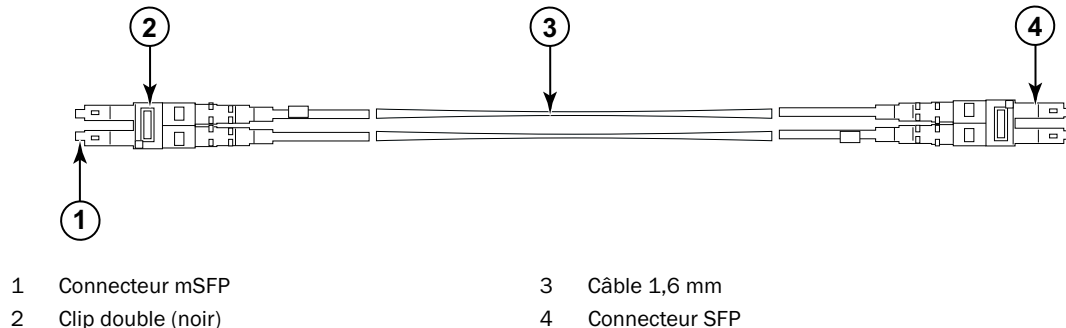


FIGURE 6 Conception de câble pour les câbles de raccordement mSFP pour la lame FC8-64 à port haute densité

Notez que le clip double à l'extrémité mSFP du câble est noir pour pouvoir le reconnaître plus facilement. Voir l'annexe pour une liste des câbles optiques mSFP pour la lame FC8-64 ports.

Si l'ISL Trunking est en cours d'utilisation, grouper les câbles par groupe de partage. Les ports ont un code de couleurs pour indiquer les ports qui peuvent être utilisés dans le même groupe de partage ISL : huit ports marqués avec huit ovales noirs pleins en alternance avec huit ports marqués avec des ovales vides. Voir l'annexe pour une liste des vitesses et distances prises en charge pour les câbles.

Installation des câbles QSFP (en option)

Utilisez cette procédure pour retirer et remplacer un câble QSFP.

REMARQUE

Les ports QSFP peuvent être utilisés uniquement avec une licence de liaison inter-châssis (ICL). Après l'ajout ou la suppression d'une licence, la mise en application de la licence n'est effectuée que lorsqu'on envoie les commandes **portdisable** et **portenable** sur les ports. Une licence ICL doit être installée sur tous les backbones Brocade formant la connexion ICL. On peut combiner jusqu'à six châssis Brocade modèle 8510 voisins avec les câbles QSFP.

REMARQUE

Pour les backbones Brocade 8510, on peut utiliser comme câble ICL un câble QSFP du commerce d'une longueur maximale de 50 mètres.

ATTENTION

Pour les modèles de la série 8510, si l'on n'utilise pas de câbles QSFP, assurez-vous que les joints en caoutchouc sont présents dans les émetteurs-récepteurs QSFP.


Le tableau suivant décrit la structure des voyants de port du connecteur et les actions recommandées pour ces structures.

TABEAU 2 Voyants de port de connecteur QSFP

Utilité du voyant	Couleur	Condition	Action recommandée
État du connecteur QSFP	Pas de lumière (le voyant est éteint)	Aucun module QSFP, les quatre ports QSFP sont désactivés .	Aucune action requise s'il n'y a pas de QSFP présent ou vérifier que le QSFP est complètement inséré.
	Orange fixe	Le module QSFP est inséré, les quatre ports n'ont aucun signal/aucune synchronisation .	Aucune action requise si le QSFP seul est installé assurez-vous que le câble est correctement branché. Si le voyant reste de couleur orange, consultez le fournisseur du Brocade DCX 8510-4.
	Orange clignotant	Le port est désactivé ou défaillant, activité de lien FC, segmenté, mode boucle, également durant une transition entre l'insertion et la confirmation du câble QSFP.	Vérifiez les messages de la console ou attendez que les quatre ports soient en ligne.
	Vert fixe	Les deux extrémités du câble QSFP sont insérées et tous les ports sont en ligne. Une liaison complète est établie.	Aucune action n'est requise.

Procédez comme suit pour installer les câbles QSFP. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric* pour la procédure et les exigences de configuration.

La figure ci-dessous montre un câble et un émetteur-récepteur QSFP. Les connecteurs QSFP sur les lames d'infrastructure sont identifiés par groupe de partage (le partage est optionnel) pour faciliter l'installation. Les figures suivantes montrent les configurations acceptables de câblage pour la fonctionnalité ICL. La topologie recommandée est le type parallèle où il y a quatre câbles QSFP branchés entre n'importe quelle paire de châssis Brocade série 8510. La configuration de maille complète est également prise en charge.

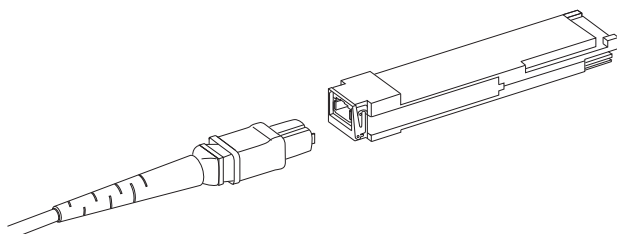**FIGURE 7** Câble et émetteur-récepteur QSFP

Installation d'un câble QSFP

Procédez comme suit pour remplacer un câble QSFP.


1. Si l'émetteur-récepteur QSFP est en cours de remplacement, saisissez l'étrier du nouveau QSFP et poussez ce dernier dans le connecteur sur la lame jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Le QSFP est muni d'un détrompeur pour s'installer dans le connecteur dans un seul sens. Le voyant d'état clignote d'abord en orange après l'installation, puis reste allumé en orange.
2. Saisissez le câble QSFP par le logement en caoutchouc, puis poussez-le dans l'émetteur-récepteur QSFP jusqu'à ce qu'il soit correctement en place. Le logement de câble est muni d'un détrompeur pour s'installer dans le QSFP dans un seul sens.

Le voyant d'état est allumé de couleur orange fixe jusqu'à ce que les deux extrémités du câble soient insérées et que la liaison soit établie. Lorsque la liaison est complètement établie, le voyant reste allumé en vert.

3. Répétez l'opération pour chaque câble à remplacer.
4. Une fois tous les câbles placés, consultez le *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric* pour la procédure de configuration.

Configurations possibles des câbles QSFP

La figure suivante illustre une configuration possible de câble QSFP entre deux châssis de la série 8510. On peut brancher jusqu'à six châssis 8510 voisins pour autant que chacun des deux noyaux d'un châssis soit interconnecté à chacun des deux noyaux dans le châssis suivant. Ceci assure un partage de liaison inter-châssis (ICL) entre les châssis, assurant la redondance. Des connexions parallèles entre lames d'infrastructure sont recommandées, mais les agencements de câble en parallèle et en maille sont l'un et l'autre pris en charge.

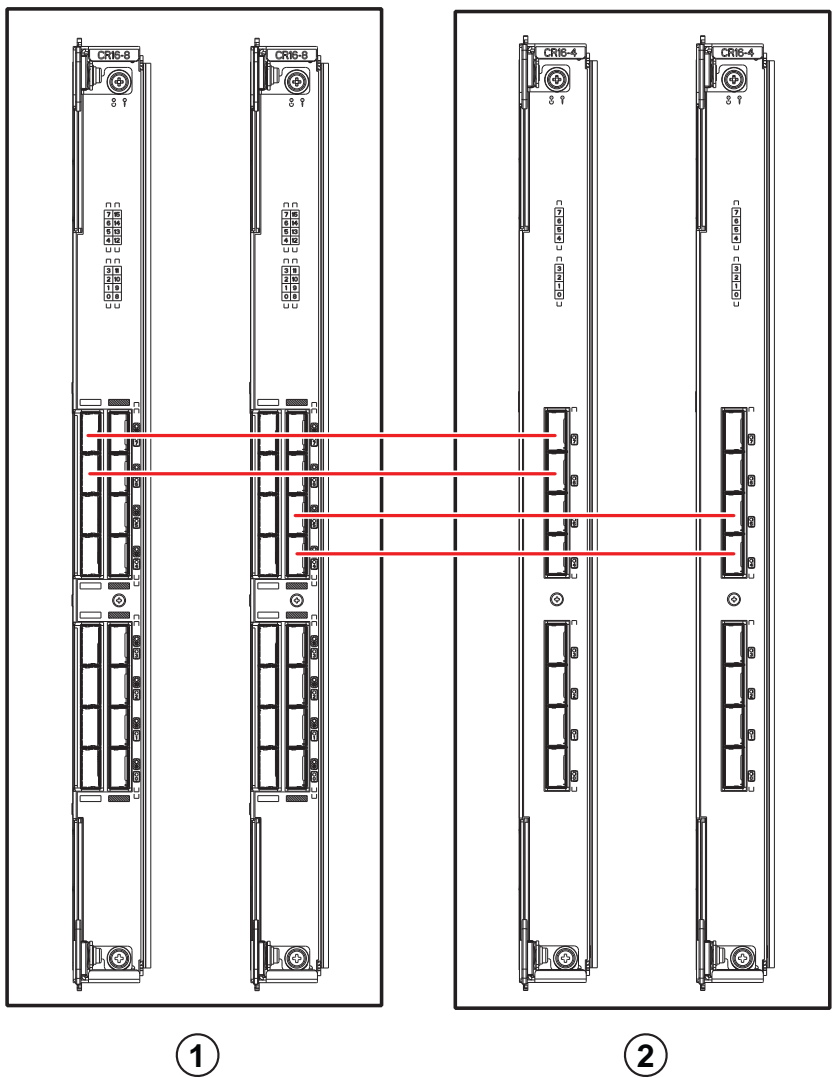

①

②

1 Châssis 1

2 Châssis 2

FIGURE 8 Branchement des câbles QSFP – exemple de configuration 8510 - type parallèle

Six châssis 8510 peuvent être connectés dans une configuration core/edge (deux cores/quatre edges) comme illustré dans la figure ci-dessous. Bien que la figure montre un châssis 8510-8, celui-ci peut être indifféremment 8510-4 ou 8510-8. Le schéma de câblage doit suivre l'exemple parallèle montré sur la figure précédente.

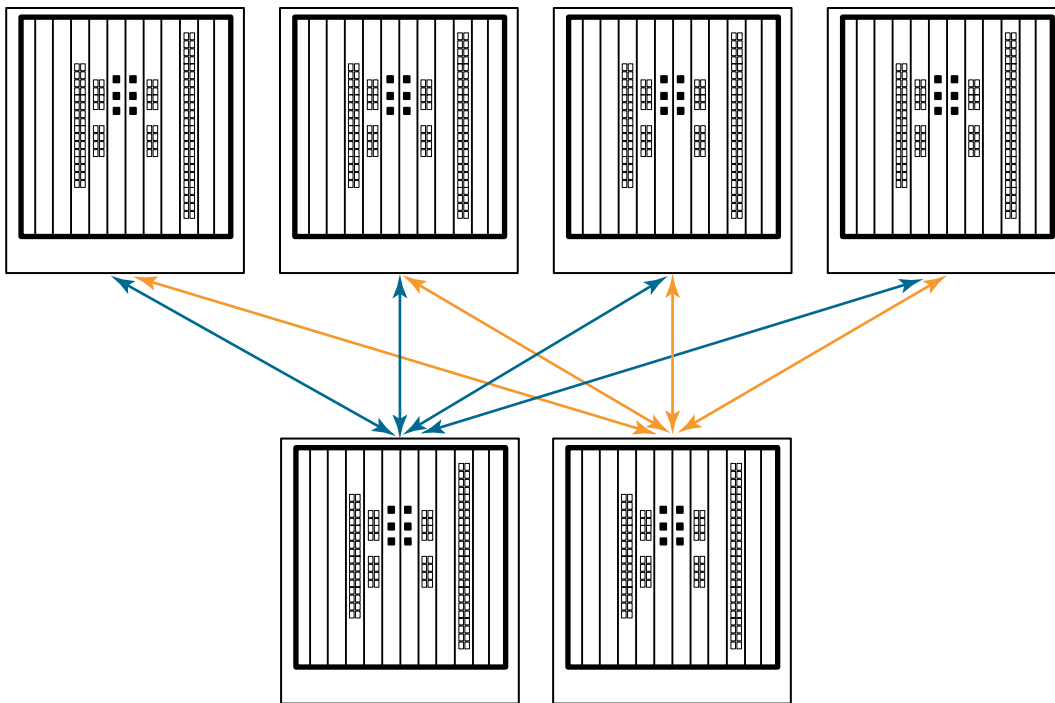


FIGURE 9 Topologie core/edge ICL DCX 8510

Établissement d'une connexion série et connexion au Brocade DCX 8510-4

Pour établir une connexion série vers le port console sur le Brocade DCX 8510-4, procédez comme suit.

1. Contrôlez que le Brocade DCX 8510-4 est sous tension et que l'auto-test de démarrage est terminé en vérifiant que tous les voyants d'alimentation sur les lames de port, de processeur de contrôle, et de commutateur d'infrastructure sont allumés en permanence en vert.
2. Retirez la coiffe de transport du port CONSOLE sur la lame CP active. Utilisez le câble série fourni avec le Brocade DCX 8510-4 pour connecter le port CONSOLE sur le processeur de contrôle actif à une station de travail informatique. La lame CP (processeur de contrôle) active est indiquée par un voyant allumé (bleu).

ATTENTION

Le port CONSOLE est prévu principalement pour la définition initiale de l'adresse IP et pour des opérations de maintenance.

3. Accédez au Brocade DCX 8510-4 en utilisant une application d'émulateur de terminal (telle qu'HyperTerminal dans un environnement Windows ou Tip dans un environnement UNIX).
4. Désactivez tous les programmes de communication par voie série éventuellement en cours d'exécution sur la station de travail (tels que des programmes de synchronisation).
5. Ouvrez une application d'émulateur de terminal (telle que HyperTerminal sur PC, ou Term, Tip ou Kermit dans un environnement UNIX), et configurez l'application comme suit :

- Dans un environnement Windows :

Paramètre	Valeur
Bits par seconde	9600
Bits de données	8
Parité	Aucune
Bits d'arrêt	1
Contrôle du débit	Aucune

- Dans un environnement UNIX, saisissez la chaîne suivante à l'invite :

```
tip /dev/ttyb -9600
```

Si ttyb est déjà en cours d'utilisation, utilisez à la place **ttya** et saisissez la chaîne suivante à l'invite :

```
tip /dev/ttya -9600
```

Lorsque l'application d'émulateur de terminal arrête de donner des informations, appuyez sur **Entrée**. L'invite de connexion suivante s'affiche :

```
CP0 Console Login:
```

6. Passez à la tâche suivante.

Connexion sur le Brocade DCX 8510-4

Pour vous connecter au Brocade DCX 8510-4 par l'intermédiaire de la connexion série, procédez comme suit.

1. Connectez-vous au Brocade DCX 8510-4 en tant qu'**admin**. Le mot de passe par défaut est **password**. À la première connexion, vous êtes invité à entrer les nouveaux mots de passe administrateur et utilisateur. Veillez à prendre note des nouveaux mots de passe et à conserver ces informations en lieu sûr.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password: (Mot de passe :)
```

```
Please change your passwords now. (Veuillez changer maintenant vos mots de passe)
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed. (Utilisez Contrôle-C pour quitter ou appuyez sur la touche '« Entrée » pour continuer.)
```

```
swDir:admin>
```

2. (Optionnel) Modifier les mots de passe. Pour ignorer la modification du mot de passe, appuyez sur **Ctrl-C**. Pour plus d'informations sur les mots de passe, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric*.

REMARQUE

Les mots de passe peuvent comporter 8 à 40 caractères. Le premier caractère doit être alphabétique. Ils peuvent comprendre uniquement des caractères numériques, le point (.), et le trait de soulignement (_). Les mots de passe respectent la casse, et ils ne sont pas affichés lors de leur saisie sur la ligne de commande. Pour plus d'informations sur les mots de passe, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric*.

Configuration d'adresses IP

Le Brocade DCX 8510-4 exige trois adresses IP, qui sont configurées à l'aide de la commande `ipAddrSet`. Les adresses IP sont requises pour les lames CP (CPO et CP1) et pour l'IP de gestion de châssis (indiquée par SWITCH sous la commande `ipAddrShow`) dans le Brocade DCX 8510-4.

REMARQUE

Les adresses IP et noms d'hôte par défaut pour le Brocade DCX 8510-4 sont les suivants :

- 10.77.77.75 / CPO (la lame CP dans le logement 4 au moment de la configuration)
 - 10.77.77.74 / CP1 (la lame CP dans le logement 5 au moment de la configuration)
-

ATTENTION

Une réinitialisation d'une adresse IP pendant que le Brocade DCX 8510-4 présente du trafic IP actif ou des outils de gestion et de surveillance en cours d'exécution, comme DCFM, Fabric Watch, et SNMP, peut provoquer une interruption ou un arrêt du trafic.

Procédez comme suit pour définir les adresses IP pour le Brocade DCX 8510-4.

1. Connectez-vous au CP (processeur de contrôle) actif en tant qu'admin en utilisant la connexion par câble série.
2. Configurez l'adresse IP du Brocade DCX 8510-4 en entrant la commande `ipaddrset -chassis` :

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Entrez les informations en réponse aux invites. Indiquez l'adresse IP du -châssis. L'adresse IP -sw 0 n'est pas valide sur ce châssis.

REMARQUE

Les adresses 10.0.0.0 à 10.0.0.255 sont réservées et utilisées de façon interne par le Brocade DCX 8510-4. Les adresses IP externes ne doivent pas les utiliser.

3. Configurez l'adresse IP du CPO en entrant la commande `ipaddrset -cp 0` :

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Entrez les informations aux invites.

4. Configurez l'adresse IP du CP1 en entrant la commande `ipaddrset -cp 1` :

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

Entrez les informations aux invites.

Ceci est un exemple de configuration IP :

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet) [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask (Masque de sous-réseau Ethernet) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address (Adresse IP Fibre Channel) [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask (Masque de sous-réseau Fibre Channel) [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done (Génération ARP sans contrepartie...Terminé).
Committing configuration...Done. (Validation de la configuration...Terminé)

swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name (Nom d'hôte) [cp0]:
Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet) [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask (Masque de sous-réseau Ethernet) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle) [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done (Adresse IP en cours de modification...Terminé).
Committing configuration...Done (Validation de la configuration...Terminé).
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name (Nom d'hôte) [cp1]:
Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet) [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask (Masque de sous-réseau Ethernet) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle) [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done (L'adresse IP du CP distant est en cours de
modification...Terminé).
Committing configuration...Done (Validation de la configuration...Terminé).
```

Établissement d'une connexion Ethernet

REMARQUE

La connexion des lames CP à un réseau/VLAN privé est recommandée.

Après avoir utilisé une connexion série pour configurer les adresses IP pour le Brocade DCX 8510-4, vous pouvez connecter la lame CP active au réseau local (LAN).

En établissant une connexion Ethernet, vous pouvez effectuer la configuration du Brocade DCX 8510-4 en utilisant soit une session série, soit Telnet, soit des applications de gestion, telles que Web Tools ou Brocade Network Advisor.

Procédez comme suit pour établir une connexion Ethernet avec le Brocade DCX 8510-4.

1. Retirez la coiffe de transport du port Ethernet sur la lame CP active.
2. Insérez une extrémité d'un câble Ethernet dans le port Ethernet.
3. Branchez l'autre extrémité à un réseau local Ethernet 10/100/1000 BaseT.

On peut accéder au Brocade DCX 8510-4 par l'intermédiaire d'une connexion distante en utilisant la ligne de commande via Telnet ou n'importe lequel des outils de gestion, comme Web Tools ou Brocade Network Advisor.

4. Pour exécuter toutes procédures de configuration supplémentaire de Brocade DCX 8510-4 par l'intermédiaire d'une session Telnet, connectez-vous au Brocade DCX 8510-4 par Telnet, en utilisant l'identifiant `admin`. Le mot de passe par défaut est `password`.

Personnalisation d'un nom de commutateur

Le nom de commutateur du Brocade DCX 8510-4 peut comporter un maximum de 30 caractères avec le système d'exploitation Fabric version 6.3.0 ou version ultérieure ; peut inclure des lettres, des chiffres, des traits d'union, et des traits de soulignement ; et doit commencer par une lettre.

REMARQUE

Une modification du nom génère une notification de changement d'état enregistré (RSCN) du format d'adresse du domaine.

1. Saisissez `switchName` suivi du nouveau nom entre guillemets droits.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done (Validation de la configuration...Terminé).
swModularSwitch5:admin>
```

2. Enregistrez le nouveau nom à titre de référence.

Personnalisation d'un nom de châssis

Le nom de châssis du Brocade DCX 8510-4 peut comporter un maximum de 15 caractères ; peut inclure des lettres, des chiffres, des traits d'union, et des traits de soulignement ; et doit commencer par une lettre.

1. Entrez **chassisName** suivi du nouveau nom entre guillemets droits.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"
Committing configuration...
Done (Validation de la configuration...Terminé).
```

2. Entrez **chassisName** tel quel pour afficher le nom.

```
switch:admin> chassisname
DCX8510_chassis
```

3. Enregistrez le nouveau nom à titre de référence.

Définition de l'identifiant de domaine

Chaque commutateur de la matrice doit avoir un identifiant de domaine unique. L'identifiant de domaine peut être défini manuellement par l'intermédiaire de la commande **configure** ou il peut être défini automatiquement. L'identifiant de domaine par défaut pour le Brocade DCX 8510-4 est 1. Utilisez la commande **fabricShow** pour afficher les identifiants de domaine déjà affectés.

1. Entrez **switchDisable** pour désactiver le Brocade DCX 8510-4.
2. Entrez **configure**.
3. Entrez y à l'invite *Fabric parameters* :

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Entrez un identifiant de domaine unique :

```
Domain: (1.239) [1] 3
```

5. Complétez les invites restantes ou appuyez sur **Ctrl+D** pour accepter les paramètres et quitter.
6. Entrez **switchEnable** pour réactiver le Brocade DCX 8510-4.

Contrôle de la fonctionnalité d'identifiant de port (PID) persistant

Avant connexion du Brocade DCX 8510-4 à la matrice, vérifiez que la fonctionnalité d'identifiant de port persistant (PID) basé sur WWN sur le Brocade DCX 8510-4 correspond aux autres commutateurs de la matrice. Ce paramètre doit être identique pour tous les commutateurs de la matrice et est défini à l'aide de la commande **configure** indiquée ci-dessous :

```
switch:admin>configure
Configure...
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
Domain: (1..239) [1]
Enable a 256 Area Limit
(0 = No,
1 = Zero Based Area Assignment,
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes
<command output truncated> (<sortie de commande tronquée>)
```

Vous pouvez contrôler le réglage de PID en utilisant la commande **configshow** comme dans l'exemple suivant. Vous pouvez utiliser le qualificatif `| grep -i pid` pour localiser les informations de PID.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

Le 1 indique que la fonctionnalité de PID persistant basé sur WWN est activée. La valeur par défaut est 0 pour désactivé.

Installation des émetteurs-récepteurs

La première procédure est utilisée pour installer des SFP+s et mSFPs (carte FC8-64 ports uniquement) et les câbles vers le Brocade DCX 8510-4. La deuxième procédure est utilisée pour installer les émetteurs-récepteurs QSFP dans les lames d'infrastructure 16 Gb/s.

Installation des émetteurs-récepteurs de type SFP

Procédez comme suit pour installer les émetteurs-récepteurs optiques de type SFP.

REMARQUE

Les émetteurs-récepteurs mSFP ne sont compatibles qu'avec la lame FC8-64 ports. Bien qu'on puisse les installer dans d'autres lames, cette configuration n'est pas prise en charge et provoquera une erreur.

Les ports ont un code de couleur qui peut être utilisé dans le même groupe de ports pour le partage (des groupes de ports de jonction peuvent aller jusqu'à huit ports). Les câbles utilisés dans ces groupes de partage doivent répondre à des exigences spécifiques. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric*.

1. Ajoutez les émetteurs-récepteurs optiques et les câbles aux ports Fibre Channel.

Les ports ont un code de couleur qui peut être utilisé dans le même groupe de ports pour le partage (des groupes de ports de jonction peuvent aller jusqu'à 8 ports). Les câbles utilisés dans ces groupes de partage doivent répondre à des exigences spécifiques. Reportez-vous à la section *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric*.

2. Placez un des émetteurs-récepteurs optiques de façon à ce que le détrompeur soit orienté correctement sur le port. Insérez l'émetteur-récepteur dans le port jusqu'à ce qu'il soit correctement installé et que le mécanisme de fermeture s'enclenche.

Les émetteurs-récepteurs sont munis d'un détrompeur permettant de les insérer uniquement dans l'orientation correcte. Si un émetteur-récepteur ne coulisse pas facilement, assurez-vous qu'il est bien orienté.

3. Placez un câble de façon à ce que le détrompeur (l'arête sur un côté du connecteur de câble) soit aligné avec l'encoche dans l'émetteur-récepteur. Insérez le câble dans l'émetteur-récepteur jusqu'à ce que le mécanisme de loquet s'enclenche.

Les câbles sont munis d'un détrompeur afin de ne pouvoir les insérer que dans un sens. Si un câble ne coulisse pas facilement, assurez-vous qu'il est bien orienté.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les ports restants.
5. Arrangez les câbles. Voir « Passage des câbles ».
6. Vérifiez le Brocade DCX 8510-4 et l'état des ports en utilisant la commande **switchShow**.
7. Vérifiez la connectivité de la matrice en utilisant la commande **fabricShow**.

Installation des émetteurs-récepteurs QSFP

Procédez comme suit pour installer les QSFP et les câbles dans les lames d'infrastructure 16 Gbps. Ces émetteurs-récepteurs et câbles sont utilisés pour former les liaisons inter-châssis (ICL) avec les backbones DCX 8510 voisins.

Les émetteurs-récepteurs doivent être installés dans les lames avant de brancher les câbles.

Comme chaque QSFP contient quatre ports 16 Gbps, n'oubliez pas que tout problème avec un port pourrait affecter les quatre ports du groupe de quatre si l'on doit remplacer le QSFP.

1. Placez un des émetteurs-récepteurs QSFP de façon à ce que le détrompeur soit orienté correctement sur le port. Insérez l'émetteur-récepteur dans le port en l'engageant bien à fond.

Les émetteurs-récepteurs sont munis d'un détrompeur permettant de les insérer uniquement dans l'orientation correcte. Si un émetteur-récepteur ne coulisse pas facilement, assurez-vous qu'il est bien orienté.

Lorsque l'émetteur-récepteur est bien installé, le voyant d'état clignote plusieurs fois en orange, puis reste allumé dans cette couleur.

2. Retirez la coiffe de protection du câble QSFP spécial et insérez-le dans l'émetteur-récepteur jusqu'à ce qu'il soit parfaitement en place.

Les câbles sont également munis d'un détrompeur permettant leur installation correcte dans les émetteurs-récepteurs.

Lorsque le câble est correctement en place, le voyant d'état passe d'orange à vert.

Répétez les étapes 1 et 2 pour l'ICL restante

3. Arrangez les câbles. Voir « Passage des câbles ».
4. Vérifier le Brocade DCX 8510-4 et le connecteur, ainsi que l'état des ports à l'aide de la commande `switchShow -qsfp`.

Un exemple de résultat de la commande est indiqué ci-dessous. L'exemple est issu d'un DCX 8510-4 avec une lame d'infrastructure installée dans le logement 3. Certains détails du 8510-8 seront différents, mais les informations indiquées pour les QSFP seront semblables.

Notez que l'état indiqué pour un QSFP non connecté (indiqué par QSFP 0 et Ports 0-3 ci-dessous) est `No_SigDet`. Ceci est différent de l'état de non-synchronisation (`No_Synch`) indiqué pour les SFP ordinaires qui ne sont pas connectés.

QSFP 7 (ports 3/28-3/31, Index 748-751) dans l'exemple suivant donne les résultats pour un QSFP connecté.

```
switch:FID128: admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name (nom du commutateur)
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:     75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name) (nom de zonage)
switchBeacon:    OFF,
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC
266	3	10	2	-----	--	16G	No_Module	FC
267	3	11	2	-----	--	16G	No_Module	FC
268	3	12	3	-----	--	16G	No_Module	FC
269	3	13	3	-----	--	16G	No_Module	FC
270	3	14	3	-----	--	16G	No_Module	FC
271	3	15	3	-----	--	16G	No_Module	FC
736	3	16	4	-----	--	16G	No_Module	FC
737	3	17	4	-----	--	16G	No_Module	FC
738	3	18	4	-----	--	16G	No_Module	FC
739	3	19	4	-----	--	16G	No_Module	FC
740	3	20	5	-----	--	16G	No_Module	FC
741	3	21	5	-----	--	16G	No_Module	FC
742	3	22	5	-----	--	16G	No_Module	FC
743	3	23	5	-----	--	16G	No_Module	FC
744	3	24	6	-----	--	16G	No_Module	FC
745	3	25	6	-----	--	16G	No_Module	FC
746	3	26	6	-----	--	16G	No_Module	FC
747	3	27	6	-----	--	16G	No_Module	FC
748	3	28	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master) nom de masque de faisceau (masque de faisceau)
749	3	29	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master) nom de masque de faisceau (masque de faisceau)
750	3	30	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master) nom de masque de faisceau (masque de faisceau)
751	3	31	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master) nom de masque de faisceau (masque de faisceau)

Confirmation des licences logicielles

En fonction de l'accord avec le fournisseur, certaines licences sont installées en usine sur le Brocade DCX 8510-4. Pour déterminer les licences qui sont activées, utilisez la commande `licenseShow`.

```
swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license
```

Dans cet exemple, la clé de licence est AAbbccDDeeFFeeGG. Conservez une copie de la clé de licence à titre de référence.

L'identifiant de licence de châssis 64 bits est requis pour obtenir et activer les licences pour le Brocade DCX 8510-4. L'identifiant de licence de châssis est disponible via la commande `licenseIdShow`. Les commandes `licenseShow` et `licenseIdShow` doivent être saisies via la lame CP active. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur de système d'exploitation Fabric* pour plus d'informations concernant le verrouillage et l'actualisation des licences.

Sauvegarde de la configuration

Procédez comme suit pour sauvegarder la configuration pour le Brocade DCX 8510-4.

1. Contrôlez les voyants pour vérifier que tous les composants sont fonctionnels.
2. Au besoin, connectez-vous sur le commutateur par Telnet, en utilisant le compte **admin**.
3. Contrôlez le fonctionnement correct du Brocade DCX 8510-4 en saisissant la commande **switchShow** depuis la station de travail. Cette commande fournit des informations sur l'état du commutateur et des ports.
4. Contrôlez le fonctionnement correct du Brocade DCX 8510-4 dans la matrice en saisissant la commande **fabricShow** à partir de la station de travail. Cette commande donne des informations générales sur la matrice.
5. Pour sauvegarder la configuration, procédez comme suit :
 - a. Entrez la commande **configupload -vf**. Cette commande charge les données de matrice virtuelle du Brocade DCX 8510-4.
 - b. Entrez la commande **configupload**. Cette commande charge la configuration du Brocade DCX 8510-4.
6. Vous pouvez exécuter les commandes suivantes pour voir des informations de configuration supplémentaires que vous pouvez copier dans un fichier à enregistrer :
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

Vous pouvez aussi enregistrer le fichier de configuration sur un périphérique USB Brocade en utilisant la commande **usbstorage**.

REMARQUE

Les mots de passe ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration, et ne sont pas chargés durant un chargement de configuration.

REMARQUE

Il est recommandé de sauvegarder de manière régulière la configuration afin de s'assurer de la disponibilité d'une configuration complète pour téléchargement sur un Brocade DCX 8510-4 de rechange.

53-1002367-01
8. August 2011



Brocade DCX 8510-4 Backbone

Schnellstart-Handbuch

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, das B-wing-Symbol, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, Turbolron und Wingspan sind eingetragene Marken und Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade und VCS und VDX sind Marken von Brocade Communications Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Sonstige hier genannte Marken, Produkte oder Dienstleistungsamen sind oder sind möglicherweise Marken oder Dienstleistungsmarken Ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis: Dieses Dokument dient nur zu Zwecken der Information. Es begründet keinerlei Gewährleistungsansprüche, ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich Geräten, Produktmerkmalen oder von Brocade angebotenen Dienstleistungen. Brocade behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen und übernimmt keinerlei Verantwortung für dessen Verwendung. Dieses Informationsdokument beschreibt Funktionen oder Merkmale, die gegenwärtig möglicherweise nicht verfügbar sind. Wenden Sie sich an eine Brocade-Verkaufsstelle, um Informationen über die Verfügbarkeit von Funktionen, Merkmalen und Produkten zu erhalten. Die Ausfuhr der in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten kann gegebenenfalls eine Ausfuhrgenehmigung der Regierung der Vereinigten Staaten erfordern.

Die Verfasser und Brocade Communications Systems, Inc. übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung gegenüber natürlichen und juristischen Personen in Hinsicht auf etwaige Verluste, Kosten, Haftungsansprüchen oder Schäden, die aus den in diesem Buch oder den es begleitenden Computerprogrammen enthaltenen Informationen herrühren könnten.

Das in diesem Buch beschriebene Produkt enthält gegebenenfalls „Open-Source“-Software, die unter die GNU General Public License oder andere Open-Source-Lizenzen fällt. Informationen darüber, welche Open-Source-Softwareprogramme in Brocade-Produkten enthalten sind, die für die Open-Source-Software geltenden Lizenzbestimmungen und die Möglichkeit zum Herunterladen des Programmierungsquellcodes finden Sie unter <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Globale Firmenzentrale und Firmenzentrale für
Lateinamerika
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134-1706
Tel.: 1-408-333-8000
Fax: 1-408-333-8101
E-Mail: info@brocade.com

Firmenzentrale für die asiatisch-pazifische Region
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
Tel.: +8610 6588 8888
Fax: +8610 6588 9999
E-Mail: china-info@brocade.com

Firmenzentrale Europa
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Schweiz
Tel.: +41 22 799 5640
Fax: +41 22 799 5641
E-Mail: emea-info@brocade.com

Firmenzentrale für die asiatisch-pazifische Region
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
Tel.: +8620 3891 2000
Fax: +8620 3891 2111
E-Mail: china-info@brocade.com

Dokumentenverlauf

Dokumenttitel	Publikationsnummer	Änderungsübersicht	Datum der Veröffentlichung
<i>Brocade DCX 8510-4-Backbone - Schnellstart-Handbuch</i>	53-1002178-01	Neues Dokument	April 2011
<i>Brocade DCX 8510-4-Backbone - Schnellstart-Handbuch</i>	53-1002178-02	Mehrere kleine Änderungen: neue Grafik, Copyright-Text, neuer Online-Link, IP-Adresse und PID-Klarstellungen	August 2011

Inhalt dieser Anleitung

• Einführung	109
• Sicherheitshinweise	110
• Brocade DCX 8510-4, Portseite	111
• Brocade DCX 8510-4, portlose Seite	114
• Dauer der Installation und benötigte Gegenstände	114
• Standortplanung und Sicherheitsrichtlinien	116
• Im Lieferumfang des Brocade DCX 8510-4 enthaltene Teile	117
• Auspacken und Installieren des Brocade DCX 8510-4	118
• Installieren der Stromversorgung des Brocade DCX 8510-4	119
• Kabelmanagement	119
• Installieren von QSFP-Kabeln (optional)	121
• Herstellen einer seriellen Verbindung und Anmelden beim Brocade DCX 8510-4	125
• Konfigurieren von IP-Adressen	127
• Herstellen einer Ethernet-Verbindung	128
• Anpassen eines Switch-Namens	128
• Anpassen eines Gehäusenamens	129
• Einstellen der Domänen-ID	129
• Überprüfen der PID-Funktion	129
• Überprüfen der Software-Lizenzen	132
• Sichern der Konfiguration	133

Einführung

In diesem Handbuch erhalten Sie Anweisungen zum Auspacken, Installieren und Setup eines Brocade DCX 8510-4 als Einzelgerät. Beachten Sie die folgenden zusätzlichen Dokumentationen:

- Weitergehende Anweisungen zur Installation und Konfiguration finden Sie im *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Hardware-Referenzhandbuch für den Brocade DCX 8510-4 Backbone).
- Beziehen Sie sich für rackspezifische Installationsanweisungen auf die entsprechenden Installationsvorgehensweisen für die Rack- oder Mittenmontage.

Zum Installieren des Brocade DCX 8510-4 gibt es folgende Möglichkeiten:

- Als Einzelgerät auf einer ebenen Fläche.
- In einem Gehäuse mit dem Portseiten-Lüftungskit (mitgeliefert) in einem durch Brocade qualifizierten Rack.
- In einem 19-Zoll-EIA-Gehäuse mit einem Rack-Montage-Kit für Brocade 8510-4, DCX-4S (27-31 Zoll oder 18-34 Zoll, je nach verwendetem Rack).
- In einem Mittenmontage-Telekommunikationsrack (Telco-Rack) mit dem bei Ihrem Brocade DCX 8510-4-Händler erhältlichen Rack-Mittenmontage-Kit für Brocade 8510-4, DCX-4S (optional).

In diesem Handbuch werden die für das Setup des Brocade DCX 8510-4-Backbone erforderlichen grundlegenden Schritte erläutert. Zusätzliche Konfigurationsinformationen finden Sie im *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Hardware-Referenzhandbuch für den Brocade DCX 8510-4 Backbone) und im *Fabric OS Administrator's Guide* (Administratorhandbuch für das Fabric-Betriebssystem).

ACHTUNG

Zur Einhaltung der EMI-Zertifizierung muss die Tür des Brocade DCX 8510-4 installiert sein. Weiterhin wird empfohlen, die Gummiabdeckungen der Ports in den QSFP-Core-Blade-Sockeln der Blades zu installieren, wenn keine QSFP-Kabel verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Gefahren- und Vorsichtshinweise in diesem Handbuch. Die Hinweise sind jeweils durch Symbole gekennzeichnet, die auf den Schweregrad des Sicherheitsrisikos hinweisen.

ANMERKUNG

Erklärungen der Sicherheitshinweise finden Sie in der Publikation *Brocade Product Safety Notices* (Brocade Produktsicherheitshinweise) auf der mit dem Produkt mitgelieferten CD-ROM.

Die Gefahren- und Vorsichtshinweise werden in numerischer Reihenfolge nach ihren IDs aufgelistet, die in Klammern, zum Beispiel (D004), am Ende jedes Hinweises aufgeführt sind. Verwenden Sie diese ID, um die Erklärungen dieser Gefahren- und Vorsichtshinweise in *Brocade Product Safety Notices* (Brocade Produktsicherheitshinweise) zu suchen.

Gefahrenhinweise

Ein Gefahrenhinweis macht auf eine Situation aufmerksam, die möglicherweise tödliche oder extrem schädliche Gefahren für Menschen mit sich bringt. Ein Blitzsymbol kennzeichnet einen gefährlichen elektrischen Sachverhalt. Lesen und befolgen Sie vor dem Installieren oder Warten des Geräts den folgenden Gefahrenhinweis:



GEFAHR

Verwenden Sie die mitgelieferten Stromversorgungskabel. Stellen Sie sicher, dass der Stromversorgungsanschluss am Standort vom geeigneten Typ ist, die erforderliche Spannung liefert und ordnungsgemäß geerdet ist. (D004)

Vorsichtshinweise

Ein Vorsichtshinweis macht auf eine Situation aufmerksam, die möglicherweise tödliche oder extrem schädliche Gefahren für Menschen mit sich bringt. Lesen und befolgen Sie vor dem Installieren oder Warten des Geräts den folgenden Vorsichtshinweis:



VORSICHTSHINWEIS


Verwenden Sie beim Transport oder Bewegen des Produkts sichere Hebetekniken. (C015)

Brocade DCX 8510-4, Portseite

Die folgenden Abbildungen zeigen eine Beispielkonfiguration der Portseite des Brocade DCX 8510-4.

ANMERKUNG

Der Luftstrom für den Brocade DCX 8510-4 verläuft von der portlosen (kabellosen) Seite zur linken Seite des Gehäuses von der Portseite aus gesehen. Bei Verwendung des Portseiten-Lüftungskits befinden sich die Lüftungsöffnungen an der Portseite des Gehäuses.

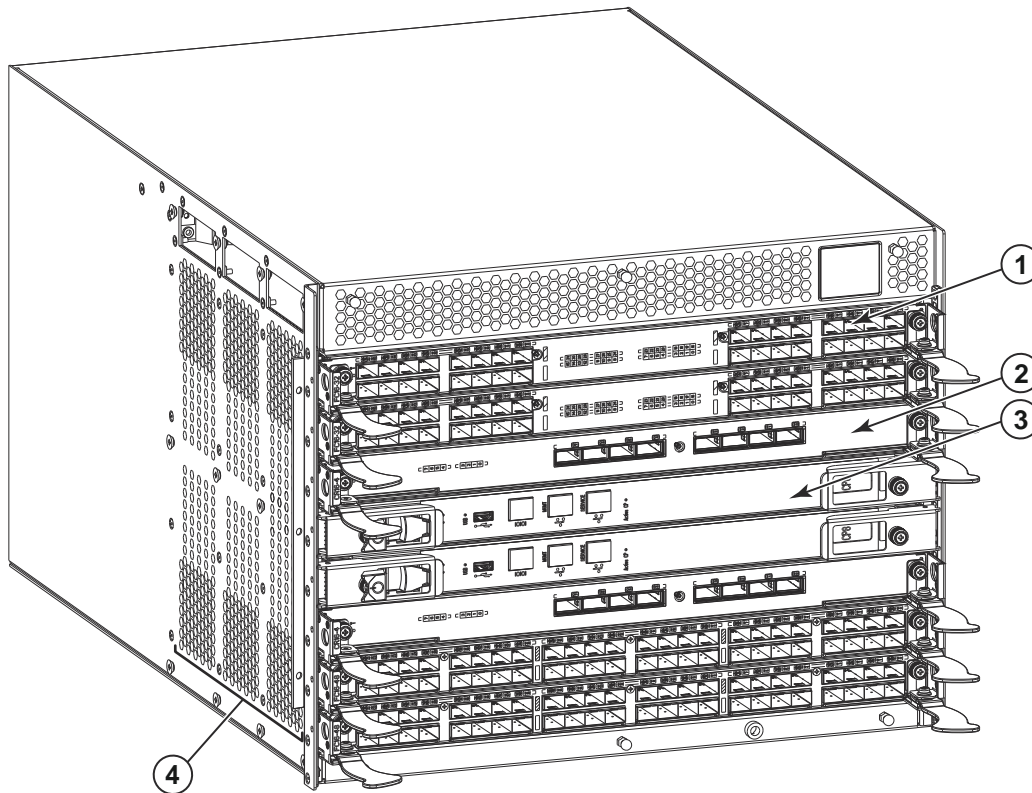

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | FC16-48-Port-Blade (Beispiel, 4x) | 3 | Steuerprozessor-Blade (CP8) (2x) |
| 2 | Core-Switch-Blade (CR16-4) (2x) | 4 | Lüftungsöffnung |

ABBILDUNG 1 Portseite des Brocade DCX 8510-4 (Beispielkonfiguration)

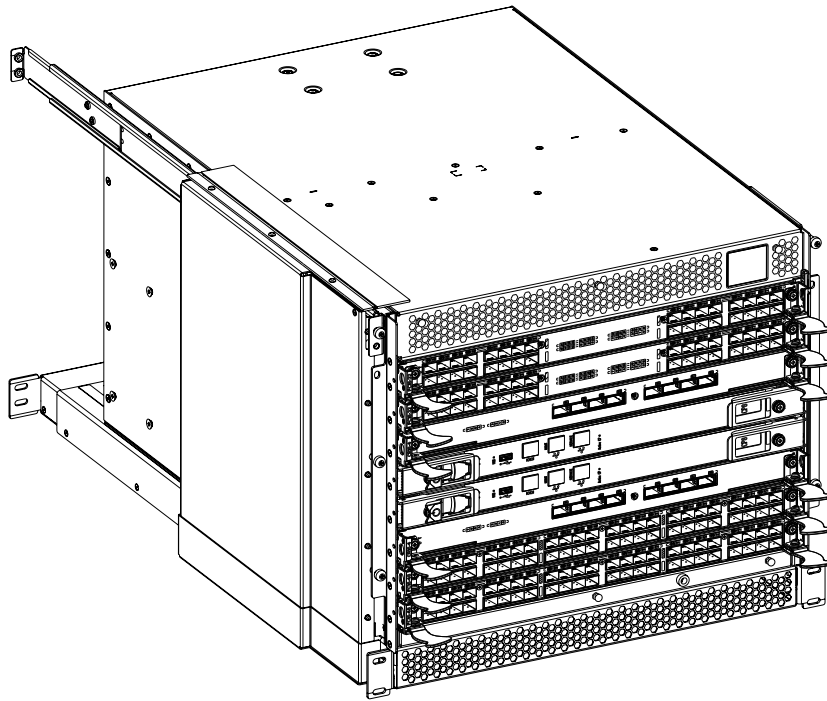


ABBILDUNG 2 Portseite des Brocade DCX 8510-4 mit installiertem Portseiten-Lüftungskit (Beispielkonfiguration)

Die folgende Abbildung zeigt die Veränderung des Luftstroms mit installiertem Portseiten-Lüftungskit.


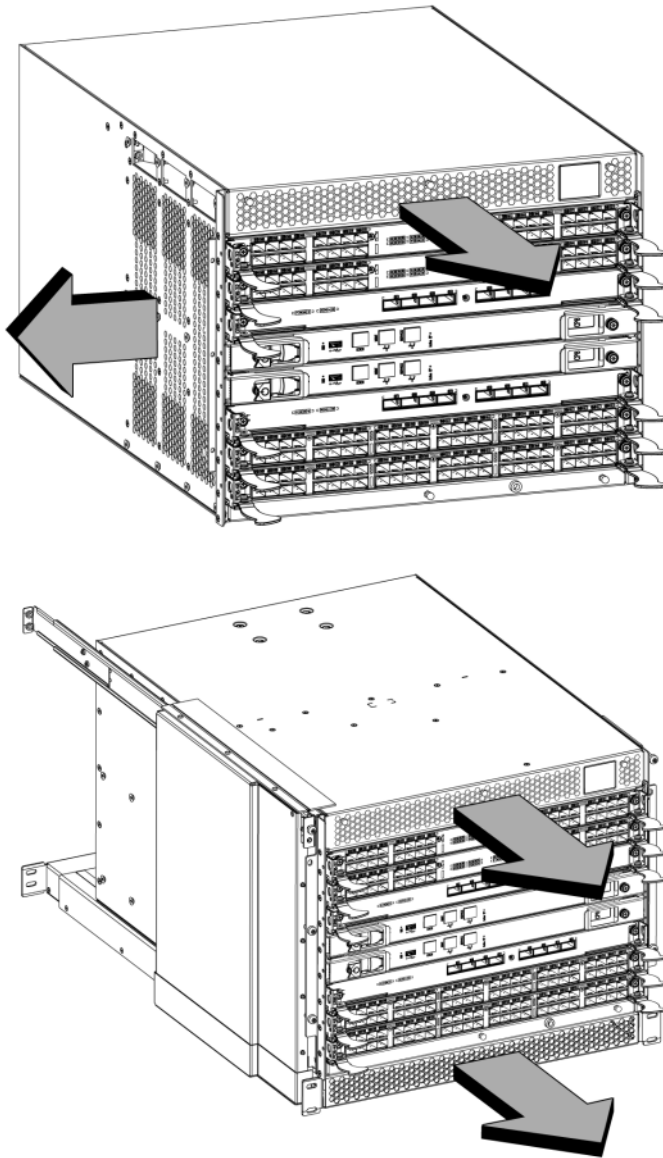


ABBILDUNG 3 Vergleich des Luftstroms im Brocade DCX 8510-4 ohne (oben) und mit (unten) installiertem Portseiten-Lüftungskit (Beispielkonfiguration)

Brocade DCX 8510-4, portlose Seite

Die folgende Abbildung zeigt eine Beispielkonfiguration der Portseite des Brocade DCX 8510-4.

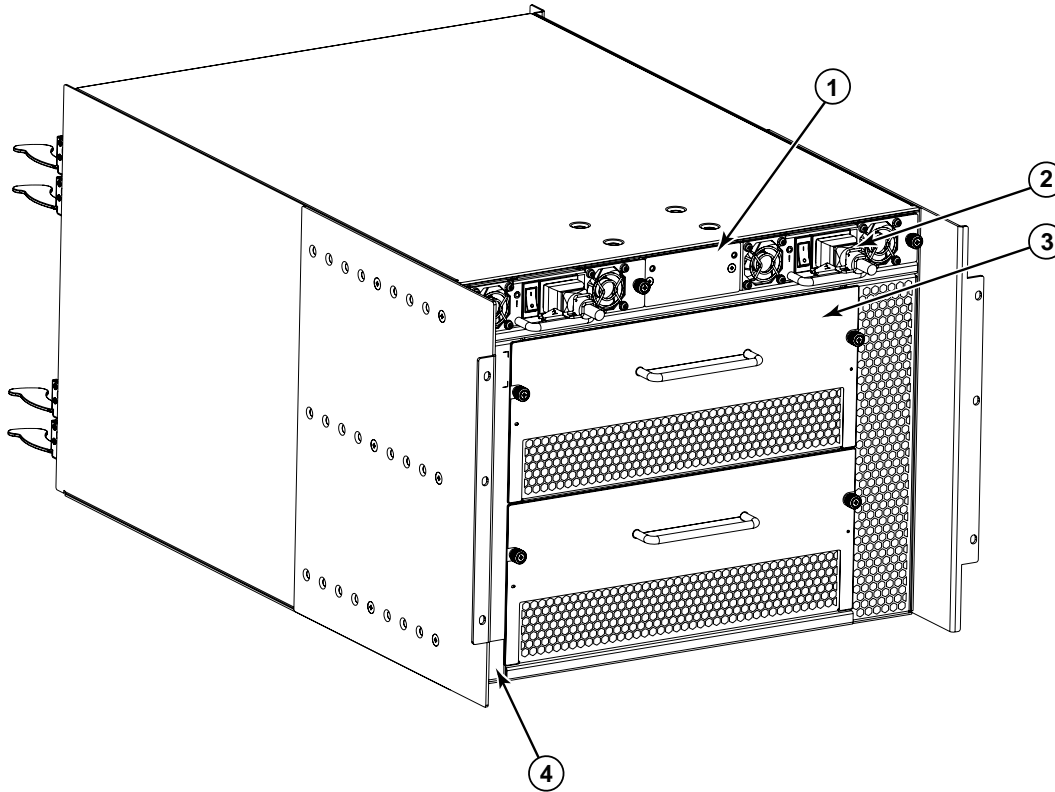

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | WWN-Kartenblende (Logoplatte: WWN card behind (WWN-Karte hierhinter)) | 2 | Netzteil (2x) |
| 3 | Gebälsebaugruppe (2x) | 4 | Aufkleber mit Seriennummer und WWN |

ABBILDUNG 4 Portlose Seite des Brocade DCX 8510-4 (Beispielkonfiguration)

Dauer der Installation und benötigte Gegenstände

Sie können den Brocade DCX 8510-4 auf die im Folgenden beschriebenen verschiedenen Arten einrichten und installieren:

- Als Einzelgerät auf einer ebenen Fläche.
- In einem 19-Zoll-EIA-Gehäuse mit einem Rack-Montage-Kit für Brocade 8510-4, DCX-4S (27-31 Zoll oder 18-34 Zoll, je nach verwendetem Rack).
- In einem Gehäuse mit dem Portseiten-Lüftungs-Kit (mitgeliefert) in einem durch zugelassenen Rack.
- In einem Mittenmontage-Telekommunikationsrack (Telco-Rack) mit dem bei Ihrem Brocade DCX 8510-4-Händler erhältlichen Rack-Mittenmontage-Kit.

In diesem Kapitel wird das Setup des Brocade DCX 8510-4 als Einzelgerät beschrieben. Anweisungen zur Installation in Rack-Montage finden Sie im entsprechenden Handbuch aus der folgenden Tabelle.

Die folgende Tabelle beschreibt die wesentlichen Arbeitsschritte zur Installation und zum Setup, den geschätzten Zeitaufwand für die einzelnen Schritte und die zur Durchführung in einem vollständig bestückten Brocade DCX 8510-4 (192 Fibre-Channel-Ports unter Verwendung der FC16-48-Port-Blades). Konfigurationen mit weniger Ports erfordern weniger Zeit. Diese Zeitangaben gehen von einem vorbereiteten Installationsstandort und geeigneter Stromversorgungs- und Netzwerkkonnektivität aus.

TABELLE 1 Installationsschritte, Dauer und erforderliche Gegenstände

Installationsschritt	Erforderliche Zeit	Erforderliche Gegenstände
Standortvorbereitung und Auspacken Brocade DCX 8510-4	30 Minuten	13-mm- Steckschlüssel (zum Entfernen der Rackschrauben). Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 (für die Kabelmanagement-Halterung) Hubwagen. Kraftheber mit einer Mindesthubhöhe von 140 cm und einer Mindesttragkraft von 113 kg. Der Brocade DCX 8510-4 wiegt 68 kg mit vier installierten C16-48-Portkarten (192 Ports).
Installieren des Rack-Montage-Kits oder Portseiten-Lüftungskits	30 Minuten	Verwenden Sie die eine oder mehrere der folgenden Anleitungen, wenn Sie den Brocade DCX 8510-4 in einem Rack montieren: <i>Brocade Port Side Exhaust Kit Installation Procedure</i> (Verfahren zur Installation eines Brocade-Portseiten-Lüftungskits) <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Mid-Mount Rack Kit Installation Procedure</i> (Verfahren zur Installation eines Rack-Mittenmontage-Kits für Brocade-DCX 8510-4, DCX-4S) oder <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Rack Kit Installation Procedure</i> (Verfahren zur Installation eines Rackmontage-Kits für Brocade DCX 8510-4, DCX-4S).
Montieren und Befestigen des Brocade DCX 8510-4 im Rack	30 Minuten	
Installieren der Stromversorgungskabel und Einschalten des Brocade DCX 8510-4	20 Minuten	Stromversorgungskabel (enthalten im Brocade DCX 8510-4-Zubehör-Kit).
Einrichten einer seriellen Verbindung, Anmelden beim Brocade DCX 8510-4 und Konfigurieren von IP-Adressen	20 Minuten	Seriell Kabel (enthalten im Zubehör-Kit). Workstation-Computer mit einem seriellen Port oder einem Terminal-Server-Port und einer Terminal-Emulationsanwendung (zum Beispiel HyperTerminal). Ethernet-IP-Adressen für das Brocade DCX 8510-4-Gehäuse und beide Steuerprozessor-Blades: insgesamt drei Adressen.
Installieren eines Ethernetkabels, Öffnen einer Telnet-Sitzung und Konfigurieren der Brocade DCX 8510-4-Domänen-ID, Datum und Uhrzeit und zusätzlicher Systemparameter. Überprüfen und Sichern der Konfiguration.	20 Minuten	Ethernet-Verkabelung (optional) für Telnet-Zugang. Lesen Sie dazu <i>Fabric OS Administrator's Guide</i> .
Installieren von Transceivern nach Bedarf	20 Minuten (länger bei Verwendung von High-Density-Port-Blades)	Optische SFP+, mSFP und QSFP-Transceiver nach Bedarf.
Anbringen von Glasfaserkabeln, Kabelbändern und Kabelführungen	2-3 Stunden	Glasfaserkabel, Kabelbänder und Kabelführungen

Standortplanung und Sicherheitsrichtlinien

ANMERKUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Installation („[Sicherheitshinweise](#)“).

Lesen Sie „Power specifications“ (Technische Daten der Stromversorgung) im Anhang des Hardware-Referenzhandbuchs des Brocade DCX 8510-4, um vor dem Einbau des Gehäuses die Einhaltung der Stromversorgungsnormen sicherzustellen.

Lesen Sie „[Kabelmanagement](#)“, um das Kabelmanagement zu planen.

Die folgenden Schritte sind erforderlich, um eine korrekte Installation und Betrieb sicherzustellen:

1. Stellen Sie einen 9 Rack-Einheiten (9U) hohen, 61,19 cm (24,09 Zoll) tiefen und 43,74 cm (17,22 Zoll) breiten Platz für den Einbau zur Verfügung. 1U entspricht 4,45 cm (1,75 Zoll). Wenn Sie nicht das mitgelieferte Portseiten-Lüftungskit verwenden, braucht der Einbauplatz nur 8 Rack-Einheiten (8U) hoch zu sein.

Planen Sie den Einbau des Brocade DCX 8510-4 so, dass die portlose Seite zur Kühlluft-Einlassöffnung hinzeigt. Der Brocade DCX 8510-4 kann in beliebiger Richtung eingebaut werden, sofern die Anforderungen an Wartungszugänglichkeit und Kühlung erfüllt werden.

2. Stellen Sie sicher, dass für das Gehäuse eigene elektrische Stromkreise mit den folgenden Merkmalen verfügbar sind:

ANMERKUNG

Die spezifischen Anforderungen an die Stromversorgung für Ihre Gehäusekonfiguration finden Sie unter „Technische Daten der Stromversorgung“ im Anhang „Technische Daten“.

- 200 – 240 V Wechselspannung, 50–60 Hz (zwei getrennte Stromkreise) - empfohlen für hohe Verfügbarkeit und maximale Blade-Nutzung
 - Zwei Kabel zur Versorgung mit 200 - 240 V Wechselspannung
 - Abgesichert mit Sicherungen entsprechend den örtlichen elektrischen Vorschriften
 - Elektrische Schaltung der Stromversorgung, Sicherungen und Leiterquerschnitt entsprechend den elektrischen Angaben auf dem Typenschild des Gehäuses
 - Stromanschluss nahe beim Gehäuse und leicht zugänglich
 - Geerdete Steckdosen, die von einem zugelassenen Elektroinstallateur installiert wurden und mit den Stromversorgungskabeln kompatibel sind
-

ACHTUNG

Um maximale Fehlertoleranz zu erzielen, schließen Sie jedes Stromversorgungskabel an einen eigenen Stromkreis an.

3. Planen Sie das Kabelmanagement vor dem Installieren des Gehäuses.

Kabel können auf verschiedene Weise verlegt werden, zum Beispiel unter dem Gehäuse durchgeführt werden, seitlich am Gehäuse vorbeigeführt werden, durch Kabelkanäle an den Seiten des Rack-Schranks oder mithilfe von Stecktafeln.

4. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände für die Konfiguration des Brocade DCX 8510-4 zur Verfügung stehen:
 - Workstation mit installiertem Terminalemulator wie zum Beispiel HyperTerminal
 - Serielles Kabel (im Lieferumfang enthalten)
 - Drei Ethernet-Kabel (einschließlich einem Ersatzkabel)
 - Zugang zu einem FTP-Server zum Sichern der Switch-Konfiguration oder Aufzeichnen von **supportsave**-Daten (optional)
 - Ein Brocade-USB-Stick zum Aufzeichnen von **supportsave**-Daten (optional)
 - Transceiver (Kupfer und optische) und kompatible Kabel

5. Stellen Sie sicher, dass um die Be- und Entlüftungsöffnungen mindestens 5 cm freier Raum für den ungehinderten Luftstrom bleibt.
6. Stellen Sie sicher, dass die Lufttemperatur auf der Luftzufuhrseite während des Betriebs immer unter 40 °C bleibt.

Im Lieferumfang des Brocade DCX 8510-4 enthaltene Teile

Der Brocade DCX 8510-4 wird mit den folgenden Teilen ausgeliefert:

- Brocade DCX 8510-4-Gehäuse, bestückt mit:
 - Steuerprozessor-Blades (CP8)
 - Core-Switch-Blades (CR16-4)
 - Port-Blades, Anwendungs-Blades und Verschlüsselungs-Blades (mitgeliefert nach Kundenanforderung)
 - Abdeckplatten für Blade-Einschübe (für nicht mit Blades gefüllte Einschübe)
 - Portseiten-Lüftungskit (mitgeliefert nach Kundenanforderung)
 - WWN-Karten
 - WWN-Blenden (Logo-Platte)
 - Netzteile
 - Netzteil-Abdeckplatte (mitgeliefert, wenn nur ein Netzteil vorhanden ist)
 - Gebläse-Baugruppen
 - Kabelführungen für Kabelmanagement
 - Gehäusetür
- Zubehörsatz mit den folgenden Teilen:
 - *Schnellstart-Handbuch für Brocade DCX 8510-4 Backbone*
 - Brocade-Dokumentations-CD (enthält Dokumente zum Brocade DCX 8510-4)
 - Erdungsband
 - USB-Gerät
 - serielles Kabel (RS-232) Das RS-232-Kabel verfügt an einem Ende über einen Adapter, der entfernt werden kann, um einen RJ-45-Stecker zu erhalten.
- Rackmontage-Kit für Brocade DCX 8510-4, DCX-4S mit Anleitung.

Bestellte optische Transceiver von Brocade (SFP+, mSFP und QSFP). Der Brocade DCX 8510-4 unterstützt SWL-, LWL- und ELWL-Transceiver. Die mSFPs und QSFPs sind ausschließlich SWL-Transceiver.

ANMERKUNG

Weitere Informationen über die für den Brocade DCX 8510-4 qualifizierten SFP+, mSFP- und QSFP-Transceiver finden Sie unter http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Auspacken und Installieren des Brocade DCX 8510-4

Verwenden Sie das folgende Verfahren zum Auspacken und Installieren Ihres Brocade DCX 8510-4:



VORSICHTSHINWEIS

Verwenden Sie beim Transport oder Bewegen des Produkts sichere Hebetechiken. (C015)

ANMERKUNG

Ein voll bestückter Brocade DCX 8510-4 (vier FC16-48-Portkarten, 192-Ports) wiegt ca. 68 kg und es wird ein Kraftheber zu seiner Installation benötigt.

1. Auspacken des Brocade DCX 8510-4.
 - a. Schneiden Sie die Bänder um die Verpackung durch.
 - b. Entfernen Sie den Deckel, die Kits und den Schaumstoff von der Oberseite des Gehäuses.
 - c. Heben Sie die Kartenhülle vom Gehäuse ab und entfernen Sie die Kunststoffolie vom Gehäuse. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf und verwenden Sie es zur Rücksendung des alten Gehäuses.
 - d. Lassen Sie das Gehäuse auf der Transportunterlage aus Kunststoff liegen, wenn das Gehäuse noch zum Installationsort weitertransportiert werden muss.

ANMERKUNG

Die Verpackung des Brocade DCX 8510-4 umfasst keine Holzpalette und Paletten-Verbindungssteile. Das Gehäuse liegt auf einer Transportunterlage aus Kunststoff.

2. Verwenden Sie einen Hubwagen oder sonstigen Kraftheber, um das neue Gehäuse zum Installationsbereich zu transportieren. Durchgänge müssen breiter als 91 cm sein, damit das Gehäuse hindurchpasst.
3. Entfernen Sie das Portseiten-Lüftungskit des Brocade DCX 8510-4 (sofern bestellt), Schaumstoff-Verpackungsteile und antistatischen Kunststoff vom Gehäuse und legen Sie sie beiseite.
4. Entfernen Sie die Gehäusetür vom Brocade DCX 8510-4.
5. Entfernen Sie die vertikalen Kabelführungen.
6. Heben Sie das Gehäuse mit einem Kraftheber in die korrekte Höhe. Wenn Sie das Gehäuse in einem Rack-Schrank installieren, folgen Sie den Anweisungen des Rack-Kit-Herstellers.
7. Verriegeln Sie die Räder des Krafthebers (falls vorhanden).
8. Schieben Sie das Gehäuse vorsichtig auf die endgültige Installationsfläche und stellen Sie dabei sicher, dass es während des gesamten Vorgangs sicher getragen wird.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse so ausgerichtet ist, dass die portlose Seite Zugang zum Kühlungsluftstrom hat.
10. Bauen Sie die vertikalen Kabelführungen wieder ein.
11. Bauen Sie die Tür wieder ein. Die Tür muss installiert sein, um EMI-Konformität zu einzuhalten.

Installieren der Stromversorgung des Brocade DCX 8510-4

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Gehäuse an die Stromversorgung anzuschließen.



GEFAHR

Verwenden Sie die mitgelieferten Stromversorgungskabel. Stellen Sie sicher, dass der Stromversorgungsanschluss am Standort vom geeigneten Typ ist, die erforderliche Spannung liefert und ordnungsgemäß geerdet ist. (D004)

1. Schließen Sie die beiden Stromversorgungskabel an das Wechselstromnetz und die beiden Netzteile an.
2. Schließen Sie die Stromkabel an eine Stromquelle mit 200 bis 240 V Wechselspannung, 47 bis 63 Hz oder, optional, an eine Stromquelle mit 110 bis 120 V Wechselspannung, 47 bis 63 Hz an. Wenn im Gehäuse Anwendungs-Blades verwendet werden, muss die Option mit 200 bis 240 V Wechselspannung verwendet werden, um eine redundante Stromversorgung zu gewährleisten.

ACHTUNG

Die Verwendung einer Stromversorgung mit hoher Spannung (200 bis 240 V Wechselspannung) wird dringend empfohlen, da die Netzteile dann mit einem wesentlich höheren Wirkungsgrad arbeiten.

Bei einem voll bestückten DCX 8510-4 oder DCX-4S ist zur Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit (der Möglichkeit des Hot-Swap-Austauschs eines ausgefallenen Netzteils ohne Unterbrechung des Systembetriebs) eine Stromversorgung mit 200 bis 240 V Wechselspannung erforderlich.

3. Schalten Sie die Netzstromschalter der Netzteile auf **I**. Die Netzstromschalter leuchten grün, wenn sie eingeschaltet sind und die Stromversorgung vorhanden ist.
4. Der Brocade DCX 8510-4 führt bei jedem Einschalten einen Einschalt-Selbsttest (POST) durch. Dieser Selbsttest dauert ca. 10 Minuten und ist beendet, wenn die Anzeigeleuchte Betriebsbereitschaft anzeigt.

Sie können den Selbsttest mit dem Befehl **fastBoot** überspringen. Wenn Sie den Brocade DCX 8510-4 häufig Neustarten müssen, können den Selbsttest auch mit dem Befehl **diagDisablePost** deaktivieren.

ACHTUNG

Verbinden Sie den Switch erst dann mit dem Netzwerk, nachdem die IP-Adressen konfiguriert wurden.

Kabelmanagement

Die vertikalen Kabelführungen sind auf beiden Seiten der Gehäusetür am Rack befestigt, um das Kabelmanagement zu vereinfachen. Die Kabelführungen können ohne Betriebsunterbrechung installiert werden.

Führen Sie die Kabel so vor den Blades entlang, dass die LEDs sichtbar bleiben. Lassen Sie bei jedem Glasfaserkabel mindestens einen Meter losen Durchhang, um genügend Spielraum zum Entfernen und Einsetzen von Blades sicherzustellen.

ACHTUNG

Der Mindestradius, in dem ein 50-Mikron-Kabel unter voller Zugbelastung gebogen werden darf, beträgt 5 cm. Kabel ohne Zugbelastung können auf einen Mindestradius von 3 cm gebogen werden.

Die Kabel können in unterschiedlichster Weise angeordnet und geführt werden, zum Beispiel in Kabelkanälen entlang den Schrankseiten oder mit Rangierfeldern, um den Aufwand für das Kabelmanagement so gering wie möglich zu halten. Beachten Sie dabei die folgenden Empfehlungen:

ANMERKUNG

Verwenden Sie für optische Kabel keine Kabelbinder, da die Gefahr besteht, dass sie zu straff angezogen werden, wodurch die optischen Fasern beschädigt werden können.

- Planen Sie vor dem Installieren des Switches genügend Platz im Rack für das Kabelmanagement ein.
- Lassen Sie jedes Portkabel mindestens 1 m länger. Dadurch sind genügend Längenreserve zum Aus- und Einbau des Switches oder bei unbeabsichtigten Bewegungen des Racks vorhanden und das Biegen der Kabel mit einem zu geringen Biegungsradius wird vermieden.
- Wenn Sie Brocade-ISL-Trunking verwenden, kann es vorteilhaft sein, die Kabel nach Trunking-Gruppen zu ordnen. Die für Trunking-Gruppen verwendeten Kabel müssen spezifische Anforderungen erfüllen, die im *Administratorhandbuch für das Fabric-Betriebssystem* angegeben sind.
- Kennzeichnen Sie die Glasfaserkabel und notieren Sie die Geräte, zu denen sie führen, um die Wartung zu erleichtern.
- Achten Sie darauf, dass die LEDs sichtbar bleiben, indem Sie Portkabel und andere Kabel nicht über LEDs führen.
- Verwenden Sie Klettbänder, um Glasfaserkabel zu befestigen und zu ordnen.

ACHTUNG

Führen Sie keine Kabel vor der Lüftungsöffnung, die sich oben an der Portseite des Gehäuses befindet, vorbei. Wenn Sie das Portseiten-Lüftungskit mit dem Brocade DCX 8510-4 verwenden, befindet sich eine zusätzliche Lüftungsöffnung unten an der Portseite des Gehäuses. Verwenden Sie die vertikalen Kabelführungen, um die Kabel auch von dieser Lüftungsöffnung fernzuhalten.


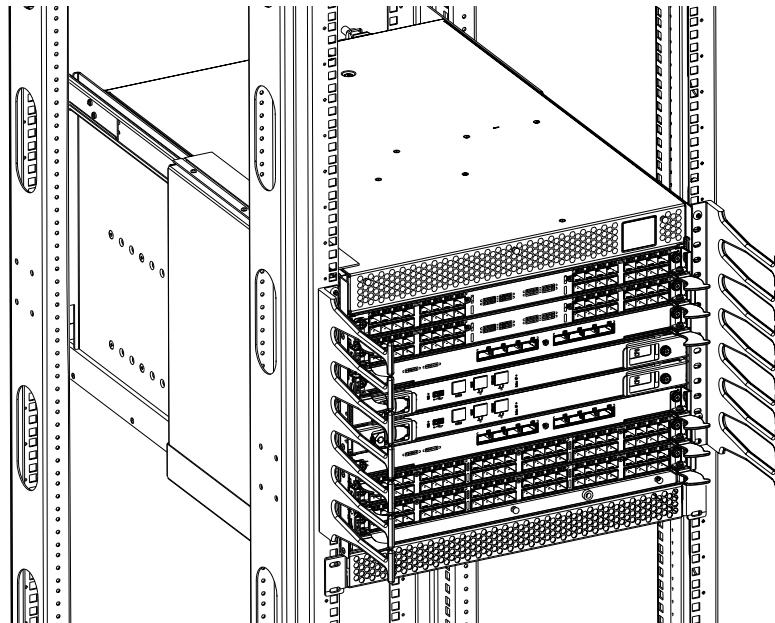


ABBILDUNG 5 Vertikale Kabelführungen für das Kabelmanagement

High-Density-Kabel

Beim High-Density-Port-Blade FC8-64 können keine Standard-LC-Kabel verwendet werden, da der Abstand zwischen den Optiken bei neuen mini-SFP (mSFP)-Transceivern kleiner als bei Standard-SFPs ist. Nötigenfalls können zum Anschließen von Standardkabeln an den Transceiver Patchkabel und -felder verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt ein mSFP-zu-SFP-Patchkabel. Richtlinien zum Kabelmanagement bei High-Density-Portlösungen sowie Bestellnummern für Patchkabel und -felder finden Sie im „Best Practices Guide: High Density Cable Management Solutions“ (Bewährte Vorgehensweisen für das Kabelmanagement bei High-Density-Lösungen) (erhältlich unter <http://www.brocade.com>).

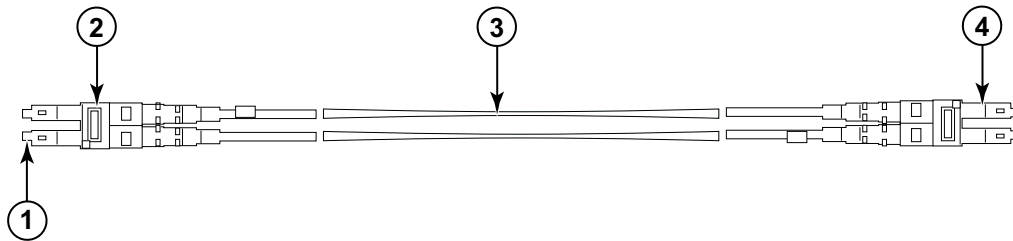

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| 1 | mSFP-Stecker | 3 | 1,6-mm-Kabel |
| 2 | Duplex-Clip (schwarz) | 4 | SFP-Stecker |

ABBILDUNG 6 Aufbau der mSFP-Patchkabel für den High-Density-Port-Blade FC8-64

Beachten Sie, dass der Duplex-Clip am mSFP-Ende des Kabels zur deutlichen Kennzeichnung schwarz ist. Eine Liste der für den Port-Blade FC8-64 qualifizierten optischen mSFP-Kabel finden Sie im Anhang.

Bei Verwendung von ISL-Trunking gruppieren Sie die Kabel nach Trunking-Gruppe. Die Ports sind farblich gekennzeichnet, um anzuzeigen, welche Ports in derselben ISL-Trunking-Gruppe verwendet werden können. Es folgen immer abwechselnd aufeinander: zunächst acht Ports, die mit vollständig schwarzen Ovalen gekennzeichnet sind, und danach acht Ports, die mit innen leeren Ovalen mit schwarzem Rand gekennzeichnet sind. Im Anhang finden Sie eine Liste der unterstützten Kabelgeschwindigkeiten und -längen.

Installieren von QSFP-Kabeln (optional)

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein QSFP-Kabel zu entfernen oder anzuschließen.

ANMERKUNG

Die QSFP-Ports können nur mit einer Inter-Chassis-Link (ICL)-Lizenz verwendet werden. Nach dem Hinzufügen oder Entfernen einer Lizenz wird die Lizenzänderung an den Ports nur dann durchgeführt, wenn die Befehle **portdisable** und **portenable** an die Ports gesendet werden. Eine ICL-Lizenz muss auf allen Brocade-Backbones installiert werden, die an der ICL-Verbindung teilnehmen. Mit den QSFP-Kabeln können bis zu sechs benachbarte Gehäuse der Serie Brocade 8510 kombiniert werden.

ANMERKUNG

Bei den Brocade 8510-Backbones kann ein bis zu 50 m langes Standard-QSFP-Kabel als ICL-Kabel verwendet werden.

ACHTUNG

Wenn bei Geräten der Serie 8510 keine QSFP-Kabel verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die Gummiabdeckungen bei den QSFP-Transceivern angebracht sind.

Die folgende Tabelle beschreibt die Leuchtzustände der LEDs an den Portanschlüssen und die empfohlenen Vorgehensweisen für die angezeigten Zustände.

TABELLE 2 QSFP-Portanschluss-LEDs

LED-Bedeutung	Farbe	Status	Empfohlene Maßnahme
QSFP-Anschlussstatus	Kein Licht (LED ist aus)	Kein QSFP-Modul, alle vier QSFP-Ports sind deaktiviert.	Keine Maßnahmen erforderlich, wenn kein QSFP vorhanden oder überprüfen, ob QSFP vollständig eingeschoben ist.
	Stetig gelb	QSFP-Modul ist vorhanden, alle vier Ports haben kein Signal bzw. keine Sync.	Keine Maßnahme erforderlich, wenn QSFP nur installiert ist oder stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind. Wenn die LED weiterhin gelb leuchtet, wenden Sie sich an den Brocade DCX 8510-4-Kundendienst.
	Gelb blinkend	Port ist deaktiviert oder gestört, FC-Verbindungsaktivität, segmentiert, Loopback-Modus, auch während Übergangsphase zwischen dem Anschluss eines QSFP-Kabels und der Bestätigung.	Konsolenmeldungen überprüfen oder warten, bis alle vier Ports online sind.
	Stetig grün	Beide Enden des QSFP-Kabels sind angeschlossen und alle Ports sind online. Die vollständige Verbindung ist hergestellt.	Keine Maßnahme erforderlich.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die QSFP-Kabel zu installieren. Weitere Informationen zum Konfigurationsverfahren und den Anforderungen finden Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

Die folgende Abbildung zeigt ein QSFP-Kabel und einen QSFP-Transceiver. Die QSFP-Anschlüsse an den Core-Blades sind zur Erleichterung der Installation nach Trunk-Gruppen gekennzeichnet (Trunking ist optional). Die folgenden Abbildungen zeigen zulässige Kabelkonfigurationen für die ICL-Funktion. Die empfohlene Topologie ist der Paralleltyp, bei dem vier QSFP-Kabel zum Verbinden von beliebigen Paaren von Gehäusen der Serie Brocade 8510 verwendet werden. Die vollständige Mesh-Konfiguration wird ebenfalls unterstützt.

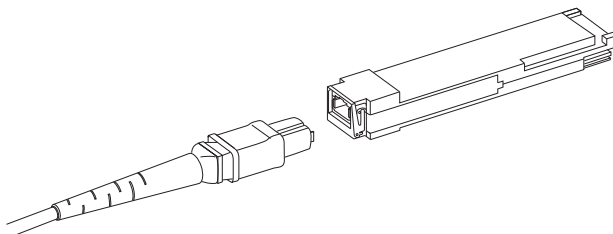


ABBILDUNG 7 QSFP-Kabel und -transceiver


Installieren eines QSFP-Kabels

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein QSFP-Kabel zu auszutauschen:

1. Wenn der QSFP-Transceiver ausgetauscht wird, nehmen Sie den neuen QSFP am Bügel und drücken ihn in den Anschluss des Blades, bis er fest sitzt. Der QSFP ist so geformt, dass er nur in einer bestimmten Stellung in den Anschluss gesteckt werden kann. Nach dem Anschließen blinkt die Status-LED anfangs gelb und leuchtet danach stetig gelb.
2. Fassen Sie das QSFP-Kabel am Gummigehäuse an und drücken Sie es in den QSFP-Transceiver, bis es fest sitzt. Das Kabelgehäuse ist so geformt, dass es nur in einer bestimmten Stellung in den QSFP gesteckt werden kann.
Die Status-LED leuchtet stetig gelb, bis das Kabel an beiden Enden angeschlossen ist und die Verbindung hergestellt wurde. Wenn die Verbindung vollständig aufgebaut ist, leuchtet die LED stetig grün.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes auszutauschende Kabel.
4. Hinweise zur Konfiguration nach dem Anschließen aller Kabel finden Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

Mögliche QSFP-Kabelkonfigurationen

Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche QSFP-Kabelkonfiguration zwischen zwei Gehäusen der Serie 8510. Es können bis zu sechs benachbarte Gehäuse der Serie 8510 miteinander verbunden werden, sofern jedes der beiden Core-Blades in einem Gehäuse mit jedem der zwei Core-Blades im nächsten Gehäuse verbunden ist. Dies ermöglicht Inter-Chassis-Link (ICL)-Trunking zwischen den Gehäusen und gewährleistet die Redundanz. Parallelverbindungen zwischen Core-Blades werden empfohlen, aber es werden sowohl parallele, als auch Mesh-Kabelanordnungen unterstützt.

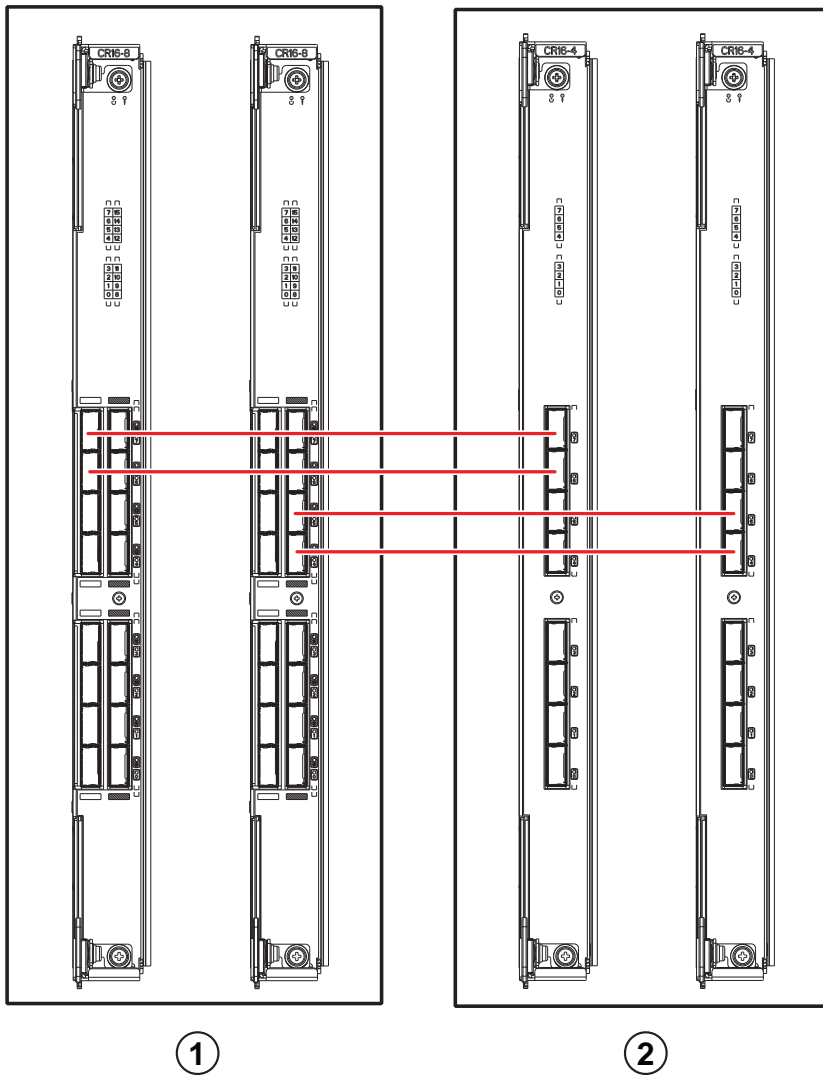

1 Gehäuse 1

2 Gehäuse 2

ABBILDUNG 8 QSFP-Kabelverbindungen – 8510-Beispielkonfiguration - Paralleltyp

Sechs 8510-Gehäuse können, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, zu einer Core/Edge-Konfiguration (2x Core/4x Edge) verbunden werden. Obwohl in der Abbildung 8510-8-Gehäuse gezeigt werden, können entweder 8510-4- oder 8510-8-Gehäuse verwendet werden. Die Verkabelung sollte sich an dem parallelen Beispiel aus der vorherigen Abbildung orientieren.

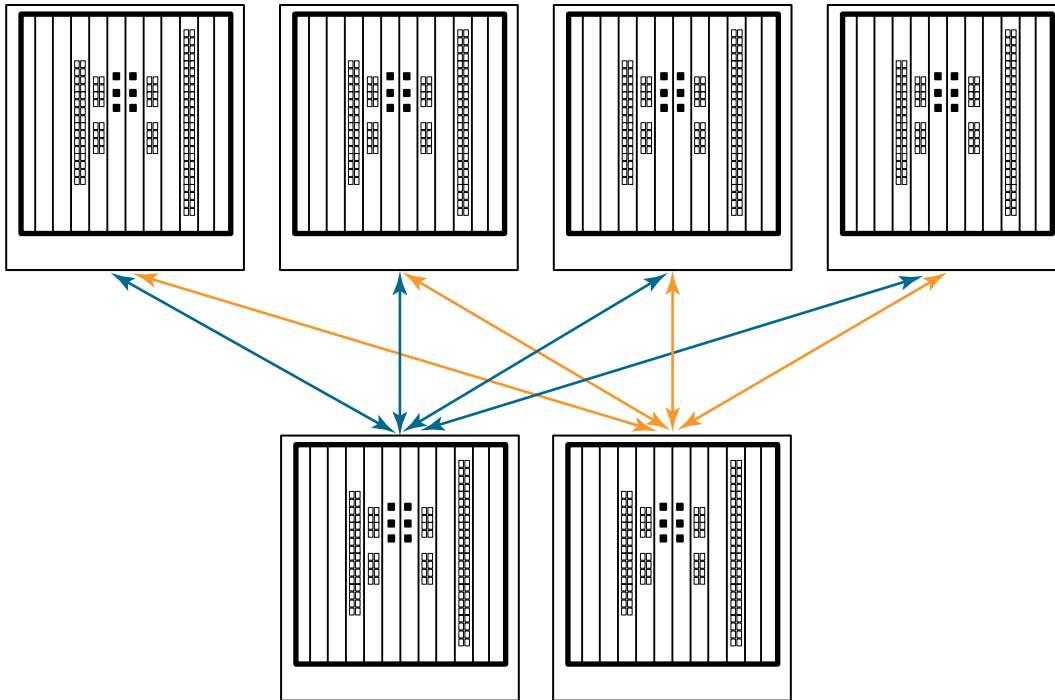


ABBILDUNG 9 DCX 8510 - Core/Edge-ICL-Topologie

Herstellen einer seriellen Verbindung und Anmelden beim Brocade DCX 8510-4

Führen Sie zum Herstellen einer seriellen Verbindung zum Konsolenport des Brocade DCX 8510-4 die folgenden Schritte durch:

1. Überprüfen Sie, ob der Brocade DCX 8510-4 eingeschaltet und der Selbsttest abgeschlossen ist. In diesem Fall müssen alle Betriebsanzeige-LEDs am Port, dem Steuerprozessor (CP) und den Core-Switch-Blades stetig grün leuchten.
2. Entfernen Sie die Transportschutzkappe vom Konsolenport (CONSOLE) des aktiven CPs. Verbinden Sie den Konsolenport des aktiven CPs mit dem im Lieferumfang des Brocade DCX 8510-4 enthaltenen seriellen Kabel mit einer Computer-Workstation. Eine leuchtende blaue LED zeigt das aktive CP-Blade an.

ACHTUNG

Der Konsolenport ist in erster Linie zum erstmaligen Einstellen der IP-Adresse und zu Wartungszwecken vorgesehen.

3. Greifen Sie auf den Brocade DCX 8510-4 mit einer Terminalemulatoranwendung (wie zum Beispiel HyperTerminal in einer Windows-Umgebung oder TIP in einer UNIX-Umgebung zu).
4. Deaktivieren Sie alle auf der Workstation ausgeführten Kommunikationsprogramme (zum Beispiel Synchronisierungsprogramme).

5. Starten Sie eine Terminal-Emulator-Anwendung (wie zum Beispiel HyperTerminal auf einem PC oder TERM, TIP oder Kermit in einer UNIX-Umgebung) und konfigurieren Sie die Anwendung folgendermaßen:

- In einer Windows-Umgebung:

Parameter	Wert
Bits pro Sekunde	9600
Datenbits	8
Parität	Keine
Stoppsbits	1
Datenflusssteuerung	Keine

- Geben Sie in einer UNIX-Umgebung die folgende Zeichenkette an der Eingabeaufforderung ein:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

Wenn ttyb bereits verwendet wird, verwenden Sie stattdessen **ttya** und geben Sie an der Eingabeaufforderung das Folgende ein:

```
tip /dev/ttya -9600
```

Wenn der Terminalemulator keine Meldungen mehr ausgibt, drücken Sie die **Eingabetaste**. Sie erhalten die folgende Anmeldeaufforderung:

```
CP0 Console Login (CP0-Konsolenanmeldung):
```

6. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Anmelden beim Brocade DCX 8510-4

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um sich über die serielle Verbindung beim Brocade DCX 8510-4 anzumelden:

1. Melden Sie sich beim Brocade DCX 8510-4 als **admin** an. Das standardmäßige Kennwort lautet: **password**. Bei der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, neue Administrator- und Benutzerkennwörter einzugeben. Schreiben Sie diese Kennwörter unbedingt auf und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

```
Fabric OS (Architektur-Betriebssystem) (swDir)
```

```
swDir login (Benutzername): admin
```

```
Password (Kennwort):
```

```
Please change your passwords now (Bitte ändern Sie jetzt Ihre Kennwörter).
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed (Strg-C zum Beenden oder Eingabetaste, um fortzufahren).
```

```
swDir:admin>
```

2. (Optional) Modify passwords. (Kennwörter ändern) Um das Kennwortändern zu überspringen, drücken Sie **Strg-C**. Weitere Informationen über Kennwörter finden Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

ANMERKUNG

Kennwörter können zwischen 8 und 40 Zeichen lang sein. Sie müssen mit einem Buchstaben des Alphabets beginnen. Sie können außer numerischen Zeichen nur den Punkt (.) und den Unterstrich (_) enthalten. Bei Kennwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden und sie werden nicht angezeigt, während sie in der Befehlszeile eingegeben werden.

Weitere Informationen über Kennwörter finden Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

Konfigurieren von IP-Adressen

Der Brocade DCX 8510-4 benötigt drei IP-Adressen, die mit dem Befehl `ipAddrSet` eingestellt werden. IP-Adressen sind für die Steuerprozessor-Blades (CPO und CP1) und für die Gehäuseverwaltungs-IP erforderlich. Die Gehäuseverwaltungs-IP wird bei Eingabe des Befehls `ipAddrShow` in den Brocade DCX 8510-4 unter SWITCH aufgeführt.

ANMERKUNG

Die Standard-IP-Adressen und -Hostnamen für den Brocade DCX 8510-4 lauten:

- 10.77.77.75 / CPO (der CP-Blade in Einschub 4 zum Zeitpunkt der Konfiguration)
 - 10.77.77.74 / CP1 (der CP-Blade in Einschub 5 zum Zeitpunkt der Konfiguration)
-

ACHTUNG

Wenn eine IP-Adresse zurückgesetzt wird, während auf dem Brocade DCX 8510-4 IP-Datenverkehr stattfindet oder Verwaltungs- und Überwachungstools ausgeführt werden, zum Beispiel DCFM, Fabric Watch und SNMP, kann der Datenverkehr möglicherweise unterbrochen oder beendet werden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die IP-Adressen für den Brocade DCX 8510-4 einzustellen:

1. Melden Sie sich beim aktiven CP über die serielle Kabelverbindung als *admin* an.
2. Legen Sie die IP-Adresse des Brocade DCX 8510-4 mit dem Befehl `ipaddrset -chassis` fest:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Geben Sie bei den Eingabeaufforderungen die entsprechenden Informationen an. Geben Sie die IP-Adresse für `-chassis` an. Die IP-Adresse `-sw 0` ist auf diesem Gehäuse nicht gültig.

ANMERKUNG

Die Adressen 10.0.0.0 bis 10.0.0.255 sind reserviert zur internen Verwendung durch den Brocade DCX 8510-4. Externe IPs dürfen diese Adressen nicht verwenden.

3. Legen Sie die IP-Adresse für CPO mit dem Befehl `ipaddrset -cp 0` fest:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Geben Sie bei den Eingabeaufforderungen die entsprechenden Informationen an.

4. Legen Sie die IP-Adresse des mit dem Befehl `ipaddrset -cp 1` fest:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

Geben Sie bei den Eingabeaufforderungen die entsprechenden Informationen an.

Dies ist ein Beispiel für eine IP-Konfiguration:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address (Ethernet-IP-Adresse) [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask (Ethernet-Subnetzmaske) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address (Fibre-Channel-IP-Adresse) [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask (Fibre-Channel-Subnetzmaske) [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done (Unverlangtes ARP wird ausgegeben...Fertig).
Committing configuration...Done (Konfiguration wird durchgeführt...Fertig).
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0] (Hostname [cp0]):
Ethernet IP Address (Ethernet-IP-Adresse) [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask (Ethernet-Subnetzmaske) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address (Gateway-IP-Adresse) [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done (IP-Adresse wird geändert...Fertig).
Committing configuration...Done (Konfiguration wird durchgeführt...Fertig).
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1] (Hostname [cp1]):
Ethernet IP Address (Ethernet-IP-Adresse) [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask (Ethernet-Subnetzmaske) [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address (Gateway-IP-Adresse) [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done (IP-Adresse des Remote-CP wird
geändert...Fertig).
Committing configuration...Done (Konfiguration wird durchgeführt...Fertig).
```

Herstellen einer Ethernet-Verbindung

ANMERKUNG

Es wird empfohlen, die CP-Blades mit einem privaten Netzwerk/VLAN zu verbinden.

Nach dem Konfigurieren der IP-Adressen für den Brocade DCX 8510-4 über die serielle Verbindung können Sie das aktive CP-Blade mit dem lokalen Netzwerk (LAN) verbinden.

Nach dem Herstellen der Ethernet-Verbindung können Sie die Konfiguration des Brocade DCX 8510-4 entweder über eine serielle Telnet-Verbindung oder Verwaltungsanwendungen wie Web Tools oder Brocade Network Advisor fertig stellen.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine Ethernet-Verbindung zum Brocade DCX 8510-4 einzurichten:

1. Entfernen Sie die Transportschutzkappe vom Ethernet-Port des aktiven CP-Blades.
2. Schließen Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Port an.
3. Schließen Sie das andere Ende an ein Ethernet-10/100/1000-BaseT-LAN an.

Der Zugriff auf den Brocade DCX 8510-4 kann über eine Remote-Verbindung per Telnet-Befehlszeile oder mit Verwaltungstools wie zum Beispiel Web Tools oder Brocade Network Advisor erfolgen.

4. Zum Fertigstellen zusätzlicher Konfigurationsschritte für den Brocade DCX 8510-4 über eine Telnet-Sitzung melden Sie sich über Telnet als **admin** beim Brocade DCX 8510-4 an. Das standardmäßige Kennwort lautet: **password**.

Anpassen eines Switch-Namens

Unter Fabric OS Release 6.3.0 oder höher kann der Switch-Name des Brocade DCX 8510-4 bis zu 30 Zeichen lang sein und darf Buchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche enthalten. Er muss mit einem Buchstaben beginnen.

ANMERKUNG

Wenn der Name geändert wird, wird ein RSCN zur Übermittlung der Änderung des Domänenadressenformats ausgegeben.

1. Geben Sie den Befehl **switchName**, gefolgt vom neuen Namen in doppelten Anführungsstrichen ein.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Comitting configuration...
Done (Konfiguration wird durchgeführt...Fertig).
swModularSwitch5:admin>
```

2. Notieren Sie den neuen Namen zu Informationszwecken.

Anpassen eines Gehäusenamens

Der Gehäusename des kann bis zu 15 Zeichen Brocade DCX 8510-4 lang sein und darf Buchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche enthalten. Er muss mit einem Buchstaben beginnen.

1. Geben Sie den Befehl **chassisName**, gefolgt vom neuen Namen in doppelten Anführungsstrichen ein.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done (Konfiguration wird durchgeführt...Fertig).
```

2. Geben Sie den Befehl **chassisName** ohne Zusätze ein, um den Namen anzuzeigen.

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. Notieren Sie den neuen Namen zu Informationszwecken.

Einstellen der Domänen-ID

Jeder Switch im Fabric muss eine eindeutige Domänen-ID besitzen. Die Domänen-ID kann manuell mit dem Befehl **configure** oder automatisch eingestellt werden. Die Standard-Domänen-ID des Brocade DCX 8510-4 ist 1. Verwenden Sie den Befehl **fabricShow**, um die bereits zugewiesenen Domänen-IDs anzuzeigen.

1. Geben Sie **switchDisable** ein, um den Brocade DCX 8510-4 zu deaktivieren.
2. Geben Sie **configure** ein.
3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung *Fabric parameters* (Fabric-Parameter) **y** ein:

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y (Fabric-Parameter (ja, j, nein, n): [nein] j)
```

4. Geben Sie eine eindeutige Domänen-ID ein.

```
Domain: (1.239) [1] 3
```

5. Geben Sie an den folgenden Eingabeaufforderungen Werte ein oder drücken Sie **Strg+D**, um die Einstellungen zu übernehmen und den Vorgang zu beenden.
6. Geben Sie **switchEnable** ein, um den Brocade DCX 8510-4 wieder zu aktivieren.

Überprüfen der PID-Funktion

Bevor Sie den Brocade DCX 8510-4 mit dem Fabric verbinden, überprüfen Sie, dass die WWN-PID des Brocade DCX 8510-4 mit den anderen Switches im Fabric übereinstimmt. Dieser Parameter muss bei allen Switches im Fabric übereinstimmen und wird mit dem Befehl **configure** wie folgt eingestellt:

```
switch:admin>configure  
Configure... (Konfiguration läuft...)  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y (Fabric-Parameter (ja, j, nein, n): [nein] j)  
Domain (Domäne): (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit (256-Bereichsbegrenzung aktivieren)  
(0 = No (Nein),  
1 = Zero Based Area Assignment (Nullbasierte Bereichszuweisung),  
2 = Port Based Area Assignment (Portbasierte Bereichszuweisung): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes (WWN-PID (ja, j, nein, n): [nein] ja)  
<command output truncated (Befehlsausgabe verkürzt)>
```

Sie können die PID-Einstellung mit dem Befehl `configshow` wie im folgenden Beispiel überprüfen. Mit dem Kennzeichner `| grep -i pid` können Sie gezielt die Daten anzeigen.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

Die 1 gibt an, dass die WWN-PID-Funktion aktiviert ist. Standardwert ist 0 (deaktiviert).

Installieren von Transceivern

Das erste Verfahren dient dazu, SFP+s und mSFPs (nur mit der Portkarte FC8-64) und Kabel am Brocade DCX 8510-4 zu installieren. Das zweite Verfahren dient dazu, die QSFP-Transceiver in den 16-GBit/s-Core-Blades zu installieren.

Installieren des SFP-type-Transceivers

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen optischen SFP-type-Transceiver zu installieren:

ANMERKUNG

mSFP-Transceiver sind nur zu Blades mit der Portkarte FC8-64 kompatibel. Sie passen zwar physikalisch in andere Blades, jedoch wird diese Konfiguration von diesen nicht unterstützt und es treten Fehler auf.

Die Ports sind farblich gekennzeichnet, um anzuzeigen, welche Ports in derselben Port-Gruppe für Trunking verwendet werden können (Trunking-Portgruppen können bis zu acht Ports enthalten). Die in Trunking-Gruppen verwendeten Ports und Kabel müssen besondere Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

1. Bringen Sie die optischen Transceiver und Kabel an den Fibre-Channel-Ports an.

Die Ports sind farblich gekennzeichnet, um anzuzeigen, welche Ports in derselben Port-Gruppe für Trunking verwendet werden können (Trunking-Portgruppen können bis zu 8 Ports enthalten). Die in Trunking-Gruppen verwendeten Ports und Kabel müssen besondere Anforderungen erfüllen. Lesen Sie dazu *Fabric OS Administrator's Guide*.

2. Positionieren Sie einen der optischen Transceiver so, dass die Codierungsnase korrekt auf die Kerbe des Ports ausgerichtet ist. Schieben Sie den Transceiver in den Port, bis er fest eingesteckt ist und der Verriegelungsmechanismus mit einem Klicken einrastet.

Die Transceiver sind so geformt, dass sie nur in einer bestimmten Stellung eingesteckt werden können. Wenn sich ein Transceiver nicht leicht einschieben lässt, stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.

3. Richten Sie das Kabel so aus, dass die Codierung (die Erhöhung auf einer Seite des Kabelsteckers) auf den Schlitz im Sender-Empfänger ausgerichtet ist. Stecken Sie das Kabel bis zum Klicken des Verriegelungsmechanismus in den Sender-Empfänger ein.

Die Kabel sind so geformt, dass sie nur in einer bestimmten Stellung eingesteckt werden können. Wenn sich ein Kabel nicht leicht einschieben lässt, stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.

4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für die übrigen Ports.
5. Hinweise zum Organisieren der Kabel finden Sie unter „Kabelmanagement“.
6. Überprüfen Sie den Status des Brocade DCX 8510-4 und des Ports mit dem Befehl `switchShow`.
7. Überprüfen Sie die Fabric-Konnektivität mit dem Befehl `fabricShow`.

Installieren des QSFP-Transceivers

Führen Sie diese Schritte aus, um die QSFPs und Kabel in den 16-GBit/s-Core-Blades zu installieren. Diese Transceiver und Kabel bilden die Inter-Chassis-Links (ICLs) zu benachbarten DCX 8510 Backbones.

Vor dem Anschließen der Kabel müssen die Transceiver in den Blades installiert werden.

Da jeder QSFP vier 16-GBit/s-Ports enthält, müssen Sie beachten, dass jedes an einem Port auftretende Problem alle vier Ports der Vierergruppe beeinträchtigen kann, wenn ein QSFP ausgetauscht werden muss.

1. Positionieren Sie einen der QSFP-Transceiver so, dass die Codierungsnase korrekt auf die Kerbe des Ports ausgerichtet ist. Schieben Sie den Transceiver in den Port, bis er fest eingesteckt ist.

Die Transceiver sind so geformt, dass sie nur in einer bestimmten Stellung eingesteckt werden können. Wenn sich ein Transceiver nicht leicht einschieben lässt, stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.

Wenn der Transceiver korrekt eingesteckt ist, blinkt die Status-LED zunächst mehrmals gelb und leuchtet danach stetig gelb.

2. Entfernen Sie die Schutzkappe von dem speziellen QSFP-Kabel und stecken Sie es in den Transceiver, bis es fest sitzt.

Auch die Kabel sind so geformt, dass Sie nur korrekt ausgerichtet in die Transceiver gesteckt werden können.

Wenn das Kabel korrekt eingesteckt ist, wechselt die Status-LED von gelb nach grün.

Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für die verbleibenden ICLs.

3. Hinweise zum Organisieren der Kabel finden Sie unter „Kabelmanagement“.

4. Überprüfen Sie den Status des Brocade DCX 8510-4 und des Steckers mit dem Befehl `switchShow -qsfp`.

Das folgende Beispiel zeigt die nach diesem Befehl ausgegebene Meldung. Das Beispiel bezieht sich auf einen DCX 8510-4 mit einem in Einschub 3 installierten Core-Blade. Beim 8510-8 unterscheiden sich einige Details, aber für die QSFPs werden ähnliche Daten angezeigt.

Beachten Sie, dass für einen nicht verbundenen QSFP (im folgenden Beispiel QSFP 0 und Ports 0-3) der Status `No_SigDet` angezeigt wird. Dies unterscheidet sich vom Status `No_Synch`, der für normale nicht verbundene SFPs angezeigt wird.

Bei QSFP 7 (Ports 3/28-3/31, Index 748-751) im folgenden Beispiel werden die Ergebnisse für einen verbundenen QSFP angezeigt.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      Switch-Name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate (Untergeordnet)
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (EIN) (zoning name) (Verzonungsname)
switchBeacon:    OFF (AUS)
FC Router:       OFF (AUS)
Allow XISL Use (XISL-Verwendung zulassen): OFF (AUS)
LS Attributes (LS-Attribute): [FID: 128, Base Switch: No (Nein), Default Switch
(Standard-Switch): Yes (Ja), Address Mode (Adressenmodus) 0]
```

Index (Index)	Slot (Einschub)	Port (Port)	QSFP (QSFP)	Address (Adresse)	Media (Medium)	Speed (Geschwindigkeit)	State (Status)	Proto (Protokoll)
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC
266	3	10	2	-----	--	16G	No_Module	FC
267	3	11	2	-----	--	16G	No_Module	FC
268	3	12	3	-----	--	16G	No_Module	FC
269	3	13	3	-----	--	16G	No_Module	FC
270	3	14	3	-----	--	16G	No_Module	FC
271	3	15	3	-----	--	16G	No_Module	FC
736	3	16	4	-----	--	16G	No_Module	FC
737	3	17	4	-----	--	16G	No_Module	FC
738	3	18	4	-----	--	16G	No_Module	FC
739	3	19	4	-----	--	16G	No_Module	FC
740	3	20	5	-----	--	16G	No_Module	FC
741	3	21	5	-----	--	16G	No_Module	FC
742	3	22	5	-----	--	16G	No_Module	FC
743	3	23	5	-----	--	16G	No_Module	FC
744	3	24	6	-----	--	16G	No_Module	FC
745	3	25	6	-----	--	16G	No_Module	FC
746	3	26	6	-----	--	16G	No_Module	FC
747	3	27	6	-----	--	16G	No_Module	FC
748	3	28	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)								
749	3	29	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)								
750	3	30	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)								
751	3	31	7	-----	id	16G	Online	FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)								

Überprüfen der Software-Lizenzen

Je nach den mit dem Hersteller vereinbarten Bedingungen sind bestimmte Lizenzen bereits ab Werk auf dem Brocade DCX 8510-4 installiert. Um festzustellen, welche Lizenzen aktiviert sind, verwenden Sie den Befehl `licenseShow`.

```
swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license (Weblizenz)
  Zoning license (Verzonungslizenz)
  Extended Fabric license (Erweiterte Fabric-Lizenz)
  Fabric Watch license (Fabric Watch-Lizenz)
  Performance Monitor license (Leistungsüberwachungslizenz)
  Trunking license (Trunking-Lizenz)
  Security license (Sicherheitslizenz)
```

In diesem Beispiel lautet der Lizenzschlüssel `AAbbccDDeeFFeeGG`. Bewahren Sie eine Kopie des Lizenzschlüssel für Informationszwecke auf.

Die 64-Bit-Gehäuselizenz-ID wird zum Bezug und zur Aktivierung von Lizenzen für den Brocade DCX 8510-4 benötigt. Die Gehäuselizenz-ID kann mit dem Befehl `licenseIdShow` angezeigt werden. Die Befehle `licenseShow` und `licenseIdShow` müssen über das aktive CP-Blade eingegeben werden. Weitere Informationen über Freischalten und Aufrechterhalten von Lizenzen finden Sie im *Fabric OS Administrator's Guide*.

Sichern der Konfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Konfiguration für den Brocade DCX 8510-4 zu sichern:

1. Überprüfen Sie die LEDs, um die Funktionstüchtigkeit aller Komponenten zu bestätigen.
2. Melden Sie sich nötigenfalls über Telnet als **admin** beim Switch an.
3. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktionsweise des Brocade DCX 8510-4, indem Sie von der Workstation aus den Befehl `switchShow` eintippen. Durch diesen Befehl erhalten Sie Informationen zum Switch- und Port-Status.
4. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktionsweise des Brocade DCX 8510-4 im Fabric, indem Sie den Befehl `fabricShow` über die Workstation eingeben. Dieser Befehl zeigt allgemeine Informationen über das Fabric an.
5. Führen Sie zum Sichern der Konfiguration die beiden folgenden Schritte durch:
 - a. Geben Sie den Befehl `configupload -vf` ein. Dieser Befehl lädt die Daten des virtuellen Fabrics des Brocade DCX 8510-4 hoch.
 - b. Geben Sie den Befehl `configupload` ein. Dieser Befehl lädt die Konfiguration des Brocade DCX 8510-4 hoch.
6. Mit den folgenden Befehlen können Sie zusätzliche Informationen anzeigen, die Sie zum Sichern in einer Datei speichern können:
 - `configShow`
 - `ipaddrShow`
 - `licenseShow`
 - `switchShow`

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Konfigurationsdatei mit dem Befehl `usbstorage` auf einem Brocade-USB-Gerät zu speichern.

ANMERKUNG

Kennwörter werden nicht in der Konfigurationsdatei gespeichert und werden beim Hochladen nicht zusammen mit der Konfiguration hochgeladen.

ANMERKUNG

Es wird empfohlen, die Konfiguration regelmäßig zu sichern, um zu gewährleisten, dass eine vollständige Konfiguration auf einen Austausch-Brocade DCX 8510-4 heruntergeladen werden kann.

53-1002367-01
8 Agustus 2011



Brocade DCX 8510-4 Backbone

Panduan Mulai Cepat

BROCADE

53-1002367-01



Hak Cipta © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, simbol B-wing, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron, dan Wingspan merupakan merek dagang terdaftar, dan Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS, dan VDX merupakan merek dagang milik Brocade Communications Systems, Inc., di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Merek, produk, atau nama layanan lain yang disebutkan merupakan atau mungkin merupakan merek dagang atau merek layanan pemiliknya masing-masing.

Pemberitahuan: Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak menetapkan di sini jaminan apa pun, baik secara jelas maupun tersirat, terkait peralatan, fitur peralatan, atau layanan apa pun yang ditawarkan atau akan ditawarkan oleh Brocade. Brocade memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap dokumen ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, dan tidak bertanggung jawab atas penggunaannya. Dokumen informatif ini menerangkan fitur yang mungkin belum tersedia saat ini. Hubungi kantor penjualan Brocade untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan produk dan fitur. Ekspor data teknis yang dimuat di dalam dokumen ini mungkin memerlukan izin ekspor dari pemerintah Amerika Serikat.

Penulis dan Brocade Communications Systems, Inc. tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada orang atau lembaga mana pun atas segala kehilangan, biaya, tanggung jawab, atau kerugian yang disebabkan oleh informasi yang termuat di dalam buku ini atau program komputer yang menyertainya.

Produk yang diuraikan di dalam dokumen ini mungkin meliputi perangkat lunak "sumber terbuka" yang tercakup oleh Lisensi Publik Umum GNU atau perjanjian lisensi sumber terbuka lainnya. Untuk mengetahui perangkat lunak sumber terbuka mana yang tercakup di dalam produk Brocade, melihat ketentuan lisensi yang berlaku pada perangkat lunak sumber terbuka itu, dan mendapatkan salinan kode sumber pemrogramannya, silakan kunjungi <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Corporate and Latin American Headquarters
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
Tel: 1-408-333-8000
Faks: 1-408-333-8101
E-mail: info@brocade.com

Kantor Pusat Asia-Pasifik
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
Tel: +8610 6588 8888
Faks: +8610 6588 9999
E-mail: china-info@brocade.com

Kantor Pusat Eropa
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
Tel: +41 22 799 5640
Faks: +41 22 799 5641
E-mail: emea-info@brocade.com

Kantor Pusat Asia-Pasifik
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
Tel: +8620 3891 2000
Faks: +8620 3891 2111
E-mail: china-info@brocade.com

Riwayat Dokumen

Judul Dokumen	Nomor Publikasi	Ringkasan Perubahan	Tanggal Publikasi
<i>Panduan Mulai Cepat Brocade DCX 8510-4 Backbone</i>	53-1002178-01	Dokumen baru.	April 2011
<i>Panduan Mulai Cepat Brocade DCX 8510-4 Backbone</i>	53-1002178-02	Beberapa perubahan kecil, yang mencakup grafis baru, teks yang digenerikkan, tautan online baru, alamat IP, dan klarifikasi PID.	Agustus 2011

Dalam panduan ini

• Pendahuluan	137
• Pemberitahuan keselamatan	138
• Brocade DCX 8510-4, sisi port	139
• Brocade DCX 8510-4, sisi nonport	142
• Waktu dan item yang diperlukan untuk pemasangan.....	142
• Panduan keamanan dan perencanaan lokasi.....	144
• Item yang disertakan bersama Brocade DCX 8510-4.....	145
• Membuka dan memasang Brocade DCX 8510-4	146
• Menyediakan daya ke Brocade DCX 8510-4	147
• Mengelola kabel.....	147
• Memasang kabel QSFP (opsional)	149
• Membuat sambungan seri dan log on ke Brocade DCX 8510-4.....	153
• Mengonfigurasi alamat IP	155
• Membentuk sambungan Ethernet	156
• Mengustomisasi nama saklar.....	157
• Mengustomisasi nama sasis.....	157
• Mengatur ID Domain	158
• Memverifikasi fitur PID yang sinambung	158
• Mengonfirmasi lisensi perangkat lunak.....	161
• Membuat cadangan data konfigurasi.....	162

Pendahuluan

Panduan ini menyediakan instruksi pembukaan kemasan, pemasangan, dan pengaturan Brocade DCX 8510-4 sebagai unit mandiri dengan cepat. Perhatikan dokumentasi tambahan berikut:

- Untuk instruksi konfigurasi dan pemasangan yang terperinci, baca *Manual Referensi Perangkat Keras Brocade DCX 8510-4 Backbone*.
- Untuk petunjuk pemasangan khusus rak, bacalah prosedur pemasangan dudukan tengah atau dudukan rak yang sesuai.

Brocade DCX 8510-4 dapat dipasang dengan cara berikut:

- Sebagai unit mandiri di permukaan datar.
- Di dalam sasis bersama Kit Pembuangan Sisi Port (disertakan) dalam rak yang memenuhi persyaratan Brocade.
- Dalam kabinet Electronic Industries Association (EIA) 19 inci, dengan menggunakan Kit Dudukan Rak Brocade 8510-4, DCX-4S (baik kit 27-31 inci atau 18-34 inci tergantung rak yang digunakan).
- Dalam rak telekomunikasi (Telco) dudukan tengah, dengan menggunakan Kit Rak Dudukan Tengah Brocade 8510-4, DCX-4S yang disediakan oleh pemasok Brocade DCX 8510-4 Anda (opsional).

Langkah konfigurasi dasar yang diperlukan untuk melakukan pemasangan Brocade DCX 8510-4 Backbone telah tercantum di dalam panduan ini. Informasi konfigurasi tambahan disediakan di dalam *Manual Referensi Perangkat Keras Brocade DCX 8510-4 Backbone* dan *Panduan Administrator Fabric OS*.

PERHATIKAN

Agar mematuhi sertifikasi EMI, pintu Brocade DCX 8510-4 harus dipasang. Anda dianjurkan untuk memasang sumbat port karet di dalam soket-soket QSFP bilah inti jika kabel QSFP tidak digunakan.

Pemberitahuan keselamatan

Ketika menggunakan produk ini, patuhilah pemberitahuan bahaya, perhatian, dan peringatan di dalam manual ini. Pemberitahuan disertai dengan simbol yang menggambarkan keparahan kondisi keselamatan.

CATATAN

Pemberitahuan keselamatan terjemahan berada di dalam publikasi *Pemberitahuan Keselamatan Produk Brocade*, yang berada di dalam CD-ROM yang menyertai produk ini.

Pemberitahuan bahaya dan perhatian tercantum dalam angka secara berurutan menurut ID-nya, yang ditampilkan dalam tanda kurung, misalnya (D004), di akhir setiap pemberitahuan. Gunakan ID ini untuk mencari terjemahan pemberitahuan bahaya dan perhatian ini di dalam *Pemberitahuan Keselamatan Produk Brocade*.

Pemberitahuan bahaya

Pemberitahuan bahaya meminta Anda memperhatikan situasi yang berpotensi mematikan atau sangat berbahaya bagi manusia. Simbol kilat menyambar menyertai pemberitahuan bahaya untuk menggambarkan kondisi listrik yang berbahaya. Baca dan patuhi pemberitahuan bahaya berikut sebelum memasang atau menyervis perangkat ini.

**BERBAHAYA**

Gunakan kabel daya yang disertakan. Pastikan tipe outlet daya fasilitas sudah benar, menyuplai tegangan yang diharuskan, dan sudah dihubungkan dengan ground dengan baik. (D004)

Pemberitahuan perhatian

Pemberitahuan perhatian meminta Anda memperhatikan situasi yang berpotensi berbahaya bagi manusia karena kondisi yang ada. Baca dan patuhi pemberitahuan perhatian berikut sebelum memasang atau menyervis perangkat ini.

**PERHATIAN**


Lakukan praktik pengangkatan yang aman ketika memindahkan produk ini. (C015)

Brocade DCX 8510-4, sisi port

Gambar berikut menampilkan konfigurasi sampel sisi port Brocade DCX 8510-4.


CATATAN

Aliran udara untuk Brocade DCX 8510-4 berasal dari sisi nonport (non-kabel) di sisi kiri sasis bila Anda lihat dari sisi port. Jika Anda menggunakan Kit Pembuangan Sisi Port, ventilasi udara berada pada sisi port sasis.

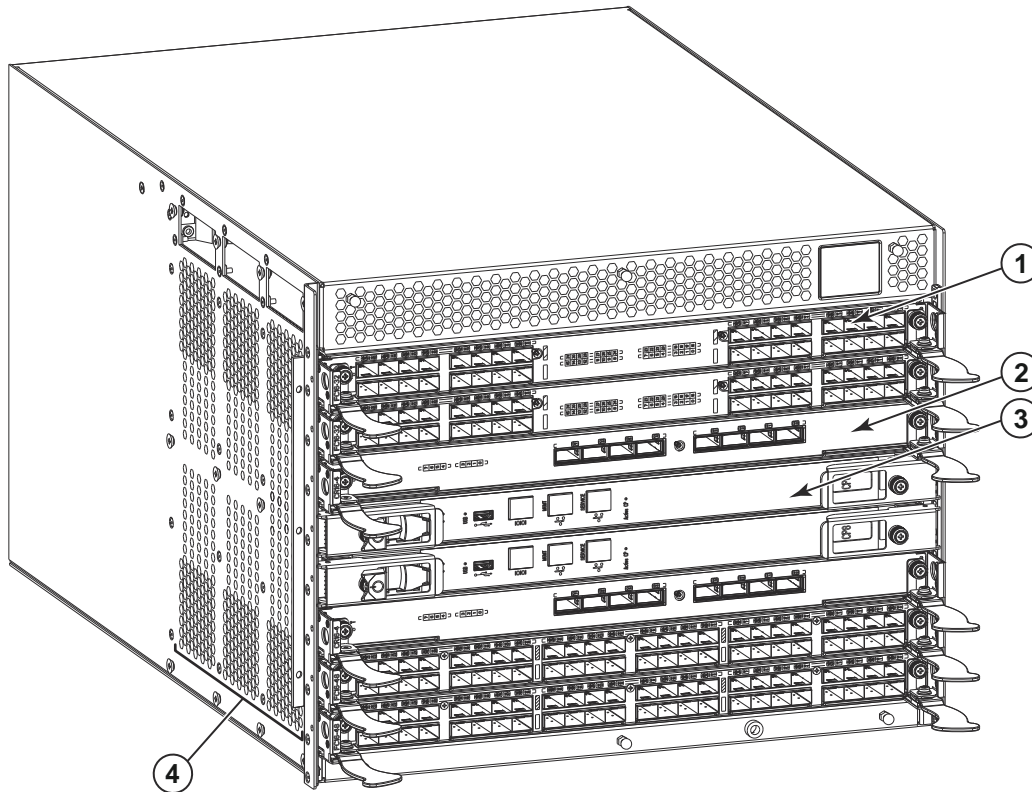


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bilah port FC16-48 (contoh, 4x) | 3 | Bilah prosesor kontrol (CP8) (2x) |
| 2 | Bilah saklar inti (CR16-4) (2x) | 4 | Ventilasi pembuangan |

GAMBAR 1 Sisi port Brocade DCX 8510-4 (konfigurasi sampel)

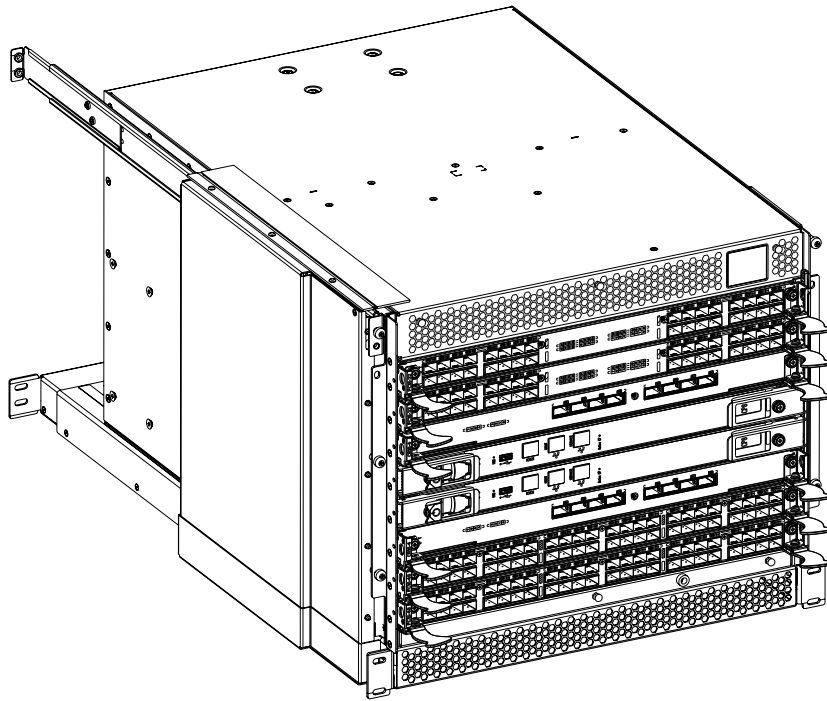

GAMBAR 2 Sisi port Brocade DCX 8510-4 dengan kit pembuangan sisi port yang sudah terpasang (konfigurasi sampel)


Gambar berikut ini mengilustrasikan perubahan pola aliran udara ketika Kit Pembuangan Sisi Port sudah dipasang.

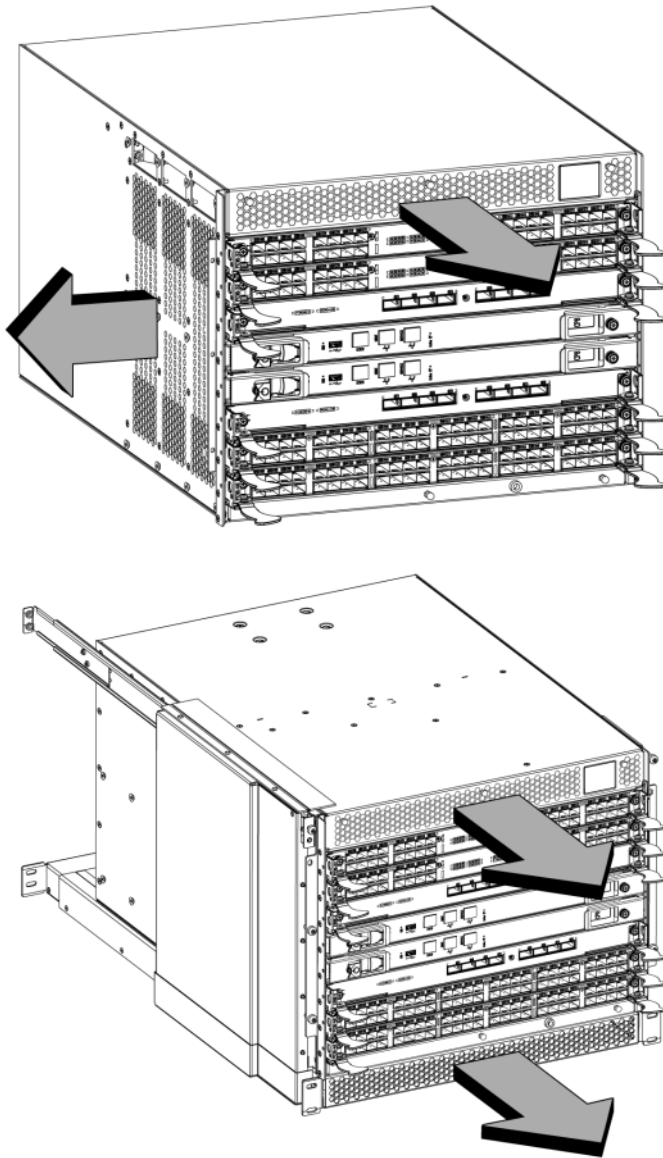

GAMBAR 3 Perbandingan aliran udara Brocade DCX 8510-4 tanpa (di atas) dan dengan (di bawah) kit pembuangan sisi port sudah terpasang (konfigurasi sampel)

Brocade DCX 8510-4, sisi nonport

Gambar berikut menampilkan konfigurasi sampel tampilan sisi nonport Brocade DCX 8510-4.

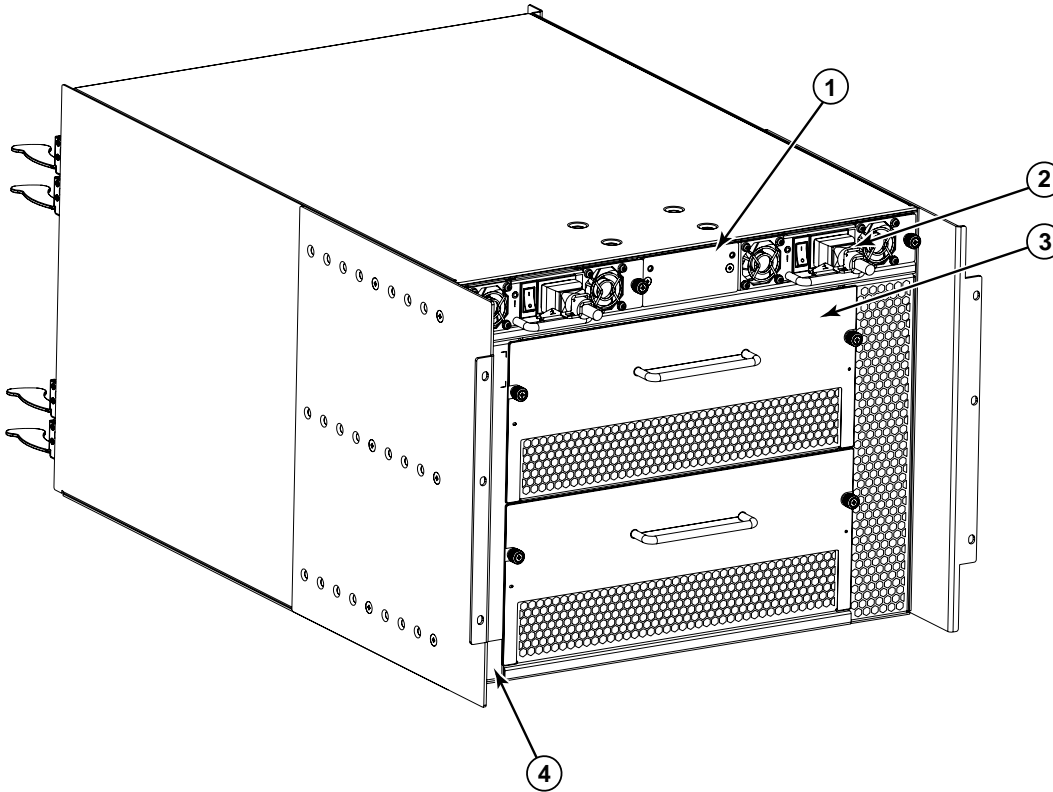

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Bezel kartu WWN (pelat logo - kartu WWN di belakang) | 2 | Catu daya (2x) |
| 3 | Unit blower (2x) | 4 | Label dengan nomor seri dan WWN |

GAMBAR 4 Sisi nonport Brocade DCX 8510-4 (konfigurasi sampel)

Waktu dan item yang diperlukan untuk pemasangan

Anda dapat menyetel dan memasang Brocade DCX 8510-4 dengan cara berikut:

- Sebagai unit mandiri di permukaan datar.
- Dalam kabinet Electronic Industries Association (EIA) 19 inci, dengan menggunakan Kit Dudukan Rak Brocade 8510-4, DCX-4S (baik kit 27-31 inci atau 18-34 inci tergantung rak yang digunakan).
- Di dalam sasis bersama Kit Pembuangan Sisi Port (sudah disertakan) di dalam rak yang sudah disetujui.
- Dalam rak telekomunikasi (Telco) dudukan tengah, dengan menggunakan Kit Rak Dudukan Tengah yang disediakan oleh pemasok Brocade DCX 8510-4 Anda.

Bab ini menguraikan cara menyetel Brocade DCX 8510-4 sebagai unit mandiri. Untuk instruksi pemasangan dudukan rak, bacalah manual yang sesuai yang diuraikan di dalam tabel berikut.

Tabel berikut menguraikan tugas penyetulan dan pemasangan utama, estimasi waktu yang diperlukan untuk masing-masingnya, dan item-item yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan Brocade DCX 8510-4 (192 port Fibre Channel telah terisi penuh yang menggunakan bilah port FC16-48). Konfigurasi dengan port yang lebih sedikit memerlukan waktu lebih sedikit pula. Estimasi waktu ini memperkirakan konektivitas jaringan, daya yang sesuai, serta lokasi pemasangan yang dipersiapkan.

TABEL 1 Tugas pemasangan, waktu, dan item yang diperlukan

Tugas pemasangan	Estimasi waktu	Item yang diperlukan
Persiapan lokasi dan membuka kemasan Brocade DCX 8510-4	30 menit	Kunci soket 1/2-inci (untuk melepaskan baut palet). Obeng Phillips #2 (untuk sisir manajemen kabel). Dongkrak palet. Pengangkat hidrolik atau pengangkat pembantu yang dapat mengangkat hingga minimal 140 cm (55 inci), dengan kapasitas minimal 113 kg (250 pon). Bobot Brocade DCX 8510-4 adalah 68 kg (150 pon) dengan empat kartu port FC16-48 sudah terpasang (192 port).
Memasang kit dudukan rak atau kit pembuangan sisi port	30 menit	Bacalah satu atau lebih butir instruksi berikut jika Anda memasang Brocade DCX 8510-4 di dalam rak: <i>Prosedur Pemasangan Kit Pembuangan Sisi Port Brocade</i> <i>Prosedur Pemasangan Kit Rak Dudukan Tengah Brocade DCX 8510-4, DCX-4S atau</i> <i>Prosedur Pemasangan Kit Rak Brocade DCX 8510-4, DCX-4S.</i>
Pemasangan dan pengencangan Brocade DCX 8510-4 di dalam rak	30 menit	
Memasang kabel daya dan memberi daya Brocade DCX 8510-4	20 menit	Kabel daya (disediakan dalam kit aksesoris Brocade DCX 8510-4).
Membuat sambungan seri, log on ke Brocade DCX 8510-4, dan mengonfigurasi alamat IP	20 menit	Kabel seri (disediakan di dalam kit aksesoris). Komputer stasiun kerja dengan port seri atau port server terminal dan aplikasi emulator terminal (seperti HyperTerminal). Alamat IP Ethernet untuk sasis Brocade DCX 8510-4 dan untuk kedua bilah prosesor kontrol: total tiga alamat.
Memasang kabel Ethernet, membuka sesi Telnet, dan mengonfigurasi ID domain Brocade DCX 8510-4, tanggal dan waktu, serta parameter sistem tambahan. Verifikasi dan pencadangan konfigurasi.	20 menit	Perkabelan Ethernet (opsional) untuk akses Telnet. <i>Baca Panduan Administrator Fabric</i> <i>OSPanduan Administrator Fabric OS.</i>
Memasang transceiver sesuai kebutuhan	20 menit (lebih lama jika menggunakan bilah port densitas tinggi)	Transceiver optik SFP+, mSFP, dan QSFP sesuai kebutuhan.
Memasang kabel optik serat, ikatan kabel, dan panduan kabel	2-3 jam	Kabel optik serat, ikatan kabel, dan sisir kabel

Panduan keamanan dan perencanaan lokasi

CATATAN

Bacalah pemberitahuan keselamatan sebelum memasang ("[Pemberitahuan keselamatan](#)").
Bacalah "Spesifikasi daya" di dalam lampiran Manual Referensi Perangkat Keras Brocade DCX 8510-4 untuk merencanakan pemenuhan standar catu daya sebelum memasang sasis. Baca "[Mengelola kabel](#)" untuk merencanakan manajemen kabel.

Langkah-langkah berikut ini diperlukan untuk memastikan pemasangan dan pengoperasian yang benar.

1. Sediakan ruang yang tingginya 9 rack unit (9U), dalamnya 61,19 cm (24,09 inci), dan lebarnya 43,74 cm (17,22 inci). 1U setara dengan 4,45 cm (1,75 inci). Jika Anda tidak menggunakan kit pembuangan sisi port yang disediakan, ruangnya hanya perlu memiliki tinggi 8 rack unit (8U).

Rencanakan pemasangan Brocade DCX 8510-4 dengan sisi nonport menghadap celah asupan udara. Brocade DCX 8510-4 dapat dipasang menghadap arah mana pun, jika keperluan servis dan persyaratan pendinginan terpenuhi.

2. Pastikan sirkuit cabang listrik khusus sudah disediakan dengan karakteristik berikut:

CATATAN

Lihat lampiran "Spesifikasi daya" dalam "Spesifikasi" untuk persyaratan spesifik tergantung konfigurasi sasis Anda.

- 200 - 240 VAC, 50–60 Hz (dua sirkuit cabang) - dianjurkan untuk penggunaan bilah maksimum dan ketersediaan tinggi
- Dua kabel untuk servis 200 - 240 VAC
- Dilindungi dengan pemutus sirkuit sesuai kode listrik setempat
- Sirkuit suplai, sekering jalur, dan ukuran kabel yang memadai dengan spesifikasi listrik di pelat nama sasis
- Lokasi di dekat sasis dan mudah diakses
- Outlet yang telah terhubung ke ground yang dipasang oleh ahli listrik berlisensi dan kompatibel dengan kabel daya

PERHATIKAN

Untuk memaksimalkan toleransi kegagalan, sambungkan setiap kabel daya ke sumber daya terpisah.

3. Rencanakan manajemen kabel sebelum memasang sasis.

Kabel dapat dikelola dengan beragam cara, seperti mengarahkan kabel ke bawah sasis, menuju kedua sisi sasis, melalui saluran kabel di sisi kabinet, atau melalui penggunaan patch panel.

4. Pastikan hal berikut sudah tersedia untuk konfigurasi Brocade DCX 8510-4:
 - Stasiun kerja dengan emulator terminal terpasang, seperti HyperTerminal
 - Kabel serial (disediakan)
 - Tiga kabel Ethernet (termasuk satu cadangan)
 - Akses ke server FTP untuk membuat cadangan konfigurasi saklar atau mengumpulkan data output **supportsave** (opsional)
 - Stik USB untuk mengumpulkan data output **supportsave** (opsional)
 - Transceiver (tembaga dan optik) dan kabel-kabel yang kompatibel

5. Pastikan ventilasi asupan dan pembuangan udara memiliki minimal dua (2) inci ruang udara.
6. Pastikan suhu udara di sisi asupan udara kurang dari 40 derajat Celsius (104 derajat Fahrenheit) selama pengoperasian.

Item yang disertakan bersama Brocade DCX 8510-4

Brocade DCX 8510-4 disertai oleh hal berikut:

- Brocade DCX 8510-4 sasis, yang diisi dengan:
 - Bilah prosesor kontrol (CP8)
 - Bilah saklar inti (CR16-4)
 - Bilah port, bilah aplikasi, dan bilah enkripsi (disertakan sesuai spesifikasi pelanggan)
 - Panel pengisi slot bilah (untuk slot yang tidak diisi dengan bilah)
 - Kit pembuangan sisi port (disertakan sesuai spesifikasi pelanggan)
 - Kartu WWN
 - Bezel WWN (pelat logo)
 - Catu daya
 - Panel pengisi catu daya (disertakan jika hanya ada satu catu daya)
 - Unit-unit blower
 - Unit jari manajemen kabel
 - Pintu sasis
- Kit aksesoris, yang berisi item berikut:
 - *Panduan Mulai Cepat Brocade DCX 8510-4 Backbone*
 - CD Dokumentasi Brocade (berisi dokumen yang terkait dengan Brocade DCX 8510-4)
 - Tali arde ESD
 - Perangkat USB
 - Kabel serial RS-232. Kabel RS-232 memiliki adaptor di salah satu ujung yang bisa dilepaskan untuk menyediakan konektor gaya RJ-45
- Kit dudukan rak Brocade DCX 8510-4, DCX-4S dengan instruksi

Pesan transceiver optik bermerek Brocade (SFP+, mSFP, dan QSFP). Brocade DCX 8510-4 mendukung transceiver SWL, LWL, dan ELWL. mSFPs dan QSFPs hanya transceiver SWL.

CATATAN

Untuk informasi tentang transceiver SFP+, mSFP, dan QSFP yang memenuhi syarat untuk Brocade DCX 8510-4, kunjungi http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Membuka dan memasang Brocade DCX 8510-4

Gunakan prosedur berikut untuk membuka kemasan dan memasang Brocade DCX 8510-4 Anda.



PERHATIAN

Lakukan praktik pengangkatan yang aman ketika memindahkan produk ini. (C015)

CATATAN

Terisi penuh Brocade DCX 8510-4 (empat kartu port FC16-48, 192 port) berbobot sekitar 68 kg (150 pon) dan memerlukan pengangkat hidrolik atau pembantu untuk memasangnya.

1. Buka kemasan Brocade DCX 8510-4.
 - a. Potong pita yang mengitari kemasan.
 - b. Lepaskan lidahnya dan kit serta busa dari atas sasis.
 - c. Angkat kotak karton keluar sasis dan lepaskan kantong plastik dari sekitar sasis. Simpan material kemasan untuk digunakan saat mengembalikan sasis lama.
 - d. Biarkan sasis di atas baki pengiriman plastik jika sasis harus diangkut ke lokasi pemasangan.

CATATAN

Kemasan Brocade DCX 8510-4 tidak menyertakan palet kayu atau braket palet. Sasis diletakkan di atas baki pengiriman plastik.

2. Gunakan dongkrak palet atau pengangkat pembantu lain untuk memindahkan sasis baru ke areal pemasangan. Pintu keluar-masuk harus lebih lebar dari 36 inci (91 cm) agar memudahkan pengangkutan sasis.
3. Lepaskan Brocade DCX 8510-4 kit pembuangan sisi port (jika dipesan), kit aksesori, busa kemasan, dan plastik antistatis dari sasis dan singkirkan.
4. Lepaskan pintu sasis dari Brocade DCX 8510-4.
5. Lepaskan jari manajemen kabel vertikal.
6. Gunakan pengangkat untuk mengangkat sasis ke level yang benar. Jika memasang sasis di dalam kabinet, ikuti instruksi yang disediakan oleh produsen kit rak.
7. Jika bisa dilakukan, kunci roda pengangkat.
8. Geser perlahan sasis ke permukaan pemasangan akhir, dengan memastikannya tetap tertopang selama pengangkutan.
9. Pastikan sasis diarahkan sehingga sisi nonport memiliki akses ke udara asupan (dingin).
10. Pasang kembali jari manajemen kabel vertikal.
11. Pasang kembali pintunya. Pintu harus dipasang sesuai dengan EMI.

Menyediakan daya ke Brocade DCX 8510-4

Jalankan semua langkah berikut untuk menyediakan daya ke sasis.



BERBAHAYA

Gunakan kabel daya yang disertakan. Pastikan tipe outlet daya fasilitas sudah benar, mencatu tegangan yang diharuskan, dan sudah dihubungkan ke arde dengan benar. (D004)

1. Sambungkan dua kabel daya AC ke dua catu daya.
2. Sambungkan kabel daya ke sumber daya dengan tegangan 200 hingga 240 VAC, 47 hingga 63 Hz atau opsional ke sumber daya dengan tegangan 110 hingga 120 VAC, 47 hingga 63 Hz. Jika menggunakan bilah aplikasi apa pun di dalam sasis, opsi 200 hingga 240 VAC diperlukan untuk mencapai redundansi catu daya.

PERHATIKAN

Penggunaan jalur tegangan tinggi (200 hingga 240 VAC) sangat dianjurkan karena efisiensi konversi dayanya lebih baik.

Untuk DCX-4S atau DCX 8510-4 yang terisi penuh, 200 hingga 240 VAC diperlukan untuk ketersediaan yang tinggi (kemampuan hot swap catu daya yang gagal tanpa memengaruhi pengoperasian sistem).

3. Nyalakan saklar daya AC di catu daya ke **I**. Saklar daya AC menyala hijau ketika dihidupkan dan daya sudah diberikan.
4. Brocade DCX 8510-4 melakukan uji mandiri penyalaaan (POST) setiap kali dinyalakan. POST perlu waktu sekitar 10 menit dan selesai ketika aktivitas indikator menampilkan status operasional.

Anda dapat melewati POST dengan menggunakan perintah **fastBoot**. Anda juga dapat menonaktifkan POST untuk rebooting berurutan pada Brocade DCX 8510-4 dengan menggunakan perintah **diagDisablePost**.

PERHATIKAN

Jangan sambungkan saklar ke jaringan hingga alamat IP sudah dikonfigurasi.

Mengelola kabel

Jari manajemen kabel vertikal dipasang ke rak menuju masing-masing pintu sasis dan memfasilitasi manajemen kabel sederhana. Jari-jari dapat dipasang tanpa gangguan servis.

Arahkan kabel di sepanjang depan bilah agar LED dapat terlihat. Beri jarak minimal satu meter untuk setiap kabel optik agar ada ruang untuk melepaskan dan mengganti bilah.

PERHATIKAN

Radius minimal penekukan kabel 50 mikron dengan beban regangan penuh adalah 2 inci. Untuk kabel yang tidak diregang, radius minimalnya adalah 1,2 inci.

Kabel bisa ditata dan dikelola dengan beragam cara, misalnya dengan menggunakan saluran kabel di sisi kabinet atau panel tambahan untuk meminimalkan pengelolaan kabel. Berikut adalah daftar saran:


CATATAN

Sebaiknya Anda tidak menggunakan bungkus ikatan dengan kabel optik karena mudah terikat secara berlebihan dan bisa merusak serat optik.

- Rencanakan ruang rak yang diperlukan untuk pengelolaan kabel sebelum memasang saklar.
- Sisakan kabel minimal 1 m (3,28 kaki) untuk masing-masing kabel port. Cara ini dapat menyediakan ruang untuk melepas atau mengganti saklar, memungkinkan pergerakan rak yang tidak disengaja, dan membantu mencegah kabel tertekuk kurang dari radius tekuk minimalnya.
- Jika Anda menggunakan Brocade ISL Trunking, pertimbangkan pengelompokan kabel menurut kelompok trunking. Kabel yang digunakan dalam kelompok trunking harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti diuraikan dalam *Panduan Administrator Fabric OS*.
- Untuk perawatan yang lebih mudah, beri label pada kabel optik serat dan catat perangkat tempat kabel-kabel tersebut tersambung.
- Jaga agar LED tetap terlihat dengan merutekan kabel port dan kabel lain tidak menutupi LED.
- Gunakan tali tipe Velcro® untuk mengencangkan dan mengatur kabel optik serat.

PERHATIKAN


Jangan arahkan kabel ke depan ventilasi pembuangan udara, yang berada di bagian atas sisi port sasis. Jika Anda menggunakan Kit Pembuangan Sisi Port bersama Brocade DCX 8510-4 Anda, terdapat pula ventilasi pembuangan di bagian bawah sisi port sasis. Gunakan jari kabel vertikal untuk menjaga kabel jauh dari ventilasi pembuangan ini.

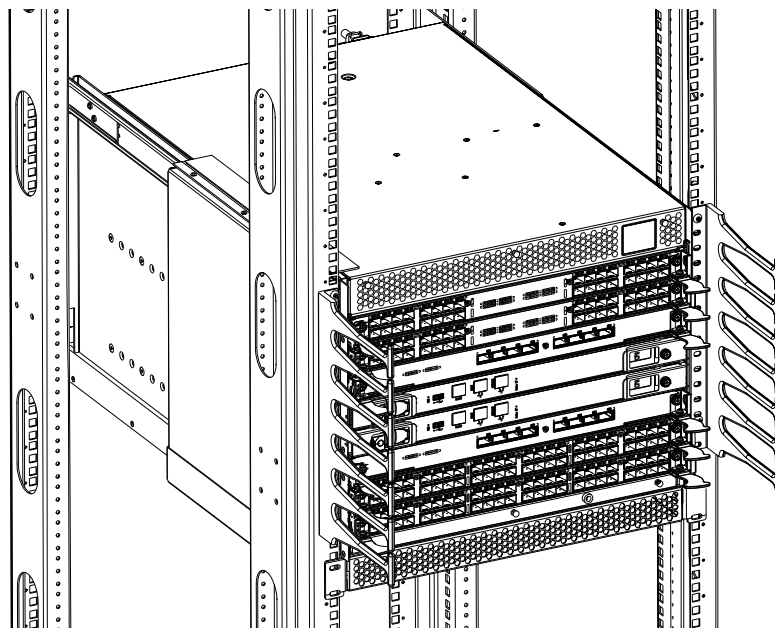

GAMBAR 5 Unit jari manajemen kabel vertikal

Perkabelan densitas tinggi

Bilah port densitas tinggi FC8-64 tidak dapat menggunakan kabel LC standar karena puncak antar-optik dalam transceiver mini-SFP (mSFP) baru lebih kecil dibanding di dalam SFP standar. Panel dan kabel patch dapat digunakan untuk menyambungkan kabel ukuran standar ke bilah jika perlu. Gambar di bawah ini mengilustrasikan kabel patch mSFP ke SFP. Lihat "Panduan Praktik Terbaik: Solusi Manajemen Kabel Densitas Tinggi" (tersedia di <http://www.brocade.com>) untuk panduan manajemen kabel solusi port densitas tinggi, nomor komponen panel patch dan kabel.

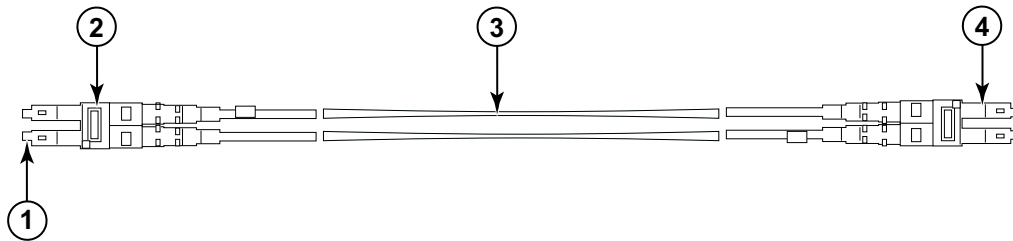

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------|
| 1 | konektor mSFP | 3 | kabel 1,6 mm |
| 2 | klip Duplex (hitam) | 4 | konektor SFP |

GAMBAR 6 Desain kabel untuk kabel patch mSFP bilah port densitas tinggi FC8-64

Harap perhatikan bahwa klip duplex di ujung mSFP kabel berwarna hitam agar lebih mudah dikenali. Lihat lampiran untuk mengetahui daftar kabel optik mSFP yang memenuhi syarat untuk bilah port FC8-64.

Jika trunking ISL sedang digunakan, kelompokkan kabel menurut kelompok trunking. Port-port diberi kode warna untuk menunjukkan port mana yang dapat digunakan pada kelompok ISL Trunking yang sama: delapan port diberi tanda oval hitam solid berselang-seling dengan delapan port yang ditandai dengan garis bentuk oval. Lihat lampiran untuk mengetahui daftar jarak dan kecepatan kabel yang didukung.

Memasang kabel QSFP (opsional)

Gunakan prosedur ini untuk melepaskan dan mengganti kabel QSFP.

CATATAN

Port QSFP dapat digunakan hanya dengan lisensi inter-chassis link (ICL). Setelah penambahan atau penghapusan lisensi, pemberlakuan lisensi dilakukan pada port hanya bila Anda menggunakan perintah `portdisable` dan `portenable` pada port-port itu. Lisensi ICL harus dipasang di semua Brocade Backbone yang membentuk sambungan ICL. Anda dapat mengombinasikan hingga enam sasis Brocade seri 8510 yang berdekatan dengan kabel QSFP.

CATATAN

Untuk Brocade 8510 Backbone, Anda dapat menggunakan kabel QSFP pasaran hingga 50 meter sebagai kabel ICL.

PERHATIKAN

Untuk model seri 8510, jika Anda tidak menggunakan kabel QSFP, pastikan gasket karet berada di transceiver QSFP.


Tabel berikut menguraikan pola LED port konektor dan tindakan yang dianjurkan untuk pola-pola itu.

TABEL 2 LED port konektor QSFP

Tujuan LED	Warna	Status	Tindakan yang dianjurkan
Status konektor QSFP	Tidak menyala (LED mati)	Tidak ada modul QSFP, keempat port QSFP dinonaktifkan.	Anda tidak perlu melakukan apa pun bila tidak ada QSFP atau periksa apakah QSFP sudah dimasukkan sepenuhnya.
	Kuning stabil	Modul QSFP ada di dalam, keempat port tidak mengeluarkan sinyal/tidak ada sinkronisasi.	Anda tidak perlu melakukan apa pun bila QSFP saja yang dipasang atau pastikan kabel sudah tersambung dengan benar. Jika LED tetap menyala kuning, tanyakan kepada pemasok Brocade DCX 8510-4.
	Kuning berkedip	Port dinonaktifkan atau gagal, aktivitas tautan FC, tersegmentasi, mode putar balik (loopback), juga selama transisi antara penyisipan kabel QSFP dan konfirmasi.	Periksa pesan konsol atau tunggu keempat port kembali online.
	Hijau stabil	Kedua ujung kabel QSFP ada di dalam dan keempat port sudah online. Tautan penuh sudah terbentuk.	Tidak diperlukan tindakan apa pun.

Ikuti prosedur ini untuk memasang kabel QSFP. Baca *Panduan Administrator Fabric OS* untuk mengetahui persyaratan dan prosedur konfigurasi.

Gambar di bawah ini menampilkan transceiver dan kabel QSFP. Konektor QSFP di bilah inti diberi label menurut kelompok trunk (trunking bersifat opsional) untuk kemudahan pemasangan. Gambar-gambar berikut menunjukkan konfigurasi kabel yang dapat diterima untuk fitur ICL. Topologi yang dianjurkan adalah tipe paralel, di mana ada empat kabel QSFP tersambung di antara pasangan sasis Brocade seri 8510 mana pun. Konfigurasi jalinan penuh (full mesh) juga didukung.

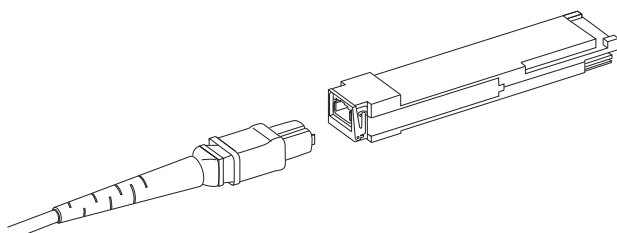**GAMBAR 7** Transceiver dan kabel QSFP

Memasang kabel QSFP


Jalankan selengkapnya langkah-langkah berikut untuk mengganti kabel QSFP.

1. Jika transceiver QSFP sedang diganti, pegang gagang QSFP yang baru dan dorong QSFP ke dalam konektor di bilah hingga terpasang dengan kuat. QSFP diberi tanda agar cocok dengan konektor satu arah saja. LED status pada awalnya berkedip kuning setelah pemasangan, lalu menampilkan cahaya kuning stabil.
2. Pegang kabel QSFP pada selubung karetinya dan dorong ke dalam transceiver QSFP hingga terpasang dengan kuat. Selubung karet diberi tanda agar cocok dengan QSFP satu arah saja.

LED status menampilkan cahaya kuning stabil hingga kedua ujung kabel disisipkan dan tautan terbentuk. Ketika tautan sudah terbentuk sepenuhnya, LED akan menampilkan cahaya hijau stabil.
3. Ulangi untuk masing-masing kabel yang perlu diganti.
4. Begitu semua kabel terpasang, lihat *Panduan Administrator Fabric OS* untuk prosedur konfigurasi.

Kemungkinan konfigurasi kabel QSFP

Gambar berikut mengilustrasikan salah satu kemungkinan konfigurasi kabel QSFP antara dua sasis seri 8510. Anda bisa menyambungkan hingga enam sasis 8510 yang berdekatan selama setiap dua inti di satu sasis saling disambungkan dengan setiap dua inti di sasis berikutnya. Hal ini akan menyediakan trunking inter-chassis link (ICL) antarsasis, yang memastikan redundansi. Anda dianjurkan membuat sambungan paralel di antara bilah inti, tapi baik konfigurasi kabel paralel maupun jalinan sudah didukung.

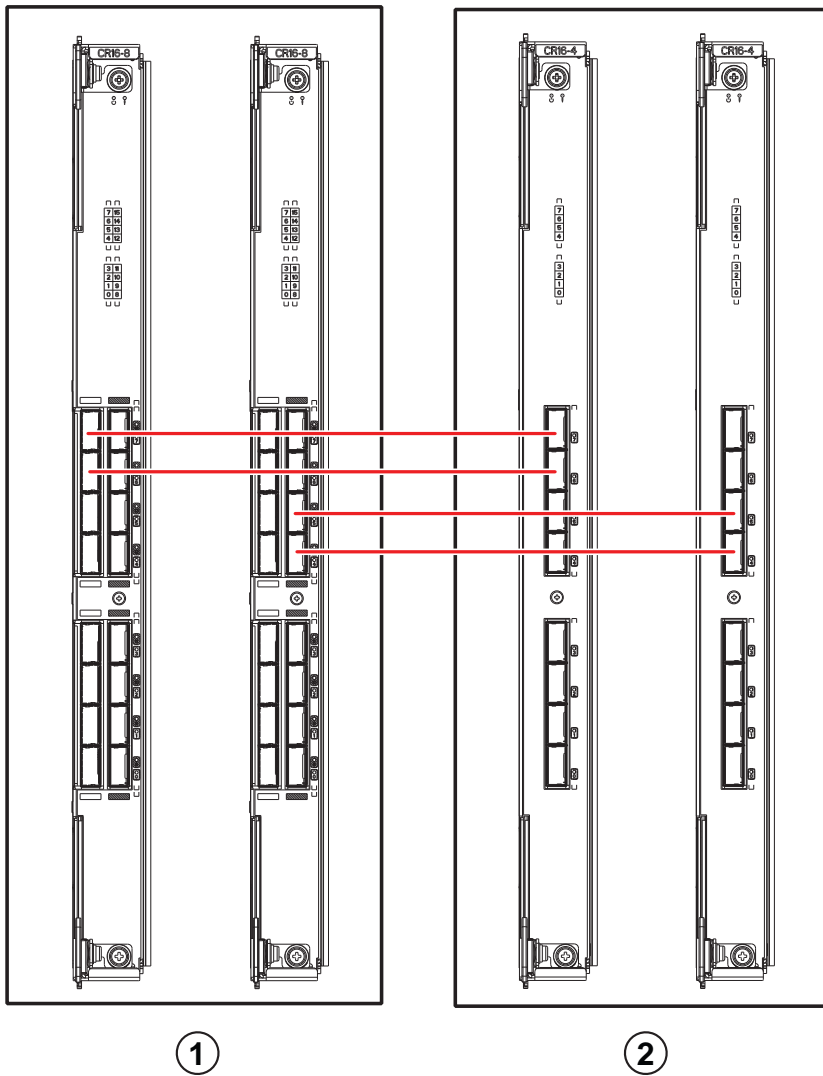


1 Sasis 1

2 Sasis 2

GAMBAR 8 Sambungan kabel QSFP – konfigurasi sampel 8510 - tipe paralel

Enam sasis 8510 dapat disambungkan ke dalam konfigurasi inti/tepi (dua inti/empat tepi) seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini. Meskipun gambar menunjukkan sasis 8510-8, sasis yang digunakan bisa 8510-4 atau 8510-8. Skema perkabelan harus mengikuti contoh paralel yang ditampilkan pada gambar sebelumnya.

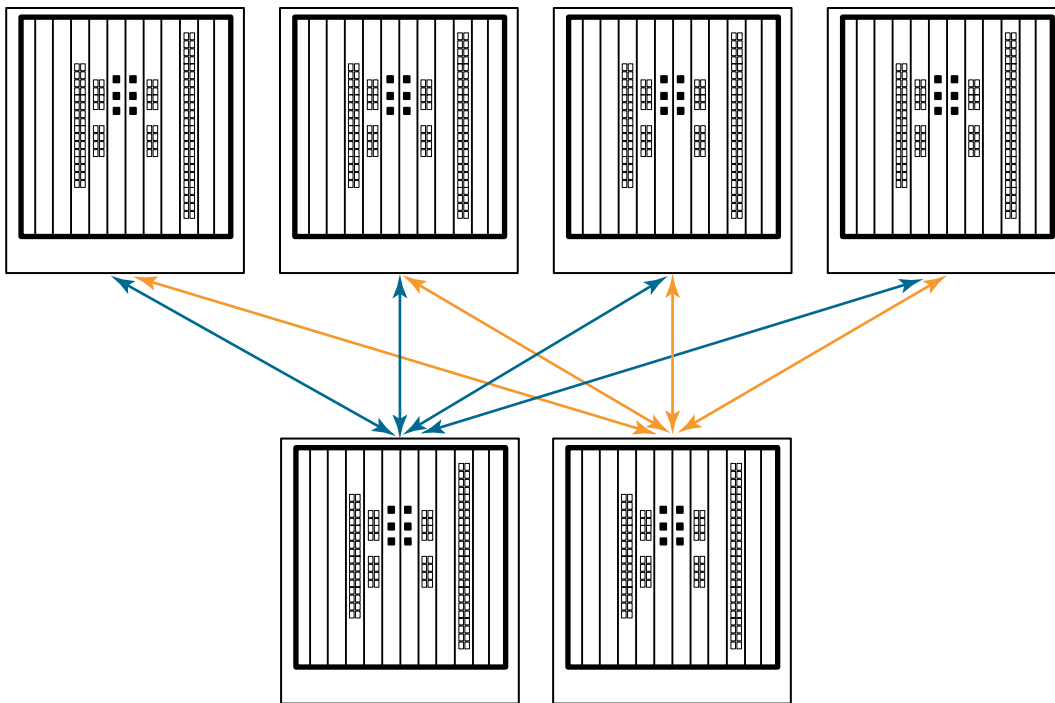

GAMBAR 9 Topologi ICL inti/tepi DCX 8510

Membuat sambungan seri dan log on ke Brocade DCX 8510-4

Untuk membuat sambungan seri ke port konsol di Brocade DCX 8510-4, selesaikan langkah berikut ini.

1. Periksa apakah Brocade DCX 8510-4 sudah dinyalakan dan POST sudah diselesaikan dengan memeriksa apakah semua indikator LED daya di port, prosesor kontrol, dan bilah saklar inti menampilkan cahaya hijau stabil.
2. Lepaskan tutup pengiriman dari port CONSOLE pada CP yang aktif. Gunakan kabel serial yang disertakan dengan Brocade DCX 8510-4 untuk menyambungkan port CONSOLE pada CP yang aktif ke stasiun kerja komputer. Bilah CP yang aktif ditunjukkan oleh LED terang (biru).

PERHATIKAN

Port CONSOLE terutama dimaksudkan untuk pengaturan awal alamat IP dan untuk tujuan servis.

3. Akses Brocade DCX 8510-4 dengan aplikasi emulator terminal (seperti HyperTerminal di lingkungan Windows atau tip di lingkungan UNIX).
4. Nonaktifkan program komunikasi serial apa pun yang berjalan pada stasiun kerja (seperti program sinkronisasi).
5. Buka aplikasi emulator terminal (misalnya HyperTerminal di PC, atau term, tip, atau kermi di lingkungan UNIX), dan konfigurasi aplikasi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

- Dalam lingkungan Windows:

Parameter	Nilai
Bit per detik	9600
Data bits	8
Paritas	tidak ada
Stop bits	1
Kontrol Aliran	Tidak ada

- Di lingkungan UNIX, masukkan string berikut pada arahan yang muncul:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

Jika ttyb sudah digunakan, gunakan **ttya** dan masukkan string berikut pada arahan yang muncul:

```
tip /dev/ttya -9600
```

Ketika aplikasi emulator terminal berhenti melaporkan informasi, tekan **Enter** (Masukkan). Anda menerima arahan login berikut:

```
CP0 Console Login:
```

6. Lanjutkan ke tugas berikutnya.

Log on ke Brocade DCX 8510-4

Untuk log in ke Brocade DCX 8510-4 melalui sambungan seri, ikuti langkah-langkah berikut.

1. Log in ke Brocade DCX 8510-4 sebagai **admin**. Kata sandi bawaannya adalah **password**. Pada login awal, Anda diminta memasukkan admin baru dan kata sandi baru. Pastikan Anda menuliskan kata sandi baru dan menyimpan informasi ini di tempat yang aman.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

2. (Opsional) Modifikasi kata sandi. Untuk melewati pemodifikasian kata sandi, tekan **Ctrl-C**. Untuk informasi lebih lanjut tentang kata sandi, baca *Panduan Administrator Fabric OS*.

CATATAN

Kata sandi bisa sepanjang 8 hingga 40 karakter. Kata sandi harus dimulai dengan karakter abjad. Kata sandi boleh berisi karakter angka, titik (.), dan underscore (_) saja. Huruf besar dan kecil akan memengaruhi kata sandi, dan tidak ditampilkan jika Anda memasukkannya dalam baris perintah. Untuk informasi lebih lanjut tentang kata sandi, baca *Panduan Administrator Fabric OS*.

Mengonfigurasi alamat IP

Brocade DCX 8510-4 memerlukan tiga alamat IP, yang dikonfigurasi dengan menggunakan perintah `ipAddrSet`. Alamat IP diperlukan baik untuk bilah CP (CPO dan CP1) maupun untuk IP manajemen sasis (ditampilkan sebagai SWITCH di bawah perintah `ipAddrShow`) pada Brocade DCX 8510-4.

CATATAN

Nama host dan alamat IP bawaan untuk Brocade DCX 8510-4 adalah:

- 10.77.77.75 / CPO (bilah CP di dalam slot 4 pada saat konfigurasi)
 - 10.77.77.74 / CP1 (bilah CP di dalam slot 5 pada saat konfigurasi)
-

PERHATIKAN

Pengaturan kembali alamat IP ketika Brocade DCX 8510-4 memiliki trafik IP aktif atau alat pemantauan dan manajemennya sedang berjalan, seperti DCFM, Fabric Watch, dan SNMP, dapat menyebabkan trafik terinterupsi atau terhenti.

Jalankan semua langkah berikut ini untuk mengatur alamat IP untuk Brocade DCX 8510-4.

1. Log in ke CP yang aktif sebagai admin dengan menggunakan sambungan kabel seri.
2. Setel alamat IP Brocade DCX 8510-4 dengan memasukkan perintah `ipaddrset -chassis`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Masukkan informasi pada arahan yang muncul. Tentukan alamat IP `-chassis`. Alamat IP `-sw 0` tidak valid pada sasis ini.

CATATAN

Alamat 10.0.0.0 sampai 10.0.0.255 disimpan dan digunakan secara internal oleh Brocade DCX 8510-4. IP eksternal tidak boleh menggunakan alamat ini.

3. Setel alamat IP CPO dengan memasukkan perintah `ipaddrset -cp 0` :

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Masukkan informasi pada arahan yang muncul.

4. Setel alamat IP CP1 dengan memasukkan perintah `ipaddrset -cp 1` :

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

Masukkan informasi pada arahan yang muncul.

Ini adalah konfigurasi IP sampel:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed ...Done. (Alamat IP sedang diubah...Selesai)
Committing configuration...Done.
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

Membentuk sambungan Ethernet

CATATAN

Anda dianjurkan menyambungkan bilah CP ke VLAN/jaringan pribadi.

Setelah menggunakan sambungan seri untuk mengonfigurasi alamat IP untuk Brocade DCX 8510-4, Anda dapat menyambungkan bilah CP aktif ke jaringan areal lokal (LAN).

Dengan membentuk sambungan Ethernet, Anda dapat menyelesaikan konfigurasi Brocade DCX 8510-4 dengan menggunakan sesi seri, Telnet, atau aplikasi manajemen, seperti Web Tools atau Brocade Network Advisor.

Lakukan langkah-langkah berikut untuk membentuk sambungan ke Brocade DCX 8510-4.

1. Lepaskan sumbat pengiriman dari port Ethernet di bilah CP yang aktif.
2. Masukkan salah satu ujung kabel Ethernet ke port Ethernet.
3. Sambungkan ujung lain ke Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN.

Brocade DCX 8510-4 dapat diakses melalui sambungan jarak jauh dengan menggunakan baris perintah melalui Telnet atau alat manajemen mana pun, seperti Web Tools atau Brocade Network Advisor.

4. Untuk menyelesaikan prosedur konfigurasi Brocade DCX 8510-4 apa pun melalui sesi Telnet, log in ke Brocade DCX 8510-4 melalui Telnet, dengan menggunakan login **admin**. Kata sandi bawaannya adalah **password**.

Mengustomisasi nama saklar

Nama saklar Brocade DCX 8510-4 bisa berisi hingga 30 karakter dengan menggunakan Fabric OS rilis 6.3.0 atau lebih baru; dapat mencakup huruf, angka, tanda hubung, dan karakter underscore, dan harus dimulai dengan huruf.

CATATAN

Mengubah nama dapat menyebabkan diterbitkannya format alamat domain RSCN.

1. Ketik **switchName** diikuti dengan nama baru di dalam tanda kutip ganda.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"  
Committing configuration...  
Done.  
swModularSwitch5:admin>
```

2. Catat nama baru untuk referensi.

Mengustomisasi nama sasis

Nama sasis Brocade DCX 8510-4 dapat berisi hingga 15 karakter; dapat mencakup huruf, angka, tanda hubung, dan karakter underscore; dan harus dimulai dengan huruf.

1. Ketik **chassisName** diikuti dengan nama baru di dalam tanda kutip ganda.

```
switch:admin> chassisName "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. Masukkan **chassisName** itu sendiri untuk menampilkan nama tersebut.

```
switch:admin> chassisName  
DCX8510_chassis
```

3. Catat nama baru untuk referensi.

Mengatur ID Domain

Setiap saklar di dalam fabric harus memiliki ID domain yang unik. ID domain harus diatur manual melalui perintah **configure** (konfigurasi) atau bisa diatur otomatis. ID domain bawaan untuk Brocade DCX 8510-4 adalah 1. Gunakan perintah **fabricShow** (Tunjukkan fabric) untuk menampilkan ID domain yang sudah ditetapkan.

1. Masukkan **switchDisable** untuk menonaktifkan Brocade DCX 8510-4.
2. Masukkan **configure**.
3. Masukkan **y** pada arahan *Fabric parameters*:

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Masukkan ID domain yang unik:

```
Domain: (1.239) [1] 3
```

5. Ikuti arahan lainnya atau tekan **Ctrl+D** untuk menerima pengaturan dan keluar.
6. Masukkan **switchEnable** untuk mengaktifkan kembali Brocade DCX 8510-4.

Memverifikasi fitur PID yang sinambung

Sebelum menyambungkan Brocade DCX 8510-4 ke fabric, periksalah apakah fitur pengidentifikasi port sinambung (PID) berbasis WWN pada Brocade DCX 8510-4 sudah cocok dengan saklar lain di dalam fabric. Parameter ini harus identik untuk semua saklar di dalam fabric dan diatur dengan menggunakan perintah **configure** (konfigurasi) seperti ditampilkan di bawah ini:

```
switch:admin>configure
Configure...
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
Domain: (1.239) [1] 3
Enable a 256 Area Limit
(0 = No,
1 = Zero Based Area Assignment,
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes
<command output truncated>
```

Anda dapat memeriksa pengaturan PID dengan menggunakan perintah **configshow** seperti dalam contoh berikut ini. Anda dapat menggunakan penentu sifat | *grep -i pid* untuk menunjukkan informasi PID.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

Angka 1 menunjukkan bahwa fitur PID sinambung berbasis WWN sudah diaktifkan. Nilai bawaan 0 adalah untuk disabled (nonaktif).

Memasang transceiver

Prosedur pertama digunakan untuk memasang SFP+s dan mSFPs (hanya kartu port FC8-64) dan kabel ke Brocade DCX 8510-4. Prosedur kedua digunakan untuk memasang transceiver QSFP dalam bilah inti 16 Gbps.

Memasang transceiver tipe SFP

Menyelesaikan langkah-langkah pemasangan transceiver optik tipe SFP.

CATATAN

Transceiver mSFP kompatibel hanya dengan bilah port FC8-64. Meskipun akan cocok dalam bilah-bilah lainnya, konfigurasi ini tidak didukung dan akan menyebabkan kesalahan.

Port diberi kode warna untuk menunjukkan mana yang bisa digunakan dalam kelompok port yang sama untuk trunking (kelompok trunking dapat berisi hingga delapan port). Port dan kabel yang digunakan dalam kelompok trunking harus memenuhi persyaratan tertentu. Baca *Panduan Administrator Fabric OS* untuk informasi lebih lanjut.

1. Tambahkan optik dan transceiver optik ke port Fibre Channel.

Port diberi kode warna untuk menunjukkan mana yang bisa digunakan dalam kelompok port yang sama untuk trunking (kelompok trunking dapat berisi hingga 8 port). Port dan kabel yang digunakan dalam kelompok trunking harus memenuhi persyaratan tertentu. Baca *Panduan Administrator Fabric OS*.

2. Posisikan salah satu transceiver optik sehingga tandanya diarahkan dengan benar ke port. Masukkan transceiver ke dalam slot hingga terpasang dengan kuat dan mekanisme slotnya sudah terpasang dengan benar.

Transceiver diberi tanda sehingga hanya dapat dimasukkan dengan arah yang benar. Jika transceiver tidak bisa digeser masuk dengan mudah, pastikan bahwa arahnya sudah benar.

3. Posisikan kabel sehingga tandanya (buku di salah satu sisi konektor kabel) sejajar dengan slot di dalam transceiver. Masukkan kabel ke dalam pemancar-penerima hingga mekanisme pengikat berbunyi klik.

Kabel diberi tanda sehingga dapat dimasukkan dengan satu arah saja. Jika transceiver tidak bisa digeser masuk dengan mudah, pastikan bahwa arahnya sudah benar.

4. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk port-port lainnya.
5. Atur kabel Lihat "Mengelola Kabel."
6. Periksa Brocade DCX 8510-4 dan status port dengan menggunakan perintah **switchShow** (Tunjukkansaklar).
7. Periksa konektivitas fabric dengan menggunakan perintah **fabricShow** (Tunjukkanfabric).

Memasang transceiver QSFP

Ikuti langkah-langkah ini untuk memasang QSFP dan kabel dalam bilah inti 16 Gbps. Transceiver dan kabel ini digunakan untuk membentuk inter-chassis link (ICL) dengan DCX 8510 Backbone sekitar.

Transceiver harus dipasang di dalam bilah-bilah sebelum menyambungkan kabel.

Karena setiap QSFP berisi empat port 16 Gbps, perhatikan bahwa segala masalah yang ditemukan di satu port dapat memengaruhi keempat port di dalam bidang segiempatnya jika QSFP harus diganti.

1. Posisikan salah satu transceiver QSFP sehingga tandanya sudah diarahkan dengan benar ke port. Masukkan transceiver ke dalam port hingga terpasang dengan kuat.

Transceiver diberi tanda sehingga hanya dapat dimasukkan dengan arah yang benar. Jika transceiver tidak bisa digeser masuk dengan mudah, pastikan bahwa arahnya sudah benar.

Bila transceiver sudah terpasang dengan benar, LED status akan berkedip kuning beberapa kali lalu menjadi kuning solid.

2. Lepaskan tutup pelindung dari kabel QSFP khusus dan masukkan ke dalam transceiver hingga terpasang kuat.

Kabel juga diberi tanda agar bisa cocok ke dalam transceiver dengan benar.

Bila kabel terpasang dengan benar, LED status akan berubah dari kuning ke hijau.

Ulangi langkah 1 dan 2 untuk ICL lainnya

3. Atur kabel Lihat "Mengelola Kabel."
4. Periksa status port dan konektor dan Brocade DCX 8510-4 dengan menggunakan perintah `switchShow -qsfp` (Tunjukkan saklar-qsfp).

Sampel output perintah ditampilkan di bawah ini. Contoh-contohnya berasal dari DCX 8510-4 dengan bilah inti sudah terpasang di slot 3. Sejumlah detail 8510-8 akan berbeda, tapi informasi yang dilaporkan untuk QSFP adalah serupa.

Perhatikan bahwa Status yang dilaporkan untuk QSFP yang tak tersambung (QSFP 0 dan Port 0-3 yang ditampilkan di bawah ini) adalah `No_SigDet`. Ini berbeda dengan Status `No_Synch` yang dilaporkan untuk SFP reguler yang tidak tersambung.

QSFP 7 (port 3/28-3/31, Index 748-751) dalam contoh berikut ini menampilkan hasil untuk QSFP yang tersambung.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```


Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto		
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC		
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC		
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC		
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC		
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC		
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC		
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC		
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC		
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC		
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC		
266	3	10	2	-----	--	16G	No_Module	FC		
267	3	11	2	-----	--	16G	No_Module	FC		
268	3	12	3	-----	--	16G	No_Module	FC		
269	3	13	3	-----	--	16G	No_Module	FC		
270	3	14	3	-----	--	16G	No_Module	FC		
271	3	15	3	-----	--	16G	No_Module	FC		
736	3	16	4	-----	--	16G	No_Module	FC		
737	3	17	4	-----	--	16G	No_Module	FC		
738	3	18	4	-----	--	16G	No_Module	FC		
739	3	19	4	-----	--	16G	No_Module	FC		
740	3	20	5	-----	--	16G	No_Module	FC		
741	3	21	5	-----	--	16G	No_Module	FC		
742	3	22	5	-----	--	16G	No_Module	FC		
743	3	23	5	-----	--	16G	No_Module	FC		
744	3	24	6	-----	--	16G	No_Module	FC		
745	3	25	6	-----	--	16G	No_Module	FC		
746	3	26	6	-----	--	16G	No_Module	FC		
747	3	27	6	-----	--	16G	No_Module	FC		
748	3	28	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>										
749	3	29	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>										
750	3	30	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>										
751	3	31	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>										

Mengonfirmasi lisensi perangkat lunak

Tergantung pada perjanjian vendor, lisensi-lisensi tertentu sudah terpasang pada Brocade DCX 8510-4 dari pabrik. Untuk menentukan lisensi mana yang diaktifkan, gunakan perintah `licenseShow` (Tunjukkanlisensi).

```
swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license
```

Dalam contoh ini, kunci lisensi adalah AAbbccDDeeFFeeGG. Simpanlah salinan kunci lisensi ini untuk referensi.

ID Lisensi sasis 64-bit diperlukan untuk mendapatkan dan mengaktifkan lisensi untuk Brocade DCX 8510-4. ID Lisensi sasis disediakan dengan perintah `licenseIdShow` (TunjukkanIdlisensi). Perintah `licenseShow` (Tunjukkanlisensi) dan `licenseIdShow` (TunjukkanIdlisensi) harus diketikkan melalui bilah CP yang aktif. Bacalah *Panduan Administrator Fabric OS* untuk informasi tentang cara membuka dan menjaga lisensi.

Membuat cadangan data konfigurasi

Selesaikan langkah berikut untuk membuat cadangan konfigurasi Brocade DCX 8510-4.

1. Periksa LED untuk memastikan bahwa semua komponen sudah berfungsi.
2. Jika perlu, log on ke saklar melalui Telnet, dengan menggunakan akun `admin`.
3. Pastikan pengoperasian Brocade DCX 8510-4 sudah benar dengan memasukkan perintah `switchShow` (Tunjukkansaklar) dari stasiun kerja. Perintah ini memberikan informasi tentang status port dan saklar.
4. Periksa apakah operasi Brocade DCX 8510-4 dalam fabric sudah benar dengan memasukkan perintah `fabricShow` (Tunjukkanfabric) dari stasiun kerja. Perintah ini menyediakan informasi umum tentang fabric.
5. Untuk membuat cadangan konfigurasi, jalankan dua langkah berikut:
 - a. Masukkan perintah `configupload -vf`. Perintah ini mengunggah data fabric virtual Brocade DCX 8510-4.
 - b. Masukkan perintah `configupload -vf`. Perintah ini mengunggah konfigurasi Brocade DCX 8510-4.
6. Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk melihat informasi konfigurasi tambahan yang bisa Anda salin ke file untuk disimpan:
 - `configShow`
 - `ipaddrShow`
 - `licenseShow`
 - `switchShow`

Atau, Anda dapat menyimpan file konfigurasi ke perangkat USB Brocade dengan menggunakan perintah `usbstorage`.

CATATAN

Kata sandi tidak disimpan di dalam file konfigurasi, dan tidak diunggah selama pengunggahan konfigurasi.

CATATAN

Anda dianjurkan membuat cadangan konfigurasi secara teratur untuk memastikan adanya konfigurasi yang lengkap untuk diunduh ke Brocade DCX 8510-4 pengganti.

53-1002367-01
2011 年 8 月



Brocade DCX 8510-4 バックボーン

クイックスタートガイド

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011 すべての著作権は Brocade Communications Systems, Incorporated にあります。

Brocade, B-wing シンボルマーク、BigIron、DCFM、DCX、Fabric OS、FastIron、IronView、NetIron、SAN Health、ServerIron、TurbolIron、および Wingspan は登録商標、Brocade Assurance、Brocade NET Health、Brocade One、Extraordinary Networks、MyBrocade、VCS および VDX は、Brocade Communications Systems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。本書に記載されている他のブランド、製品、またはサービス名は、それぞれの所有者の商標であるかサービスマークである場合があります。

注意：本書は情報提供のみを目的としており、Brocade が提供、または今後提供する装置、装置の機能、サービスに関する明示的、暗示的な保証を行うものではありません。Brocade は、本書をいつでも予告なく変更する権利を留保し、本書の使用について一切責任を負わないものとします。本書には、現在利用できない機能に関する説明文が含まれている可能性があります。機能や製品の販売に関しては、Brocade 営業所までお問い合わせください。本書に含まれる技術データの輸出には、米国政府からの輸出許可の取得が必要な場合があります。

本書の著者および Brocade Communications Systems, Inc. は、本書に掲載された情報、またはこれに付随するコンピュータプログラムより生じる損失、費用、責任、または損害について、個人または団体に対して一切の責任を負いません。

本書で説明されている製品には、GNU General Public License またはその他オープンソースライセンス合意に基づく「オープンソース」ソフトウェアが含まれる場合があります。Brocade 製品に含まれるオープンソースソフトウェアに関する情報の取得、オープンソースソフトウェアに適用されるライセンス条項の確認、およびプログラムのソースコードのコピーの入手には、<http://www.brocade.com/support/oscd> にアクセスしてください。

Brocade Communications Systems, Incorporated

本部、南米本社
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
電話：1-408-333-8000
FAX：1-408-333-8101
電子メール：info@brocade.com

アジア太平洋本社
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No.1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
電話：+8610 6588 8888
FAX：+8610 6588 9999
電子メール：china-info@brocade.com

ヨーロッパ本社
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
電話：+41 22 799 5640
FAX：+41 22 799 5641
電子メール：emea-info@brocade.com

アジア太平洋本社
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No.233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
電話：+8620 3891 2000
FAX：+8620 3891 2111
電子メール：china-info@brocade.com

マニュアルの履歴

文書タイトル	出版番号	変更の概要	出版年月日
Brocade DCX 8510-4 バックボーンクイックスタートガイド	53-1002178-01	初版。	2011年4月
Brocade DCX 8510-4 バックボーンクイックスタートガイド	53-1002178-02	新規のグラフィック、汎用テキスト、新規のオンラインリンク、IP アドレスおよびPID の説明を含む数か所の変更があります。	2011年8月

目次

• はじめに	165
• 安全に関する注意事項	166
• Brocade DCX 8510-4、ポート側	167
• Brocade DCX 8510-4、ポートのない側	170
• 取り付けの所要時間および必須アイテム	170
• サイト計画および安全に関するガイドライン	171
• Brocade DCX 8510-4 の付属品	173
• Brocade DCX 8510-4 の開封および取り付け	173
• Brocade DCX 8510-4 への電源投入	174
• ケーブルの管理	175
• QSFP ケーブルの取り付け（オプション）	177
• シリアル接続の確立および Brocade DCX 8510-4 へのログオン	180
• IP アドレスの設定	182
• Ethernet 接続の確立	183
• スイッチ名のカスタマイズ	183
• シャーシ名のカスタマイズ	184
• ドメイン ID の設定	184
• 永続識別子（PID）機能の検証	184
• ソフトウェアライセンスの確認	187
• 設定のバックアップ	188

はじめに

本書では Brocade DCX 8510-4 をスタンドアロンユニットとして素早く開梱、取り付け、およびセットアップするための手順を説明しています。次の追加マニュアルも参照してください。

- 詳細な取り付けおよび設定手順については、『Brocade DCX 8510-4 バックボーンハードウェア参照マニュアル』を参照してください。
- ラック固有の取り付け手順については、該当するラックマウントまたはミッドマウントの取り付け手順を参照してください。

Brocade DCX 8510-4 は次の方法で取り付けることができます。

- スタンドアロンユニットとして平らな面に設置する。
- Brocade 対応ラック内に、ポート側排気キット（付属）と共にシャーシ内に設置する。
- 19 インチの Brocade 8510-4、DCX-4S ラックマウントキット（使用するラックに応じて 27 ~ 31 インチまたは 18 ~ 34 インチのキット）を使用して、EIA（アメリカ電子工業会）準拠のキャビネット内に設置する。
- Brocade DCX 8510-4 サプライヤーから入手可能な Brocade 8510-4、DCX-4S ミッドマウントラックキット（オプション）を使用して、ミッドマウントのテレコミュニケーション（Telco）ラックに設置する。

Brocade DCX 8510-4 バックボーン のセットアップに必要な基本的な設定手順は、このガイドに記載されています。追加の設定情報は、『Brocade DCX 8510-4 バックボーンハードウェア参照マニュアル』、および『ファブリック OS 管理者ガイド』で説明されています。

注意

EMI 規定に準拠するためには、Brocade DCX 8510-4 のドアを取り付ける必要があります。また、QSFP ケーブルを使用していない場合、コアブレード QSFP ソケットにゴム製ポートプラグを取り付けることをお勧めします。

安全に関する注意事項

本機を使用するときは、本マニュアルに記載されている安全上の注意順守、警告、および注意事項にご留意ください。注意事項には、安全な使用条件の重要度を示すマークが付けられています。

メモ

安全に関する事項の翻訳版は、本製品に付属する CD-ROM に収録されている『Brocade 製品の安全に関する注意事項』に記載されています。

危険および警告事項は、各項末尾の括弧内に表示された ID（例：D004）に基づき、番号順でリストされています。この ID を使用して、『Brocade 製品の安全に関する注意事項』に記載されている翻訳版の危険および警告事項の記載箇所を検索します。

危険通告

危険通告は人に致命的または極度な危険を与える危険性のある状況に対して注意を促します。電気関連の危険な状況を示す危険通告には、稲妻のマークが付きます。本デバイスの取り付けおよびサービスを行う前に、次の危険事項を読み、それらを順守してください。



危険

付属の電源ケーブルを使用してください。設置施設の電源コンセントが正しいタイプであること、必要な電圧を供給すること、および適切に接地されていることを確認します。(D004)

警告

警告は現存する一部の状態のために人に危険が及ぶ危険性のある状況に対して注意を促します。本デバイスの取り付けおよびサービスを行う前に、次の注意事項を読み、それらを順守してください。



注意


本製品を移動させる時、持ち上げ作業時には安全な手段を用いてください。(C015)

Brocade DCX 8510-4、ポート側

次の図は、Brocade DCX 8510-4 のポート側のサンプル構成を示しています。

メモ

Brocade DCX 8510-4 のエアフローは、ポート側から見ると、ポートのない（ケーブルなし）側からシャーシの左側へ流れています。ポート側排気キットを使用する場合は、換気口はシャーシのポート側になります。

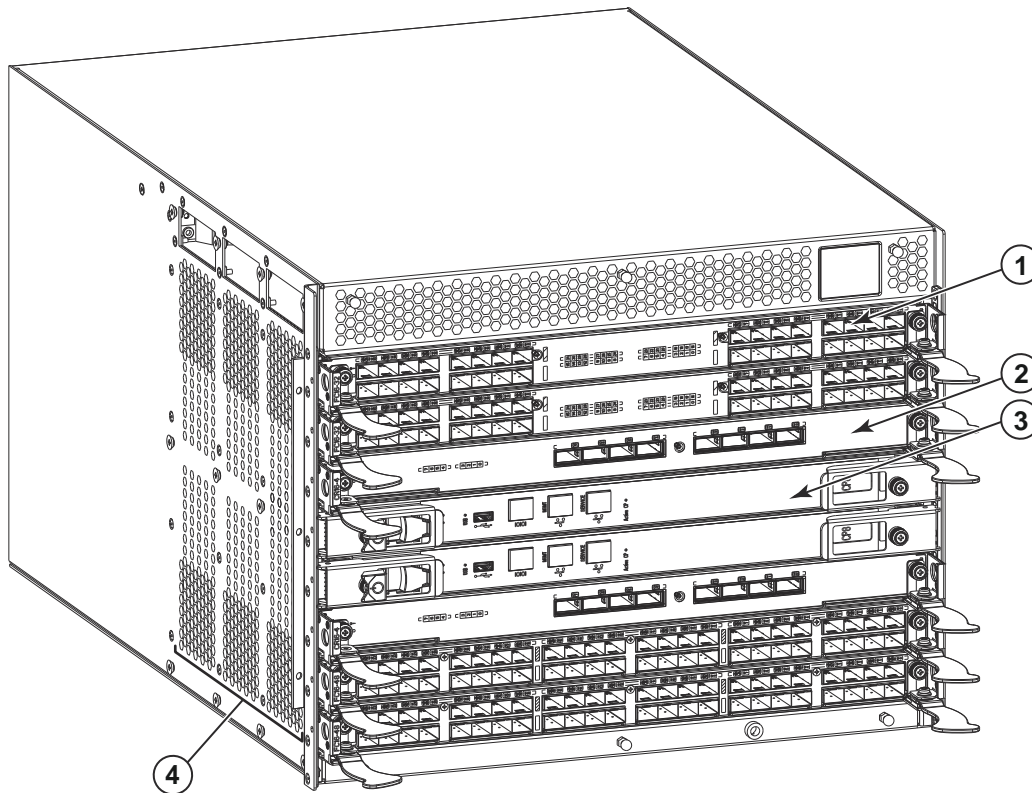

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 FC16-48 ポートブレード（例：4x） | 3 コントロールプロセッサブレード（CP8）（2x） |
| 2 コアスイッチブレード（CR16-4）（2x） | 4 排気口 |

☒ 1 Brocade DCX 8510-4 のポート側（サンプル構成）

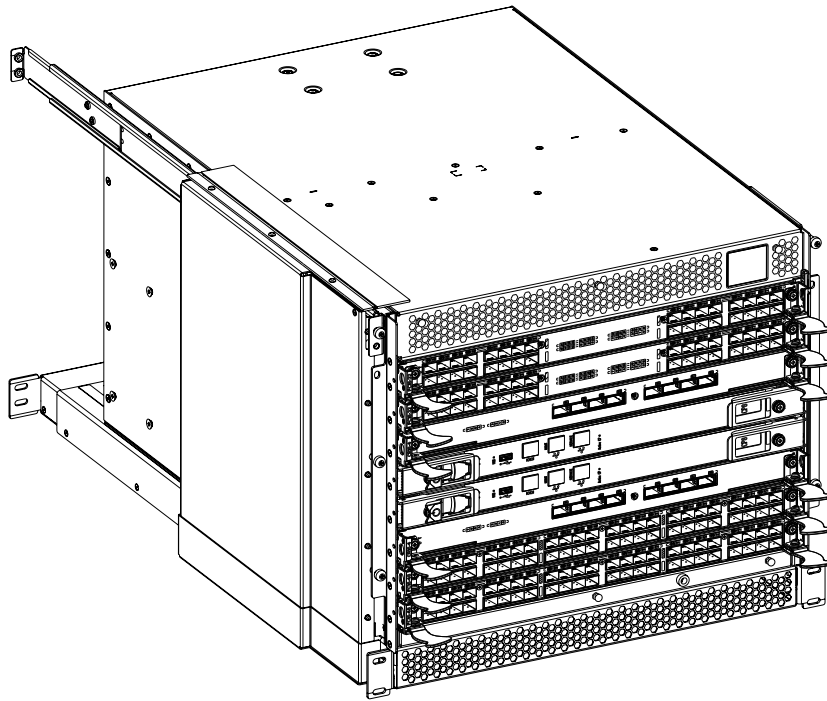


図 2 Brocade DCX 8510-4 のポート側。ポート側排気キットが取り付けられた状態 (サンプル構成)

次の図は、ポート側排気キットが取り付けられた場合のエアフローパターンの変化を示しています。


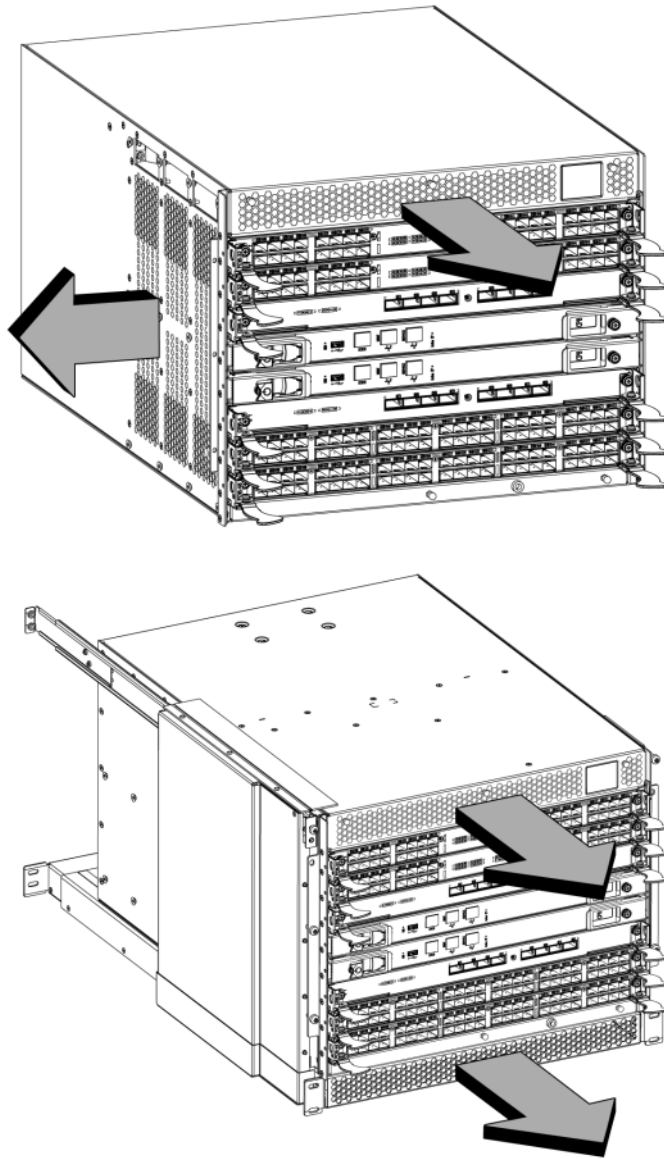


図 3 Brocade DCX 8510-4 にポート側排気キット未設置（上記）時と、設置時（下記）におけるエアフローの比較（サンプル構成）

Brocade DCX 8510-4、ポートのない側

次の図は、Brocade DCX 8510-4 のポートのない側のサンプル構成を示しています。

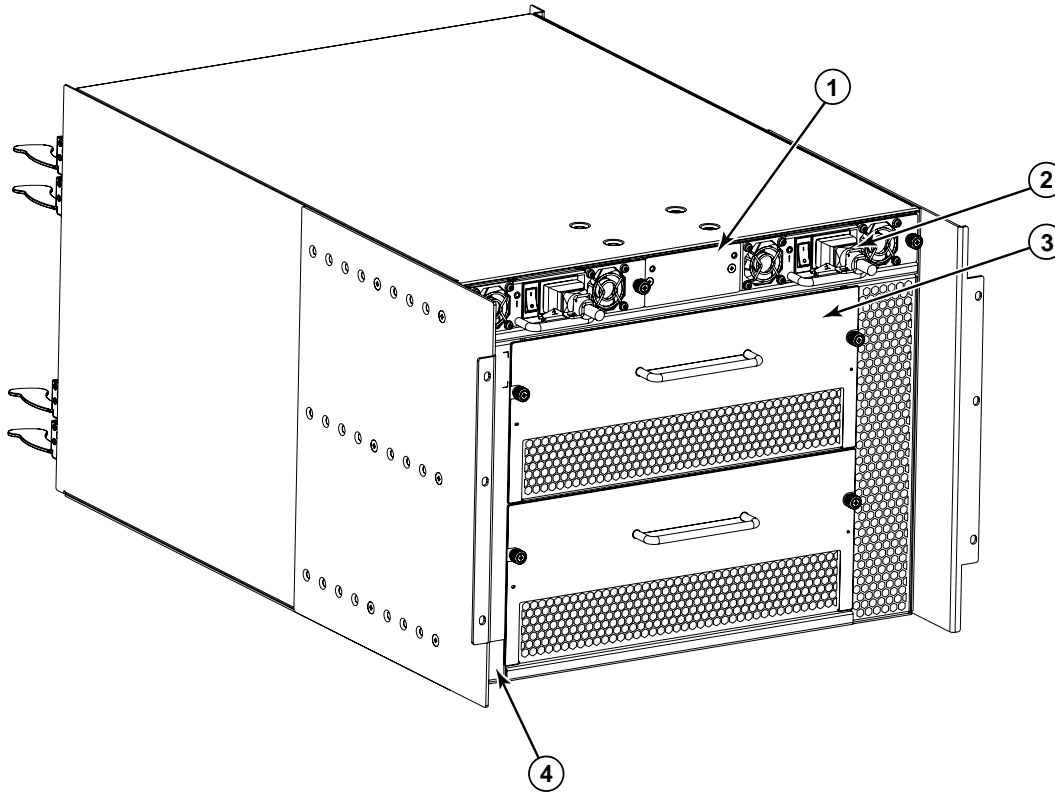

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 WWN カードベゼル (ロゴプレート - 裏に WWN カード) | 2 電源装置 (2x) |
| 3 送風アセンブリ (2x) | 4 シリアルナンバーおよび WWN 記載のラベル |

図 4 Brocade DCX 8510-4 のポートのない側 (サンプル構成)

取り付けの所要時間および必須アイテム

Brocade DCX 8510-4 のセットアップおよび取り付けは、次の方法で行うことができます。

- スタンドアロンユニットとして平らな面に設置する。
- 19 インチの Brocade DCX 8510-4、DCX-4S ラックマウントキット (使用するラックに応じて 27 ~ 31 インチまたは 18 ~ 34 インチのキット) を使用して、EIA (アメリカ電子工業会) 準拠のキャビネット内に設置する。
- 承認ラック内に、ポート側排気キット (付属) と共にシャーシ内に設置する。
- Brocade DCX 8510-4 サプライヤーから入手可能なミッドマウントラックキットを使用して、ミッドマウントのテレコミュニケーション (Telco) ラックに設置する。

本章ではスタンドアロンユニットとして Brocade DCX 8510-4 をセットアップする方法について説明します。ラックマウントの取り付け手順については、次の表に記載されている適切なマニュアルを参照してください。

次の表では、フル実装された Brocade DCX 8510-4（FC16-48 ポートブレードを使用した 192 ファイバチャンネルポート）に基いて、主な取り付けおよびセットアップタスク、各タスクにかかる推定所要時間、およびタスクの完了に必要なアイテムについて説明しています。ポート数の少ない構成は、所要時間が少なくなります。これらの想定時間は、設置サイトが準備済みであり、適切な電源供給およびネットワーク接続が確保されている状態を前提としています。

表 1 取り付けタスク、所要時間、および必須アイテム

取り付けタスク	推定所要時間	必要なアイテム
サイトの準備および Brocade DCX 8510-4 の開梱	30 分	1/2 インチのソケットレンチ（パレットボルトを取り外すため）。 #2 プラスドライバ（ケーブルの管理コーム用）。 パレットジャック。 最小重量が 113 kg で、最低 140 cm の持ち上げが可能な油圧リフトまたは補助リフト。4 つの FC16-48 ポートカードを装備した（192 ポート）Brocade DCX 8510-4 の重量は 68 kg です。
ラックマウントキットまたはポート側排気キットの取り付け	30 分	Brocade DCX 8510-4 をラック内にマウントする場合は、次の 1 つまたは複数を参照してください。『Brocade ポート側排気キット取り付け手順』
Brocade DCX 8510-4 をラック内にマウントおよび固定	30 分	『Brocade DCX 8510-4、DCX-4S ミッドマウントラックキット取り付け手順』または『Brocade DCX 8510-4、DCX-4S ラックキット取り付け手順』。
Brocade DCX 8510-4 への電源ケーブルの取り付けおよび電源投入	20 分	電源ケーブル（Brocade DCX 8510-4 のアクセサリキットに付属）。
シリアル接続の確立、Brocade DCX 8510-4 にログイン、および IP アドレスの設定	20 分	シリアルケーブル（アクセサリキットに付属）。シリアルポートまたはターミナルサーバーポート装備のワークステーションコンピュータ、およびターミナルエミュレータアプリケーション（HyperTerminal など）。 Brocade DCX 8510-4 シャーシおよび両方のコントロールプロセスブレード用の Ethernet IP アドレス（合計 3 つ）。
Ethernet ケーブルの取り付け、Telnet セッションの開始、および Brocade DCX 8510-4 のドメイン ID、システム日時、その他のシステムパラメーターの設定。設定内容の確認および保存。	20 分	Telnet アクセス用 Ethernet 配線（オプション）。『ファブリック OS 管理者ガイド』を参照してください。
トランシーバの取り付け（随時）	20 分（高密度ポートブレードを使用している場合はそれ以上）	SFP+、mSFP、および QSFP 光学トランシーバ（随時）。
光ファイバケーブル、ケーブルタイ、およびケーブルガイドの取り付け	2～3 時間	光ファイバケーブル、ケーブルタイ、およびケーブルガイド。

サイト計画および安全に関するガイドライン

メモ

取り付ける前に安全に関する注意事項をお読みください（「安全に関する注意事項」）。シャーシを取り付ける前に、電源標準に適合する計画を立てるため、Brocade DCX 8510-4 ハードウェア参照マニュアルの付録に記載されている「電源仕様」をお読みください。ケーブル管理計画のために、「ケーブルの管理」をお読みください。

次の手順は、正しい取り付けと動作のために必要な手順です。

1. ラックユニット（9U）9 台分の高さで、奥行 61.19 cm、および幅 43.74 cm に相当するスペースを準備してください。1U は 4.45 cm に相当します。付属のポート側排気キットを使用しない場合、必要な高さは 8 ラックユニット（8U）分のみになります。

ポートがない側が空気取り入れ通路に面するように Brocade DCX 8510-4 を取り付ける計画をしてください。保守性および冷却要件が満たされている場合、Brocade DCX 8510-4 はどちらの方向に向けても取り付けが可能です。

2. 次の特徴を持つ専用の電源分岐回路が利用可能であることを確認してください。

メモ

ご使用のシャーシ構成に応じた特定の要件については、付録の「仕様」内に記載されている「電源仕様」を参照してください。

- 200 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz（2 つの分岐回路） - 高可用性およびブレードの最大使用率のために推奨
- 200 ~ 240 VAC サービス用のケーブル 2 本
- 現地の電気規格に準じた回路ブレーカーによる保護
- シャーシのネームプレート上の電気定格に適合する供給回路、電線ヒューズ、および電線サイズ
- シャーシに近接しており、アクセスが容易な場所
- 認定電気技師によって取り付けられ、電源ケーブルに対応するアース端子付きコンセント

注意

フォールトトレランスを最大にするため、各電源ケーブルを個別の電源に接続してください。

3. シャーシを取り付ける前に、ケーブル管理を計画してください。

ケーブルはさまざまな方法で管理することが可能です。例えば、シャーシ下に配線したり、キャビネット横面のどちらかにケーブルを配線、キャビネット両側のケーブル経路を通す、またはパッチパネルを使用するなどの方法があります。

4. Brocade DCX 8510-4 設定のために、次が使用可能であることを確認してください。

- ハイパーターミナルなど、ターミナルエミュレータがインストール済みのワークステーション
- シリアルケーブル（付属品）
- 3 本の Ethernet ケーブル（スペア 1 本を含む）
- スイッチ構成をバックアップ、または **supportsave** 出力データを収集するための FTP サーバーへのアクセス（オプション）
- **supportsave** 出力データを収集するための Brocade USB スティック（オプション）
- トランシーバ（銅および光学式）および互換ケーブル

5. 空気取り入れ口および排気口に最低 2 インチの空隙があることを確認してください。

6. 動作中、空気取り入れ口側の気温が 40 °C 以下であるようにしてください。

Brocade DCX 8510-4 の付属品

Brocade DCX 8510-4 には次が同梱されています。

- 次が実装がされた Brocade DCX 8510-4 シャーシ
 - コントロールプロセッサブレード (CP8)
 - コアスイッチブレード (CR16-4)
 - ポートブレード、アプリケーションブレード、および暗号化ブレード (カスタマーの仕様に基づいて同梱)
 - ブレードスロットフィルターパネル (ブレードが装着されていないスロット用)
 - ポート側排気キット (カスタマーの仕様に基づいて同梱)
 - WWN カード
 - WWN ベゼル (ロゴプレート)
 - 電源装置
 - 電源装置フィルターパネル (電源が 1 つしかない場合)
 - 送風アセンブリ
 - ケーブル管理フィンガーアセンブリ
 - シャーシドア
- 次のアイテムを含むアクセサリキット
 - 『Brocade DCX 8510-4 バックボーンクイックスタートガイド』
 - Brocade マニュアル CD (Brocade DCX 8510-4 に関連するマニュアルを含む)
 - ESD 接地ストラップ
 - USB デバイス
 - RS-232 シリアルケーブル。RS-232 ケーブルの一端には、RJ-45 型のコネクタを提供するための取り外し可能アダプタが付いています
- 手順説明書付き Brocade DCX 8510-4、DCX-4S ラックマウントキット

Brocade 製光學トランシーバ (SFP+、mSFP、および QSFP) をご注文ください。Brocade DCX 8510-4 は SWL、LWL、および ELWL トランシーバに対応します。mSFP および QSFP は SWL トランシーバのみです。

メモ

Brocade DCX 8510-4 の要件を満たす SFP+、mSFP、および QSFP トランシーバについての詳細は、http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf をご覧ください。

Brocade DCX 8510-4 の開封および取り付け

次の手順で Brocade DCX 8510-4 の開梱および取り付けを行ってください。



注意

本製品を移動させる時、持ち上げ作業時には安全な手段を用いてください。(C015)

メモ

フル実装の Brocade DCX 8510-4 (4 つの FC16-48 ポートカード、192 ポート) の重量は約 68 kg であり、取り付けには油圧リフトまたは補助リフトが必要です。

1. Brocade DCX 8510-4 を開梱します。
 - a. パッケージの周りのバンドを切断します。
 - b. 蓋を開けてキットを取り出し、シャーシの上部のエアクッションを取り除きます。
 - c. シャーシから段ボール箱を持ち上げ、シャーシの周囲を覆うビニール袋を取り除きます。古いシャーシの返却時に使用するため、梱包材は保存しておいてください。
 - d. シャーシを設置場所に移動する必要がある場合は、プラスチック製の輸送トレイの上にシャーシを置いたままにしてください。

メモ

Brocade DCX 8510-4 の梱包材には木製パレットおよびパレットブラケットは使用されていません。シャーシはプラスチック製の輸送トレイ上に置かれています。

2. 新しいシャーシを設置場所に移動するには、パレットジャックまたは補助リフトを使用してください。シャーシを出し入れするためには、出入り口の幅が 91 cm 以上 である必要があります。
3. Brocade DCX 8510-4 ポート側排気キット（注文した場合）、アクセサリキット、梱包エアクッション、および静電気防止プラスチックをシャーシから取り出し、脇に置いてください。
4. Brocade DCX 8510-4 からシャーシドアを外します。
5. 垂直型のケーブル管理フィンガーを取り外します。
6. リフトを使用して、シャーシを正しいレベルまで持ち上げます。シャーシをキャビネット内に取り付ける場合、ラックキットの製造元による手順に従って作業を行ってください。
7. リフトの車輪をロックしてください（該当する場合）。
8. 移動中はシャーシが常にサポートされているようにしてください。設置面上にシャーシを慎重にスライドさせます。
9. シャーシの向きが、ポートなし側に冷たい空気を取り入れるためのアクセスがある向きになっていることを確認します。
10. 垂直型のケーブル管理フィンガーを取り付けます。
11. ドアを取り付けます。ドアは EMI に準拠するために取り付ける必要があります。

Brocade DCX 8510-4 への電源投入

シャーシに電源を投入するには、次の手順を完了します。



危険

付属の電源ケーブルを使用してください。設置施設の電源コンセントが正しいタイプであること、必要な電圧を供給すること、および適切に接地されていることを確認します。(D004)

1. 2 つの AC 電源ケーブルを 2 つの電源装置に接続します。
2. 電源ケーブルを 200 ~ 240 VAC、47 ~ 63 Hz の電圧を持つ電源に接続するか、またはオプションとして 110 ~ 120 VAC、47 ~ 63 Hz の電圧を持つ電源に接続します。シャーシ内でアプリケーションブレードを使用している場合、電源装置の冗長性を得るために 200 ~ 240 VAC オプションが必要です。

注意

電源変換のより良い効率性のため、高電圧線（200 ~ 240 VAC）の使用が強く推奨されます。フル装備の DCX 8510-4 または DCX-4S には、高可用性（システム動作に影響を及ぼすことなく故障した電源装置をホットスワップする機能）のために 200 ~ 240 VAC が必要です。

3. 電源装置のスイッチを **I** にします。スイッチが入り、電力が供給されると、AC 電源スイッチが緑色に点灯します。
4. Brocade DCX 8510-4 は、電源投入時には常に電源投入セルフテスト (POST) を実施します。POST にかかる時間は約 10 分で、インジケータライトアクティビティが動作状態を示すと完了します。

fastBoot コマンドを使用することにより、POST をバイパスすることができます。また、**diagDisablePost** コマンドを使用することによって Brocade DCX 8510-4 の次回再起動時の POST を無効にすることも可能です。

注意

IP アドレスの設定が終わるまで、ネットワークにスイッチを接続しないでください。

ケーブルの管理

垂直型ケーブル管理フィンガーがシャーシ扉の両側のラックに取り付けられており、簡単なケーブル管理ができるようになっています。フィンガーはサービスを中断させることなく取り付けることが可能です。

LED が見えるように、ブレードの前面に沿ってケーブルを配線します。ブレードの取り外しと交換のための余地を持たせるため、光ファイバケーブルそれぞれに少なくとも 1 メートルのゆりみを残しておきます。

注意

全引張負荷状態における 50 ミクロンケーブルの最小曲げ半径は 2 インチです。引張荷重がない状態でのケーブルは、最小で 1.2 インチです。

ケーブルはさまざまな方法でまとめ、管理できます。たとえば、キャビネットまたはパッチパネルの側面のケーブルチャンネルを使用して、ケーブル管理を最小限に抑えることができます。次に、推奨事項を示します。

メモ

光ケーブルには結束バンドを使用しないでください。光ケーブルを締め付けすぎてしまい、損傷することがあります。

- スイッチを取り付ける前に、ケーブル管理に必要なラックスペースを計画します。
- 各ポートケーブルに 1 メートル (3.28 フィート) 以上のゆりみを確保します。これにより、スイッチを取り外し交換するスペースが確保され、予期せぬラックの動きにも対応でき、ケーブルが最小曲げ半径より曲がることを防ぎます。
- Brocade ISL トランキングを使用している場合、トランキンググループごとにケーブルをまとめることを検討してください。トランキンググループで使用するケーブルは、『ファブリック OS 管理者ガイド』で説明されているように、特定の要件を満たす必要があります。
- メンテナンスを簡単に行えるように、光ファイバケーブルにラベルを付け、接続されているデバイスを記録します。
- ポートケーブルおよびその他のケーブルを LED から離して配線して、LED を常に確認できるようにします。
- 光ファイバケーブルを固定し整理するためには、Velcro® タイプのストラップを使用してください。

注意

シャーシのポート側の上部にある排気口の前にケーブルを配線しないでください。お使いの Brocade DCX 8510-4 と併せてポート側排気キットを使用している場合、シャーシのポート側の下部にも排気口があります。垂直型ケーブルフィンガーを使用して、この排気口からもケーブルを離しておいてください。


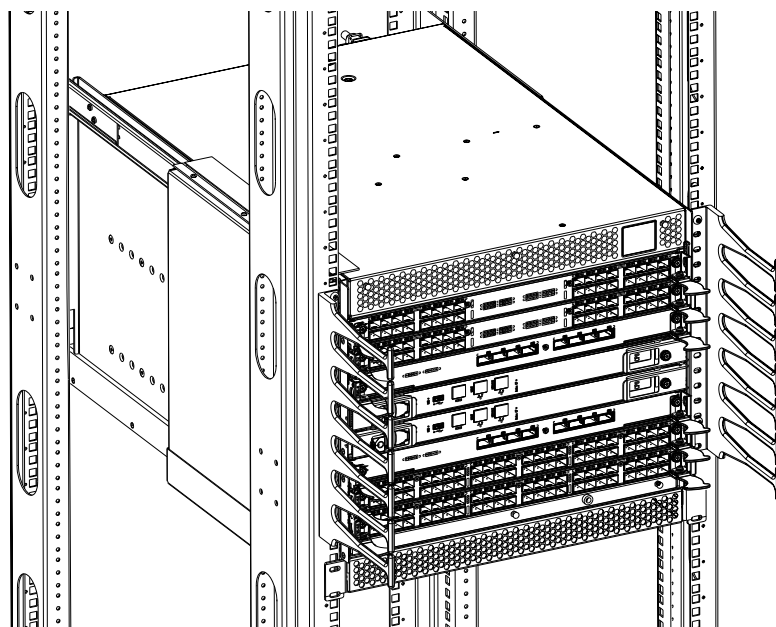


図 5 垂直型ケーブル管理フィンガーアセンブリ

高密度ケーブル配線

新しい mini-SFP (mSFP) トランシーバの光ピッチ間隔は標準の SFP よりも間隔が小さいため、FC8-64 高密度ポートブレードでは標準 LC ケーブルを使用できません。必要な場合、標準サイズのケーブルをブレードに取り付けるためにパッチケーブルまたはパネルを使用することができます。次の図は mSFP から SFP へのパッチケーブルを図解しています。高密度ポートソリューション用のケーブル管理ガイドライン、ケーブルおよびパッチパネルの部品番号は、「ベストプラクティスガイド：高密度ケーブル管理ソリューション」(<http://www.brocade.com> から入手可能です) を参照してください。

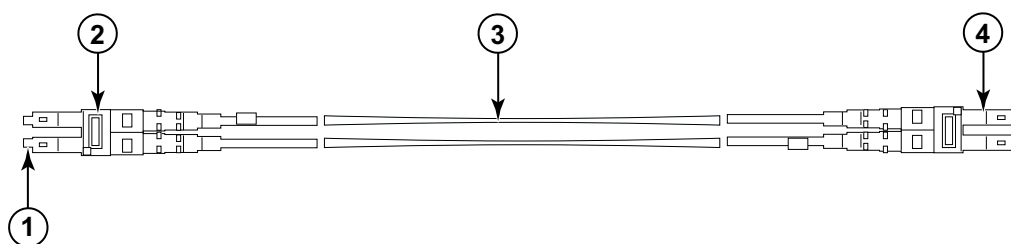

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 mSFP コネクタ | 3 1.6 mm ケーブル |
| 2 二重クリップ (黒) | 4 SFP コネクタ |

図 6 FC8-64 高密度ポートブレード用の mSFP パッチケーブルのためのケーブルデザイン

ケーブルの mSFP 側先端にある二重クリップは認識しやすいように黒になっていることに注意してください。FC8-64 ポートブレード用の対応 mSFP 光ケーブルのリストについては、付録を参照してください。

ISL トランキングを使用中の場合、トランキンググループごとにケーブルをまとめます。ポートは、同一の ISL トランキンググループ内で使用できるポートを示すために色分けされており、黒の楕円形でマークされた 8 つのポートと、白の楕円形でマークされた 8 つのポートが交互に置かれています。対応するケーブル速度および距離を示すリストは、付録を参照してください。

QSFP ケーブルの取り付け（オプション）

QSFP ケーブルの取り外しと交換については、この手順に従ってください。

メモ

QSFP ポートは 内部シャーシリンク（ICL）ライセンスがある場合にのみ、使用することができます。ライセンスの追加または削除後、ライセンスの施行は、ポートで **portdisable** コマンドおよび **portenable** コマンドが発行されたときのみ該当のポート上で実行されます。ICL ライセンスは、ICL 接続を構成しているすべての Brocade バックボーンにインストールする必要があります。近接する Brocade 8510 シリーズシャーシは、QSFP ケーブルを使って 6 台まで結合させることが可能です。

メモ

Brocade 8510 バックボーンには、最長 50 メートルの市販 QSFP ケーブルを ICL ケーブルとして使用することができます。

注意

8510 シリーズモデルでは、QSFP ケーブルを使用していない場合、QSFP トランシーバにゴム製ガスケットが付いていることを確認してください。

次の表では、コネクタポートの LED パターン、およびこれらのパターンに対する推奨処置について説明しています。

表 2 QSFP コネクタポート LED

LED の目的	色	状態	推奨処置
QSFP コネクタステータス	消灯（LED がオフ）	QSFP モジュールなし、4 つのすべての QSFP ポートが無効。	QSFP が存在しない場合、処置は必要ありません。または QSFP がしっかり挿入されているか確認します。
	橙色の点灯	QSFP モジュールが存在、4 つのすべてのポートは信号なし / 同期なし。	QSFP のみがインストールされている場合、処置は必要ありません。またはケーブルが正しく接続されているか確認します。LED が橙色に点灯したままの場合は、Brocade DCX 8510-4 のサブライヤーに連絡してください。
	橙色の点滅	ポートが無効または障害あり、FC リンクアクティビティ、セグメント化、ルーブバックモード、また、QSFP ケーブルの挿入と確認の移行期間中。	コンソールメッセージを確認するか、4 つのすべてのポートがオンラインになるまで待ちます。
	緑色の点灯	QSFP ケーブルの両端が挿入済み、およびすべてのポートがオンライン。リンクは完全に確立されています。	処置の必要はありません。

QSFP ケーブルを取り付けるためには、この手順に従ってください。構成の手順および要件については、『ファブリック OS 管理者ガイド』を参照してください。

次の図は QSFP ケーブルおよびトランシーバを示しています。コアブレード上の QSFP コネクタは、取り付けしやすいようにトランクグループ別にラベル付けされています（トランキングはオプションです）。その次の図では、ICL 機能に望ましいケーブル配線の構成を示しています。推奨されるトポロジは、Brocade 8510 シリーズシャーシの任意のペア間に 4 つの QSFP ケーブルが接続されているパラレルタイプです。フルメッシュの構成もサポート対象となります。

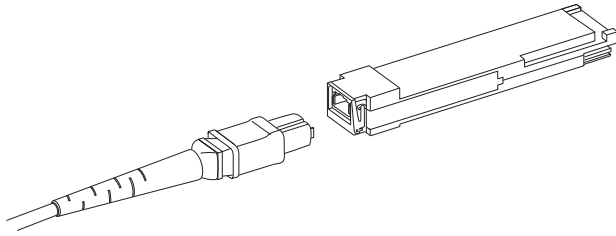


図 7 QSFP ケーブルとトランシーバ


QSFP ケーブルの取り付け

QSFP ケーブルを交換するには、次の手順を実行してください。

1. QSFP トランシーバを交換する場合、新しい QSFP のハンドルをつかみ、しっかりと固定されるまで、QSFP をブレード上のコネクタに向かって押しこみます。QSFP は 1 つの向きでのみコネクタと噛み合うように形成されています。取り付け当初はステータス LED が橙色に点滅し、その後橙色の点灯に変わります。
2. QSFP ケーブルのゴム製ハウジングをつかみ、しっかりと固定されるまで QSFP トランシーバに向かって押しこみます。ケーブルハウジングは、1 つの向きでのみ QSFP と噛み合うように形成されています。
ケーブルの両端が挿入されてリンクが確立されるまで、ステータス LED は橙色に点灯します。リンクが完全に確立されると、LED は緑色の点灯に変わります。
3. 交換が必要なケーブルについて上記手順を繰り返します。
4. すべてのケーブルを取り付けたら、設定の手順について『ファブリック OS 管理者ガイド』を参照してください。

可能な QSFP ケーブル設定

次の図は 2 台の 8510 シリーズシャーシの間で可能な QSFP ケーブルの設定を説明しています。1 台のシャーシ内の 2 つのコアそれぞれが隣のシャーシ内の 2 つのコアそれぞれに相互接続されている限り、近接する 6 台までの 8510 シャーシを接続することが可能です。この接続はシャーシ間の内部シャーシリンク (ICL) トランキング機能を提供し、冗長化を確実化します。コアブレード間ではパラレル接続が推奨されていますが、パラレルとメッシュケーブル配列の両方がサポートされています。

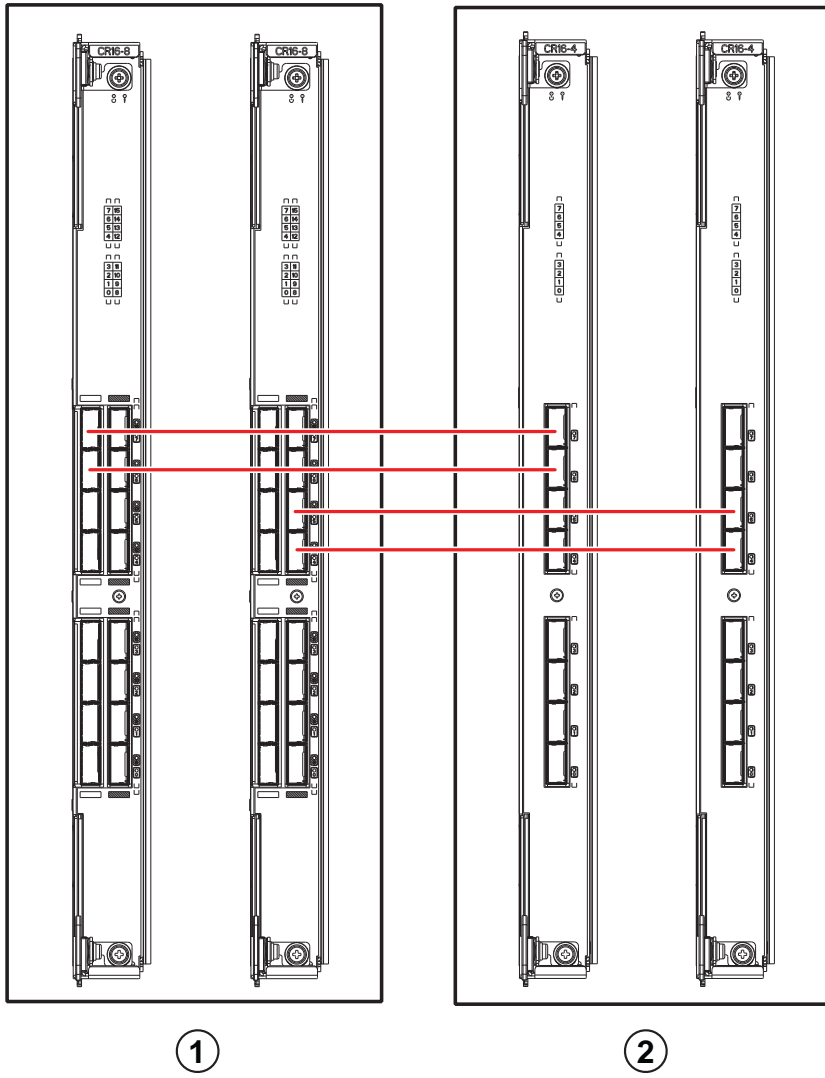

1 シャーシ 1

2 シャーシ 2

☒ 8 QSFP ケーブル接続 - 8510 サンプル設定 - パラレルタイプ

次の図で示すように、6台の8510シャーシをコア/エッジ構成（2つのコア/4つのエッジ）で接続することができます。この図では8510-8シャーシが示されていますが、8510-4または8510-8のどちらのシャーシでも同様です。ケーブル配線スキームは、前の図に示されているパラレルタイプで設定する必要があります。

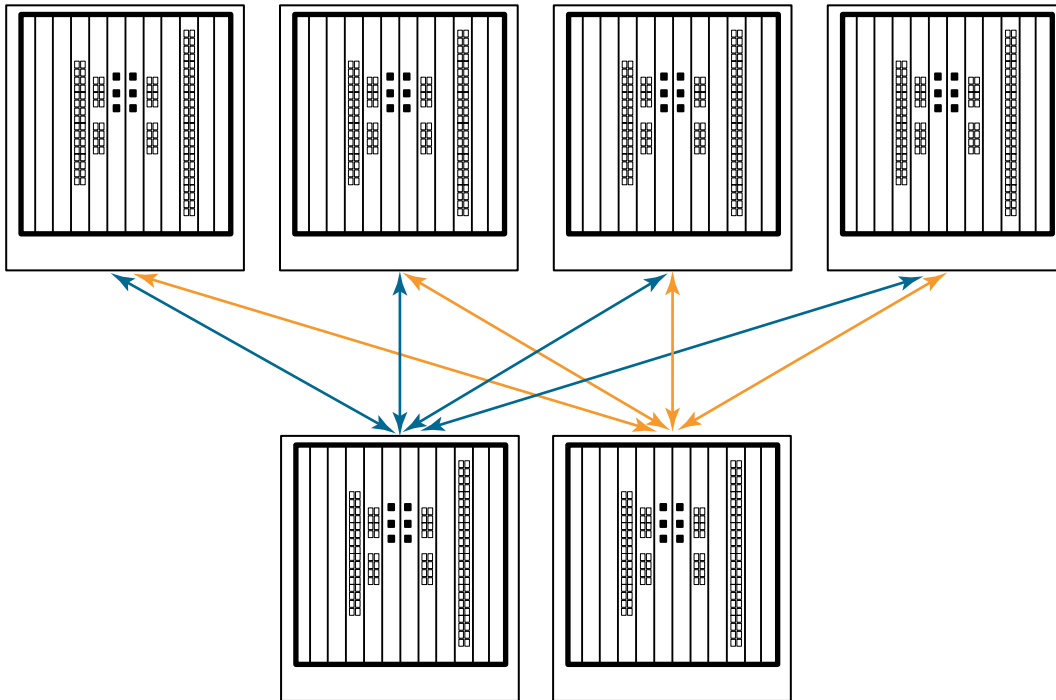


図 9 DCX 8510 コア/エッジ ICL トポロジ

シリアル接続の確立および Brocade DCX 8510-4 へのログオン

Brocade DCX 8510-4 上のコンソールポートにシリアル接続を確立するためには、次の手順を実行します。

1. ポート、コントロールプロセッサ、およびコアスイッチブレードの LED インジケータのすべてが緑色に点灯していることを確認することによって、Brocade DCX 8510-4 への電源投入と POST の完了を確認します。
2. アクティブな CP 上のコンソールポートから出荷時のキャップを外します。Brocade DCX 8510-4 に付属しているシリアルケーブルを使用して、アクティブな CP 上にあるコンソールポートをコンピュータワークステーションに接続します。アクティブな CP ブレードは、LED が青色に点灯しています。

注意

コンソールポートは主に、IP アドレスの初期設定およびサービス向けです。

3. Brocade DCX 8510-4 には、ターミナルエミュレータアプリケーション（Windows 環境の HyperTerminal、UNIX 環境の TIP など）を使用してアクセスします。

- 同期化プログラムなど、ワークステーション上で実行中のシリアル通信プログラムをすべて無効にします。
- ターミナルエミュレータアプリケーション（PC の HyperTerminal や UNIX 環境の TERM、TIP または Kermit など）を開いて、アプリケーションを次のように設定します。

- Windows 環境：

パラメータ	値
速度	9600
データビット	8
パリティ	なし
終了ビット	1
フロー制御	なし

- UNIX 環境の場合、プロンプトが表示されたら次の文字列を入力します。

```
tip /dev/ttyb -9600
```

ttyb がすでに使用中の場合は、代わりに **ttya** を入力し、プロンプトが表示されたら次の文字列を入力します。

```
tip /dev/ttya -9600
```

ターミナルエミュレータアプリケーションが情報の報告を停止したら、**Enter** を押してください。次のログインプロンプトが表示されます。

```
CP0 Console Login:
```

- 次のタスクに進みます。

Brocade DCX 8510-4 へのログオン

シリアル接続を介して Brocade DCX 8510-4 にログインするには、次の手順に従ってください。

- admin** として Brocade DCX 8510-4 にログインします。デフォルトのパスワードは **password** です。初期ログイン時、新しい **admin** およびパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。新しいパスワードを書き留め、この情報を安全な場所に保管するようにしてください。

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

- (オプション) パスワードを変更します。パスワードの変更を省略するには、**Ctrl-C** を押してください。パスワードの詳細に関しては、『ファブリック OS 管理者ガイド』を参照してください。

メモ

パスワードには **8 ~ 40** 文字までの半角英数文字を使用できます。パスワードはアルファベット文字で始める必要があります。数字、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_) のみが使用可能です。パスワードは大文字と小文字を区別します。またコマンドラインへの入力時、パスワードは非表示となります。

パスワードの詳細に関しては、『ファブリック OS 管理者ガイド』を参照してください。

IP アドレスの設定

Brocade DCX 8510-4 は 3 つの IP アドレスを必要とします。これらの IP アドレスは、**ipAddrSet** コマンドを使用して設定します。Brocade DCX 8510-4 では、IP アドレスは CP ブレード (CP0 および CP1) の両方、およびシャーシ管理 IP (**ipAddrShow** コマンドに SWITCH として表示) 用に必要です。

メモ

Brocade DCX 8510-4 のデフォルトの IP アドレスおよびホスト名は、

- 10.77.77.75 / CP0 (設定時におけるスロット 4 内の CP ブレード)
- 10.77.77.75 / CP1 (設定時におけるスロット 5 内の CP ブレード)

注意

Brocade DCX 8510-4 にアクティブな IP トラフィックがあるか、または管理および監視ツール (DCFM、Fabric Watch、SNMP など) を実行中に IP アドレスをリセットすると、トラフィックの中断または停止の原因となる場合があります。

Brocade DCX 8510-4 用に IP アドレスを設定するには、次の手順完了してください。

1. シリアルケーブル接続を使用して、アクティブな CP にシステム管理者としてログインします。
2. **ipaddrset -chassis** コマンドを入力して Brocade DCX 8510-4 の IP アドレスを設定します。

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

プロンプトが表示されたら情報を入力します。-chassis IP アドレスを指定します。-sw 0 IP アドレスはこのシャーシでは無効です。

メモ

10.0.0.0 から 10.0.0.255 のアドレスは Brocade DCX 8510-4 によって予約されており、システム内部用に使用されます。これらのアドレスは外部用の IP アドレスに使用できません。

3. **ipaddrset -cp 0** コマンドを入力して CP0 の IP アドレスを設定します。

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

プロンプトが表示されたら情報を入力します。

4. **ipaddrset -cp 1** コマンドを入力して CP1 の IP アドレスを設定します。

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

プロンプトが表示されたら情報を入力します。

これはサンプルの IP アドレス設定です。

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

Ethernet 接続の確立

メモ

CP ブレードは、プライベートネットワーク /VLAN に接続することが推奨されています。

Brocade DCX 8510-4 用の IP アドレスを設定するためにシリアル接続を行った後、アクティブな CP ブレードをローカルエリアネットワーク (LAN) に接続することが可能です。

Ethernet 接続を確立することにより、シリアルセッション、Telnet、または Web Tools や Brocade Network Advisor などの管理アプリケーションを使用して、Brocade DCX 8510-4 の設定を完了することができます。

Brocade DCX 8510-4 への Ethernet 接続を確立するには、次の手順を実行してください。

1. アクティブな CP ブレード上の Ethernet ポートから出荷時のプラグを取り外します。
2. Ethernet ケーブルの片端を Ethernet ポートに挿入します。
3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN に接続します。

Brocade DCX 8510-4 には、Telnet またはその他の管理ツール (Web Tools、Brocade Network Advisor など) を介してコマンドラインを使用し、リモート接続でアクセスすることが可能です。

4. Telnet セッションを介して Brocade DCX 8510-4 に追加の設定を行うには、**admin** ログインを使用して、Telnet で Brocade DCX 8510-4 にログインします。デフォルトのパスワードは **password** です。

スイッチ名のカスタマイズ

Brocade DCX 8510-4 のスイッチ名は、ファブリック OS 6.3.0 またはそれ以降を使用して、最高 30 文字の半角英数文字で設定することができます。これには文字、数字、ハイフン、アンダースコアを使用でき、名前はアルファベット文字で始める必要があります。

メモ

名前の変更をすると、ドメインアドレスフォーマットの RSCN が発行されます。

1. **switchName** と入力した後にダブルクォートで囲んだ新しい名前を入力します。

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. 参照のため、新しい名前を記録します。

シャーシ名のカスタマイズ

Brocade DCX 8510-4 のシャーシ名は 最高 15 字の半角英数文字で設定することができます。これには、文字、数字、ハイフン、アンダースコアを使用でき、名前はアルファベットで始める必要があります。

1. **chassisName** と入力した後に ダブルクォートで囲んだ新しい名前を入力します。

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. **chassisName** とだけ入力して、名前を表示します。

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. 参照のため、新しい名前を記録します。

ドメイン ID の設定

ファブリックの各スイッチには 固有のドメイン ID が必要です。ドメイン ID は **configure** コマンドを使用して手動設定するか、または自動設定することができます。Brocade DCX 8510-4 のデフォルトのドメイン ID は 1 です。既に割り当てられているドメイン ID を表示するには、**fabricShow** コマンドを使用します。

1. Brocade DCX 8510-4 を無効にするには、**switchDisable** と入力します。
2. **configure** と入力します。
3. ファブリックパラメーターのプロンプトが表示されたら、**y** と入力します。

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. 固有のドメイン ID を入力します。
Domain: (1.239) [1] 3
5. 残りのプロンプトを完了するか、**Ctrl+D** を押して設定を確定し、終了します。
6. **switchEnable** と入力して Brocade DCX 8510-4 を再び有効にします。

永続識別子 (PID) 機能の検証

Brocade DCX 8510-4 を ファブリックに接続する前に、Brocade DCX 8510-4 上の WWN ベースの永続ポート識別子 (PID) 機能が、ファブリック内の他のスイッチと一致することを検証します。このパラメーターはファブリック内のすべてのスイッチに対して同一で、次のように **configure** コマンドを使用して設定されます。

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment,  
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```


PID 設定は、次の例のように、**configshow** コマンドを使用して確認することができます。PID 情報を特定するには、**| grep -i pid** と入力します。

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

ここでの **1** は、WWN ベースの永続ポート識別子 (PID) 機能が有効であることを示します。無効の場合のデフォルト値は **0** です。

トランシーバの取り付け

最初の手順は、SFP+s と mSFP (FC8-64 ポートカードのみ)、およびケーブルを **Brocade DCX 8510-4** に取り付けるためのもので、2 番目の手順は **16 Gbps** コアブレードに **QSFP** トランシーバを取り付けるためのものです。

SFP タイプのトランシーバの取り付け

SFP タイプの光学トランシーバを取り付けるには次の手順を完了してください。

メモ

mSFP トランシーバは **FC8-64** ポートブレードに対してのみ互換性があります。その他のブレードにも装着できますが、この構成はサポート対象外で、エラーも生成されます。

ポートは色分けされていて、トランキング用に同一ポートグループで使用できるポートを示しています (トランキングポートグループは **8** ポートまで)。トランキンググループで使用されているポートおよびケーブルは、特定の要件を満たす必要があります。詳細については、『**ファブリック OS 管理者ガイド**』を参照してください。

1. 光学トランシーバおよびケーブルをファイバチャネルポートに追加します。

ポートは色分けされていて、トランキング用に同一ポートグループで使用できるポートを示しています (トランキングポートグループは **8** ポートまで)。トランキンググループで使用されているポートおよびケーブルは、特定の要件を満たす必要があります。『**ファブリック OS 管理者ガイド**』を参照してください。

2. 光学トランシーバのうち **1** 台を、キーがポートの方向へ正しく向き合うように配置します。トランシーバがしっかりと装着され、ラッチメカニズムにカチッとハマるまで、トランシーバをポートに挿入します。

トランシーバは、正しい向きでのみ挿入できるように形成されています。トランシーバがスムーズにスライドしない場合、正しい向きになっているか確認してください。

3. ケーブルのキー形状 (ケーブルコネクタの片側の隆起部) がトランシーバのスロットと揃うようにケーブルを配置します。ラッチメカニズムにカチッとハマるまで、ケーブルをトランシーバに挿入します。

ケーブルは一方方向にのみ挿入できるように形成されています。トランシーバがスムーズにスライドしない場合、正しい向きになっているか確認してください。

4. 残りのポートに対しても、手順 **1** ~ **3** を繰り返します。
5. ケーブル整理については「ケーブルの管理」を参照してください。
6. **switchShow** コマンドを使用して、**Brocade DCX 8510-4** およびポートステータスを確認してください。
7. **fabricShow** コマンドを使用して、ファブリックの接続性を確認してください。

QSFP トランシーバの取り付け

16 Gbps コアブレードに QSFP およびケーブルを取り付けるには、次の手順に従ってください。これらのトランシーバおよびケーブルは、近接する DCX 8510 バックボーンとの内部シャーシリンク (ICL) を形成するために使用されます。

トランシーバは、ケーブルを接続する前にブレードに取り付ける必要があります。

各 QSFP には 4 つの 16 Gbps ポートが含まれているため、QSFP を交換する必要がある場合、1 つのポートの障害が 4 つのポートすべてに影響を与える可能性があることに注意してください。

1. QSFP トランシーバのうち 1 台を、キーがポートの方向へ正しく向き合うように配置します。トランシーバがしっかりと固定されるまでポート内に挿入します。

トランシーバは、正しい向きでのみ挿入できるように形成されています。トランシーバがスムーズにスライドしない場合、正しい向きになっているか確認してください。

トランシーバが正しい位置に装着されると、ステータス LED が橙色に数回点滅した後、点灯状態に変わります。

2. 特別な QSFP ケーブルから保護キャップを取り外し、しっかりと装着されるまでトランシーバ内に挿入してください。

ケーブルも、トランシーバに正しく収まるように形成されています。

ケーブルが正しく装着されると、ステータス LED が橙色から緑色に変わります。

残りの ICL に対しても、手順 1 ~ 2 を繰り返します。

3. ケーブル整理については「ケーブルの管理」を参照してください。

4. `switchShow -qsfp` コマンドを使用して、Brocade DCX 8510-4、コネクタ、およびポートステータスを確認します。

コマンド出力のサンプルは次のとおりです。コアブレードがスロット 3 に取り付けられている DCX 8510-4 の例を示しています。8510-8 に関しては詳細が一部異なりますが、QSFP について報告される情報は似たものとなります。

未接続 QSFP のための状態レポート (下図では QSFP 0 および ポート 0 ~ 3 と表示) は `No_SigDet` であることに留意してください。これは、未接続の標準 SFP について報告された `No_Synch` とは異なります。

次の例での QSFP 7 (ポート 3/28 ~ 3/31、インデックス 748 ~ 751) では、接続済み QSFP の結果を表示しています。

```
switch:FID128: admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC

```

266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

ソフトウェアライセンスの確認

ベンダーとの契約に応じて、特定のライセンスは工場出荷時に **Brocade DCX 8510-4** にインストールされています。どのライセンスが有効になっているかを確認するには、**licenseShow** コマンドを使用します。

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

この例では、ライセンスキーは **AAbbccDDeeFFeeGG** です。参照のため、ライセンスキーのコピーを保管しておいてください。

64 ビットのシャーシのライセンス ID は、**Brocade DCX 8510-4** のライセンスを取得し、アクティブ化するために必要です。シャーシのライセンス ID は、**licenseIdShow** コマンドを使用して入手することができます。**licenseShow** および **licenseIdShow** コマンドは、アクティブな CP ブレードから入力する必要があります。ライセンスのロック解除および維持についての詳細は、『**ファブリック OS 管理者ガイド**』を参照してください。

設定のバックアップ

Brocade DCX 8510-4 の設定をバックアップするには、次の手順を完了してください。

1. LED をチェックして、すべてのコンポーネントが機能していることを確認します。
2. 必要に応じて、**admin** アカウントを使用して **Telnet** でスイッチにログオンします。
3. ワークステーションから **switchShow** コマンドを入力して、**Brocade DCX 8510-4** が正常に動作していることを確認します。このコマンドは、スイッチおよびポートステータスに関する情報を提供します。
4. ワークステーションから **fabricShow** コマンドを入力して、ファブリック内で **Brocade DCX 8510-4** が正常に動作していることを確認します。このコマンド入力は、ファブリックについての一般情報を提供します。
5. 設定をバックアップするには、次の 2 つの手順を実行してください。
 - a. **configupload -vf** コマンドを入力します。このコマンドは、**Brocade DCX 8510-4** の仮想ファブリックデータをアップロードします。
 - b. **configupload** コマンドを入力します。このコマンドは、**Brocade DCX 8510-4** の設定をアップロードします。
6. 次のコマンドを実行して、ファイルにコピーして保存することができる追加の設定情報を表示することができます。
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

このかわりに、**usbstorage** コマンドを使用して、設定ファイルを **Brocade USB** デバイスに保存することも可能です。

メモ

パスワードは設定ファイルに保存されず、設定のアップロード中にもアップロードされません。

メモ

交換用の **Brocade DCX 8510-4** へのダウンロード用に完全な設定内容が利用可能であることを確実にするため、設定のバックアップを定期的に行うことが推奨されています。

53-1002367-01
2011년 8월 8일



Brocade DCX 8510-4 Backbone

빠른 시작 안내서

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, B-wing 기호 표시, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron 및 Wingspan 은 등록 상표이며, Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS 및 VDX 는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Brocade Communications Systems, Inc. 의 상표입니다. 본 문서에 제시된 다른 상표, 제품명 또는 서비스명은 해당 소유자의 상표 또는 서비스 마크이거나 그러한 상표 또는 마크일 수 있습니다.

주의사항 : 본 문서는 정보 제공만을 목적으로 하는 참고문서이며, Brocade 에 의해 제공되거나 제공될 장비의 기능 또는 서비스와 관련하여 명시 또는 묵시적인 보증이 포함되어 있지 않습니다. Brocade 는 고지 없이 언제든지 본 문서를 변경할 수 있는 권리가 있으며 본 문서의 사용에 대해 책임지지 않습니다. 정보 제공을 목적으로 하는 본 문서에는 현재 사용이 불가능할 수 있는 기능이 설명되어 있습니다. 기능 및 제품의 사용 가능성과 관련된 정보는 Brocade 영업사무소에 문의하시기 바랍니다. 본 문서에 포함된 기술 데이터를 내보내기 하려면 미국 정부로부터 데이터 내보내기 라이선스를 획득해야 할 수 있습니다.

본 문서의 저자들과 Brocade Communications Systems, Inc. 는 본 서적 또는 본 서적과 함께 제공된 컴퓨터 프로그램에 포함된 정보로 인해 발생된 손실, 비용, 책임과 관련하여 개인 또는 기업에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

본 문서에 설명된 제품에는 GNU General Public License 또는 기타 오픈 소스 사용허가 계약이 적용되는 오픈 소스 소프트웨어가 포함되어 있을 수 있습니다. Brocade 제품에는 포함된 오픈 소스 소프트웨어의 종류를 확인하려면, 오픈 소스 소프트웨어에 적용 가능한 사용허가 계약조건을 참조하십시오. 또한, 프로그래밍 소스 코드 사본을 제공받으려면 <http://www.brocade.com/support/oscd> 를 방문하십시오.

Brocade Communications Systems, Incorporated

법인 및 라틴 아메리카 본사
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
전화 : 1-408-333-8000
팩스 : 1-408-333-8101
이메일 : info@brocade.com

아시아 - 태평양 지역 본사
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
전화 : +8610 6588 8888
팩스 : +8610 6588 9999
이메일 : china-info@brocade.com

유럽 본사
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Switzerland
전화 : +41 22 799 5640
팩스 : +41 22 799 5641
이메일 : emea-info@brocade.com

아시아 - 태평양 지역 본사
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
전화 : +8620 3891 2000
팩스 : +8620 3891 2111
이메일 : china-info@brocade.com

문서 이력

문서 제목	게시 번호	변경 사항 요약	게시 날짜
Brocade DCX 8510-4 Backbone 빠른 시작 안내서	53-1002178-01	새로운 문서	2011 년 4 월
Brocade DCX 8510-4 Backbone 빠른 시작 안내서	53-1002178-02	그래픽, 일반화된 텍스트, 새 온라인 링크, IP 주소 및 PID 설명을 포함하는 몇 가지 변경 사항	2011 년 8 월

본 설명서

• 소개	191
• 안전 규정 사항	192
• Brocade DCX 8510-4, 포트 사이드	193
• Brocade DCX 8510-4, 포트가 아닌 사이드	196
• 설치에 필요한 시간 및 항목	197
• 사이트 계획 및 안전 지침	198
• Brocade DCX 8510-4 과 함께 제공되는 항목	199
• Brocade DCX 8510-4 포장 풀기 및 설치	200
• Brocade DCX 8510-4 에 전원 공급	201
• 케이블 관리	201
• QSFP 케이블 설치 (선택 사항)	203
• 직렬 연결 설정 및 Brocade DCX 8510-4 로그인	207
• IP 주소 구성하기	209
• 이더넷 연결 설정	210
• 스위치 이름 사용자 지정	210
• 새시 이름 사용자 지정	211
• 도메인 ID 설정	211
• 영구적 PID 기능 확인	211
• 소프트웨어 라이선스 확인	214
• 구성 백업	215

소개

이 안내서에서는 독립 실행형 장치로 빠르게 Brocade DCX 8510-4 포장을 풀어 설치 및 설정하는 데 필요한 지침을 제공합니다. 자세한 사항은 다음을 참조하십시오 :

- 자세한 설치 및 구성 지침은 *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Brocade DCX 8510-4 Backbone 하드웨어 참조 설명서) 를 참조하십시오 .
- 랙별 설치 지침은 적절한 랙 마운트 또는 중간 마운트 설치 절차를 참조하십시오 .

Brocade DCX 8510-4 는 다음 방법으로 설치할 수 있습니다 :

- 평평한 면에 독립형 장치로 설치 .
- Brocade 인증 랙의 포트 사이드 배기 키트 (제공됨) 와 함께 새시에 설치 .
- Brocade 8510-4, DCX-4S 랙 마운트 키트(사용된 랙에 따라 27-31인치 또는 18-34인치 키트)를 사용하여 19인치 EIA(Electronic Industries Association) 캐비닛에 설치 .
- Brocade DCX 8510-4 공급업체에서 제공하는 Brocade 8510-4, DCX-4S 중간 마운트 랙 키트를 사용하여 중간 마운트 통신 (Telco) 랙에 설치 (선택 사항) .

이 안내서에 Brocade DCX 8510-4 Backbone 을 설정하는 데 필요한 기본 구성 단계가 나와 있습니다 . 추가 구성 정보는 *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Brocade DCX 8510-4 Backbone 하드웨어 참조 설명서) 및 *Fabric OS Administrator's Guide*(Fabric OS 관리자 안내서) 에 제공되어 있습니다 .

주의

EMI 인증을 준수하기 위해서 Brocade DCX 8510-4 의 도어를 설치해야 합니다. QSFP 케이블이 사용되지 않은 경우에는 코드 블레이드 QSFP 소켓에 고무 포트 플러그를 설치하는 것이 좋습니다.

안전 규정 사항

이 제품을 사용할 때 이 설명서에 나와 있는 위험, 주의, 및 주의 사항을 숙지하십시오. 주의 사항은 안전 상태의 심각도를 나타내는 기호를 동반합니다.

주

번역된 안전 규정 사항은 이 제품과 함께 제공되는 CD-ROM 에 있는 *Brocade 제품 안전 규정 사항* 게시물에 있습니다.

위험 및 주의 규정 사항은 ID 를 기반으로 작은 숫자부터 나열되며, 각 규정 사항 끝의 괄호 안에 표시됩니다 (예 : (D004)). 이 ID 를 사용해 *Brocade 제품 안전 규정 사항*에서 이 위험 및 주의 규정 사항을 찾으십시오.

안전 규정 사항

안전 규정 사항은 사람에게 잠재적으로 치명적이거나 매우 위험한 상황에 주의를 불러일으킵니다. 번개 기호는 위험한 전기 상태를 나타내기 위해 위험 규정 사항과 함께 표시됩니다. 이 장치를 설치하거나 서비스하기 전에 다음 위험 규정 사항을 읽고 따르십시오.



위험

제공된 전원 코드를 사용하십시오. 설비 전원 소켓이 올바른 유형이며 필요한 전압을 공급하고 올바르게 접지되었는지 확인하십시오. (D004)

주의 규정 사항

주의 규정 사항은 일부 기존 상태 때문에 사람에게 잠재적으로 위험한 상황에 주의를 불러일으킵니다. 이 장치를 설치하거나 서비스하기 전에 다음 주의 규정 사항을 읽고 따르십시오.



주의


제품을 옮길 때 안전하게 들어 올리는 연습을 하십시오. (C015)

Brocade DCX 8510-4, 포트 사이드

다음 그림은 Brocade DCX 8510-4 의 포트 사이드 샘플 구성을 보여 줍니다 .

주

Brocade DCX 8510-4 의 공기 흐름은 포트 사이드에서 보면 포트가 아닌 (케이블이 아님) 사이드에서 새시의 왼쪽으로 향합니다 . 포트 사이드 배기 키트를 사용할 경우 공기 환기구가 새시의 포트 사이트에 있습니다 .

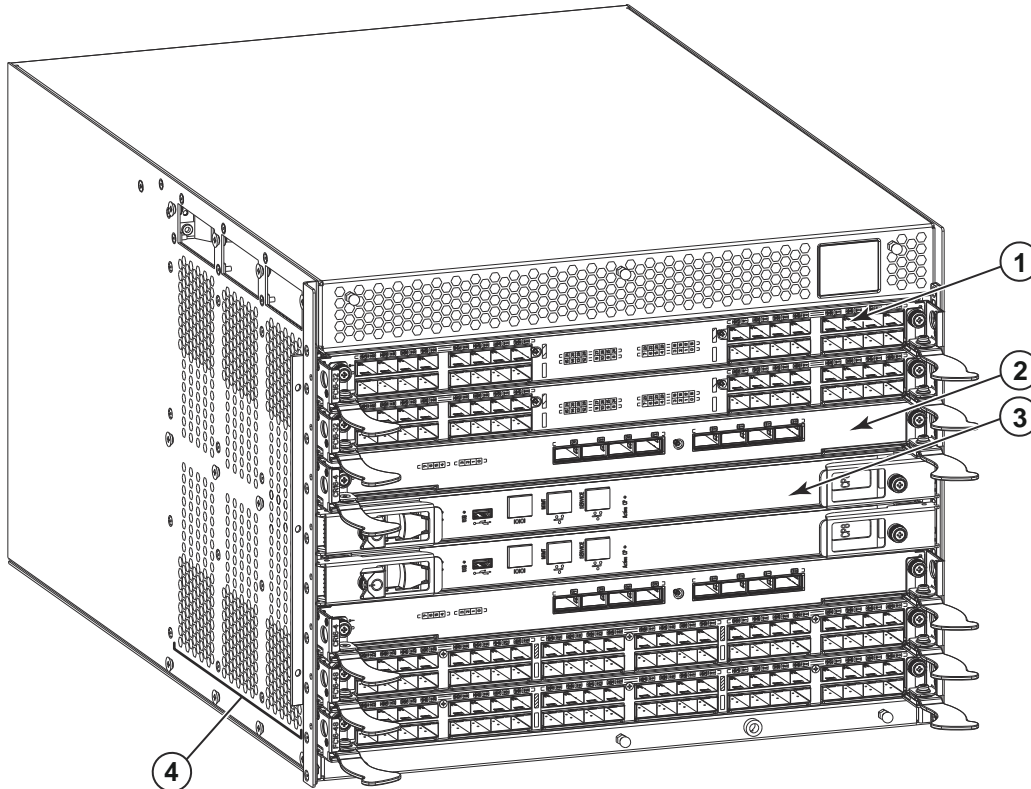

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 FC16-48 포트 블레이드 (예 : 4x) | 3 제어 프로세서 블레이드 (CP8) (2x) |
| 2 코어 스위치 블레이드 (CR16-4) (2x) | 4 배기 환기구 |

그림 1 Brocade DCX 8510-4 의 포트 사이드 (샘플 구성)

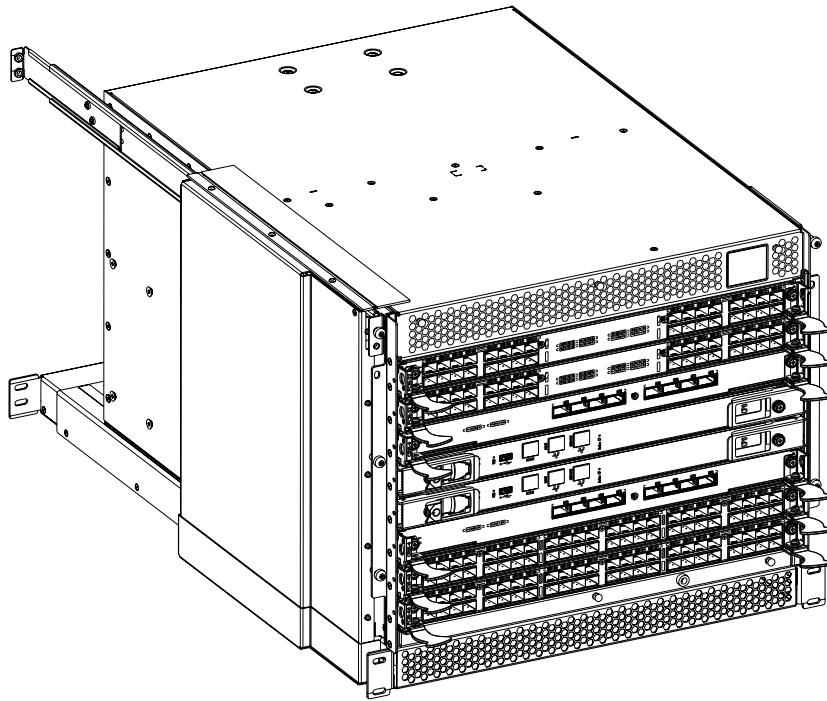


그림 2 포트 사이드 배기 키트가 설치되어 있는 Brocade DCX 8510-4 의 포트 사이드 (샘플 구성)

다음 그림은 포트 사이드 배기 키트를 설치했을 때 공기 흐름 패턴의 변화를 보여 줍니다.


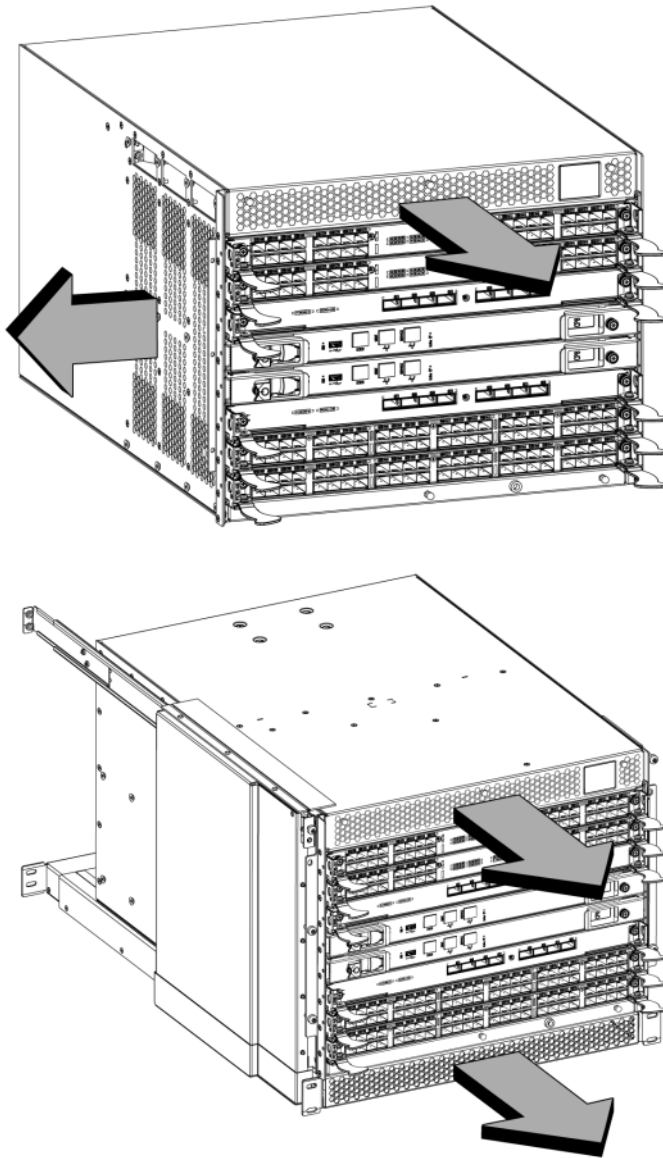


그림 3 포트 사이드 배기 키트가 설치되지 않은 경우 (위) 와 설치된 경우 (아래) Brocade DCX 8510-4 의 공기 흐름 비교 (샘플 구성)

Brocade DCX 8510-4, 포트가 아닌 사이드

다음 그림은 Brocade DCX 8510-4 의 포트가 아닌 사이드 보기의 샘플 구성을 보여 줍니다 .

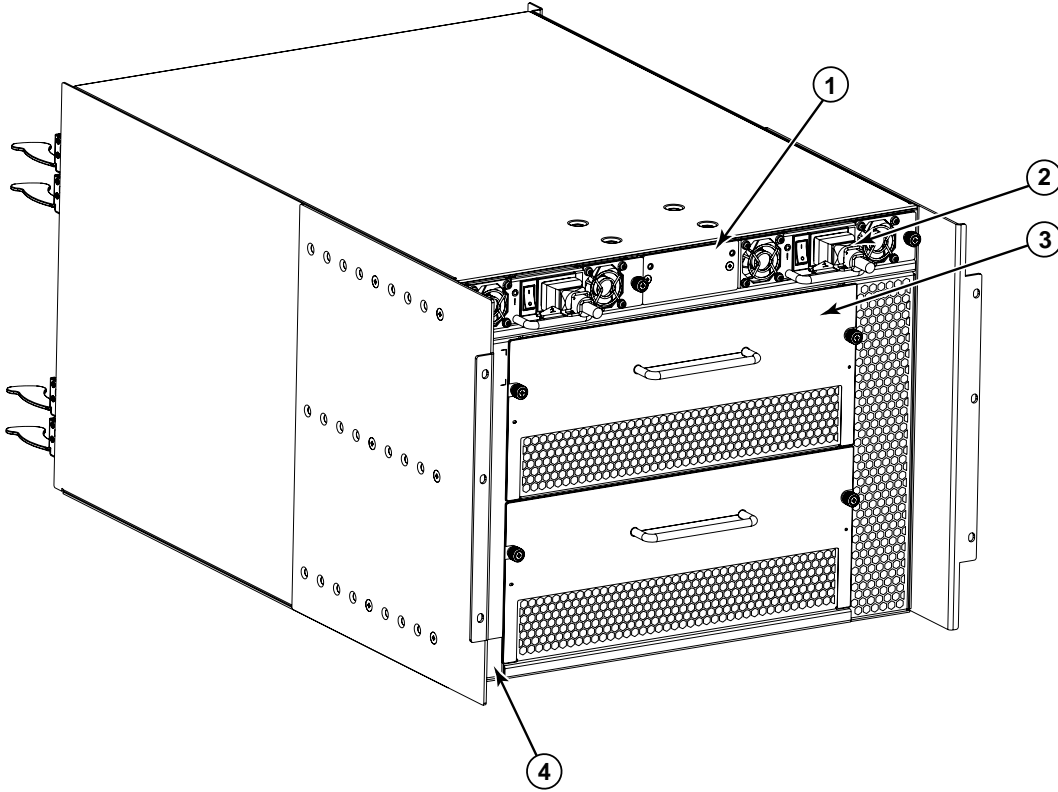

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | WWN 카드 베젤 (로고판 - 뒤쪽에 WWN 카드) | 2 | 전원 공급 장치 (2x) |
| 3 | 블로어 조립품 (2x) | 4 | 일련 번호가 있는 레이블 및 WWN |

그림 4 Brocade DCX 8510-4 의 포트 사이드 (샘플 구성)

설치에 필요한 시간 및 항목

다음과 같은 방법으로 Brocade DCX 8510-4 를 설정 및 설치할 수 있습니다 .

- 평평한 면에 독립형 장치로 설치
- 사용된 랙에 따라 Brocade DCX 8510-4, DCX-4S 랙 마운트 키트(27-31인치 또는 18-34인치 키트)를 사용하여 19 인치 EIA(Electronic Industries Association) 캐비닛에 설치
- Brocade 인증 랙의 포트 사이드 배기 키트 (제공됨) 와 함께 새시에 설치
- Brocade DCX 8510-4 공급업체에서 제공하는 중간 마운트 랙 키트를 사용해 중간 마운트 통신 (Telco) 랙에 설치

이 장에서는 Brocade DCX 8510-4 를 독립 실행형 장치로 설정하는 방법을 설명합니다 . 랙 마운트 설치 지침은 다음 표에 설명된 대로 해당 설명서를 참조하십시오 .

다음 표는 기본 설치 및 설정 작업 , 각각에 필요한 예상 시간 및 완벽하게 채워진 Brocade DCX 8510-4 (FC16-48 포트 블레이드를 사용하는 192 파이버 채널 포트) 를 기반으로 작업을 완료하는 데 필요한 항목을 설명합니다 . 포트의 수가 작으면 구성 시간이 줄어듭니다 . 이 예상 시간은 준비된 설치 사이트와 적절한 전원 및 네트워크 연결을 가정합니다 .

표 1 필요한 설치 작업 , 시간 및 항목

설치 작업	예상 시간	필요 항목
Brocade DCX 8510-4 사이트 준비 및 포장 풀기	30 분	1/2 인치 소켓 렌치 (팔레트 볼트 제거용) #2 십자 드라이버 (케이블 관리용 조합) 팔레트 잭 최소 140cm(55 인치) 를 끌어올릴 수 있는 최소 용량 113 kg(250lb) 의 유압식 리프트 또는 보조 리프트 FC16-48 포트 카드 4 개가 설치된 무게 68kg(150lb) 의 Brocade DCX 8510-4(192 개 포트)
랙 마운트 키트 또는 포트 사이드 배기 키트 설치	30 분	랙에 Brocade DCX 8510-4 를 장착하는 경우 다음 중 하나 이상을 참조하십시오 . <i>Brocade 포트 사이드 배기 키트 설치 절차</i> <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S 중간 마운트 랙 키트 설치 절차</i> 또는 <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S 랙 키트 설치 절차</i>
Brocade DCX 8510-4 에 전원 케이블 및 전원 설치	20 분	전원 케이블 (Brocade DCX 8510-4 부속품 키트에 제공됨)
직렬 연결 설정 , Brocade DCX 8510-4 로 그온 및 IP 주소 구성	20 분	직렬 케이블 (부속품 키트에 제공됨) 직렬 포트 또는 터미널 서버 포트가 있는 워크스테이션 컴퓨터와 터미널 에뮬레이터 응용 프로그램 (예 : HyperTerminal) 두 개의 제어 프로세서 블레이드를 위한 Brocade DCX 8510-4 새시의 이더넷 IP 주소 (총 3 개 주소)
이더넷 케이블 설치 , 텔넷 세션 열기 및 Brocade DCX 8510-4 도메인 ID, 시간과 날짜 , 추가 시스템 매개변수 구성 . 구성 확인 및 백업	20 분	텔넷 액세스를 위한 이더넷 케이블 연결 (선택 사항) <i>Fabric OS 관리 설명서</i> 를 참조하십시오 .
필요에 따라 트랜시버 설치	20 분 (고밀도 포트 블레이드를 사용하는 경우 시간이 길어짐)	필요에 따라 SFP+, mSFP, 및 QSFP 광학 트랜시버
광섬유 케이블 , 케이블 타이 , 및 케이블 가이드 연결	2-3 시간	광섬유 케이블 , 케이블 타이 및 케이블 조합

사이트 계획 및 안전 지침

주

설치 전에 안전 규정 사항을 읽어 보십시오 (" 안전 규정 사항 ").

새시를 설치하기 전에 전원 공급 장치 표준에 부합하는 계획을 세우려면 Brocade DCX 8510-4 하드웨어 참조 설명서 부록에서 " 전원 사양 " 을 읽어 보십시오 .

케이블 관리 계획을 세우려면 " 케이블 관리 " 를 읽어 보십시오 .

올바르게 설치 및 운영하려면 다음 단계를 따라야 합니다 .

1. 높이 9 개 랙 단위 (9U), 깊이 61.19cm(24.09 인치), 폭 43.74cm(17.22 인치) 의 공간을 제공합니다 . 1U 는 4.45cm(1.75 인치) 와 같습니다 . 제공된 포트 사이드 배기 키트를 사용하지 않을 경우 공간의 높이는 8 개 랙 단위 (8U) 면 됩니다 .

포트가 아닌 사이드가 공기 흡입 통로를 마주보도록 Brocade DCX 8510-4 를 설치합니다 . 서비스 가능성과 냉각 요구 사항을 만족할 경우 Brocade DCX 8510-4 는 아무 방향이나 마주보도록 설치할 수 있습니다 .

2. 다음 특성을 가진 전용 전기 분기 회로를 사용할 수 있는지 확인합니다 .

주

새시 구성에 따른 특수한 요구 사항은 " 사양 " 부록의 " 전력 사양 " 을 참조하십시오 .

- 200 - 240VAC, 50-60Hz(분기 회로 2 개) - 높은 가용성과 최대 블레이드 사용을 위해 권장됩니다 .
- 200 - 400VAC 서비스용 케이블 2 개
- 로컬 전기 코드에 따라 회로 차단기에 의해 보호되어야 합니다 .
- 새시 명판에 있는 전기 정격에 적합한 공급 회로 , 회선 퓨즈 및 전선 크기
- 새시와 가깝고 쉽게 액세스할 수 있는 위치
- 라이선스가 있는 전기 기사가 설치했으며 전원 코드와 호환되는 접지된 콘센트

주의

내결함성을 극대화하려면 각 전원 코드를 별도의 전원에 연결하십시오 .

3. 새시를 연결하기 전에 케이블 관리를 계획합니다 .

케이블은 다양한 방법으로 관리할 수 있는데 , 예를 들면 캐비닛 양쪽에 있는 케이블 채널을 통해서나 패치 패널을 사용해 새시 아래에서 새시의 측면으로 케이블을 배선하면 됩니다 .

4. Brocade DCX 8510-4 의 구성을 위해 다음을 사용할 수 있는지 확인합니다 .

- 단말기 에뮬레이터 (예 : 하이퍼터미널) 가 설치된 워크스테이션
- 직렬 케이블 (제공됨)
- 이더넷 케이블 3 개 (스페어 1 개 포함)
- 스위치 구성을 백업하거나 **supportsave** 출력 데이터를 수집하기 위해 FTP 서버에 대한 액세스 권한(선택 사항)
- **supportsave** 출력 데이터 수집을 위한 Brocade USB 장치 (선택 사항)
- 트랜시버 (구리 또는 광학) 및 호환되는 케이블

5. 공기 흡입구와 배기 환풍구에 최소 (2) 인치의 공기층이 있는지 확인합니다 .

6. 작동 중에 공기 흡입구 쪽의 공기 온도가 40°C(104°F) 미만인지 확인합니다 .

Brocade DCX 8510-4 과 함께 제공되는 항목

Brocade DCX 8510-4 에는 다음 항목이 함께 제공됩니다 .

- 다음으로 채워진 Brocade DCX 8510-4 새시
 - 제어 프로세서 블레이드 (CP8)
 - 코어 스위치 블레이드 (CR16-4)
 - 포트 블레이드 , 응용 프로그램 블레이드 및 암호화 블레이드 (고객 사양에 따라 포함됨)
 - 블레이드 슬롯 필러 패널 (블레이드로 채워지지 않은 슬롯용)
 - 포트 사이드 배기 키트 (고객 사양에 따라 포함됨)
 - WWN 카드
 - WWN 베젤 (로고판)
 - 전원 공급 장치
 - 전원 공급 장치 필러 패널 (전원 공급 장치가 하나뿐인 경우 포함됨)
 - 블로어 조립품
 - 케이블 관리 핑거 조립품
 - 새시 도어
- 다음 항목이 포함된 액세스리 키트 :
 - *Brocade DCX 8510-4 Backbone 빠른 시작 안내서*
 - Brocade 설명서 CD(Brocade DCX 8510-4 와 관련된 문서 포함)
 - ESD 손목 접지대
 - USB 장치
 - RS-232 직렬 케이블 . RS-232 케이블의 한쪽 끝에는 RJ-45 스타일 커넥터를 제공하기 위해 분리할 수 있는 어댑터가 있습니다 .
- 지침이 포함된 Brocade DCX 8510-4, DCX-4S 랙 마운트 키트

Brocade 브랜드의 광학 트랜시버 (SFP+, mSFP 및 QSFP) 를 주문하십시오 . Brocade DCX 8510-4 는 SWL, LWL 및 ELWL 트랜시버를 지원합니다 . mSFP 및 QSFP 는 SWL 트랜시버에만 해당됩니다 .

주

Brocade DCX 8510-4 에서 사용할 수 있는 SFP+, mSFP, 및 QSFP 트랜시버에 대한 자세한 내용은 http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf 를 참조하십시오 .

Brocade DCX 8510-4 포장 풀기 및 설치

다음 절차에 따라 Brocade DCX 8510-4 포장을 풀고 설치하십시오 .



주의

제품을 옮길 때 안전하게 들어 올리는 연습을 하십시오 . (C015)

주

완벽하게 채워진 Brocade DCX 8510-4 (4 개의 FC16-48 포트 카드 , 192 개 포트) 의 경우 무게가 약 68kg(150lbs) 정도 되며 설치를 위해 유압식 또는 보조 리프트가 있어야 합니다 .

1. Brocade DCX 8510-4 의 포장을 풉니다 .
 - a. 포장을 감싸고 있는 끈을 자릅니다 .
 - b. 덮개를 제거하고 새시 상단에서 키트와 발포 포장을 분리합니다 .
 - c. 카드보드 상자를 들어 올려 새시를 꺼내고 새시 주변의 비닐 봉지를 제거합니다 .
이전 새시를 반환할 경우를 대비해 포장재를 보관해 두십시오 .
 - d. 새시를 설치 위치로 운반해야 할 경우 새시를 플라스틱 운송 트레이 위에 그대로 둡니다 .

주

Brocade DCX 8510-4 포장에는 나무 팔레트와 팔레트 브래킷이 포함되어 있지 않습니다 . 새시는 플라스틱 운송 트레이 위에 놓여 있습니다 .

2. 팔레트 잭이나 기타 보조 리프트를 사용해 새 새시를 설치 영역으로 운반합니다 . 새시가 통과하려면 출입구 폭이 36 인치 (91cm) 보다 넓어야 합니다 .
3. 새시에서 Brocade DCX 8510-4 포트 사이드 배기 키트 (주문한 경우) , 부속품 키트 , 발포 포장 및 정전기 방지 플라스틱을 분리해 한쪽에 보관합니다 .
4. Brocade DCX 8510-4 에서 새시 도어를 분리합니다 .
5. 수직 케이블 관리 핑거를 분리합니다 .
6. 리프트를 사용해 새시를 올바른 높이로 들어 올립니다 . 새시를 캐비닛에 설치하는 경우 랙 키트 제조업체에서 제공하는 지침을 따르십시오 .
7. 해당되는 경우 리프트의 휠을 잠급니다 .
8. 새시를 최종 설치 표면으로 조심스럽게 밀어 넣어 이동 중에 고정된 상태가 유지되도록 합니다 .
9. 포트가 아닌 사이드에서도 흡입 공기 (냉각) 에 액세스할 수 있도록 새시의 방향을 맞춥니다 .
10. 수직 케이블 관리 핑거를 다시 설치합니다 .
11. 도어를 다시 설치합니다 . 도어는 EMI 규정에 맞게 설치해야 합니다 .

Brocade DCX 8510-4 에 전원 공급

새시에 전원을 공급하려면 다음 단계를 수행하십시오.



위험

제공된 전원 코드를 사용하십시오. 설비 전원 소켓이 올바른 유형이며 필요한 전압을 공급하고 올바르게 접지되었는지 확인하십시오. (D004)

1. 전원 공급 장치에 AC 전원 코드 2 개를 연결합니다.
2. 전원 코드를 전압이 200 - 240VAC, 47 - 63Hz 인 전원에 연결하거나 선택적으로 전압이 110 - 120VAC, 47 - 63Hz 인 전원에 연결할 수 있습니다. 새시에서 응용 프로그램 블레이드를 사용하는 경우 전력 공급 장치 중복성을 보장하기 위해서는 200 - 240VAC 옵션이 필요합니다.

주의

고전압 라인 (200 - 240VAC) 을 사용하면 전력 변환 효율성이 향상되므로 적극적으로 권장됩니다.

완전 장착된 DCX 8510-4 또는 DCX-4S 의 경우 가용성 (시스템 작동에 영향을 주지 않고 실패한 전원 공급 장치를 핫 스왑할 수 있는 기능) 을 높이기 위해서는 200 - 240VAC 가 필요합니다.

3. 전원 공급 장치의 AC 전원 스위치를 I 로 바꿉니다. 스위치를 켜고 전력이 공급되면 AC 전원 스위치가 녹색으로 켜집니다.
4. Brocade DCX 8510-4 는 전원이 켜질 때마다 전원 켜기 셀프 테스트 (POST) 를 수행합니다. POST 는 10 분 정도 걸리며 표시등 작동에 작동 상태가 나타나면 완료됩니다.

fastBoot 명령을 사용해 POST 를 건너뛸 수 있습니다. diagDisablePost 명령을 사용해 Brocade DCX 8510-4 에서 연속 재부팅에 대해 POST 를 비활성화할 수 있습니다.

주의

IP 주소가 구성될 때까지 네트워크에 스위치를 연결하지 마십시오.

케이블 관리

수직 케이블 관리 핑거는 새시 도어 측면의 랙에 부착되어 있으며 간편한 케이블 관리를 가능하게 합니다. 핑거는 서비스 중단 없이 설치할 수 있습니다.

블레이드의 앞면을 따라 케이블을 배선해 LED 가 보이도록 하십시오. 블레이드를 분리하고 교체하기 위한 충분한 공간을 마련하기 위해 각 광섬유 케이블을 최소 1m 정도 느슨하게 유지하십시오.

주의

50 마이크론 케이블에 대한 최소 반경은 완전한 인장 하중 하에서 2 인치여야 합니다. 인장 하중이 없는 케이블의 경우 최소값이 1.2 인치로 줄어듭니다.

케이블은 예를 들어, 케이블 관리를 최소화하기 위해 캐비닛의 양측 또는 패치 패널에 있는 케이블 채널을 사용하여 다양한 방법으로 구성 및 관리가 가능합니다. 아래에 권고사항이 기술되어 있습니다:

주

광 케이블과 타이 랩 (tie wraps) 을 함께 사용해서는 안 됩니다 . 타이 랩은 과도하게 조여지기 쉬우며 그에 따라 광 파이버를 손상시킬 수 있습니다 .

- 스위치를 설치하기 전에 케이블 관리에 필요한 랙 공간을 계획하십시오 .
- 각각의 포트 케이블의 경우 최소 1 m (3.28 ft) 정도의 느슨함이 있어야 합니다 . 이렇게 하면 스위치를 분리하고 장착할 수 있는 공간을 확보할 수 있고 , 랙의 부주의한 움직임을 고려할 수 있고 , 최소 굴곡 반경보다 낮은 수준으로 케이블이 구부러지지 않도록 하는데 도움을 줄 수 있습니다 .
- Brocade ISL Trunking 을 사용하는 경우 트렁킹 그룹별로 케이블을 그룹화해 보십시오 . 트렁킹 그룹에서 사용되는 케이블은 *Fabric OS 관리자 안내서*에 설명된 특수한 요구 사항을 만족해야 합니다 .
- 유지 관리를 보다 손쉽게 하려면 광섬유 케이블에 라벨을 부착하고 케이블에 연결된 장치를 기록하십시오 .
- 포트 케이블과 다른 케이블의 경로를 LED 와 원거리로 구성하여 LED 의 가시성을 유지하십시오 .
- 광섬유 케이블을 고정하고 정리하려면 Velcro® 유형 안전 끈을 사용하십시오 .

주의

새시의 포트 사이드 상단에 있는 공기 배기 환풍구 앞으로 케이블을 배선하지 마십시오 . Brocade DCX 8510-4 와 포트 사이드 배기 키트를 함께 사용하는 경우에는 새시의 포트 사이드 아래쪽에도 배기 환풍구가 있습니다 . 수직 케이블 핑거를 사용해 케이블을 이 배기 환풍구에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오 .


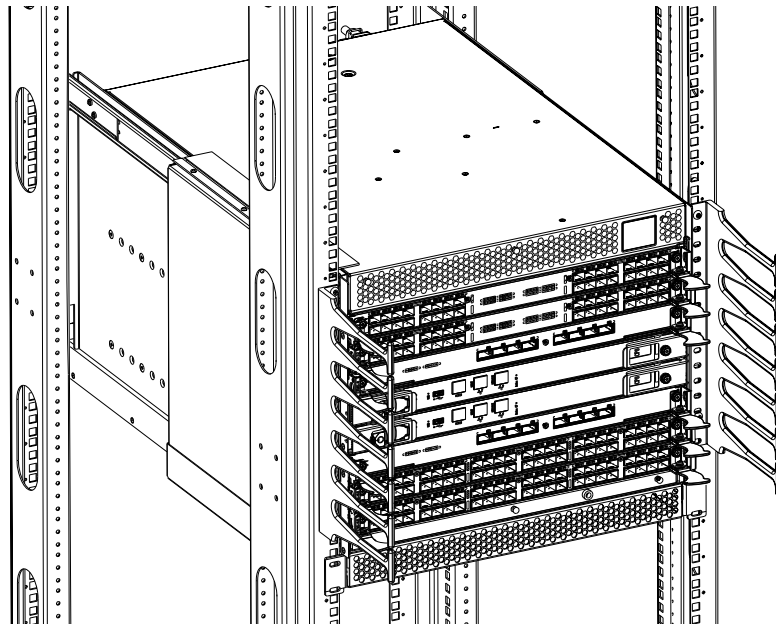


그림 5 수직 케이블 관리 핑거 조립품

고밀도 케이블 연결

FC8-64 고밀도 포트 블레이드는 새 미니 SFP(mSFP) 트랜시버의 광학 간 정점이 표준 SFP에서보다 작기 때문에 표준 LC 케이블을 사용할 수 없습니다. 패치 케이블 및 패널은 필요할 경우 표준 크기 케이블을 블레이드에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 아래 그림은 mSFP에서 SFP까지 패치 케이블을 보여 줍니다. 고밀도 포트 솔루션의 케이블 관리 지침, 케이블 및 패치 패널 부품 번호는 모범 사례 : 고밀도 케이블 관리 솔루션 ("<http://www.brocade.com>) 을 참조하십시오.

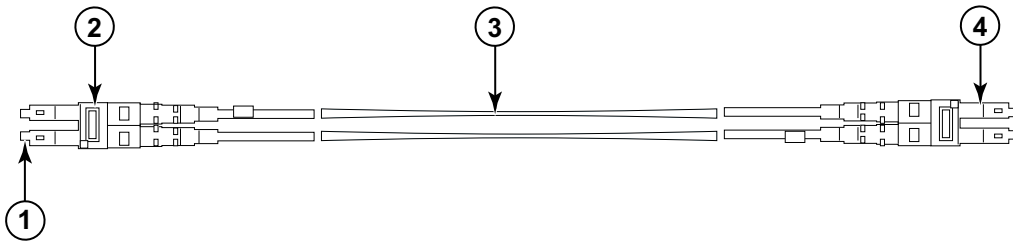

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 mSFP 커넥터 | 3 1.6mm 케이블 |
| 2 이중 클립 (검정색) | 4 SFP 커넥터 |

그림 6 FC8-64 고밀도 포트 블레이드용 mSFP 케이블의 케이블 디자인

쉽게 알아보려면 케이블의 mSFP 끝에 있는 이중 클립이 검정색이어야 합니다. FC8-64 포트 케이블용 인증 mSFP 광학 케이블 목록을 보려면 부록을 참조하십시오.

ISL Trunking 을 사용하는 경우 트렁킹 그룹별로 케이블을 그룹화하십시오. 포트는 동일한 ISL Trunking 그룹에서 사용할 수 있는 포트가 어떤 것인지 나타내기 위해 색으로 코드화되어 있습니다. 진한 검정색 타원형으로 표시된 포트 8 개는 타원형 외곽선으로 표시된 포트 8 개로 대체됩니다. 지원되는 케이블 속도 및 길이 목록은 부록을 참조하십시오.

QSFP 케이블 설치 (선택 사항)

이 절차를 사용해 QSFP 케이블을 분리하거나 교체하십시오.

주

QSFP 포트는 인터 새시 링크 (ICL) 라이선스가 있어야만 사용할 수 있습니다. 라이선스를 추가하거나 제거하고 난 후에는 포트에서 `portdisable` 및 `portenable` 명령을 입력해야만 라이선스가 실행됩니다. ICL 라이선스는 ICL 연결을 구성하는 모든 Brocade Backbone 에 설치해야 합니다. 인접하는 Brocade 8510 시리즈 새시를 최대 6 개까지 QSFP 케이블과 조합할 수 있습니다.

주

Brocade 8510 Backbone 의 경우 최장 길이 50 미터의 규격 QSFP 케이블을 ICL 케이블로 사용할 수 있습니다.

주의

8510 시리즈 모델의 경우 QSFP 케이블이 사용되지 않으면 QSFP 트랜시버에 고무 개스킷이 있는지 확인하십시오.

다음 표는 커넥터 포트 LED 패턴과 이러한 패턴에 권장되는 조치를 설명합니다.

표 2 QSFP 커넥터 포트 LED

LED 용도	색상	상태	권장 조치
QSFP 커넥터 상태	표시등이 꺼져 있음 (LED 꺼짐)	QSFP 모듈이 없고, QSFP 포트 4 개가 모두 비활성화되어 있습니다.	QSFP 가 없으면 아무런 조치가 필요하지 않습니다. 또는 QSFP 가 완전하게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
	호박색으로 켜져 있음	QSFP 모듈을 삽입했지만 4 개 포트에 신호가 없거나 동기화되지 않았습니다.	QSFP 만 설치되어 있으면 아무런 조치가 필요하지 않습니다. 또는 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. LED 가 계속 해서 호박색으로 켜져 있으면 Brocade DCX 8510-4 공급업체에 문의하십시오.
	호박색으로 깜박거림	FC 링크 작동, 세그먼트화, 루프백 모드, QSFP 케이블 삽입 및 확인 사이 전환 중에 포트가 비활성화되어 있거나 결함이 있습니다.	콘솔 메시지를 확인하거나 포트 4 개가 모두 온라인 상태가 될 때까지 기다리십시오.
	녹색으로 켜져 있음	QSFP 케이블의 양끝을 삽입했으며 모든 포트가 온라인 상태입니다. 전체 링크가 설정되었습니다.	조치를 취할 필요가 없습니다.

이 절차에 따라 QSFP 케이블을 설치하십시오. 구성 절차 및 요구 사항은 *Fabric OS 관리 설명서*를 참조하십시오.

아래 그림은 QSFP 케이블과 트랜시버를 보여 줍니다. 코어 블레이드의 QSFP 커넥터는 설치 편의를 위해 트렁크 그룹별로 레이블이 부착되어 있습니다 (트렁킹은 선택 사항임). 그 다음 그림은 ICL 기능에 허용되는 케이블 구성을 보여 줍니다. 권장되는 토폴로지는 QSFP 케이블 4 개가 Brocade 8510 시리즈 새시의 쌍 사이에 연결되는 병렬 유형으로, 전체 메시 구성도 지원됩니다.

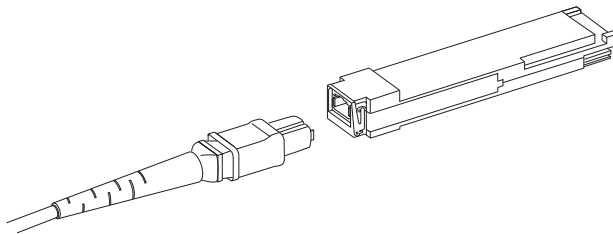


그림 7 QSFP 케이블 및 트랜시버


QSFP 케이블 설치

다음 단계를 완료하여 QSFP 케이블을 교체하십시오 .

1. QSFP 트랜시버를 교체할 때에는 새 QSFP 의 베일을 잡고 단단히 장착될 때까지 블레이드의 커넥터로 QSFP 를 밀어 넣습니다 . QSFP 는 한 방향으로 맞물리도록 설계되어 있습니다 . 상태 LED 는 설치 후 처음에 호박색으로 깜박이다가 호박색으로 켜진 상태를 유지합니다 .
2. QSFP 케이블의 고무 몸체를 잡아 단단히 장착될 때까지 QSFP 트랜시버로 밀어 넣습니다 . 케이블 몸체는 QSFP 에 한 방향으로 맞물리도록 설계되어 있습니다 .
상태 LED 는 케이블 양끝을 삽입하고 링크가 설정될 때까지 호박색으로 켜져 있습니다 . 링크가 완전하게 설정되면 LED 가 녹색으로 켜져 있습니다 .
3. 교체가 필요한 각 케이블에 이 단계를 반복합니다 .
4. 모든 케이블이 연결되면 *Fabric OS 관리 설명서*에서 구성 절차를 참조하십시오 .

가능한 QSFP 케이블 구성

다음 그림은 8510 시리즈 새시 두 개 사이에 가능한 하나의 QSFP 케이블 구성을 보여 줍니다 . 새시 하나에 코어 2 개를 각각 다음 새시의 코어 2 개와 상호 연결하는 이상 8510 새시를 6 개까지 연결할 수 있습니다 . 이렇게 하면 새시 사이에 인터 새시 링크 (ICL) 트렁킹이 제공되어 중복성이 보장됩니다 . 코어 블레이드 사이에는 병렬 연결이 권장되지만 병렬 및 메시 케이블 배열 모두 지원됩니다 .

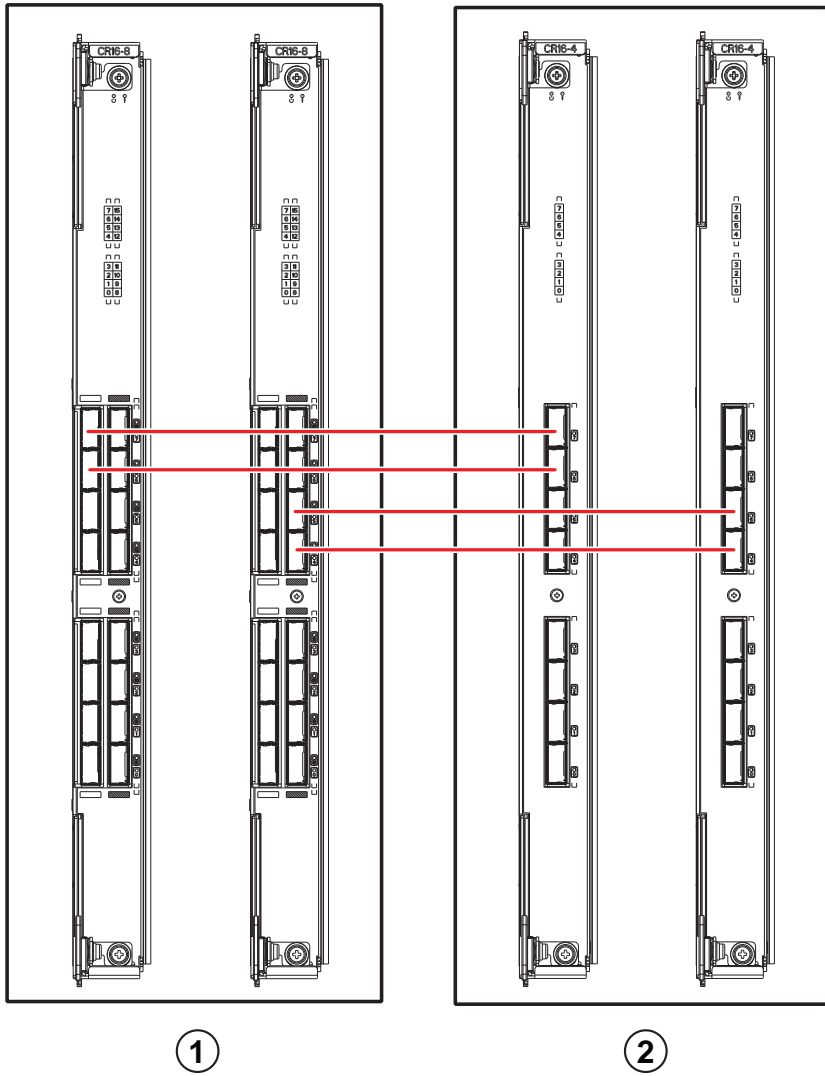

1 새시 1

2 새시 2

그림 8 QSFP 케이블 연결 - 8510 샘플 구성 - 병렬 유형

아래 그림에서와 같이 코어 / 에지 구성에서 8510 새시 6 개를 연결할 수 있습니다. 그림에는 8510-8 새시가 나와 있지만 8510-4 또는 8510-8 중 아무 새시나 사용할 수 있습니다. 케이블 연결 구성은 이전 그림에 나와 있는 병렬 유형을 따라야 합니다.

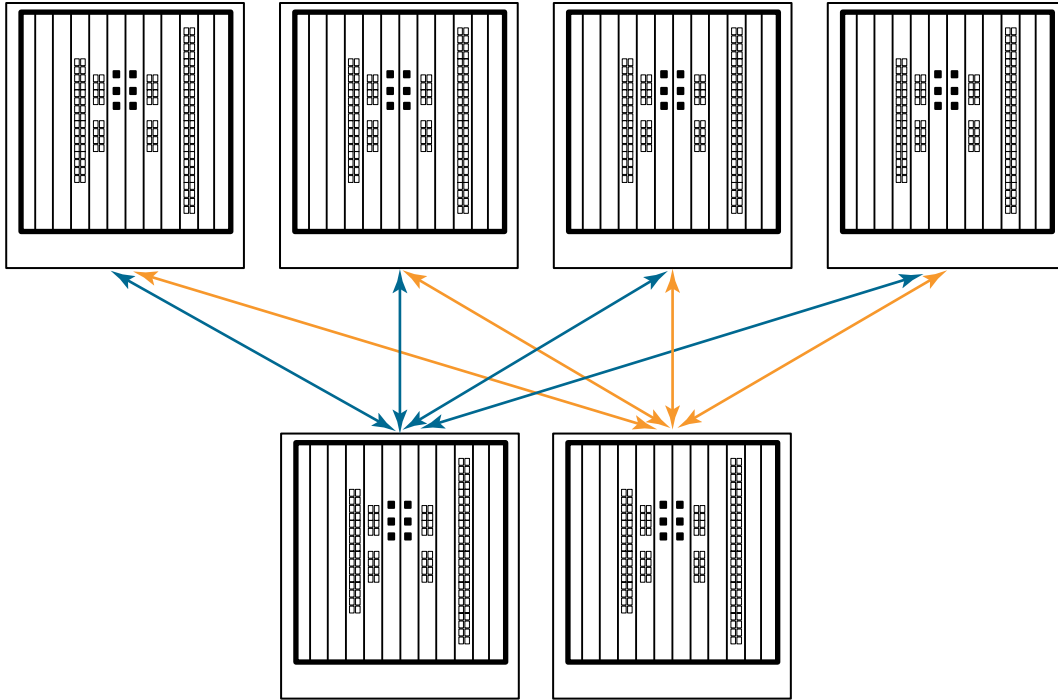


그림 9 DCX 8510 코어 / 에지 ICL 토폴로지

직렬 연결 설정 및 Brocade DCX 8510-4 로그인

Brocade DCX 8510-4 에서 콘솔 포트에 대한 직렬 연결을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오 .

1. Brocade DCX 8510-4 의 전원이 켜져 있고 포트의 모든 전원 LED 표시등을 확인해 POST 가 완벽한지 확인하고 , 코어 스위치 블레이드가 녹색으로 켜져 있는지 확인합니다 .
2. 활성 CP 의 CONSOLE 포트에서 배송 캡을 제거합니다 . Brocade DCX 8510-4 에 제공된 직렬 케이블을 사용해 활성 CP 의 CONSOLE 포트를 컴퓨터 워크스테이션에 연결합니다 . 활성 CP 블레이드는 파란색 불이 켜져 있는 LED 로 표시됩니다 .

주의

CONSOLE 포트는 기본적으로 IP 주소의 초기 설정 및 서비스 목적으로 사용됩니다 .

3. 터미널 에뮬레이터 응용 프로그램 (예 : Windows 환경의 하이퍼터미널 또는 UNIX 환경의 TIP) 을 사용해 Brocade DCX 8510-4 에 액세스합니다 .
4. 워크스테이션에서 실행 중인 모든 직렬 통신 프로그램 (예 : 동기화 프로그램) 을 비활성화합니다 .

5. 단말기 에뮬레이터 응용 프로그램 (예 : PC 의 하이퍼터미널 또는 UNIX 환경에서 TERM, TIP 또는 Kermit) 을 열고 다음과 같이 응용 프로그램을 구성합니다 :

- Windows 환경 :

매개변수	값
초당 비트	9600
데이터 비트	8
패리티	없음
정지 비트	1
흐름 제어	없음

- UNIX 환경에서는 프롬프트에 다음 문자열을 입력합니다 .

```
tip /dev/ttyb -9600
```

ttyb 가 이미 사용 중이면 **ttya** 대신 사용하고 프롬프트에 다음 문자열을 입력합니다 .

```
tip /dev/ttya -9600
```

터미널 에뮬레이터 응용 프로그램이 정보 보고를 중지하면 **Enter** 키를 누르십시오 . 그러면 다음과 같은 로그인 메시지가 나타납니다 .

```
CP0 Console Login:
```

6. 다음 작업을 진행합니다 .

Brocade DCX 8510-4 로그인

직렬 연결을 통해 Brocade DCX 8510-4 에 로그인하려면 다음 단계를 따르십시오 .

1. **admin**(관리자) 으로 Brocade DCX 8510-4 에 로그인합니다 . 기본 암호는 **password** 입니다 . 처음 로그인 하면 새 관리자 및 사용자 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다 . 새 암호를 적어 놓고 이 정보를 안전한 장소에 보관하십시오 .

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

2. (선택 사항) 암호를 수정합니다 . 암호 수정을 건너뛰려면 **Ctrl-C** 를 누르십시오 . 암호에 대한 자세한 내용은 *Fabric OS 관리 설명서*를 참조하십시오 .

주

암호는 8-40 자 사이로 입력할 수 있습니다 . 알파벳 문자로 시작해야 합니다 . 숫자 문자와 점 (.), 밑줄 (_) 만 포함할 수 있습니다 . 암호는 대소문자를 구분하며 , 명령줄에 입력해도 표시되지 않습니다 .

암호에 대한 자세한 내용은 *Fabric OS 관리 설명서*를 참조하십시오 .

IP 주소 구성하기

Brocade DCX 8510-4 에는 `ipAddrSet` 명령을 사용해 구성되는 IP 주소 3 개가 필요합니다. IP 주소는 Brocade DCX 8510-4 의 CP 블레이드 (CPO 및 CP1) 와 새시 관리 IP(`ipAddrShow` 명령 아래 SWITCH 로 표시됨)에서 필요합니다.

주

Brocade DCX 8510-4 에서 기본 IP 주소 및 호스트 이름은 다음과 같습니다.

- 10.77.77.75 / CPO(구성 시 슬롯 4 의 CP 블레이드)
 - 10.77.77.74 / CP1(구성 시 슬롯 5 의 CP 블레이드)
-

주의

Brocade DCX 8510-4 에 활성 IP 트래픽이 있거나 관리 및 모니터링 도구 (예 : DCFM, Fabric Watch 및 SNMP) 가 실행 중인 상태에서 IP 주소를 재설정하면 트래픽이 방해 받거나 중단될 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Brocade DCX 8510-4 의 IP 주소를 설정하십시오 .

1. 직렬 케이블 연결을 사용해 활성 CP 에 관리자 로 로그인합니다 .
2. `ipaddrset -chassis` 명령을 입력하여 Brocade DCX 8510-4 IP 주소를 설정합니다 .

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

프롬프트에 정보를 입력합니다 . `-chassis` IP 주소를 지정합니다 . `-sw 0` IP 주소는 이 새시에서 유효하지 않습니다 .

주

10.0.0.0 에서 10.0.0.255 까지 주소가 예약되어 있으며 Brocade DCX 8510-4 에서 내부적으로 사용됩니다 . 외부 IP 가 이 주소를 사용해서는 안 됩니다 .

3. `ipaddrset -cp 0` 명령을 입력해 CPO IP 주소를 설정합니다 .

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

프롬프트에 정보를 입력합니다 .

4. `ipaddrset -cp 1` 명령을 입력해 CP1 IP 주소를 설정합니다 .

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

프롬프트에 정보를 입력합니다 .

다음은 IP 구성의 한 예입니다 .

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

이더넷 연결 설정

주

CP 블레이드는 사설 네트워크 /VLAN 에 연결하는 것이 좋습니다.

직렬 연결을 사용해 Brocade DCX 8510-4 의 IP 주소를 구성한 후에 활성 CP 블레이드를 로컬 영역 네트워크 (LAN) 에 연결할 수 있습니다.

이더넷 연결을 설정하면 직렬 세션, 텔넷 또는 웹 도구나 Brocade Network Advisor 같은 관리 응용 프로그램을 사용해 Brocade DCX 8510-4 구성을 완료할 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 Brocade DCX 8510-4 에 대한 이더넷 연결을 설정하십시오.

1. 활성 CP 블레이드의 이더넷 포트에서 배송 플러그를 분리합니다.
2. 이더넷 포트에 이더넷 케이블 한쪽 끝을 삽입합니다.
3. 다른 끝은 Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN 에 연결합니다.

Brocade DCX 8510-4 는 텔넷 또는 웹 도구나 Brocade Network Advisor 같은 관리 도구를 통해 명령줄을 사용하여 원격 연결을 통해 액세스할 수 있습니다.

4. 텔넷 세션을 통해 추가 Brocade DCX 8510-4 구성 절차를 완료하려면 **admin**(관리자) 로그인을 사용해 텔넷으로 Brocade DCX 8510-4 에 로그인합니다. 기본 암호는 **password** 입니다.

스위치 이름 사용자 지정

Brocade DCX 8510-4 의 스위치 이름은 Fabric OS 버전 6.3.0 이상을 사용하여 최대 30 까지 입력할 수 있습니다. 문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄을 포함할 수 있으며 문자로 시작해야 합니다.

주

이름을 변경하면 도메인 주소 형식 RSCN 이 생성됩니다.

1. **switchName** 을 입력하고 큰따옴표 안에 새 이름을 입력합니다.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. 참조를 위해 새 이름을 기록합니다.

새시 이름 사용자 지정

Brocade DCX 8510-4 의 새시 이름은 최대 15 자까지 입력할 수 있습니다. 문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄을 포함할 수 있으며 문자로 시작해야 합니다.

1. **chassisName** 을 입력하고 큰따옴표 안에 새 이름을 입력합니다.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. **chassisName** 하나만 입력해 이름을 표시합니다.

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. 참조를 위해 새 이름을 기록합니다.

도메인 ID 설정

패브릭의 각 스위치에는 고유한 도메인 ID 가 있어야 합니다. 도메인 ID 는 **configure** 명령을 통해 수동으로 설정하거나 자동으로 설정할 수 있습니다. Brocade DCX 8510-4 의 기본 도메인 ID 는 1 입니다. **fabricShow** 명령을 사용하여 이미 할당된 도메인 ID 를 보십시오.

1. **switchDisable** 을 입력해 Brocade DCX 8510-4 를 비활성화합니다.

2. **configure** 를 입력합니다.

3. *Fabric parameters* 프롬프트에 **y** 를 입력합니다.

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. 고유한 도메인 ID 를 입력합니다.

```
Domain: (1..239) [1] 3
```

5. 나머지 프롬프트를 완료하거나 **Ctrl+D** 를 눌러 설정을 수락한 뒤 종료합니다.

6. **switchEnable** 을 입력해 Brocade DCX 8510-4 를 다시 활성화합니다.

영구적 PID 기능 확인

Brocade DCX 8510-4 를 패브릭에 연결하기 전에 Brocade DCX 8510-4 의 WWN 기반 영구 포트 식별자 (PID) 기능이 패브릭의 다른 스위치와 일치하는지 확인하십시오. 이 매개변수는 패브릭의 모든 스위치에서 동일하며 아래와 같이 **configure** 명령을 사용해 설정됩니다.

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment,  
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```

PID 설정은 다음 예에서와 같이 `configshow` 명령을 사용해 확인할 수 있습니다. | `grep -i pid` 한정자를 사용해 PID 정보를 정확히 집어 낼 수 있습니다.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

여기서 1은 WWN 기반 영구적 PID 기능을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 비활성화의 기본값은 0입니다.

트랜시버 설치

첫 번째 절차는 SFP+s 및 mSFP(FC8-64 포트 카드만) 그리고 케이블을 Brocade DCX 8510-4에 설치하는 데 사용됩니다. 두 번째 절차는 16Gbps 코어 블레이드에 QSFP 트랜시버를 설치하는 데 사용됩니다.

SFP 유형 트랜시버 설치

다음 단계를 완료하여 SFP 유형 광학 트랜시버를 설치하십시오.

주

mSFP 트랜시버는 FC8-64 포트 블레이드와 유일하게 호환됩니다. 다른 블레이드에도 맞기는 하지만 이 구성은 지원되지 않으며 오류를 생성합니다.

포트는 동일한 포트 그룹에서 트렁킹에 사용할 수 있는 포트가 어떤 것인지 표시하기 위해 색으로 코드화되어 있습니다 (트렁킹 포트 그룹은 최대 8개 포트까지 가능). 트렁킹 그룹에 사용되는 포트와 케이블은 특수한 요구 사항을 만족해야 합니다. 자세한 내용은 *Fabric OS 관리 설명서*를 참조하십시오.

1. 광학 트랜시버와 케이블을 파이버 채널 포트에 추가합니다.

포트는 동일한 포트 그룹에서 트렁킹에 사용할 수 있는 포트가 어떤 것인지 표시하기 위해 색으로 코드화되어 있습니다 (트렁킹 포트 그룹은 최대 8개 포트까지 가능). 트렁킹 그룹에 사용되는 포트와 케이블은 특수한 요구 사항을 만족해야 합니다. *Fabric OS 관리 설명서*를 참조하십시오.

2. 광학 트랜시버 중 하나를 키의 방향이 포트를 향하도록 놓습니다. 완전하게 장착되고 래치 잠금 장치가 짝맞고 맞물릴 때까지 트랜시버를 포트에 삽입합니다.

트랜시버는 올바른 방향으로만 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다. 트랜시버를 쉽게 밀어 넣을 수 없다면 올바른 방향으로 되어 있는지 확인하십시오.

3. 키 (케이블 커넥터의 한쪽 돌출부)가 트랜시버의 슬롯에 정렬되도록 케이블을 놓습니다. 래치가 딸깍 소리를 낼 때까지 케이블을 트랜시버에 삽입합니다.

케이블은 한 방향으로만 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다. 케이블을 쉽게 밀어 넣을 수 없다면 올바른 방향으로 되어 있는지 확인하십시오.

4. 남은 포트에 대해 1-3 단계를 반복합니다.
5. 케이블을 정리합니다. "케이블 관리"를 참조하십시오.
6. `switchShow` 명령을 사용해 Brocade DCX 8510-4 및 포트 상태를 확인합니다.
7. `fabricShow` 명령을 사용해 패브릭 연결을 확인합니다.

QSFP 트랜시버 설치

다음 단계에 따라 16Gbps 코어 블레이드에 QSFP 및 케이블을 설치하십시오. 이 트랜시버와 케이블은 인접하는 DCX 8510 Backbone 과 인터 새시 링크 (ICL) 를 형성하는 데 사용됩니다.

케이블을 연결하기 전에 블레이드에 트랜시버를 설치해야 합니다.

각 QSFP 에는 16Gbps 포트 4 개가 포함되어 있기 때문에 QSFP 를 교체해야 할 경우 포트에 문제가 발생하면 쿼드의 4 개 포트 모두가 영향을 받을 수 있다는 점을 유의하십시오.

1. QSFP 케이블 중 하나를 키의 방향이 포트를 향하도록 놓습니다. 단단하게 장착될 때까지 트랜시버를 포트에 밀어 넣습니다.

트랜시버는 올바른 방향으로만 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다. 트랜시버를 쉽게 밀어 넣을 수 없다면 올바른 방향으로 되어 있는지 확인하십시오.

트랜시버가 올바르게 장착되면 상태 LED 가 호박색으로 깜박거리다가 호박색으로 켜진 상태를 유지합니다.

2. 특수 QSFP 케이블에서 보호 캡을 제거하고 단단하게 장착될 때까지 이 케이블을 트랜시버에 밀어 넣습니다. 케이블도 트랜시버에 올바르게 삽입되도록 설계되어 있습니다.

케이블이 올바르게 장착되면 상태 LED 가 호박색에서 녹색으로 바뀝니다.

나머지 ICL 에 대해 1-2 단계를 반복합니다.

3. 케이블을 정리합니다. "케이블 관리" 를 참조하십시오.

4. `switchShow -qsfp` 명령을 사용해 Brocade DCX 8510-4 및 커넥터와 포트 상태를 확인합니다.

명령 출력의 예는 아래와 같습니다. 이 예는 슬롯 3 에 코어 블레이드가 설치되어 있는 DCX 8510-4 에서 가져온 것입니다. 8510-8 의 일부 세부 사항은 다르지만 QSFP 에 대해 보고된 정보는 유사합니다.

연결되지 않은 QSFP (아래에 QSFP 0 및 Ports 0-3 으로 표시됨) 에 대해 보고된 State 는 No_SigDet 입니다. 이는 연결되지 않은 일반 SFP 에 대해 보고된 No_Synch 의 State 와 다릅니다.

다음 예에서 QSFP 7(포트 3/28-3/31, 색인 748-751) 은 연결된 QSFP 의 결과를 보여 줍니다.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto			
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC			
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC			
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC			
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC			
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC			
261	3	5	1	-----	--	16G	No_Module	FC			
262	3	6	1	-----	--	16G	No_Module	FC			
263	3	7	1	-----	--	16G	No_Module	FC			
264	3	8	2	-----	--	16G	No_Module	FC			
265	3	9	2	-----	--	16G	No_Module	FC			
266	3	10	2	-----	--	16G	No_Module	FC			
267	3	11	2	-----	--	16G	No_Module	FC			
268	3	12	3	-----	--	16G	No_Module	FC			
269	3	13	3	-----	--	16G	No_Module	FC			
270	3	14	3	-----	--	16G	No_Module	FC			
271	3	15	3	-----	--	16G	No_Module	FC			
736	3	16	4	-----	--	16G	No_Module	FC			
737	3	17	4	-----	--	16G	No_Module	FC			
738	3	18	4	-----	--	16G	No_Module	FC			
739	3	19	4	-----	--	16G	No_Module	FC			
740	3	20	5	-----	--	16G	No_Module	FC			
741	3	21	5	-----	--	16G	No_Module	FC			
742	3	22	5	-----	--	16G	No_Module	FC			
743	3	23	5	-----	--	16G	No_Module	FC			
744	3	24	6	-----	--	16G	No_Module	FC			
745	3	25	6	-----	--	16G	No_Module	FC			
746	3	26	6	-----	--	16G	No_Module	FC			
747	3	27	6	-----	--	16G	No_Module	FC			
748	3	28	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a	
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>											
749	3	29	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a	
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>											
750	3	30	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a	
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>											
751	3	31	7	-----	id	16G	Online	FC	E-Port	10:00:00:05:1e:39:e4:5a	
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>											

소프트웨어 라이선스 확인

공급업체 계약에 따라 특정 라이선스는 Brocade DCX 8510-4 에 출하 시 설치됩니다 . 어떤 라이선스가 활성화되어 있는지 확인하려면 `licenseShow` 명령을 사용하십시오 .

```
swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license
```

위의 예에서 라이선스 키는 AAbbccDDeeFFeeGG 입니다. 참조를 위해 라이선스 키의 사본을 보관해 두십시오. 64 비트 새시 라이선스 ID 가 있어야만 Brocade DCX 8510-4 의 라이선스를 구매해 활성화할 수 있습니다. 새시 라이선스 ID 는 `licenseIdShow` 명령을 통해 사용할 수 있습니다. 활성 CP 블레이드를 통해 `licenseShow` 및 `licenseIdShow` 명령을 입력해야 합니다. 라이선스를 잠금 해제하고 유지 관리하는 방법은 *Fabric OS 관리 설명서* 를 참조하십시오.

구성 백업

다음 단계를 완료하여 Brocade DCX 8510-4 의 구성을 백업하십시오.

1. LED 를 확인하여 모든 구성 요소가 작동하고 있는지 확인합니다.
2. 필요한 경우 `admin`(관리자) 계정을 사용해 텔넷으로 스위치에 로그인합니다.
3. 워크스테이션에서 `switchShow` 명령을 입력하여 Brocade DCX 8510-4 가 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 명령은 스위치 및 포트 상태에 대한 정보를 제공합니다.
4. 워크스테이션에서 `fabricShow` 명령을 입력하여 패브릭에서 Brocade DCX 8510-4 가 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 명령은 패브릭에 대한 일반적인 정보를 제공합니다.
5. 구성을 백업하려면 다음 두 단계를 수행합니다.
 - a. `configupload -vf` 명령을 입력합니다. 이 명령은 Brocade DCX 8510-4 가상 패브릭 데이터를 업로드합니다.
 - b. `configupload` 명령을 입력합니다. 이 명령은 Brocade DCX 8510-4 구성을 업로드합니다.
6. 다음 명령을 실행하여 추가 구성 정보를 보고 파일로 복사해 저장할 수 있습니다.
 - `configShow`
 - `ipaddrShow`
 - `licenseShow`
 - `switchShow`

또는 `usbstorage` 명령을 사용해 구성 파일을 Brocade USB 장치에 저장할 수도 있습니다.

주

암호는 구성 파일에 저장되지 않으며 구성 업로드 중에 업로드되지 않습니다.

주

교체 Brocade DCX 8510-4 에 전체 구성을 다운로드하기 위해서는 정기적으로 구성을 백업하는 것이 좋습니다.

53-1002367-01
8 de agosto de 2011



Backbone Brocade DCX 8510-4

Guia de Início Rápido

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, o símbolo de B em forma de asa, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron e Wingspan são marcas registradas e Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS e VDX são marcas comerciais da Brocade Communications Systems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Os demais nomes de produtos, serviços ou marcas mencionados são ou podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.

Aviso: O propósito deste documento é exclusivamente informativo, não determinando aqui nenhuma garantia, expressa ou implícita, com relação a qualquer equipamento, recurso de equipamento ou serviço oferecido ou a ser oferecido pela Brocade. A Brocade se reserva o direito de fazer alterações a este documento a qualquer momento e sem aviso prévio, e não assume nenhuma responsabilidade pelo seu uso. Este documento descreve recursos que podem não estar disponíveis atualmente. Entre em contato com o escritório de vendas da Brocade para obter informações sobre a disponibilidade de recursos e de produtos. A exportação de dados técnicos contidos neste documento pode precisar de uma licença de exportação do governo dos Estados Unidos.

Os autores e a Brocade Communications Systems, Inc. não se responsabilizarão perante qualquer pessoa ou entidade com relação a quaisquer perdas, custos, obrigações financeiras ou danos decorrentes das informações contidas neste manual ou nos programas de computador com ele fornecidos.

O produto descrito neste documento pode conter software de “código aberto” coberto pela licença pública geral GNU ou por outros acordos de licença de software de código aberto. Para saber qual software de código aberto faz parte dos produtos Brocade, consulte os termos de licença aplicáveis ao software de código aberto e obtenha uma cópia do código-fonte de programação no site <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Sede corporativa e para os países da América Latina
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134-1706
Tel: 1-408-333-8000
Tel: 1-408-333-8101
E-mail: info@brocade.com

Sede para os países da região Ásia-Pacífico
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
Tel: +8610 6588 8888
Fax: +8610 6588 9999
E-mail: china-info@brocade.com

Sede europeia
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Suíça
Tel: +41 22 799 5640
Fax: +41 22 799 5641
E-mail: emea-info@brocade.com

Sede para os países da região Ásia-Pacífico
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, China
Tel: +8620 3891 2000
Fax: +8620 3891 2111
E-mail: china-info@brocade.com

Histórico do documento

Título do documento	Número da publicação	Resumo das alterações	Date de publicação
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone Guia de Início Rápido</i>	53-1002178-01	Novo documento.	Abril de 2011
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone Guia de Início Rápido</i>	53-1002178-02	Várias alterações pequenas, incluindo novos gráficos, texto genérico, novo link online, endereço IP e esclarecimentos PID.	Agosto de 2011

Neste guia

• Introdução.....	219
• Avisos de segurança	220
• Brocade DCX 8510-4, lado da porta.....	221
• Brocade DCX 8510-4, lado sem portas	224
• Tempo e itens necessários para a instalação	224
• Diretrizes para o planejamento e a segurança do local	226
• Itens incluídos com o Brocade DCX 8510-4.....	227
• Desembalar e instalar o Brocade DCX 8510-4	228
• Fornecer alimentação ao Brocade DCX 8510-4.....	229
• Gerenciamento de cabos.....	229
• Instalar cabos QSFP (opcional).....	231
• Estabelecer uma conexão serial e fazer login no Brocade DCX 8510-4 ..	235
• Configurar endereços IP	237
• Estabelecer uma conexão Ethernet	238
• Personalizar o nome do comutador	238
• Personalizar um nome de chassi	239
• Configurar o ID de domínio	239
• Verificar o recurso de PID persistente	239
• Confirmar licenças de software.....	242
• Fazer backup da configuração	243

Introdução

Este guia fornece instruções para desembalar, instalar e configurar rapidamente um Brocade DCX 8510-4 como uma unidade autônoma. Veja a seguinte documentação adicional:

- Para obter instruções detalhadas de instalação e configuração, consulte o documento *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Manual de referência de hardware do Backbone Brocade DCX 8510-4).
- Para obter instruções de instalação específicas para o rack, consulte os procedimentos de instalação para montagens no centro ou montagens em rack.

O Brocade DCX 8510-4 pode ser instalado das seguintes formas:

- Como unidade autônoma em uma superfície plana.
- Em um chassi com o kit de exaustão do lado das portas (fornecido) em um rack qualificado pela Brocade.
- Em um gabinete EIA (Electronic Industries Association) de 19 polegadas, com o uso de um kit de montagem Brocade 8510-4, DCX-4S (um kit de 27 a 31 polegadas ou de 18 a 34 polegadas, dependendo do rack usado).
- Em um rack de telecomunicações de montagem central (Telco), usando o kit de montagem central Brocade 8510-4, DCX-4S, disponível junto ao seu fornecedor do Brocade DCX 8510-4 (opcional).

As etapas de configuração básica necessárias para configurar o Brocade DCX 8510-4 Backbone são mostradas neste guia. A seguinte documentação fornece informações adicionais de configuração: *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* e *Fabric OS Administrator's Guide* (Manual de referência do hardware Brocade DCX 8510-8 Backbone e Guia do administrador do Fabric OS).

ATENÇÃO

Para garantir a conformidade com a certificação da EMI, a porta do Brocade DCX 8510-4 precisa estar instalada. É recomendável também que os plugues de borracha das portas sejam instalados nos soquetes QSFP do servidor blade principal se os cabos QSFP não forem usados.

Avisos de segurança

Quando usar o produto, observe os avisos de perigo, cuidado e atenção, mostrados neste manual. Estes avisos são acompanhados dos respectivos símbolos que representam a severidade da condição de segurança.

NOTA

Os avisos de segurança traduzidos encontram-se na publicação intitulada *Brocade Product Safety Notices* (Avisos de segurança dos produtos Brocade), contida no CD-ROM fornecido com este produto.

Os avisos de perigo e de cuidado são mostrados em uma lista por ordem numérica, baseados nos seus IDs. Os IDs são mostrados em parênteses; por exemplo: (D004), no final de cada aviso. Use este ID para localizar as traduções desses avisos de perigo e de cuidado no documento *Brocade Product Safety Notices* (Avisos de segurança dos produtos Brocade).

Avisos de perigo

Um aviso de perigo chama a atenção para uma situação potencialmente perigosa que pode levar à morte ou resultar em ferimentos extremamente graves. O símbolo de raio é mostrado com o aviso de perigo para representar uma condição elétrica perigosa. Leia e obedeça o aviso de perigo antes de instalar ou fazer a manutenção deste dispositivo.



PERIGO

Use os cabos de alimentação fornecidos. Certifique-se de que a tomada de energia local é do tipo correto, fornece a tensão adequada e está devidamente aterrada. (D004)

Avisos de cuidado

Um aviso de cuidado significa que uma situação é potencialmente perigosa para as pessoas devido a algumas condições existentes. Leia e obedeça o aviso de cuidado antes de instalar ou fazer a manutenção deste dispositivo.



CUIDADO


Siga as práticas de segurança para levantamento de peso quando for mudar o produto de lugar. (C015)

Brocade DCX 8510-4, lado da porta

As figuras abaixo são exemplos de configuração do lado das portas do Brocade DCX 8510-4.

NOTA

O fluxo de ar do Brocade DCX 8510-4 ocorre do lado sem portas (sem cabos) para o lado esquerdo do chassi, quando se olha a partir do lado das portas. Se você usar o kit exaustão do lado das portas, as aberturas de ventilação estarão no lado das portas do chassi.

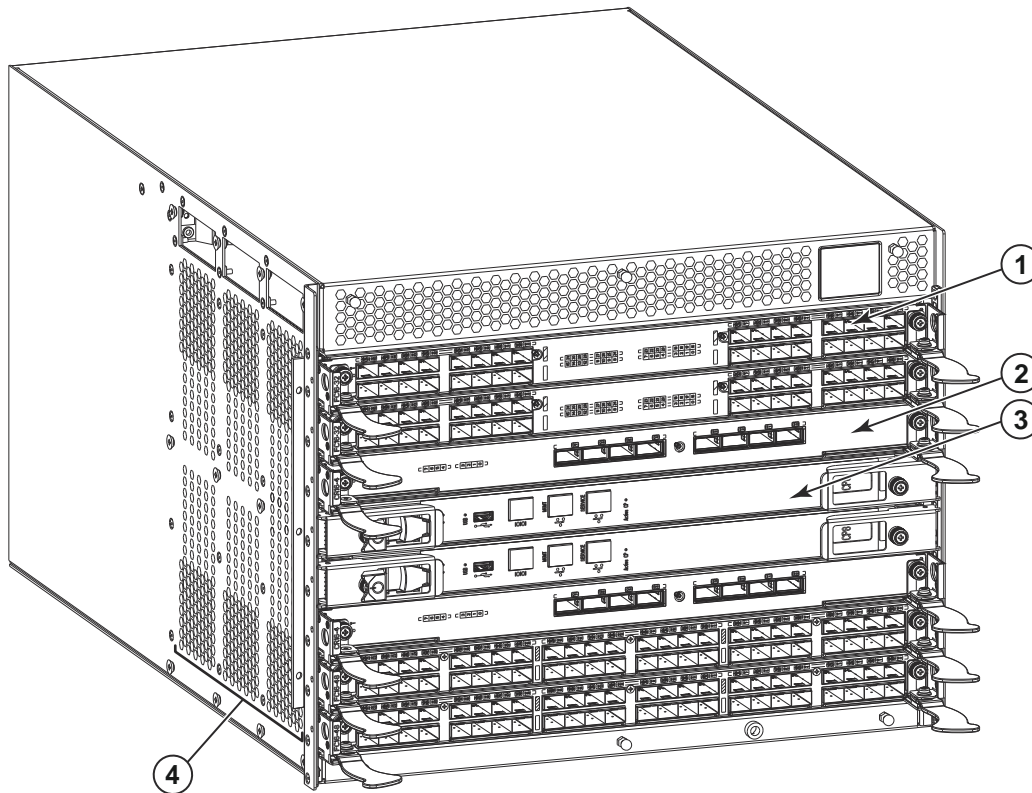

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | blade de portas FC16-48 (exemplo: 4x) | 3 | blade de processador de controle (CP8) (2x) |
| 2 | blade de comutador principal (CR16-4) (2x) | 4 | abertura de exaustão |

FIGURA 1 Lado das portas do Brocade DCX 8510-4 (exemplo de configuração)

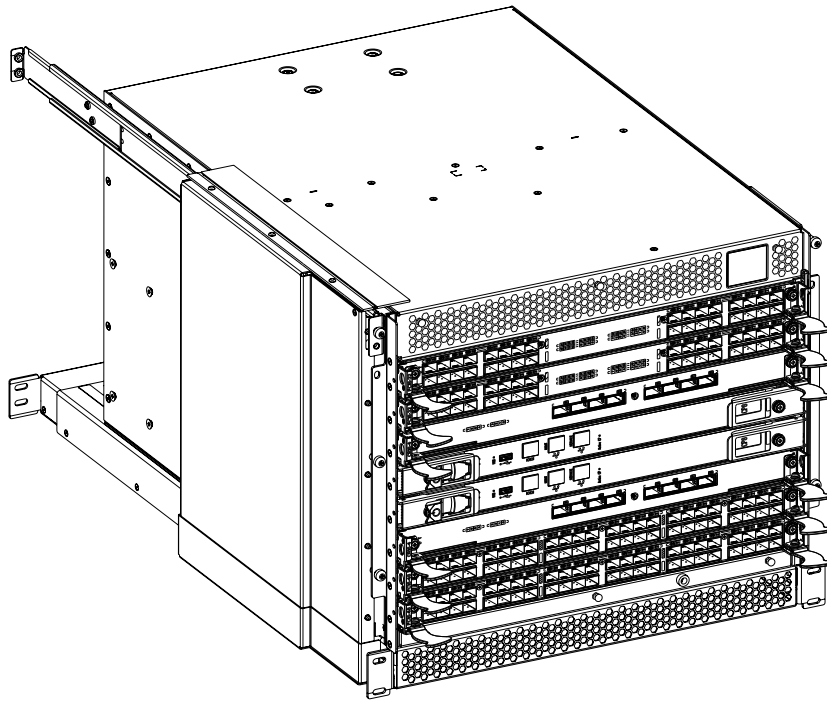


FIGURA 2 Lado das portas do Brocade DCX 8510-4 com o kit de exaustão do lado das portas instalado (exemplo de configuração)

A figura a seguir mostra a mudança no padrão de fluxo de ar quando o kit de exaustão do lado das portas está instalado.


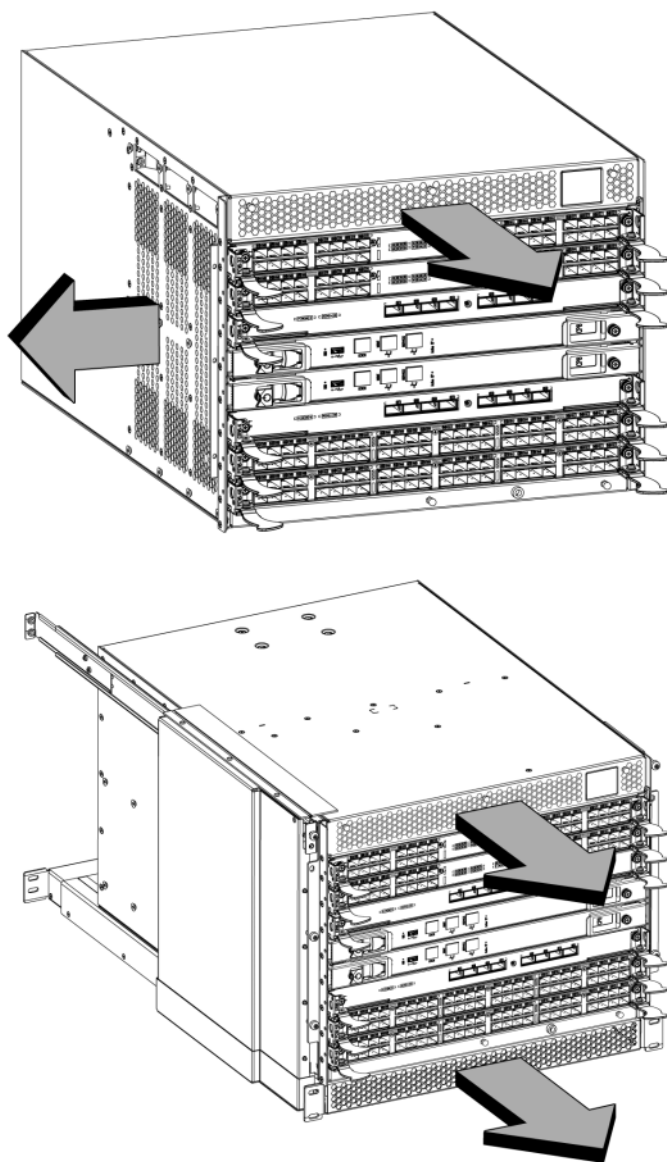


FIGURA 3 Comparação do fluxo de ar do Brocade DCX 8510-4 sem (acima) e com (abaixo) o kit de exaustão do lado das portas instalado (exemplo de configuração)

Brocade DCX 8510-4, lado sem portas

A figura a seguir mostra um exemplo de configuração do lado sem portas do Brocade DCX 8510-4.

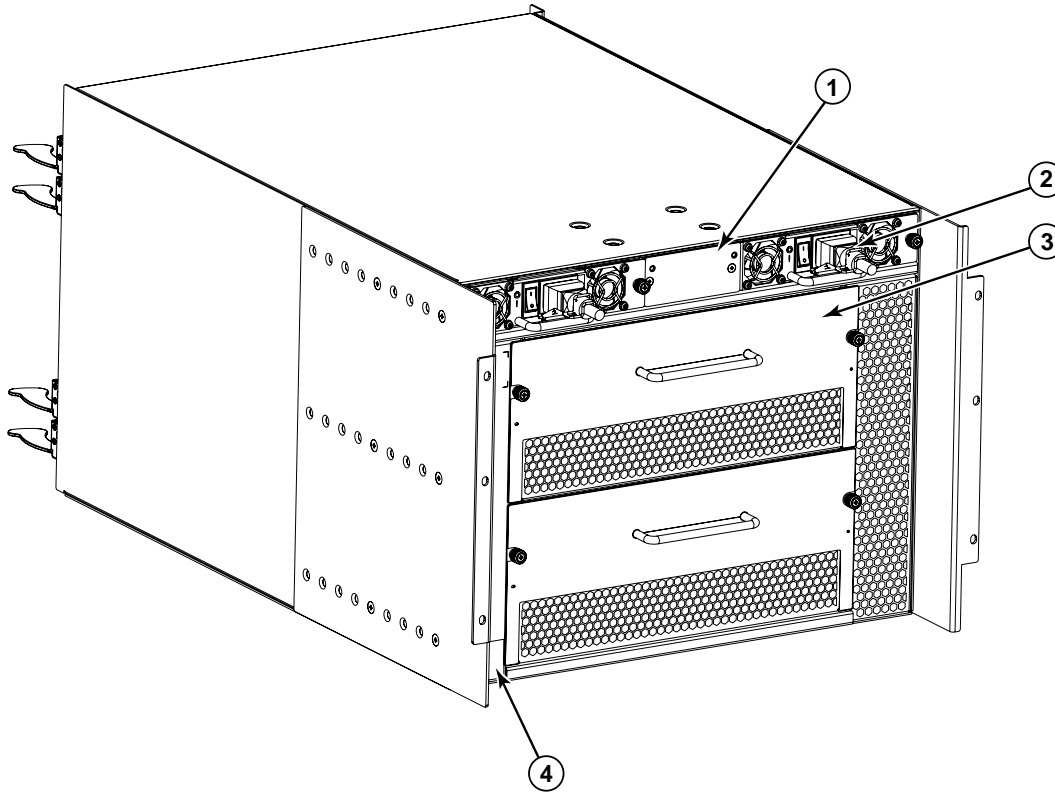

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | bezel da placa WWN (placa do logotipo – placa WWN atrás) | 2 | fonte de alimentação (2) |
| 3 | conjunto do ventilador (2) | 4 | etiqueta com número de série e WWN |

FIGURA 4 Lado sem portas do Brocade DCX 8510-4 (exemplo de configuração)

Tempo e itens necessários para a instalação

Você pode configurar e instalar o Brocade DCX 8510-4 das seguintes formas:

- Como unidade autônoma em uma superfície plana.
- Em um gabinete EIA (Electronic Industries Association) de 19 polegadas, com o uso de um kit de montagem Brocade DCX +8510-4, DCX-4S (um kit de 27 a 31 polegadas ou de 18 a 34 polegadas, dependendo do rack usado).
- Em um chassi com o kit de exaustão do lado das portas (fornecido) em um rack aprovado.
- Em um rack de telecomunicações de montagem central (Telco), usando o kit de montagem central em rack obtido junto ao fornecedor do Brocade DCX 8510-4.

Este capítulo descreve a forma de configurar o Brocade DCX 8510-4 como uma unidade autônoma. Para obter instruções de instalação de montagem em rack, consulte o manual adequado, conforme descrito na tabela a seguir.

A tabela a seguir descreve as principais tarefas de instalação e configuração, fornece uma estimativa do tempo necessário para cada a execução de cada tarefa e os itens necessários para executar as tarefas com base em um Brocade DCX 8510-4 totalmente preenchido (192 portas de canal de fibra usando os servidores blade das portas FC16-48). As configurações com menos portas exigem menos tempo. Estas estimativas de tempo presumem que o local da instalação esteja preparado e que a conectividade de alimentação e de rede seja adequada.

TABELA 1 Tarefas, tempo e itens necessários para a instalação

Tarefa de instalação	Tempo estimado	Itens necessários
Preparação do local e desembalar o produto Brocade DCX 8510-4	30 minutos	Chave de boca de 1/2 polegada (para remover os parafusos do palete). Chave Phillips nº 2 (para o pente de gerenciamento de cabos). Empilhadeira. Empilhadeira hidráulica ou outro meio mecânico de elevação, com capacidade para levantar no mínimo 113 kg por no mínimo 140 cm. O Brocade DCX 8510-4 pesa 68 kg com quatro placas de portas FC16-48 instaladas (192 portas).
Instalação do kit de montagem em rack ou do kit de exaustão do lado das portas	30 minutos	Consulte um ou mais dos seguintes procedimentos se você estiver montando o Brocade DCX 8510-4 em um rack: <i>Procedimento de Instalação do Kit de Exaustão do Lado das Portas</i> <i>Procedimento de Instalação do Kit de Rack de Montagem Central do Brocade DCX 8510-4 e DCX-4S</i> ou <i>Procedimento de Instalação do Kit de Rack para o Brocade DCX 8510-4 e DCX-4S.</i>
Montagem e fixação do Brocade DCX 8510-4 no rack	30 minutos	
Instalação dos cabos de alimentação e ativação do Brocade DCX 8510-4	20 minutos	Cabos de alimentação (fornecidos no kit de acessórios do Brocade DCX 8510-4).
Estabelecer a conexão serial, fazer login no Brocade DCX 8510-4 e configurar endereços IP	20 minutos	Cabo serial (fornecido no kit de acessórios). Estação de trabalho com uma porta serial ou uma porta de servidor de terminal e com um aplicativo de emulação de terminal (como HyperTerminal). Endereços IP Ethernet para o chassi Brocade DCX 8510-4 e para ambos os servidores blade do processador de controle, totalizando três endereços.
Instalar um cabo Ethernet, abrir uma sessão Telnet e configurar o ID de domínio do Brocade DCX 8510-4, data e hora e parâmetros adicionais do sistema. Verificar e fazer o backup da configuração	20 minutos	Cabeamento Ethernet (opcional) para acesso Telnet. Consulte o <i>Fabric OS Administrator's Guide</i> (Guia do Administrador do Fabric OS).
Instalar transceptores conforme necessário	20 minutos (mais, se forem usados blades com portas de alta densidade)	Transceptores óticos SFP+, mSFP e QSFP, conforme necessário.
Conectar cabos de fibra ótica, prendedores de cabos e guias de cabos	2 a 3 horas	Cabos de fibra ótica, prendedores de cabos e guias de cabos.

Diretrizes para o planejamento e a segurança do local

NOTA

Leia os avisos de segurança antes de fazer a instalação (“Avisos de segurança”).

Leia as “Especificações de energia elétrica” no Manual de Referência de Hardware do Brocade DCX 8510-4 em anexo para planejar o cumprimento dos padrões de alimentação elétrica antes de fazer a instalação do chassi.

Leia “Gerenciamento de cabos” para planejar o gerenciamento dos cabos.

O procedimento a seguir é necessário para garantir a instalação e a operação corretas.

1. Forneça um espaço com 9 unidades de rack (9U) de altura, 61 cm de profundidade e 44 cm de largura. 1U (1 unidade de rack) equivale a 4,45 cm (1,75 pol). Se você não usar o kit de exaustão do lado das portas, o espaço necessário será de apenas 8 unidades de rack (8U) de altura.

Planeje instalar o Brocade DCX 8510-4 com o lado sem portas voltado para o corredor de entrada de ar. O Brocade DCX 8510-4 pode ser instalado voltado para direção, contanto que os requisitos de manutenção e resfriamento sejam atendidos.

2. Certifique-se de que estejam disponíveis circuitos elétricos prediais dedicados e com as seguintes características:

NOTA

Consulte “Especificações de alimentação” no apêndice “Especificações” para obter os requisitos específicos, dependendo da configuração do chassi.

- 200 a 240 VAC, 50 a 60 Hz (dois circuitos prediais) – recomendável para uso com alta disponibilidade e uso máximo do blade
- Dois cabos para manutenção de 200 a 240 VAC
- Proteção por disjuntor, de acordo com os códigos elétricos locais
- Circuito de alimentação, fusível de linha e tamanho dos fios adequados aos valores nominais na placa de identificação do chassi
- Localização próxima ao chassi e facilmente acessível
- Tomadas aterradas instaladas por um eletricista qualificado e compatíveis com os cabos de alimentação

ATENÇÃO

Para maximizar a tolerância a falhas, conecte cada cabo de alimentação a uma fonte de energia separada.

3. Planeje o gerenciamento de cabos antes de instalar o chassi.

Os cabos podem ser organizados de várias formas. Por exemplo, pode-se fazer o roteamento dos cabos por debaixo do chassi para qualquer dos lados usando-se canaletas para cabos nas laterais do gabinete ou então usando-se painéis de ligações.

4. Verifique se o seguinte está disponível para a configuração do Brocade DCX 8510-4:
 - Estação de trabalho com um emulador de terminal instalado, por exemplo, o HyperTerminal
 - Cabo serial (fornecido)
 - Três cabos Ethernet (incluindo um de reserva)
 - Acesso a um servidor FTP para fazer backup da configuração do comutador ou (opcionalmente) coletar dados de saída **supportsave**
 - Um dispositivo USB Brocade para (opcionalmente) coletar dados de saída **supportsave**
 - Transceptores (de cobre e óticos) e cabos compatíveis
5. Deixe um espaço aéreo mínimo de 5 cm para as entradas e saídas de ar.
6. A temperatura na lateral da entrada de ar precisa ser menor que 40 graus Celsius durante a operação.

Itens incluídos com o Brocade DCX 8510-4

O Brocade DCX 8510-4 é fornecido com os seguintes itens:

- Chassi do Brocade DCX 8510-4, equipado com:
 - Blades de processador de controle (CP8)
 - Blades do comutador principal (CR16-4)
 - Blades de porta, blades de aplicativos e blades de criptografia (incluídas de acordo com as especificações do cliente)
 - Painéis de preenchimento dos slots dos blades (em slots não preenchidos por blades)
 - Kit de exaustão do lado das portas (incluído de acordo com as especificações do cliente)
 - Cartões WWN
 - Bezel WWN (placa do logotipo)
 - Fontes de alimentação
 - Painel de preenchimento da fonte de alimentação (incluído se houver apenas uma fonte de alimentação)
 - Conjuntos dos ventiladores
 - Conjuntos das linguetas de gerenciamento de cabos
 - Porta do chassi
- Um kit de acessórios contendo o seguinte:
 - *Guia de Início Rápido do Backbone Brocade DCX 8510-4*
 - CD da documentação da Brocade (contém documentos relacionados ao Brocade DCX 8510-4)
 - Tira de aterramento de eletricidade estática
 - Dispositivo USB
 - Cabo serial RS-232. O cabo RS-232 tem um adaptador em uma das extremidades, que pode ser removido para se obter um conector RJ-45
- Kit de montagem em rack DCX-4S para o Brocade DCX 8510-4, com instruções

Adquira os transceptores óticos da Brocade (SFP+, mSFP e QSFP). O Brocade DCX 8510-4 suporta transceptores SWL, LWL e ELWL. Os transceptores mSFPs e QSFPs são transceptores SWL apenas.

NOTA

Para obter informações sobre os transceptores SFP+, mSFP e QSFP aprovados para o Brocade DCX 8510-4, veja o documento http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Desembalar e instalar o Brocade DCX 8510-4

Use o procedimento a seguir para desembalar e instalar o seu Brocade DCX 8510-4.



CUIDADO

Siga as práticas de segurança para levantamento de peso quando for mudar o produto de lugar. (C015)

NOTA

Um Brocade DCX 8510-4 totalmente preenchido (quatro cartões de porta FC16-48, 192 portas) pesa cerca de 68 kg e precisa de uma empilhadeira hidráulica ou outro método mecânico de elevação para ser instalado.

1. Desembale o Brocade DCX 8510-4.
 - a. Corte as tiras em volta da embalagem.
 - b. Retire a tampa, e os kits e a espuma de cima do chassi.
 - c. Levante a caixa de papelão para fora do chassi e remova o saco plástico que envolve o chassi. Guarde os materiais de embalagem para devolução do chassi antigo.
 - d. Deixe o chassi em cima da bandeja plástica de transporte se ele precisar ser transportado para o local de instalação.

NOTA

A embalagem do Brocade DCX 8510-4 não inclui um palete de madeira nem suportes de paletes. O chassi fica apoiado em uma bandeja plástica de transporte.

2. Use uma empilhadeira ou outro método mecânico de elevação para transportar o novo chassi para a área de instalação. A largura das portas precisa ser maior do que 92 cm para acomodar o chassi.
3. Remova o kit de exaustão do lado das portas (se ele tiver sido adquirido), o kit de acessórios, a espuma de embalagem e o plástico antiestático do chassi do Brocade DCX 8510-4 e coloque-os de lado.
4. Remova a porta do chassi do Brocade DCX 8510-4.
5. Remova as linguetas verticais de gerenciamento de cabos.
6. Use uma empilhadeira para levantar o chassi até o nível correto. Se você estiver instalando o chassi em um gabinete, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do kit de rack.
7. Se for o caso, trave as rodas da empilhadeira.
8. Empurre delicadamente o chassi para a superfície de instalação, mantendo-o apoiado durante a transferência.
9. Oriente o chassi de forma que o lado sem portas tenha acesso adequado ao ar de entrada (para resfriamento).
10. Reinstale as linguetas de gerenciamento vertical de cabos.
11. Reinstale a porta. A porta precisa ser instalada para atender aos requisitos de conformidade com normas de interferência eletro-magnética.

Fornecer alimentação ao Brocade DCX 8510-4

Execute o seguinte procedimento para fornecer alimentação ao chassi.



PERIGO

Use os cabos de alimentação fornecidos. Certifique-se de que a tomada de energia local é do tipo correto, fornece a tensão adequada e está devidamente aterrada. (D004)

1. Conecte os dois cabos de alimentação CA às duas fontes de alimentação.
2. Conecte os cabos de alimentação a tomadas com tensão de 200 a 240 VAC, 47 a 63 Hz ou, opcionalmente, a tomadas com tensão de 110 a 120 VAC, 47 a 63 Hz. Se você estiver usando blades de aplicativos no chassi, a opção de tensão de 200 a 240 VAC é necessária para obter redundância de fontes de alimentação.

ATENÇÃO

O uso de uma linha de alta tensão (200 a 240 VAC) é altamente recomendado devido à melhor eficiência de conversão de energia.

Em um DCX 8510-4 ou DCX-4S totalmente preenchido, a tensão de 200 a 240 VAC é necessária para se obter alta disponibilidade (capacidade de fazer a troca de uma fonte de alimentação defeituosa sem desligar o sistema e portanto sem afetar sua operação).

3. Coloque as chaves de alimentação CA das fontes de alimentação na posição **I**. As chaves liga/desliga se acendem na cor verde quando são ligadas e o sistema é alimentado.
4. O Brocade DCX 8510-4 faz um autoteste de inicialização sempre que é ligado. O autoteste de inicialização leva cerca de 10 minutos e termina quando a atividade da luz indicadora mostra o estado operacional.

Você pode pular o autoteste de inicialização usando o comando **fastBoot**. Você pode também desativar o POST para fazer reinicializações sucessivas do Brocade DCX 8510-4, usando o comando **diagDisablePost**.

ATENÇÃO

Não conecte o comutador à rede até que os endereços IP sejam configurados.

Gerenciamento de cabos

As linguetas de gerenciamento vertical dos cabos são presas em qualquer dos lados da porta do chassi e permitem o gerenciamento simples dos cabos. As linguetas podem ser instaladas sem a interrupção do serviço.

Passes os cabos ao longo da frente dos blades para manter os LEDs visíveis. Deixe pelo menos um metro de folga para cada cabo de fibra ótica, para disponibilizar espaço para remover e trocar os blades.

ATENÇÃO

O raio mínimo a que um cabo de 50 microns pode ser dobrado sob carga de tração total é 2 polegadas. Para um cabo sob nenhuma carga de tração, o mínimo é 1,2 polegada.

Os cabos podem ser organizados e administrados de várias formas, por exemplo, com o uso de canaletas para cabos nas laterais do gabinete ou patch panels para minimizar a necessidade de manuseio dos cabos. É mostrada a seguir uma lista de recomendações:

NOTA

Não use prendedores de cabos (enforca gatos) nos cabos óticos, pois mesmo uma pressão relativamente leve pode danificar as fibras óticas.

- Antes de instalar o comutador, faça uma previsão do espaço necessário, ao redor do rack, para permitir o manuseio dos cabos.
- Deixe pelo menos 1 m de folga em cada cabo de porta. Isto permite espaço para remover e trocar o comutador, acomoda o movimento não intencional do rack e ajuda a evitar que os cabos sejam curvados com um raio menor que o mínimo especificado.
- Se você estiver usando o Brocade ISL Trunking, é recomendável agrupar os cabos por grupos de entroncamento (trunking). Os cabos usados em grupos de entroncamento (trunking) precisam atender a requisitos específicos, conforme descrito no *guia do administrador do Fabric OS*.
- Para facilitar a manutenção, rotule os cabos de fibra ótica e marque os dispositivos aos quais eles estão conectados.
- Mantenha os LEDs visíveis, roteando os cabos das portas e outros cabos de modo que eles não fiquem sobre os LEDs.
- Use tiras de Velcro® para prender e organizar os cabos de fibra ótica.

ATENÇÃO

Não passe os cabos em frente à saída de ar, localizada no topo do lado das portas do chassi. Se você estiver usando o kit de exaustão do lado das portas com o seu Brocade DCX 8510-4, haverá também uma saída de ar na parte inferior do lado das portas do chassi. Use as linguetas verticais de cabos para manter os cabos longe dessa saída de ar também.


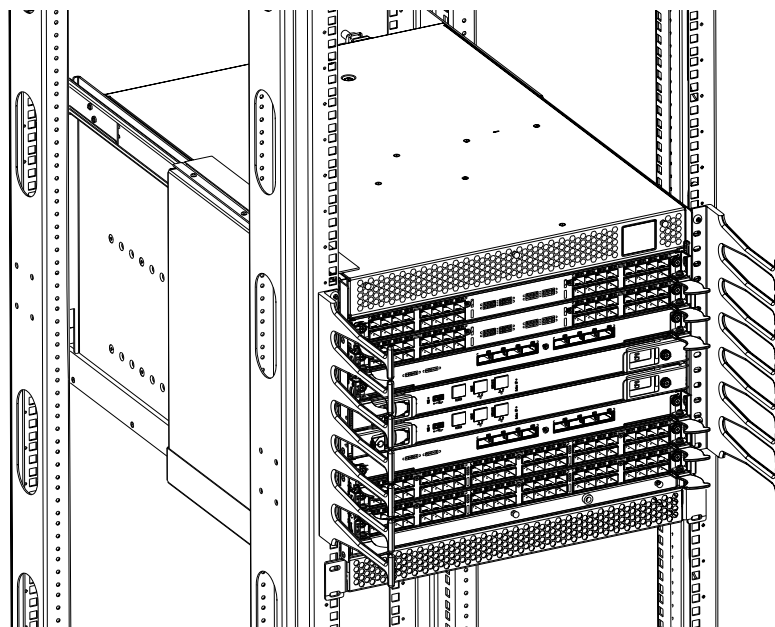


FIGURA 5 Conjuntos das linguetas de gerenciamento de cabos

Cabeamento de alta densidade

O blade com portas de alta densidade FC8-64 não pode usar cabos LC padrões porque o passo entre a ótica dos novos transceptores mini-SFP (mSFP) é menor que o dos SFPs comuns. Podem ser usados painéis e cabos de ligação para conectar cabos de tamanho padrão ao blade, se necessário. A figura abaixo mostra o cabo de ligação mSFP para SFP. Consulte o guia de boas práticas para gerenciamento de cabos de alta densidade (disponível em <http://www.brocade.com>) para obter orientações sobre o gerenciamento dos cabos de soluções de portas de alta densidade, e os part numbers de peças de painéis de ligação e de cabos.

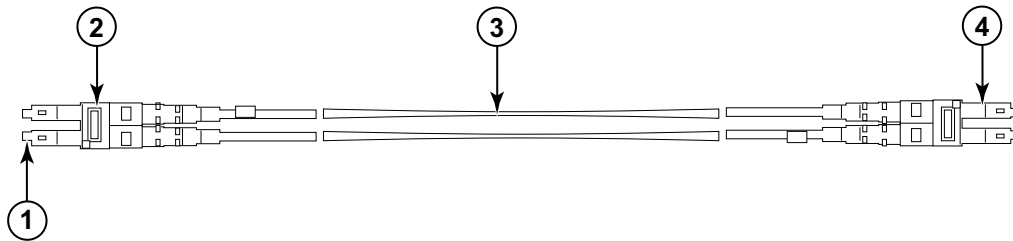

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| 1 | conector mSFP | 3 | cabo de 1,6 mm |
| 2 | clipe Duplex (preto) | 4 | conector SFP |

FIGURA 6 Design dos cabos de ligação mSFP para o blade de portas de alta densidade FC8-64

Note que o clipe duplex na extremidade mSFP do cabo é da cor preta para facilitar o reconhecimento. Consulte o apêndice para obter uma lista dos cabos óticos mSFP aprovados para o blade de portas FC8-64.

Se estiver sendo usado ISL Trunking, agrupe os cabos por grupo de entroncamento (trunking). As portas são codificadas por cores para indicar quais portas podem ser usadas no mesmo grupo de ISL Trunking: oito portas marcadas com ovais preenchidas alternadas com oito portas marcadas com contornos de ovais. Consulte o apêndice para obter uma lista das distâncias e das velocidades suportadas dos cabos.

Instalar cabos QSFP (opcional)

Use este procedimento para remover e instalar um cabo QSFP.

NOTA

As portas QSFP podem ser usadas somente com uma licença de link inter-chassi (ICL). Após a adição ou remoção de uma licença, a aplicação da licença é executada nas portas somente quando os comandos **portdisable** e **portenable** são emitidos nas portas. Uma licença ICL precisa ser instalada em todos os backbones Brocade que formam a conexão ICL. Até seis chassis Brocade série 8510 vizinhos podem ser combinados com os cabos QSFP.

NOTA

Para os backbones Brocade 8510, um cabo QSFP padrão de até 50 metros pode ser usado como cabo ICL.

ATENÇÃO

Para os modelos da série 8510, se não forem usados cabos QSFP, as vedações de borracha precisam estar nos transceptores QSFP.

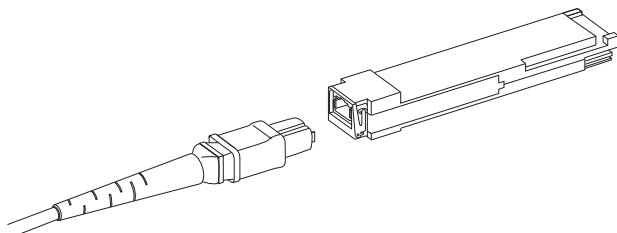
A tabela a seguir descreve os padrões do LED de porta do conector e as ações recomendadas para esses padrões.

TABELA 2 LEDs da porta do conector QSFP

Finalidade do LED	Cor	Status	Ação recomendada
Status do conector QSFP	LED apagado	Não há nenhum módulo QSFP, todas as quatro portas QSFP estão desativadas.	Nenhuma ação é necessária se não há QSFP presente ou verifique se o QSFP está totalmente inserido.
	Âmbar sem piscar	O módulo QSFP está inserido, mas nenhuma das quatro portas tem sinal ou sincronismo.	Nenhuma ação é necessária se está instalado apenas QSFP ou verifique se o cabo está conectado corretamente. Se o LED permanece na cor âmbar, consulte o fornecedor do Brocade DCX 8510-4.
	Âmbar piscando	Porta desativada ou com defeito, atividade do link FC, modo de loopback segmentado, também durante a transição entre a inserção e a confirmação de conexão do cabo QSFP.	Verifique se há mensagens do console ou aguarde até que todas as quatro portas fiquem online.
	Verde sem piscar	Ambas as extremidades do cabo QSFP estão inseridas e todas as portas estão online. O link está estabelecido.	Nenhuma ação é necessária.

Siga este procedimento para instalar os cabos QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable). Consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS) para obter os requisitos e procedimentos de configuração.

A imagem abaixo mostra um transceptor e um cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable). Os conectores QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) nos servidores blade principais são rotulados por grupos de entroncamento (o entroncamento é opcional) para facilitar a instalação. As imagens subsequentes mostram as configurações de cabeamento aceitáveis para o recurso ICL. A topologia recomendada é do tipo paralelo, onde há quatro cabos QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) conectados entre qualquer par de chassis da série Brocade 8510. A configuração completa da malha também é suportada.

**FIGURA 7** Transceptor e cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable)

Instalar um cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable)

Conclua as etapas a seguir para instalar um cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable).


1. Se o transceptor QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) estiver sendo trocado, segure a alça do novo QSFP e empurre-o no conector do servidor blade até que ele esteja firmemente assentado. O QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) tem um formato especial para se encaixar no conector de uma única forma. O LED de status pisca inicialmente na cor âmbar após a instalação e depois passa de âmbar intermitente para âmbar contínuo.
2. Segure o cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) pela armação de borracha e empurre-o no transceptor QSFP até que ele esteja firmemente assentado. O cabo tem formato especial para se encaixar no QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) de uma única forma.

O LED de status fica aceso na cor âmbar sem piscar até que ambas as extremidades do cabo sejam inseridas e o link seja estabelecido. Quando o link está completamente estabelecido, o LED fica verde sem piscar.

3. Repita a operação para cada cabo que precisar ser instalado.
4. Depois que todos os cabos forem conectados, consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS) para obter os procedimentos de configuração.

Possíveis configurações de cabos QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable)

A imagem a seguir ilustra uma possível configuração de cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) entre dois chassis da série 8510. Até seis chassis da série 8510 vizinhos podem ser conectados, desde os dois núcleos de um chassi estejam interconectados com os dois núcleos do chassi seguinte. Isso permite o entroncamento ICL (inter-chassi link) entre os chassis, garantindo assim a redundância. São recomendáveis conexões paralelas entre os servidores blade principais, mas tanto cabos em malha quanto em paralelo são suportados.

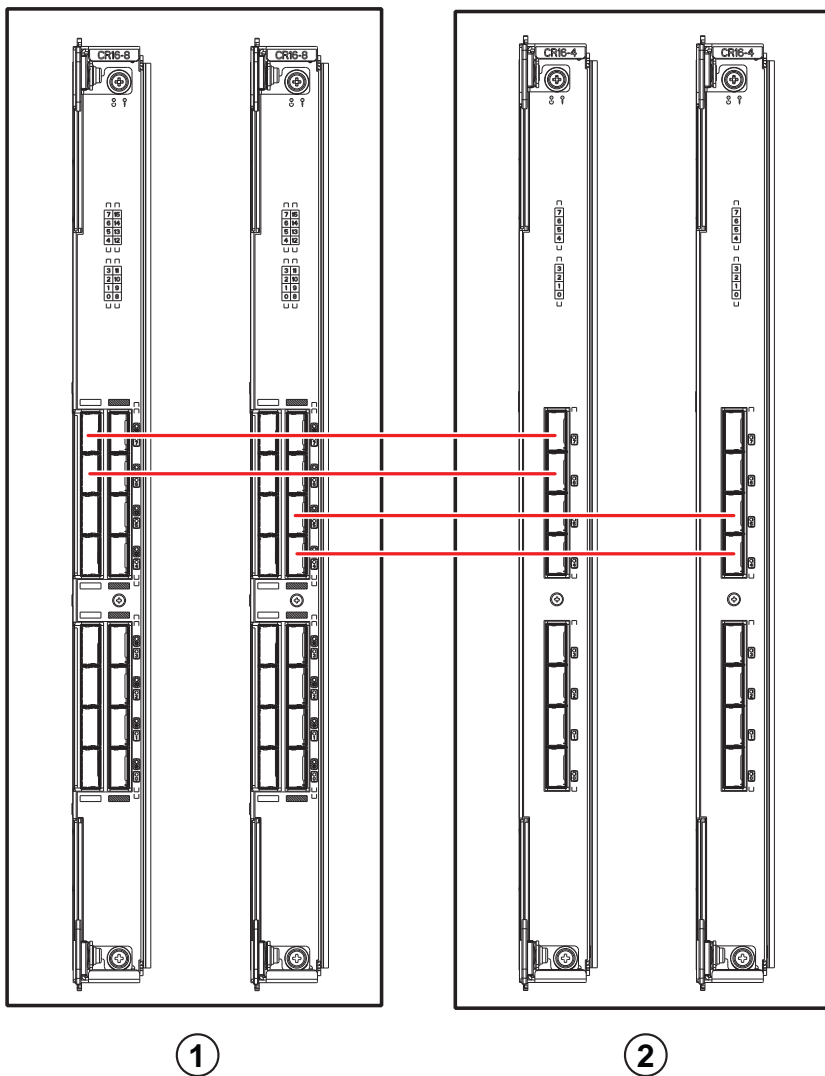

1 chassi 1

2 chassi 2

FIGURA 8 Conexões de cabos QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) – amostra de configuração do 8510 – conexão paralela

Seis chassis da série 8510 podem ser conectados em uma configuração núcleo/borda (dois núcleos/quatro bordas), conforme mostra a imagem abaixo. Embora a figura mostre chassis 8510-8, os chassis podem ser tanto 8510-4 quanto 8510-8. O esquema de cabeamento deve seguir o exemplo do tipo paralelo mostrado na imagem anterior.

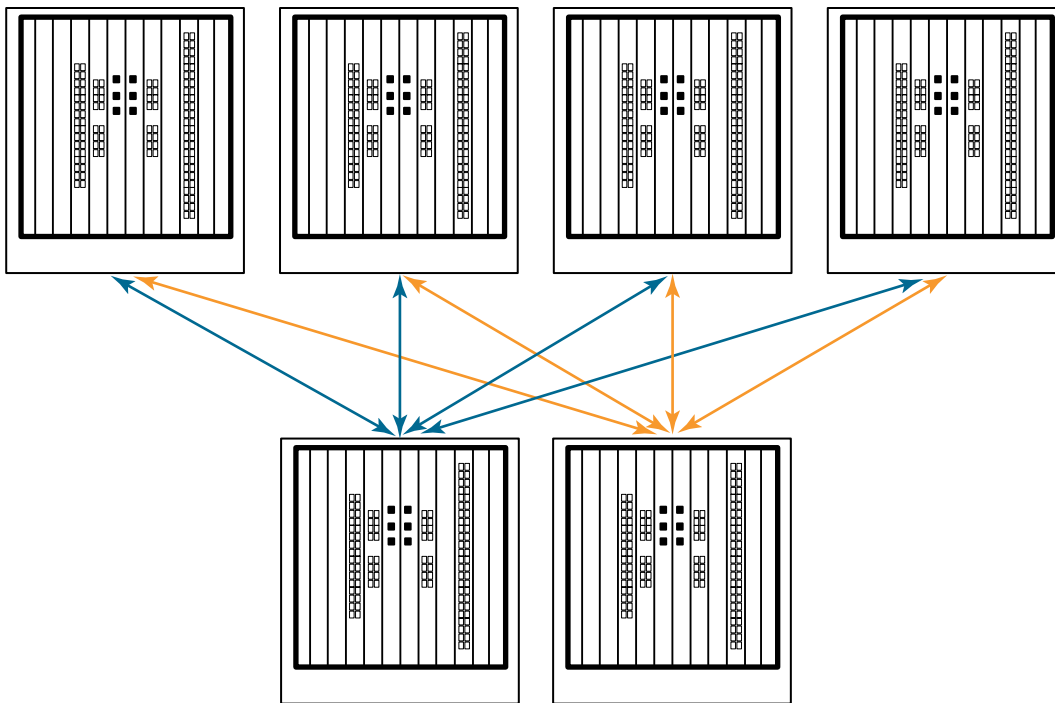


FIGURA 9 Topologia ICL núcleo/borda DCX 8510

Estabelecer uma conexão serial e fazer login no Brocade DCX 8510-4

Para estabelecer uma conexão serial com a porta do console no Brocade DCX 8510-4, conclua o procedimento a seguir.

1. Para ver se o Brocade DCX 8510-4 está ligado e se o autoteste de inicialização foi feito, verifique se todos os LEDs de alimentação na porta, no processador de controle e nos servidores blade do comutador principal estão acesos na cor verde sem piscar.
2. Remova a tampa de proteção da porta CONSOLE no CP ativo. Use o cabo serial fornecido junto com o Brocade DCX 8510-4 para conectar a porta CONSOLE no CP ativo a uma estação de trabalho de computador. O blade CP ativo é indicado por um LED aceso azul.

ATENÇÃO

A porta CONSOLE é destinada primariamente para a configuração inicial do endereço IP e para manutenção.

3. Acesse o Brocade DCX 8510-4 usando um aplicativo de emulação de terminal (como o HyperTerminal em um ambiente Windows ou o TIP em um ambiente UNIX).
4. Desative todos os programas de comunicação serial que estiverem em execução na estação de trabalho (como programas de sincronização).
5. Abra um aplicativo de emulador de terminal (por exemplo, o HyperTerminal em um PC ou o TERM, TIP ou Kermit em um ambiente UNIX) e configure o aplicativo da seguinte maneira:

- No ambiente do Windows:

Parâmetro	Valor
Bits por segundo	9600
Bits de dados	8
Paridade	Nenhum
Bits de parada	1
Controle de fluxo	Nenhum

- No ambiente UNIX, digite a seguinte string no prompt:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

Se ttyb já estiver sendo usado, use **ttya** e digite a seguinte string no prompt:

```
tip /dev/ttya -9600
```

Quando o aplicativo de emulação de terminal parar de relatar as informações, pressione **Enter**. Você receberá o seguinte prompt de login:

```
CP0 Console Login:
```

6. Vá para a próxima tarefa.

Login no Brocade DCX 8510-4

Para fazer login no Brocade DCX 8510-4 através da conexão serial, execute este procedimento.

1. Faça login no Brocade DCX 8510-4 como **admin**. A senha padrão é **password**. Quando fizer login pela primeira vez, você será solicitado a digitar as novas senhas de admin e de usuário. Anote as novas senhas e mantenha essas informações em um local seguro.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Senha:
```

```
Please change your passwords now.
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

2. (Opcional) Alterar senhas. Para pular a alteração das senhas, pressione **Ctrl-C**. Para obter mais informações sobre senhas, consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS).

NOTA

As senhas podem ter de 8 a 40 caracteres. Elas precisam começar com uma letra do alfabeto. Elas podem incluir caracteres numéricos, o ponto (.) e o sublinhado (_). As senhas fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas e não são mostradas quando você digitá-las na linha de comando.

Para obter mais informações sobre senhas, consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS).

Configurar endereços IP

O Brocade DCX 8510-4 precisa de três endereços IP, os quais são configurados usando o comando `ipAddrSet`. Endereços IP são necessários para ambos servidores blade CP (CP0 e CP1) e para o IP de gerenciamento do chassi (mostrado como SWITCH no comando `ipAddrShow`) no Brocade DCX 8510-4.

NOTA

Os nomes de host e endereços IP padrão do Brocade DCX 8510-4 são:

- 10.77.77.75 / CP0 (o servidor blade CP no slot 4 na hora da configuração)
 - 10.77.77.75 / CP1 (o servidor blade CP no slot 5 na hora da configuração)
-

ATENÇÃO

A reconfiguração de um endereço IP enquanto o Brocade DCX 8510-4 tiver tráfego de IP ativo ou ferramentas de monitoramento e gerenciamento em execução, como o DCFM, Fabric Watch e SNMP, pode fazer com que o tráfego seja interrompido ou parado.

Conclua o seguinte procedimento para configurar os endereços IP para o Brocade DCX 8510-4.

1. Faça login no CP ativo como admin, usando a conexão de cabo serial.
2. Configure o endereço IP do Brocade DCX 8510-4, inserindo o comando `ipaddrset -chassis`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Digite as informações nos prompts. Especifique o endereço IP `-chassis`. O endereço IP `-sw 0` não é válido neste chassi.

NOTA

Os endereços de 10.0.0.0 a 10.0.0.255 são reservados e usados internamente pelo Brocade DCX 8510-4. Os IPs externos não podem usar esses endereços.

3. Configure o endereço IP do CP0, inserindo o comando `ipaddrset -cp 0`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Digite as informações nos prompts.

4. Configure o endereço IP do CP1, inserindo o comando `ipaddrset -cp 1`

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

Digite as informações nos prompts.

Este é um modelo de configuração de endereço IP:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

Estabelecer uma conexão Ethernet

NOTA

Recomenda-se conectar os servidores blade CP a uma VLAN/rede privada.

Após usar uma conexão serial para configurar os endereços IP para o Brocade DCX 8510-4, você pode conectar o servidor blade CP ativo à LAN (local area network).

Com o estabelecimento de uma conexão Ethernet, você pode concluir a configuração do Brocade DCX 8510-4, usando uma sessão serial, Telnet ou aplicativos de gerenciamento, como o Web Tools ou o Brocade Network Advisor.

Execute o seguinte procedimento para estabelecer uma conexão Ethernet com o Brocade DCX 8510-4.

1. Remova o plugue de proteção da porta Ethernet no servidor blade CP ativo.
2. Insira uma extremidade de um cabo Ethernet na porta Ethernet.
3. Conecte a outra extremidade a uma LAN Ethernet 10/100/1000 BaseT.

O Brocade DCX 8510-4 pode ser acessado através de uma conexão remota usando a linha de comando via Telnet ou quaisquer ferramentas de gerenciamento, como Web Tools ou Brocade Network Advisor.

4. Para concluir quaisquer procedimentos adicionais de configuração do Brocade DCX 8510-4 através de uma sessão Telnet, faça login no Brocade DCX 8510-4 via Telnet, usando o login `admin`. A senha padrão é `password`.

Personalizar o nome do comutador

O nome do comutador do Brocade DCX 8510-4 pode ter até 30 caracteres usando o Fabric OS versão 6.3.0 ou mais recente; pode incluir letras, números e os caracteres de hífen e sublinhado, além de precisar começar com uma letra.

NOTA

A alteração do nome faz com que um endereço de domínio formato RSCN seja emitido.

1. Digite `switchName` seguido do novo nome entre aspas duplas.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. Registre o novo nome para futuras consultas.

Personalizar um nome de chassi

O nome do chassi do Brocade DCX 8510-4 pode ter até 15 caracteres e pode incluir letras, números, caracteres de hífen e sublinhado, além de precisar começar com uma letra.

1. Digite **chassisName** seguido do novo nome entre aspas duplas.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done.
```

2. Digite **chassisName** para mostrar o nome.

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. Registre o novo nome para futuras consultas.

Configurar o ID de domínio

Cada comutador na malha precisa ter um ID de domínio único. O ID de domínio pode ser configurado manualmente através do comando **configure** ou pode ser configurado de forma automática. O ID de domínio padrão do Brocade DCX 8510-4 é 1. Use o comando **fabricShow** para ver os IDs de domínio já atribuídos.

1. Digite **switchDisable** para desativar o Brocade DCX 8510-4.

2. Digite **configure**.

3. Digite **y** no prompt de parâmetros do *Fabric* :

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Digite um ID de domínio exclusivo:

```
Domain: (1,239) [1] 3
```

5. Conclua os prompts restantes ou pressione **Ctrl+D** para aceitar as configurações e sair.

6. Digite **switchEnable** para reativar o Brocade DCX 8510-4.

Verificar o recurso de PID persistente

Antes de conectar o Brocade DCX 8510-4 à malha, verifique se o recurso de PID (port identifier) persistente baseado em WWN no Brocade DCX 8510-4 está de acordo com os outros comutadores da malha. Esse parâmetro precisa ser idêntico para todos os comutadores da malha e é configurado usando o comando **configure**, conforme mostrado abaixo.

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1..239) [1]  
Enable a 256 Area Limit  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment,  
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```

Para verificar a configuração de PID, use o comando **configshow**, conforme o exemplo a seguir. Você pode usar o qualificador `| grep -i pid` para localizar com precisão as informações do PID.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

O número 1 indica que o recurso de PID persistente baseado em WWN está ativado. O valor padrão é 0 (para desativado).

Instalar transceptores

O primeiro procedimento é usado para instalar SFP+s e mSFPs (apenas cartão de porta FC8-64) e cabos para o Brocade DCX 8510-4. O segundo procedimento é usado para instalar os transceptores QSFP nos servidores blade principais de 16 Gbps.

Instalar os transceptores do tipo SFP

Conclua o procedimento a seguir para instalar os transceptores óticos do tipo SFP.

NOTA

Os transceptores mSFP são compatíveis apenas com o servidor blade de porta FC8-64. Embora eles possam ser encaixados em outros servidores blade, esta configuração não é suportada e resultará em um erro.

As portas são codificadas por cores para indicar quais podem ser usadas no mesmo grupo de portas de entroncamento (os grupos de portas de entroncamento podem ter até oito portas). As portas e cabos usados em grupos de entroncamento precisam atender a requisitos específicos. Para obter mais informações, consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS).

1. Adicione os transceptores óticos e os cabos às portas de canal de fibra.

As portas são codificadas por cores para indicar quais podem ser usadas no mesmo grupo de portas de entroncamento (os grupos de portas de entroncamento podem ter até 8 portas). As portas e cabos usados em grupos de entroncamento precisam atender a requisitos específicos. Consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS).

2. Posicione um dos transceptores óticos de modo que a chave fique orientada corretamente para a porta. Insira o transceptor na porta até ele estar firmemente assentado e você ouvir o clique do mecanismo de encaixe.

Os transceptores são chaveados de modo que só podem ser inseridos na orientação correta. Se você não conseguir inserir o transceptor com facilidade, verifique se a orientação do mesmo está correta.

3. Posicione o cabo de modo que a crista em um dos lados do conector do cabo esteja alinhada com o slot do transceptor. Insira o cabo no transceptor até ouvir o clique do mecanismo de encaixe.

Os cabos são chaveados de modo que só podem ser inseridos de uma única maneira. Se você não conseguir inserir o transceptor com facilidade, verifique se a orientação do mesmo está correta.

4. Repita as etapas 1 a 3 para as portas restantes.
5. Organize os cabos. Consulte “Gerenciamento dos cabos”.
6. Verifique o Brocade DCX 8510-4 e o status da porta, usando o comando **switchShow**.
7. Verifique a conectividade da malha, usando o comando **fabricShow**.

Instalar os transceptores QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable)

Execute este procedimento para instalar os QSFPs e os cabos nos servidores blade principais de 16 Gbps. Estes cabos e transceptores são usados para formar os ICLs (inter-chassis links) com backbones DCX 8510 vizinhos.

Os transceptores devem ser instalados nos servidores blade antes da conexão dos cabos.

Como cada QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) contém quatro portas de 16 Gbps, qualquer problema com uma das portas pode afetar todas as quatro portas do quarteto se o QSFP precisar ser trocado.

1. Posicione um dos transceptores QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) de modo que a chave seja orientada corretamente para a porta. Insira o transceptor na porta até ele estar firmemente assentado.

Os transceptores são chaveados de modo que eles só podem ser inseridos na orientação correta. Se você não conseguir inserir um transceptor com facilidade, verifique se ele está orientado corretamente.

Quando o transceptor estiver assentado corretamente, o LED de status piscará na cor âmbar várias vezes e depois passará de âmbar intermitente para âmbar sólido.

2. Remova a tampa protetora do cabo QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) especial e insira-o no transceptor até que ele esteja firmemente assentado.

Os cabos são também chaveados para se encaixarem nos transceptores corretamente.

Quando o cabo estiver inserido corretamente, o LED de status mudará de âmbar para verde.

Repita as etapas 1 e 2 para o ICL restante.

3. Organize os cabos. Consulte “Gerenciamento dos cabos”.

4. Verifique o Brocade DCX 8510-4 e o status da porta e do conector, usando o comando `switchShow -qsfp`.

Uma amostra da saída de comando é apresentada abaixo. O exemplo é de um DCX 8510-4 com um servidor blade principal instalado no slot 3. Alguns detalhes do 8510-8 serão diferentes, mas as informações apresentadas para os QSFPs (Quad Small Form-factor Pluggable) serão similares.

Observe que o estado (State) apresentado para um QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) não conectado (mostrado abaixo como QSFP 0 e Ports 0-3) é `No_SigDet`. Isso difere do estado de `No_Synch`, que é apresentado para SFPs (Quad Small Form-factor Pluggable) regulares que não estão conectados.

QSFP 7 (portas 3/28 - 3/31, índice 748 -751) no seguinte exemplo mostra os resultados para um QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) conectado.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC

```

258 3 2 0 ----- id 16G No_SigDet FC
259 3 3 0 ----- id 16G No_SigDet FC
260 3 4 1 ----- -- 16G No_Module FC
261 3 5 1 ----- -- 16G No_Module FC
262 3 6 1 ----- -- 16G No_Module FC
263 3 7 1 ----- -- 16G No_Module FC
264 3 8 2 ----- -- 16G No_Module FC
265 3 9 2 ----- -- 16G No_Module FC
266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

Confirmar licenças de software

Dependendo do acordo com o fornecedor, certas licenças são instaladas em fábrica no Brocade DCX 8510-4. Para determinar quais licenças estão ativas, use o comando **licenseShow**.

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

Neste exemplo, a chave de licença é AAbbccDDeeFFeeGG. Guarde uma cópia da chave de licença para futuras consultas.

É necessário o ID de licença do chassi de 64 bits para obter e ativar licenças do Brocade DCX 8510-4. O ID de licença do chassi está disponível através do comando **licenseIdShow**. Os comandos **licenseShow** e **licenseIdShow** precisam ser digitados através do servidor blade CP ativo. Consulte o *Fabric OS Administrator's Guide* (Guia do Administrador do Fabric OS) para obter informações sobre como destravar e manter as licenças.

Fazer backup da configuração

Execute o procedimento a seguir para fazer o backup das configurações do Brocade DCX 8510-4.

1. Verifique os LEDs para ver se todos os componentes estão funcionais.
2. Caso necessário, faça login no comutador via Telnet, usando a conta **admin**.
3. Para verificar a operação correta do Brocade DCX 8510-4, digite o comando **switchShow** na estação de trabalho. Esse comando fornece informações sobre status da porta e do comutador.
4. Para verificar a operação correta do Brocade DCX 8510-4 na malha, digite o comando **fabricShow** na estação de trabalho. Esse comando fornece informações gerais sobre a malha.
5. Execute as duas etapas a seguir para fazer o backup das configurações:
 - a. Digite o comando **configupload -vf**. Esse comando faz o upload dos dados virtuais da malha do Brocade DCX 8510-4.
 - b. Digite o comando **configupload**. Esse comando faz o upload da configuração do Brocade DCX 8510-4.
6. Você pode executar os seguintes comandos para ver informações adicionais de configuração, as quais podem ser copiadas em um arquivo para serem salvas:
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

Alternativamente, você pode salvar o arquivo de configuração em um dispositivo USB Brocade, usando o comando **usbstorage**.

NOTA

As senhas não são salvas no arquivo de configuração e não são carregadas durante o upload da configuração.

NOTA

Recomenda-se que você faça backup regularmente da configuração para garantir que haja uma configuração completa disponível para download em um Brocade DCX 8510-4 de reposição.

53-1002367-01
8 de agosto de 2011



Módulo Brocade DCX 8510-4

Guía de inicio rápido

BROCADE

53-1002367-01



Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, el símbolo de alas en B, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, TurboIron y Wingspan son marcas comerciales registradas y Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS y VDX son marcas comerciales de Brocade Communications Systems, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Otros nombres de marcas, productos o servicios mencionados son o pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

Aviso: este documento es únicamente a título informativo y no establece ninguna garantía, explícita ni implícita, relativa a ningún equipo, característica de equipo o servicio que ofrezca o que pueda ofrecer Brocade. Brocade se reserva el derecho de realizar cambios a este documento en cualquier momento, sin previo aviso y no asume ninguna responsabilidad por su uso. Este documento informativo describe funciones que pueden no estar actualmente disponibles. Póngase en contacto con la oficina de ventas de Brocade para obtener información sobre la disponibilidad de funciones y productos. La exportación de datos técnicos contenidos en este documento puede requerir una licencia de exportación del gobierno de los Estados Unidos.

Los autores y Brocade Communications Systems, Inc. no tendrán ninguna obligación ni responsabilidad con ninguna persona ni entidad en relación con cualquier pérdida, coste, obligación o daños originados por la información contenida en esta publicación o los programas informáticos que la acompañan.

El producto descrito en este documento puede contener software "de código abierto" cubierto por la Licencia Pública General GNU o por otros contratos de licencia de fuente abierta. Para conocer qué software de fuente abierta se incluye en los productos Brocade, ver los términos de licencia aplicables al software de fuente abierta y obtener una copia del código de fuente de la programación, visite <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Oficina central de la compañía y de América latina
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San José, CA 95134
Tel: 1-408-333-8000
Tel: 1-408-333-8101
Correo electrónico: info@brocade.com

Oficina central de Asia y el Pacífico
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Distrito Chao Yang
Unidades 2718 y 2818
Beijing 100020, China
Tel: +8610 6588 8888
Fax: +8610 6588 9999
Correo electrónico: china-info@brocade.com

Sede central europea
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
Suiza
Tel: +41 22 799 5640
Tel: +41 22 799 5641
Correo electrónico: emea-info@brocade.com

Oficina central de Asia y el Pacífico
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unidad 1308 - Piso 13
Guangzhou, China
Tel: +8620 3891 2000
Fax: +8620 3891 2111
Correo electrónico: china-info@brocade.com

Historial del documento

Título del documento	Número de publicación	Resumen de los cambios	Fecha de publicación
<i>Guía de inicio rápido del Módulo Brocade DCX 8510-4</i>	53-1002178-01	Documento nuevo.	Abril de 2011
<i>Guía de inicio rápido del Módulo Brocade DCX 8510-4</i>	53-1002178-02	Varios cambios pequeños, incluido un nuevo gráfico, texto generado, nuevo enlace en línea, dirección IP y clarificaciones PID.	Agosto 2011

En esta guía

• Introducción	247
• Avisos sobre seguridad	248
• Módulo Brocade DCX 8510-4, lateral de los puertos	249
• Módulo Brocade DCX 8510-4, lateral sin puertos	252
• Tiempo y componentes necesarios para la instalación.	252
• Planificación del sitio y pautas de seguridad.	254
• Componentes incluidos con el conmutador Módulo Brocade DCX 8510-4.	255
• Cómo desempaquetar e instalar el Módulo Brocade DCX 8510-4.	255
• Suministro de energía al sistema Módulo Brocade DCX 8510-4	256
• Administración de cables.	257
• Instalación de los cables QSFP (opcional)	259
• Establecimiento de una conexión en serie e inicio de sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4	262
• Configuración de direcciones IP	264
• Establecimiento de una conexión Ethernet	265
• Personalización del nombre del conmutador.	265
• Personalización del nombre del chasis	266
• Establecimiento de la Id. de dominio	266
• Comprobación de la función PID persistente.	266
• Confirmación de las licencias de software.	269
• Copia de seguridad de la configuración	270

Introducción

Esta guía proporciona instrucciones sobre el modo de desempaquetar, instalar y configurar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 como unidad independiente de manera rápida. Tenga en cuenta la siguiente documentación adicional:

- Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y configuración, consulte el *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Manual de referencia de hardware del Módulo Brocade DCX 8510-4).
- Para obtener instrucciones específicas sobre la instalación en bastidor, consulte los procedimientos de instalación de montaje en bastidor o montaje en centro adecuados.

El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 se puede instalar de las siguientes formas:

- Como unidad independiente en una superficie plana.
- En un chasis con el kit de salida de aire lateral del puerto (proporcionado) en un bastidor Brocade cualificado.
- En un gabinete de Electronic Industries Association (EIA) de 19 pulg., utilizando un kit de montaje en bastidor Brocade 8510-4, DCX-4S (en un kit de 27-31 pulg. o de 18-34 pulg. en función del bastidor utilizado).
- En un bastidor de telecomunicaciones (Telco) de montaje en centro, utilizando un kit de bastidor de montaje en centro Brocade 8510-4, DCX-4S que su proveedor Módulo Brocade DCX 8510-4 le puede proporcionar (opcional).

Los pasos de configuración básica necesarios para configurar Módulo Brocade DCX 8510-4 se muestran en esta guía. El *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual* (Manual de referencia de hardware del Módulo Brocade DCX 8510-4) y la *Fabric OS Administrator's Guide* (Guía del administrador de Fabric OS) le proporciona información de configuración adicional.

ATENCIÓN

Para cumplir con la certificación EMI, se debe instalar la puerta del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4. Se recomienda instalar tapones de puerto de goma en los zócalos QSFP del blade central si no se han utilizado cables QSFP.

Avisos sobre seguridad

Al utilizar este producto, observe los avisos de peligro, precaución y atención que aparecen en este manual. Los avisos vienen acompañados de símbolos que representan la gravedad del estado de seguridad.

NOTA

La publicación *Brocade Product Safety Notices* (Avisos sobre seguridad del producto Brocade) contiene las traducciones de los avisos de seguridad que encontrará en el CD-ROM que acompaña a este producto.

Los avisos sobre peligro y precaución aparecen en orden alfabético en función de las Id. que se muestran entre paréntesis, por ejemplo (D004), al final de cada aviso. Utilice esta Id. para ubicar las traducciones de estos avisos de precaución y peligro en la publicación *Brocade Product Safety Notices* (Avisos sobre seguridad del producto Brocade).

Avisos de peligro

Un aviso de peligro indica una situación que podría ser letal o extremadamente peligrosa para las personas. Los avisos de peligro vienen acompañados de un símbolo en forma de rayo que representa una condición de peligro eléctrico. Lea y cumpla los requisitos del siguiente aviso de peligro antes de instalar o realizar servicio en este dispositivo.



PELIGRO

Utilice los cables eléctricos que se proporcionan. Asegúrese de que la caja de conexiones eléctricas de la instalación es del tipo correcto, proporciona el voltaje adecuado y se ha realizado la conexión a tierra correctamente. (D004)

Avisos de precaución

Un aviso de precaución indica una situación que podría ser peligrosa para las personas debido a una condición ya presente. Lea y cumpla los requisitos del siguiente aviso de precaución antes de instalar o realizar servicio en este dispositivo.



PRECAUCIÓN


Utilice prácticas correctas de seguridad al realizar el transporte del producto. (C015)

Módulo Brocade DCX 8510-4, lateral de los puertos

Las siguientes ilustraciones muestran una configuración de ejemplo del lateral de los puertos del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.

NOTA

El flujo de aire del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 se realiza desde el lateral que no contiene puertos (sin cable) hacia el lateral izquierdo del chasis, si se observa desde el lateral de los puertos. Si utiliza el kit de salida de aire del lateral de los puertos, las rejillas de ventilación se encuentran en el lateral de los puertos del chasis.

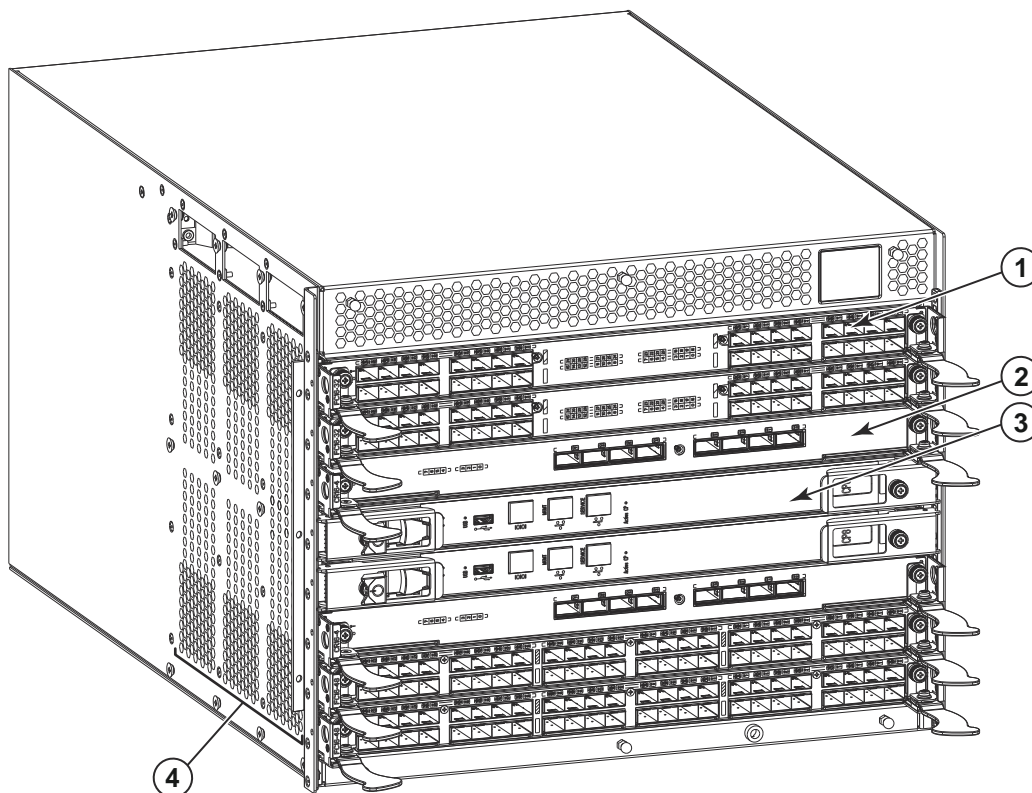

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blade de puertos FC16-48 (ejemplo, 4x) | 3 | Blade de procesador de control (CP8) (2x) |
| 2 | Blade de conmutador central (CR16-4) (2x) | 4 | Rejilla de ventilación de la salida de aire |

ILUSTRACIÓN 1 Lateral de los puertos del Módulo Brocade DCX 8510-4 (configuración de muestra)

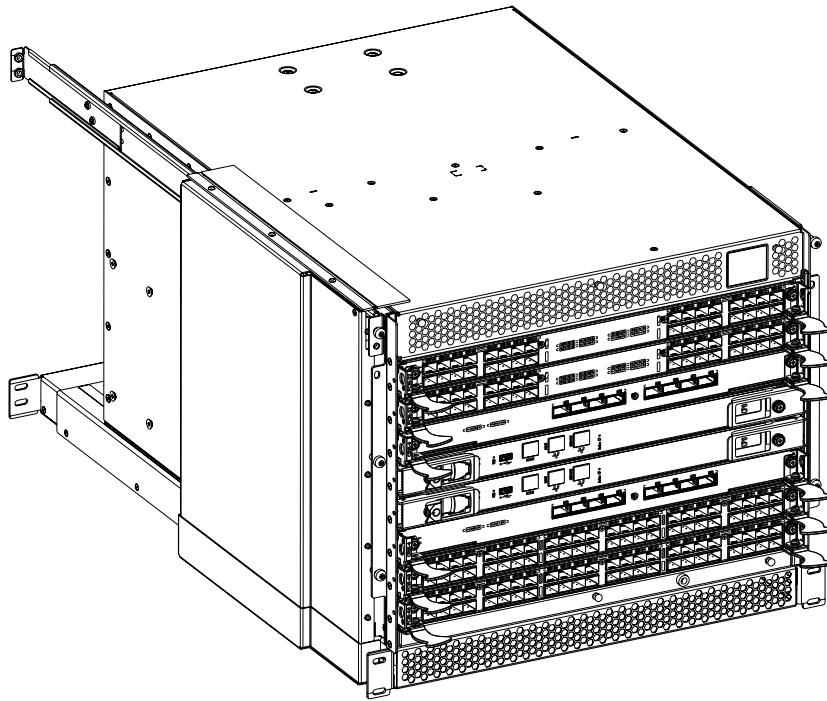


ILUSTRACIÓN 2 Lateral de los puertos del Módulo Brocade DCX 8510-4 con el kit de salida de aire del lateral de los puertos instalado (configuración de muestra)

La siguiente ilustración muestra el cambio que la corriente de aire realiza al instalar el kit de salida de aire del lateral de los puertos.


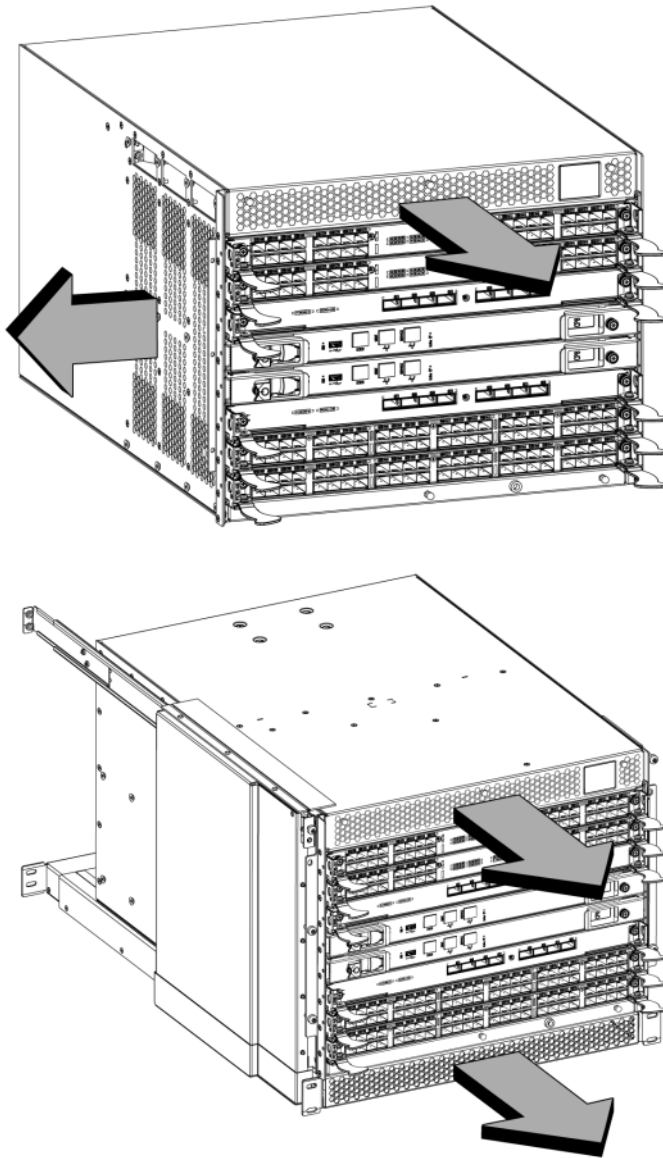


ILUSTRACIÓN 3 Comparación de la corriente de aire del Módulo Brocade DCX 8510-4 sin (arriba) y con (abajo) el kit de salida de aire del lateral de los puertos instalado (configuración de muestra)

Módulo Brocade DCX 8510-4, lateral sin puertos

La siguiente ilustración muestra una configuración de muestra del lateral sin puertos del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.

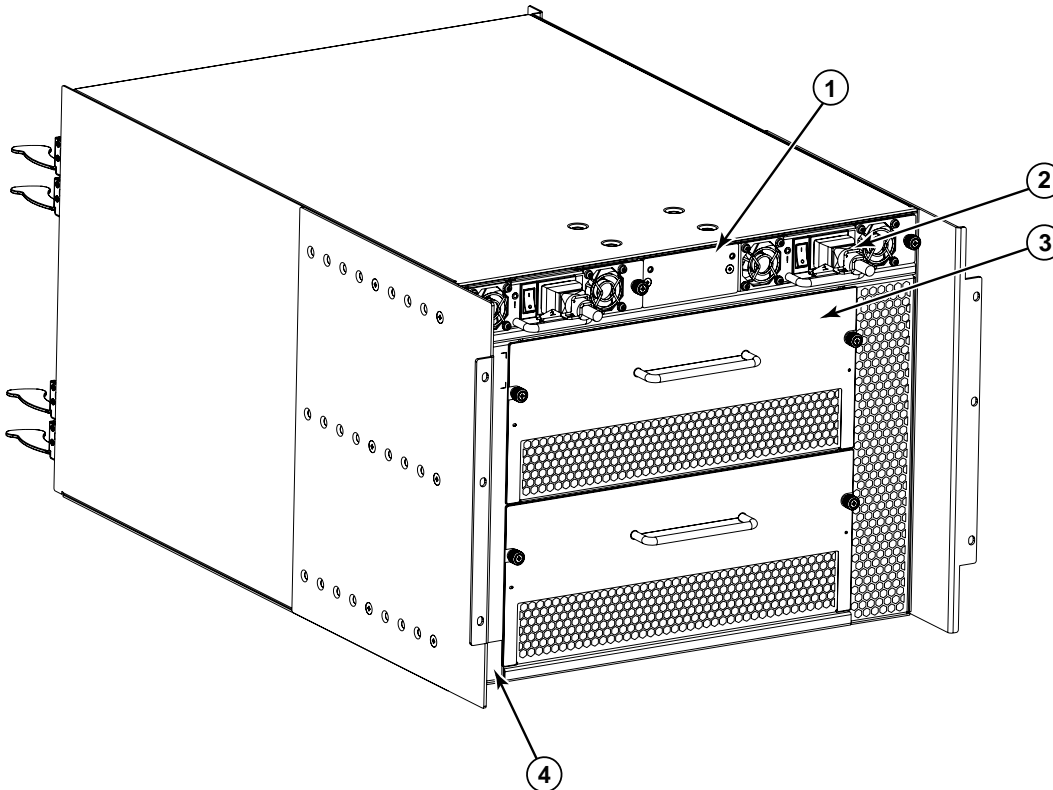

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Bisel de la tarjeta WWN (placa con el logo - tarjeta WWN detrás) | 2 | Suministro de energía (2x) |
| 3 | Ensamblaje del ventilador (2x) | 4 | Etiqueta con el número de serie y WWN |

ILUSTRACIÓN 4 Lateral sin puertos del Módulo Brocade DCX 8510-4 (configuración de muestra)

Tiempo y componentes necesarios para la instalación

Puede configurar e instalar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 de las siguientes maneras:

- Como unidad independiente en una superficie plana.
- En un gabinete de Electronic Industries Association (EIA) de 19 pulg., utilizando un kit de montaje en bastidor Brocade DCX 8510-4, DCX-4S (en un kit de 27-31 pulg. o de 18-34 pulg. en función del bastidor utilizado).
- En un chasis con el kit de salida de aire del lateral de los puertos (proporcionado) en un bastidor cualificado.
- En un bastidor de telecomunicaciones (Telco) de montaje en centro, utilizando el kit de montaje de bastidor en centro del que dispone su Módulo Brocade DCX 8510-4 proveedor.

Este capítulo describe cómo configurar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 como unidad independiente. Para obtener instrucciones sobre la instalación de montaje en bastidor, consulte el manual correspondiente según se describe en la siguiente tabla.

La siguiente tabla describe la instalación principal y las tareas de configuración, el tiempo aproximado de cada una de ellas y los componentes necesarios para completar la tarea basada en Módulo Brocade DCX 8510-4 (192 puertos Fibre Channel que utilizan blades de puertos FC16-48). Las configuraciones con menos puertos requieren menos tiempo. Se asume que ya se tiene preparado un emplazamiento de instalación y que existe la correcta conexión de red y alimentación eléctrica dentro de estos cálculos de tiempo.

TABLA 1 Tareas de instalación, tiempo y componentes necesarios

Tarea de instalación	Estimación de tiempo	Elementos necesarios
Preparación del emplazamiento y desempaqueado Módulo Brocade DCX 8510-4	30 minutos	1/2 pulg. Llave inglesa del zócalo (para extraer los pernos de la tarima). Destornillador Phillips del n.º 2 (para peine para administración de cables). Carro para tarimas. Elevador hidráulico o asistido, capaz de elevarse un mínimo de 140 cm (55 pulg.) y con una capacidad mínima de 113 kg (250 lb). El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 pesa 68 kg (150 lb) con cuatro tarjetas de puerto FC16-48 instaladas (192 puertos).
Instalación del kit de montaje en bastidor o el kit de salida de aire del lateral de los puertos	30 minutos	Consulte uno o más de los siguientes procedimientos si está montando el sistema Brocade DCX 8510-4 en un bastidor: <i>Procedimiento para la instalación del kit de salida de aire del lateral de los puertos</i> <i>Procedimiento para la instalación del kit de montaje en centro Brocade DCX 8510-4, DCX-4S o Procedimiento para la instalación del kit del bastidor Brocade DCX 8510-4, DCX-4S.</i>
Montaje y fijación Módulo Brocade DCX 8510-4 en bastidor	30 minutos	
Instalación de los cables de alimentación y encendido del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4	20 minutos	Cables de alimentación (proporcionados en el Módulo Brocade DCX 8510-4 kit de accesorios).
Establecimiento de la conexión en serie, el inicio de sesión del Módulo Brocade DCX 8510-4, y la configuración de las direcciones IP	20 minutos	Cable serie (proporcionado en el kit de accesorios). Equipo de la estación de trabajo con puerto serie o puerto de servidor de terminal y una aplicación de emulación de terminal (como HyperTerminal). Direcciones IP Ethernet para el chasis de Módulo Brocade DCX 8510-4 y para ambos blades de procesadores de control: total de tres direcciones.
Instalación de un cable Ethernet, apertura de una sesión Telnet y configuración de la Id. de dominio del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, fecha y hora, y parámetros adicionales del sistema. Comprobación y configuración de respaldo.	20 minutos	Conexión de cables Ethernet (opcional) para acceso de Telnet. <i>Ver Guía del administrador de Fabric OS.</i>
Instalación de transceptores según sea necesario	20 minutos (más tiempo si se utilizan blades de puertos de alta densidad)	Transceptores ópticos SFP+, mSFP y QSFP según sea necesario.
Conexión de cables ópticos de fibra, cierres y guías para cables	2-3 horas	Cables ópticos de fibra, cierres para cables y peine sujetacables .

Planificación del sitio y pautas de seguridad

NOTA

Lea los avisos sobre seguridad antes de proceder con la instalación [“Avisos sobre seguridad”](#).
Lea las “Especificaciones sobre alimentación” en el apéndice del Manual de referencia al hardware de Módulo Brocade DCX 8510-4 para cumplir los estándares de suministro de energía antes de instalar el chasis.
Lea [“Administración de cables”](#) para planificar la administración de cables.

Los siguientes pasos y precauciones de seguridad son necesarios para garantizar una instalación y funcionamiento correctos.

1. Proporcione un espacio con una altura de 9 unidades de bastidor (9U), 61,19 cm (24,09 pulg.) de profundidad y 43,74 cm (17,22 pulg.) de ancho. 1U es igual a 4,45 cm (1,75 pulg.). Si no utiliza el kit de salida de aire del lateral de los puertos que se proporcionó, el espacio necesita ser de una altura de solo 8 unidades de bastidor (8U).

Planifique la instalación del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 con el lateral sin puertos de cara a la zona de entrada de aire. El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 se puede instalar de cara a una u otra dirección, si se cumplen los requisitos de servicio y refrigeración de la unidad.

2. Asegúrese de que se encuentran disponibles circuitos de bifurcación con las siguientes características:
-

NOTA

Consulte “Especificaciones de la alimentación eléctrica” del apéndice “Especificaciones” para obtener los requisitos específicos en función a la configuración de su chasis.

- 200 – 240 VCA, 50–60 Hz (dos circuitos de bifurcación) - recomendado por su gran disponibilidad y uso máximo del blade
 - Dos cables para servicio de 200 - 240 VCA
 - Protegido por un interruptor de circuito de conformidad con los códigos eléctricos locales
 - Circuito de suministro, fusión de líneas y tamaño de cable adecuado a la clasificación eléctrica ubicada en la placa de nombre del chasis
 - Ubicación próxima al chasis y de fácil acceso
 - Tomas de corriente conectadas a tierra instaladas por un electricista con licencia y compatible con los cables de alimentación
-

ATENCIÓN

Para maximizar la tolerancia a fallos, conecte cada cable de alimentación eléctrica a una fuente de alimentación separada.

3. Planifique la administración de cables antes de instalar el chasis.
Los cables se puede administrar de diversas maneras, como, por ejemplo, guiando los cables de la parte inferior del chasis hacia cualquier lado del chasis, a través de canales para cables en los laterales del gabinete, o mediante el uso de paneles de revisión.
4. Asegúrese de disponer de lo siguiente para efectuar la configuración del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4:
 - Estación de trabajo con un emulador de terminal instalado, como, por ejemplo, HyperTerminal
 - Cable en serie (proporcionado)
 - Tres cables Ethernet (incluido uno de repuesto)
 - Acceso a un servidor FTP para realizar copias de seguridad de la configuración del conmutador o recopilación de datos de salida **supportsave** (opcional)
 - Stick USB de Brocade para la recopilación de datos de salida **supportsave** (opcional)
 - Transceptores (cobre y ópticos) y cables compatibles
5. Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire disponen de un mínimo de 2 pulgadas de espacio de aire.
6. Asegúrese de que la temperatura del aire del lateral de entrada de aire es inferior a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) durante el funcionamiento.

Componentes incluidos con el conmutador Módulo Brocade DCX 8510-4

El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 se envía con lo siguiente:

- Módulo Brocade DCX 8510-4 chasis del sistema, con los siguientes componentes incorporados:
 - Blades de procesador de control (CP8)
 - Blades de conmutador central (CR16-4)
 - Blades de puertos, de aplicación y de cifrado (incluidos en función de la especificación del cliente)
 - Paneles de relleno de las ranuras del blade (para ranuras que no han sido rellenas por blades)
 - Kit de salida de aire del lateral de los puertos (incluido en función de la especificación del cliente)
 - Tarjetas WWN
 - Bisel WWN (placa del logotipo)
 - Suministros de energía
 - Panel de relleno del suministro de energía (incluido si solamente existe un suministro de energía)
 - Ensamblajes de los ventiladores
 - Ensamblajes para la administración de cables
 - Puerta del chasis
- Kit de accesorios que contiene los siguientes componentes:
 - *QuickStart Guide (Guía de inicio rápido) del Módulo Brocade DCX 8510-4*
 - CD de documentación de Brocade (contiene documentos relacionados con el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4)
 - Banda de conexión a tierra ESD
 - dispositivo USB
 - Cable serie RS-232. El cable RS-232 dispone de un adaptador en un extremo que puede quitarse para proporcionar un conector de estilo RJ-45.
- Kit de montaje en bastidor Brocade DCX 8510-4, DCX-4S con instrucciones

Solicite los transceptores ópticos de la marca Brocade (SFP+, mSFP y QSFP). El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 es compatible con los transceptores SWL, LWL y ELWL. mSFPs y QSFPs son transceptores SWL solamente.

NOTA

Para obtener información sobre los transceptores SFP+, mSFP y QSFP cualificados para el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, vaya a http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf.

Cómo desempaquetar e instalar el Módulo Brocade DCX 8510-4

Utilice el siguiente procedimiento para desempaquetar e instalar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.



PRECAUCIÓN

Utilice prácticas correctas de seguridad al realizar el transporte del producto. (C015)

NOTA

Un sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 completamente cargado (cuatro tarjetas de puerto FC16-48, 192 puertos) pesa aproximadamente 68 kg (150 lb) y necesita un elevador hidráulico o asistido para instalarlo.

1. Desempaquete el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.
 - a. Corte las bandas que rodean el empaquetado.
 - b. Quite la tapa, los kits y la espuma de la parte superior del chasis.
 - c. Levante la caja de cartón para sacarla del chasis y quite la bolsa de plástico que rodea al chasis. Guarde el material de empaquetado para utilizarlo en la devolución del chasis antiguo.
 - d. Deje el chasis en la parte superior de la bandeja de envío de plástico si éste necesita ser transportado al emplazamiento de instalación.

NOTA

El empaquetado del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 no incorpora tarima de madera o soportes de tarima. El chasis descansa en la parte superior de la bandeja de plástico de envío.

2. Utilice un carro para tarimas u otro elemento de elevación asistido para transportar el nuevo chasis al área de instalación. Las entradas deben tener una anchura de 36 pulg. (91 cm) para acomodar al chasis.
3. Extraiga el kit de salida de aire del lateral de los puertos Módulo Brocade DCX 8510-4 (si se solicitó), el kit de accesorios, la espuma de empaquetado y el plástico antiestático del chasis y déjelo en un lado.
4. Extraiga la puerta del chasis del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.
5. Extraiga el sistema de administración de cables vertical.
6. Utilice un elevador para levantar el chasis al nivel correcto. Si está instalando el chasis en un gabinete, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del kit de bastidor.
7. Si corresponde, bloquee las ruedas al levantarlo para su transporte.
8. Deslice el chasis suavemente por la superficie final de instalación, asegurándose que permanezca asegurado durante el transporte.
9. Asegúrese de la correcta orientación del chasis para que el lateral sin puertos puede acceder a la entrada de aire (frio).
10. Vuelva a instalar el sistema de administración de cables vertical.
11. Vuelva a instalar la puerta. Se debe instalar la puerta para cumplir los requisitos marcados por EMI.

Suministro de energía al sistema Módulo Brocade DCX 8510-4

Realice los siguientes pasos para suministrar energía al chasis.

**PELIGRO**

Utilice los cables eléctricos que se proporcionan. Asegúrese de que la caja de conexiones eléctricas de la instalación es del tipo correcto, proporciona el voltaje adecuado y se ha realizado la conexión a tierra correctamente. (D004)

1. Conecte los dos cables de alimentación de CA a los dos suministros de energía.
2. Conecte los cables de alimentación a una fuente con voltajes de 200 a 240 VCA, de 47 a 63 Hz u opcionalmente a una fuente de alimentación con voltaje de 110 a 120 VCA, de 47 a 63 Hz. Si se utiliza cualquier blade de aplicación en el chasis, la opción de 200 a 240 VCA es necesaria para poder adquirir redundancia de suministro de energía.

ATENCIÓN

Se recomienda el uso de la línea de alto voltaje (200 a 240 VCA) por la obtención de una mayor eficacia en la conversión de energía.

Para el sistema DCX 8510-4 o DCX-4S completamente cargado, se recomienda de 200 a 240 VCA para obtener mayor disponibilidad (capacidad de realizar un intercambio directo de un suministro de energía defectuoso sin afectar a la operación del sistema).

3. Encienda los conmutadores de alimentación de CA de los suministros de energía en **I**. Los conmutadores de alimentación de CA se encienden en verde cuando se conectan.
4. El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 realiza una prueba POST (prueba de auto encendido) cada vez que se enciende. La prueba POST tarda alrededor de 10 minutos y finaliza cuando la luz del indicador muestra el estado operativo.

Puede omitir la prueba POST utilizando el comando **fastBoot**. También puede desactivar la prueba POST por sucesivos reinicios Módulo Brocade DCX 8510-4 utilizando el comando **diagDisablePost**.

ATENCIÓN

No conecte el conmutador a la red hasta que las direcciones IP hayan sido configuradas.

Administración de cables

La administración de cables vertical está conectada al bastidor en cualquier lateral de la puerta del chasis, lo cual permite una administración de cables sencilla. Se pueden instalar los módulos sin interrumpir el servicio.

Guíe los cables a lo largo de la parte delantera de los blades para dejar visibles los indicadores LED. Deje al menos un metro de margen en cada cable de fibra óptica para tener el espacio necesario para quitar y volver a cambiar los blades.

ATENCIÓN

El radio mínimo al que se puede doblar un cable de 50 micrómetros bajo una carga completa de tensión es de 2 pulg. Para un cable sin carga de tensión, el mínimo es 1,2 pulg.

Los cables se pueden manipular y administrar de varias maneras, por ejemplo, utilizando canales de cable en los laterales del gabinete o paneles de interconexiones para minimizar la manipulación de cables. A continuación se presenta una lista de recomendaciones:

NOTA

No se deben utilizar bridas con cables ópticos ya que es fácil apretarlas excesivamente y pueden dañar las fibras ópticas.

- Planifique el espacio de bastidor que necesita para la distribución de cables antes de instalar el conmutador.
- Deje al menos 1 m (3,28 pies) de cable flojo en cada puerto. De esta manera, se cuenta con el espacio necesario para quitar y sustituir el conmutador, permitir movimientos inadvertidos de un bastidor, y ayudar a evitar que los cables se doblen por debajo del radio de curvatura mínimo.
- Si está utilizando el enlace troncal ISL de Brocade, considere la agrupación de cables por grupos troncales. Los cables utilizados en grupos troncales deben cumplir los requisitos específicos, según se describe en la *Fabric OS Administrator's Guide* (Guía del administrador de Fabric OS).
- Para facilitar el proceso de mantenimiento, etiquete los cables y registre los dispositivos a los que van conectados.
- Guíe los cables de los puertos y otros cables por lugares que no obstaculicen la visibilidad de los LEDs.
- Utilice las bandas de tipo Velcro[®] para fijar y organizar los cables de fibra óptica.

ATENCIÓN

No guíe los cables delante de las rejillas de salida de aire, ubicada en la parte superior del lateral de los puertos del chasis. Si está utilizando el kit de salida de aire del lateral de los puertos con el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, existe una rejilla de salida de aire en la parte inferior del lateral de los puertos del chasis. Utilice la administración de cables vertical para mantener los cables alejados de esta rejilla de ventilación.


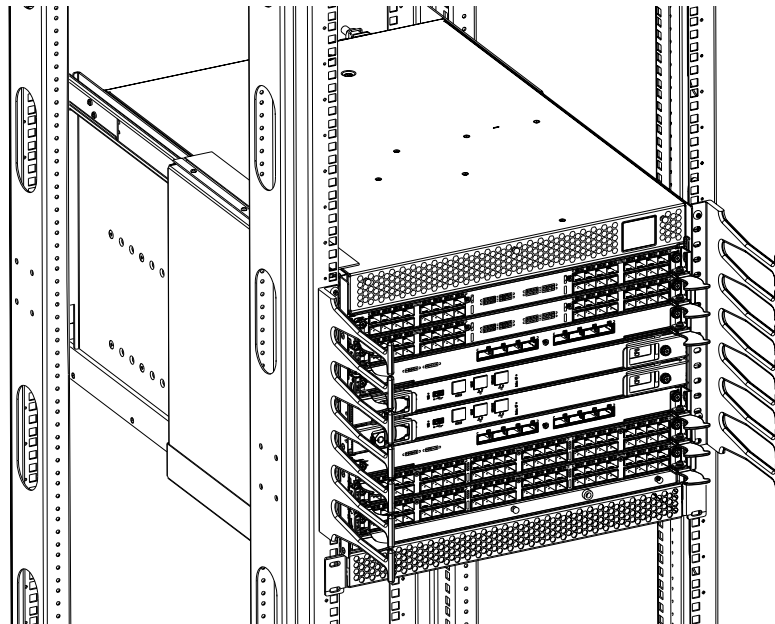


ILUSTRACIÓN 5 Ensamblajes para la administración de cables vertical

Cableado de alta densidad

El blade de puertos de alta densidad FC8-64 no puede utilizar los cables LC estándar ya que el tono entre las ópticas del transceptor mini-SFP (mSFP) nuevo es más pequeño que los SFP estándar. Se pueden utilizar cables de revisión y paneles para conectar los cables de tamaño estándar al blade si es necesario. La siguiente ilustración muestra el cable de revisión mSFP a SFP. Consulte “Best Practices Guide: High Density Cable Management Solutions” (“Guía de mejores prácticas: Soluciones para la administración de cables de alta densidad”) (disponible en el sitio <http://www.brocade.com>) para obtener las directrices a una correcta administración de cables para soluciones de puerto de alta densidad, números de pieza del panel de revisión y cables.

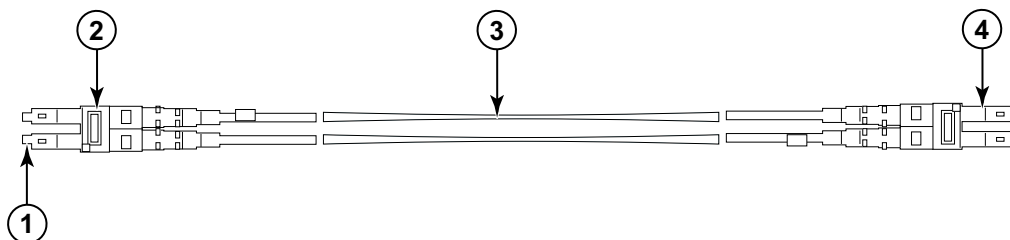

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| 1 | Conector mSFP | 3 | Cable de 1,6 mm |
| 2 | Clip dúplex (negro) | 4 | Conector SFP |

ILUSTRACIÓN 6 Diseño de cable para los cables de revisión mSFP para el blade de puertos de alta densidad FC8-64

Tenga en cuenta que el clip duplex del extremo del cable mSFP es negro para un fácil reconocimiento. Consulte el apéndice para obtener una lista de los cables ópticos mSFP para el blade de puertos FC8-64.

Si el sistema troncal ISL se encuentra en uso, agrupe los cables por grupos troncales. Los puertos están codificados por colores para indicar qué puertos pueden utilizarse en el mismo grupo troncal ISL: ocho puertos marcados con elipses negros alternan con ocho puertos con contornos ovalados. Consulte el apéndice para obtener una lista de las velocidades y distancias de los cables.

Instalación de los cables QSFP (opcional)

Utilice este procedimiento para extraer y reemplazar un cable QSFP.

NOTA

Los puertos QSFP se pueden utilizar solamente con una licencia de enlace ICL. Tras la adición o retirada de una licencia, los puertos son sometidos al cumplimiento de la licencia solamente cuando son emitidos los comandos `portdisable` y `portenable`. Se debe instalar una licencia ICL en todos los módulos Brocade que forman la conexión ICL. Se puede combinar un máximo de seis chasis de la serie Brocade 8510 con cables QSFP.

NOTA

Para los módulos Brocade 8510, se puede utilizar un cable QSFP de un máximo de 50 metros como cable ICL.

ATENCIÓN

Para los modelos de la serie 8510, si los cables QSFP no han sido utilizados, asegúrese de que las juntas de goma se encuentran en los transceptores QSFP.

La siguiente tabla describe los patrones de los indicadores LED del puerto conector y las acciones recomendadas.

TABLA 2 Indicadores LED del puerto conector QSFP

Finalidad de los indicadores LED	Color	Estado	Acción recomendada
Estado del conector QSFP	Sin luz (LED está apagado)	No hay módulo QSFP, los cuatro puertos QSFP están desactivados.	No es necesario tomar ninguna acción si el módulo QSFP no está presente o comprobar que QSFP ha sido completamente introducido.
	Luz ámbar fija	El módulo QSFP se encuentra dentro, los cuatro módulos no dan señal o muestras de sincronización.	No es necesario tomar ninguna acción si solamente está instalado el módulo QSFP o asegurarse de que el cable de la unidad esté bien conectado. Si el indicador LED permanece en ámbar, consulte al Módulo Brocade DCX 8510-4 proveedor.
	Ámbar intermitente	El puerto se encuentra desactivado o defectuoso, actividad de enlace FC, segmentado, modo de bucle invertido, también durante la transición entre la introducción del cable QSFP y la confirmación.	Compruebe los mensajes de la consola o espere a que los cuatro puertos aparezcan en línea.
	Luz verde fija	Ambos extremos del cable QSFP están dentro y todos los puertos están en línea. Se ha establecido el enlace completo.	No es necesario realizar ninguna acción.

Siga este procedimiento para instalar los cables QSFP. Consulte *Guía del administrador de Fabric OS* para obtener el procedimiento de configuración y los requisitos.

La siguiente ilustración muestra un cable QSFP y un transceptor. Los conectores QSFP en los blades centrales están etiquetados por grupo troncal (la conexión troncal es opcional) para facilitar la instalación. Las ilustraciones subsiguientes muestran configuraciones de cable aceptadas para la función ICL. La topología recomendada es el tipo paralelo donde existen cuatro cables QSFP conectados entre cualquier par de chasis de la serie Brocade 8510. Se admite la completa configuración de malla.

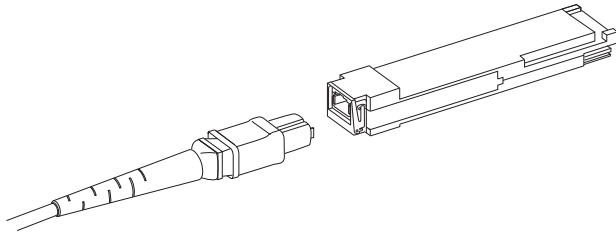


ILUSTRACIÓN 7 Cable QSFP y transceptor

Instalación de un cable QSFP


Realice los siguientes pasos para reemplazar un cable QSFP.

1. Si se está reemplazando el transceptor QSFP, agarre la salida del nuevo QSFP y empújelo al conector del blade hasta dejarlo firmemente asentado. QSFP ha sido diseñado para entrar en el conector de una sola manera. Inicialmente, el indicador LED de estado parpadea en ámbar tras la instalación, a continuación, muestra ámbar fijo.
2. Agarre el cable QSFP por la estructura de goma y empújelo hacia el transceptor QSFP hasta quedar firmemente colocado. La estructura del cable está diseñada para entrar en el módulo QSFP de una manera.

El estado del indicador LED muestra ámbar fijo hasta que ambos extremos del cable hayan sido introducidos y el enlace establecido. Cuando el enlace ha sido completamente establecido, el indicador LED muestra una luz verde fija.
3. Repita en cada cable que necesita cambiar.
4. Una vez que todos los cables han sido conectados, ver *Guía del administrador de Fabric OS* para obtener el procedimiento de configuración.

Posibles configuraciones de cable QSFP

La siguiente ilustración muestra una configuración de cable QSFP posible entre dos chasis de la serie 8510. Se puede conectar un máximo de seis chasis de la serie 8510 vecinos siempre que exista interconexión entre cada dos núcleos de un chasis con cada dos núcleos en el siguiente chasis. De esta manera se proporciona conexión troncal ICL entre chasis, garantizando la redundancia. Se recomienda las conexiones en paralelo entre blades centrales, pero se admiten administraciones de cable tanto en paralelo como en malla.

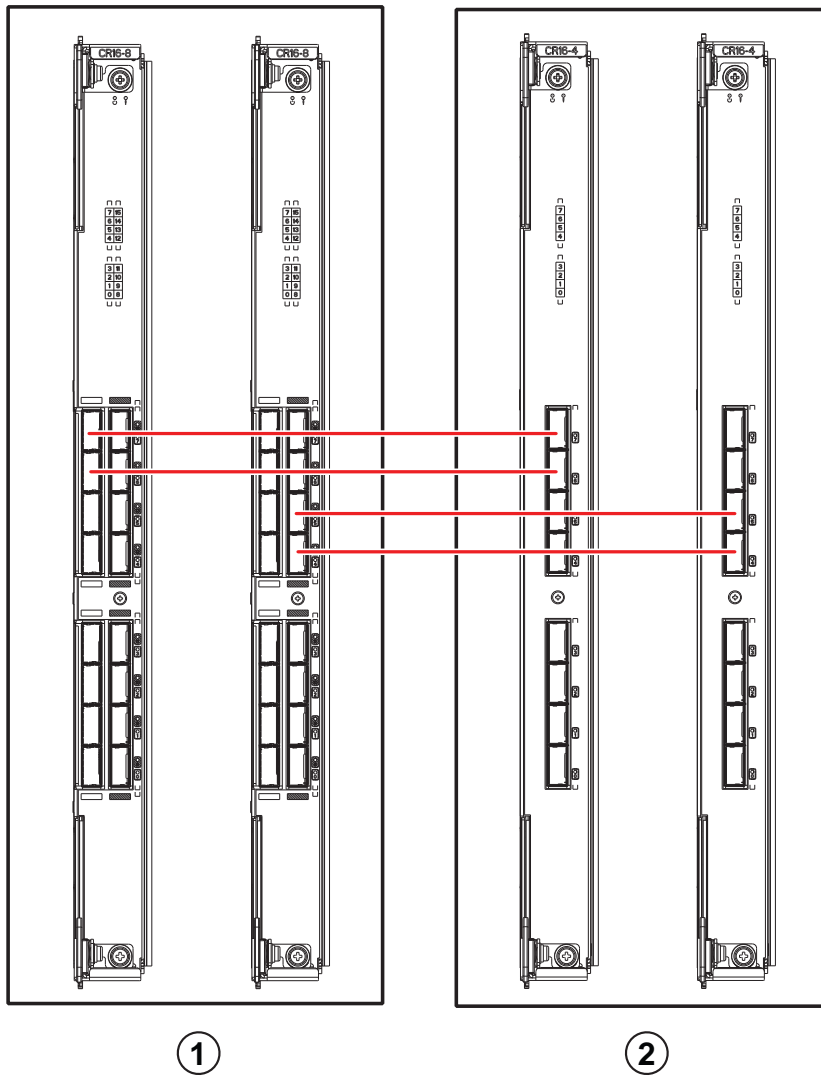

1 Chasis 1

2 Chasis 2

ILUSTRACIÓN 8 Conexiones de cable QSFP - configuración de muestra 8510 - tipo paralelo

Se pueden conectar seis chasis 8510 en una configuración central y perimetral (dos centrales y cuatro perimetrales) según se muestra en la siguiente ilustración. Aunque los chasis 8510-8 se muestran en la ilustración, el chasis puede ser 8510-4 ó 8510-8. El esquema de cableado debe seguir el ejemplo paralelo que se muestra en la ilustración anterior.

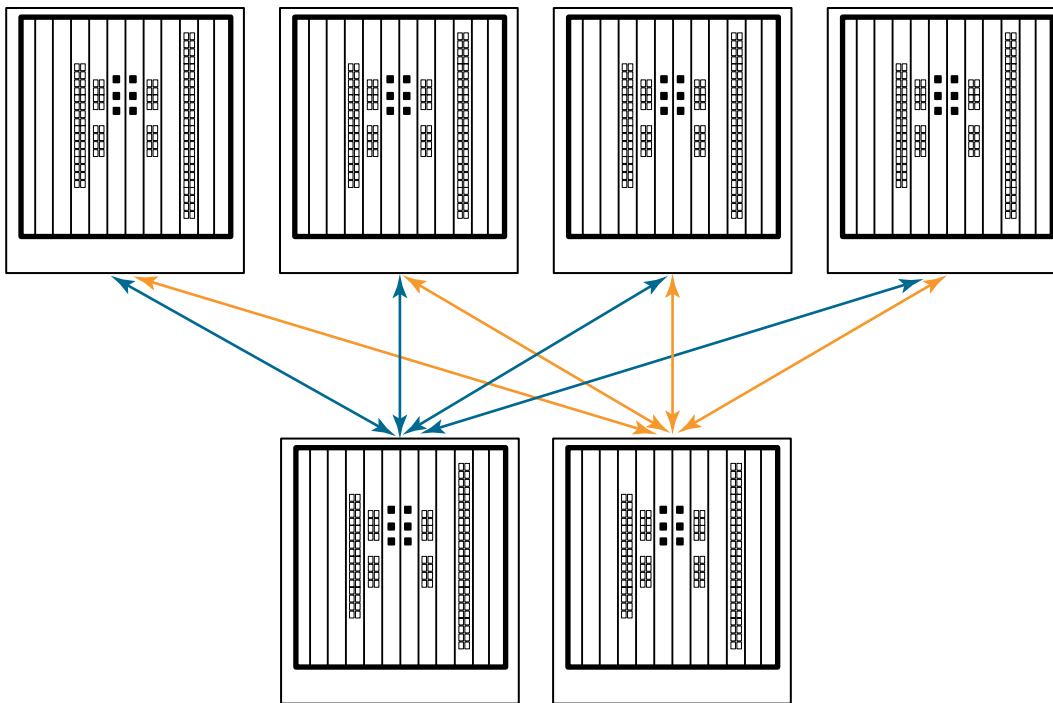


ILUSTRACIÓN 9 Topología ICL central o perimetral DCX 8510

Establecimiento de una conexión en serie e inicio de sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4

Para establecer una conexión en serie al puerto de la consola en el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, complete los siguientes pasos.

1. Compruebe que el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 está encendido y que la prueba POST ha finalizado verificando que todos los indicadores LED del puerto, procesador de control y blades de conmutador central muestran una luz verde fija.
2. Quite la tapa de envío del puerto de la Consola en el CP activo. Utilice el cable serie proporcionado con el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 para conectar el puerto de la consola del CP activo a una estación de trabajo del equipo. El blade CP activo se indica por medio de un indicador LED iluminado (azul).

ATENCIÓN

La finalidad principal del puerto de la consola está destinada a la configuración inicial de la dirección IP y por motivos de servicio.

3. Acceda al sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 utilizando una aplicación de emulador de terminal (como HyperTerminal en un entorno Windows o tip en un entorno UNIX).
4. Desactive cualquier programa de comunicación en serie que se esté ejecutando en la estación de trabajo (como programas de sincronización).

- Abra una aplicación de emulador de terminal (como por ejemplo, HyperTerminal en un PC, o TERM, TIP o Kermit en un entorno UNIX) y configure la aplicación de la siguiente manera:

- En un entorno Windows:

Parámetro	Valor
Bits por segundo	9600
Bits de datos	8
Paridad	Ninguno
Bits de parada	1
Control de flujo	Ninguno

- En un entorno UNIX, introduzca la siguiente cadena en el símbolo del sistema:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

Si ttyb ya se encuentra en uso, utilice **ttya** en su lugar e introduzca la siguiente cadena en el símbolo del sistema:

```
tip /dev/ttya -9600
```

Cuando la aplicación de emulador de terminal detiene el envío de información, presione **Intro**. Recibirá el siguiente indicación de inicio de sesión:

```
CP0 Console Login:
```

- Continúe con la siguiente tarea.

Inicio de sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4

Para iniciar sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4 por medio de la conexión en serie, siga estos pasos.

- Inicie sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4 como **admin**. La contraseña predeterminada es **password**. En la pantalla de inicio de sesión inicial, se le indicará que introduzca las nuevas contraseñas de usuario y admin. Asegúrese de anotar las nuevas contraseñas y mantenga esta información en un lugar seguro.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
Password:
```

```
Please change your passwords now
```

```
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
```

```
swDir:admin>
```

- (Opcional) Modificar contraseñas (Modificar contraseñas). Para omitir la modificación de contraseña, presione **Ctrl-C**. Para obtener más información sobre las contraseñas, ver *Guía del administrador de Fabric OS*

NOTA

Las contraseñas pueden ser de 8 a 40 caracteres de longitud. Deben empezar con un carácter alfanumérico. Pueden incluir caracteres numéricos, el punto (.) y el guión bajo (_) solamente. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas o minúsculas, y no se mostrarán cuando las escriba en la línea de comandos. Para obtener más información sobre las contraseñas, consulte *Guía del administrador de Fabric OS*.

Configuración de direcciones IP

El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 requiere tres direcciones IP, que se configuran utilizando el comando `ipAddrSet`. Las direcciones IP son necesarias para ambos blades CP (CP0 y CP1) y para la IP de administración del chasis (mostrada como CONMUTADOR bajo el comando `ipAddrShow`) en el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.

NOTA

Las direcciones IP y nombres host predeterminados para el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 son:

- 10.77.77.75 / CP0 (el blade CP en la ranura 4 en el momento de la configuración)
- 10.77.77.74 / CP1 (el blade CP en la ranura 5 en el momento de la configuración)

ATENCIÓN

El restablecimiento de una dirección IP mientras el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 tiene tráfico IP activo, o se están ejecutando herramientas de administración y supervisión, como DCFM, Fabric Watch y SNMP, puede provocar la detección o interrupción del tráfico.

Complete los siguientes pasos para establecer las direcciones IP del servidor Módulo Brocade DCX 8510-4.

1. Inicie sesión en el CP activo como admin utilizando la conexión de cable en serie.
2. Establezca la Módulo Brocade DCX 8510-4 dirección IP introduciendo el comando `ipaddrset -chassis`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

Introduzca la información en el símbolo del sistema. Especifique la dirección IP `chassis` La dirección IP `-sw 0` no es válida en este chasis.

NOTA

Las direcciones 10.0.0.0 a 10.0.0.255 están reservadas y se utilizan internamente por el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4. Las direcciones IP externas no deben utilizar estas direcciones.

3. Establezca la dirección IP CP0 introduciendo el comando `ipaddrset -cp 0`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Introduzca la información en el símbolo del sistema.

4. Establezca la dirección IP CP1 introduciendo el comando `ipaddrset -cp 1`:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

Introduzca la información en el símbolo del sistema.

Esta es una configuración IP de muestra:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
```



```
IP address is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

Establecimiento de una conexión Ethernet

NOTA

Se recomienda la conexión de blades CP a una red privada/VLAN.

Una vez utilizada la conexión serie para configurar las direcciones IP para el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, puede conectar el blade CP activo a la red de área local (LAN).

Por medio del establecimiento de una conexión Ethernet, puede completar la configuración del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 utilizando una sesión serie, Telnet o aplicaciones de administración, como Web Tools o Brocade Network Advisor.

Realice los siguientes pasos para establecer una conexión Ethernet en el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.

1. Quite la tapa de envío del puerto Ethernet en el blade CP activo.
2. Introduzca un extremo del cable Ethernet en el puerto Ethernet.
3. Conecte el otro extremo a una LAN Ethernet 10/100/1000 BaseT.

El sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 se puede acceder mediante una conexión remota utilizando la línea de comando vía Telnet o cualquiera de las herramientas de administración, como Web Tools o Brocade Network Advisor.

4. Para completar cualquier procedimiento de configuración adicional del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 mediante una sesión Telnet, inicie sesión en Módulo Brocade DCX 8510-4 por Telnet, utilizando el inicio de sesión **admin**. La contraseña predeterminada es **password**.

Personalización del nombre del conmutador

El nombre del conmutador del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 puede contener un máximo de 30 caracteres de longitud utilizando la versión 6.3.0 del Fabric OS o superior; puede incluir letras, números, guiones y caracteres de subrayado; y debe comenzar con una letra.

NOTA

El cambio del nombre provoca la emisión de un formato de dirección de dominio RSCN.

1. Escriba el **switchName** seguido del nuevo nombre entre comillas dobles.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done
swModularSwitch5:admin>
```

2. Guarde el nuevo nombre para tenerlo como referencia.

Personalización del nombre del chasis

El nombre del chasis del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 puede contener un máximo de 15 caracteres de longitud; puede incluir letras, números, guiones y caracteres de subrayado; y debe comenzar con una letra.

1. Introduzca **chassisName** seguido del nuevo nombre entre comillas dobles.

```
switch:admin>chassisName "DCX8510_chassis"  
Committing configuration...  
Done
```

2. Introduzca el **chassisName** solamente para mostrar el nombre.

```
switch:admin>chassisName  
DCX8510_chassis
```

3. Guarde el nuevo nombre para tenerlo como referencia.

Establecimiento de la Id. de dominio

Cada conmutador en red fabric debe poseer una Id. de dominio única. La Id. de dominio se puede establecer manualmente por medio del comando **configure**, o también automáticamente. La Id. de dominio predeterminada para el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 es 1. Utilice el comando **fabricShow** para ver las Id. de dominio ya asignadas.

1. Introduzca **switchDisable** para desactivar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4.
2. Introduzca **configure**.
3. Introduzca y en el símbolo del sistema Fabric parameters (*Parámetros de Fabric*):

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Introduzca una Id. de dominio única:

```
Domain: (1.239) [1] 3
```

5. Complete los símbolos del sistema restantes o presione **Ctrl+D** para aceptar la configuración y salir.
6. Introduzca **switchEnable** para volver a activar el Módulo Brocade DCX 8510-4.

Comprobación de la función PID persistente

Antes de conectar el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 a red Fabric, compruebe que la función PID persistente basada en WWN en Módulo Brocade DCX 8510-4 coincide con los otros conmutadores en red Fabric. Este parámetro debe ser idéntico en todos los conmutadores en red Fabric y se configura utilizando el comando **configure** según se muestra a continuación:

```
switch:admin>configure  
Configure...  
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y  
Domain: (1.239) [1] 3  
Activar un límite de área de 256  
(0 = No,  
1 = Zero Based Area Assignment,  
2 = Port Based Area Assignment: (0.2) [0] 1  
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<command output truncated>
```

Puede comprobar la configuración de PID utilizando el comando **configshow** como en el siguiente ejemplo. Puede utilizar el calificador `| grep -i pid` para ubicar con exactitud la información PID.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

El 1 indica que la función PID persistente basada en WWN está activada. El valor predeterminado es 0 para la desactivación.

Instalación de transceptores

El primer procedimiento se utiliza para instalar SFP+s y mSFPs (tarjeta de puerto FC8-64 solamente) y cables en el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4. El segundo procedimiento se utiliza para instalar los transceptores QSFP en los blades centrales de 16 Gbps.

Instalación de transceptores del tipo SFP

Realice los siguientes pasos para instalar los transceptores ópticos del tipo SFP.

NOTA

Los transceptores mSFP son compatibles solamente con el blade de puertos FC8-64. Aunque se puede colocar en otros blades, esta configuración no es compatible y generará un error.

Los puertos están codificados en color para indicar cuál se puede utilizar en el mismo grupo de puertos para enlace troncal (los grupos de puerto de enlace troncal pueden constar de hasta ocho puertos). Los cables y los puertos que se utilizan en los grupos de enlace troncal deben cumplir requisitos específicos. Ver *“Guía del administrador de Fabric OS”* para obtener más información.

1. Agregue los transceptores ópticos y cables a los puertos red Fibre Channel.

Los puertos están codificados en color para indicar cuál se puede utilizar en el mismo grupo de puertos para enlace troncal (los grupos de puerto de enlace troncal pueden constar de hasta ocho puertos). Los cables y los puertos que se utilizan en los grupos de enlace troncal deben cumplir requisitos específicos. Ver *Guía del administrador de Fabric OS*.

2. Coloque uno de los transceptores ópticos para que la llave quede correctamente orientada hacia el puerto. Introduzca el transceptor hasta dejarlo firmemente colocado y el mecanismo de cierre haga clic.

Los transceptores han sido adaptados al uso de llaves para que solamente puedan ser introducidos con la correcta orientación. Si un transceptor no se desliza fácilmente, asegúrese de haber sido correctamente orientado.

3. Coloque un cable para que la llave (el borde escalonado de un lado del conector de cable) quede alineado con la ranura del transceptor. Inserte el cable en el transceptor hasta que el mecanismo del pestillo haga clic.

Los cables están adaptados al uso de llave para que puedan ser introducidos solamente de una manera. Si un cable no se desliza fácilmente, asegúrese de haber sido correctamente orientado.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para los puertos restantes.
5. Organice los cables. Consulte el apartado “Administración de cables”.
6. Compruebe el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 y el estado del puerto mediante el comando **switchShow**.
7. Compruebe la conectividad de red Fabric mediante el comando **fabricShow**.

Instalación de los transceptores QSFP

Siga estos pasos para instalar los QSFP y los cables en los blades centrales de 16 Gbps. Estos transceptores y cables se utilizan para formar los enlaces ICL con módulos DCX 8510 vecinos.

Los transceptores deben ser instalados en los blades antes de conectar los cables.

Como cada QSFP contiene cuatro puertos de 16 Gbps, tenga presente que cualquier problema que surja en un puerto afectará a los otros cuatro puertos en el cuadrante si el QSFP tiene que ser reemplazado.

1. Coloque uno de los transceptores QSFP para que la llave quede correctamente orientada hacia el puerto. Introduzca el transceptor en el puerto hasta que haya quedado firmemente asentado.

Los transceptores han sido adaptados al uso de llaves para que solamente puedan ser introducidos con la correcta orientación. Si un transceptor no se desliza fácilmente, asegúrese de que haya sido correctamente orientado.

Cuando el transceptor esté correctamente colocado, el indicador LED de estado parpadeará en ámbar varias veces y se volverá ámbar fijo a continuación.

2. Quite la tapa protectora del cable QSFP especial e introdúzcalo en el transceptor hasta que queda firmemente acoplado.

Los cables también han sido adaptados al uso de llave para quedar correctamente acoplados en los transceptores.

Cuando el cable ha sido correctamente acoplado, el LED de estado cambiará de ámbar a verde.

Repita los pasos 1 y 2 para los demás ICL.

3. Organice los cables. Consulte el apartado “Administración de cables”.
4. Compruebe el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4, el conector y el estado del puerto que utilizan el comando `switchShow -qsfp`.

A continuación se muestra un ejemplo del resultado del comando. El ejemplo es de un DCX 8510-4 con un blade central instalado en la ranura 3. Algunos detalles del 8510-8 serán diferentes, pero la información reportada de los QSFPs será similar.

Observe que el estado que ha informado del QSFP no conectado (mostrado en QSFP 0 y puertos 0-3 más adelante) es `No_SigDet`. Es diferente al estado de `No_Synch` del que se informa con los SFP normales no conectados.

QSFP 7 (puertos 3/28-3/31, Índice 748-751) en el siguiente ejemplo muestra los resultados de un QSFP conectado.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      nombre del conmutador
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (nombre de la zona)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC

```

260 3 4 1 ----- -- 16G No_Module FC
261 3 5 1 ----- -- 16G No_Module FC
262 3 6 1 ----- -- 16G No_Module FC
263 3 7 1 ----- -- 16G No_Module FC
264 3 8 2 ----- -- 16G No_Module FC
265 3 9 2 ----- -- 16G No_Module FC
266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
trunkmaster name (Trunk master)

```

Confirmación de las licencias de software

En base al contrato establecido con el proveedor, ciertas licencias han sido instaladas en fábrica en el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4. Para determinar las licencias que están activadas, utilice el comando `licenseShow`.

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

En este ejemplo, la clave de licencia es AAbbccDDeeFFeeGG. Guarde una copia de la clave de licencia para tenerla de referencia.

La Id. de licencia del chasis de 64-bit es necesaria para la obtención y activación de licencias para el sistema Módulo Brocade DCX 8510-4. La Id. de licencia del chasis está disponible por medio del comando `licenseIdShow`. Los comandos `licenseShow` y `licenseIdShow` deben escribirse a través del blade CP activo. Haga referencia al sistema *Guía del administrador de Fabric OS* para obtener información sobre el desbloqueo y mantenimiento de licencias.

Copia de seguridad de la configuración

Realice los siguientes pasos para crear una copia de seguridad de la configuración de Módulo Brocade DCX 8510-4

1. Compruebe los LEDs para asegurarse de que funcionan todos los componentes.
2. Si es necesario, inicie sesión en el conmutador de Telnet, utilizando la cuenta **admin**.
3. Verifique el funcionamiento correcto del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 especificando el comando **switchShow** de la estación de trabajo. Este comando proporciona información sobre el conmutador y el estado del puerto.
4. Compruebe el funcionamiento correcto del sistema Módulo Brocade DCX 8510-4 en red Fabric introduciendo el comando **fabricShow** desde la estación de trabajo. Este comando proporciona información general sobre red Fabric.
5. Para crear una copia de seguridad de la configuración, ejecute los siguientes pasos:
 - a. Introduzca el comando **configupload -vf**. Este comando carga los Módulo Brocade DCX 8510-4datos red Fabric virtuales.
 - b. Introduzca el comando **configupload**. Este comando carga la Módulo Brocade DCX 8510-4configuración.
6. Puede ejecutar los siguientes comandos para ver información adicional que puede copiar a un archivo para guardar:
 - **configShow**
 - **ipaddrShow**
 - **licenseShow**
 - **switchShow**

De manera alternativa, puede guardar el archivo de configuración en un dispositivo USB de Brocade mediante el comando **usbstorage**.

NOTA

Las contraseñas no se guardan en el archivo de configuración, y no se cargan durante la carga de una configuración.

NOTA

Se recomienda crear copias de seguridad de la configuración de manera regular para asegurar que se dispone de una configuración completa para su descarga en caso de necesitar un reemplazo Módulo Brocade DCX 8510-4.

53-1002367-01
8 Ağustos 2011



Brocade DCX 8510-4 Backbone

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

BROCADE

53-1002367-01



Telif Hakkı © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated.

Brocade, B-wing sembolü, BigIron, DCFM, DCX, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, SAN Health, ServerIron, Turbolron ve Wingspan, Brocade Communications Systems, Inc.'nin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS ve VDX Brocade Communications Systems, Inc.'nin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Burada bahsi geçen diğer markalar, ürünler ve hizmet adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya hizmet markalarıdır ya da öyle olabilirler.

Dikkat: Bu belge, yalnızca bilgi amaçlıdır ve Brocade tarafından sunulan veya sunulacak olan herhangi bir ekipman, ekipman özelliği veya hizmetle ilgili açık veya örtük herhangi bir garanti vermez. Brocade, bu belgede istediği zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu belgenin kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk sahibi değildir. Bu bilgi amaçlı belgede açıklanan özellikler şu anda mevcut olmayabilir. Özellik ve ürünlerin mevcut olup olmadığına ilişkin bilgi için Brocade satış ofisiyle irtibat kurun. Bu belgede yer alan teknik verilerin dışı aktarılması, ABD hükümetinden dışı aktarma lisansı alınmasını gerektirebilir.

Yazarlar ve Brocade Communications Systems, Inc., bu kitapta veya bu kitabın beraberindeki bilgisayar programlarında yer alan bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, masraf, yükümlülük veya hasarla ilgili hiç kimseye veya hiçbir kuruma karşı yükümlülük veya sorumluluk taşımaz.

Bu belgede açıklanan ürün, GNU Genel Kamu Lisansı veya diğer açık kaynak lisans sözleşmeleri kapsamında yer alan "açık kaynak" yazılımı içerebilir. Brocade ürünlerinde hangi açık kaynak yazılımlarının bulunduğunu öğrenmek, açık kaynak yazılımı için geçerli olan lisanslama koşullarını görüntülemek ve programlama kaynak kodunun bir kopyasını edinmek için, lütfen şu adresi ziyaret edin:
<http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

Kurumsal ve Latin Amerika Genel Müdürlüğü
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
Tel: 1-408-333-8000
Faks: 1-408-333-8101
E-posta: info@brocade.com

Asya-Pasifik Genel Müdürlüğü
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, Çin
Tel: +8610 6588 8888
Faks: +8610 6588 9999
E-posta: china-info@brocade.com

Avrupa Genel Müdürlüğü
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
İsviçre
Tel: +41 22 799 5640
Faks: +41 22 799 5641
E-posta: emea-info@brocade.com

Asya-Pasifik Genel Müdürlüğü
Brocade Communications Systems Co., Ltd. (Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 - 13th Floor
Guangzhou, Çin
Tel: +8620 3891 2000
Faks: +8620 3891 2111
E-posta: china-info@brocade.com

Belge Geçmişi

Belge Başlığı	Yayın Numarası	Değişiklik Özeti	Yayın Tarihi
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone Hızlı Başlangıç Kılavuzu</i>	53-1002178-01	Yeni belge.	Nisan 2011
<i>Brocade DCX 8510-4 Backbone Hızlı Başlangıç Kılavuzu</i>	53-1002178-02	Yeni grafikler, geliştirilmiş metin, yeni çevrimiçi bağlantı, IP adresi ve PID açıklamaları dahil olmak üzere bazı küçük değişiklikler.	Ağustos 2011

Bu kılavuzda

• Giriş	273
• Güvenlik bildirimleri	274
• Brocade DCX 8510-4, bağlantı noktası tarafı	275
• Brocade DCX 8510-4, bağlantı noktası bulunmayan taraf	278
• Montaj için gereken süre ve öğeler	278
• Yer planlama ve güvenlik yönergelerini okuyun	280
• Brocade DCX 8510-4 ile birlikte bulunan parçalar	281
• Brocade DCX 8510-4 paketini açma ve yükleme	282
• Brocade DCX 8510-4 ürününe güç sağlama	283
• Kablo düzenleme	283
• QSFP kablolarının takılması (isteğe bağlı)	285
• Seri bağlantı kurma ve Brocade DCX 8510-4 oturumu açma	289
• IP adreslerini yapılandırma	291
• Ethernet bağlantısı kurma	292
• Anahtar adı özelleştirme	292
• Kasa adı özelleştirme	293
• Etki Alanı Kimliğinin ayarlanması	293
• Kalıcı PID özelliğini doğrulama	293
• Yazılım lisanslarını onaylama	296
• Yapılandırmayı yedekleme	297

Giriş

Bu kılavuz Brocade DCX 8510-4 ürününün bağımsız birim olarak kısa süre içinde kutudan çıkarılması, kurulması ve ayarlanmasına yönelik talimatlar sağlar. Aşağıdaki ek belgelere bakmayı unutmayın:

- Detaylı kurulum ve yapılandırma talimatları için *Brocade DCX 8510-4 Backbone Donanım Referans Kılavuzuna* bakın.
- Rafa özel kurulum yönergeleri için ilgili raf montajı veya ara montaj kurulum yordamlarına bakın.

Brocade DCX 8510-4 aşağıdaki şekillerde monte edilebilir:

- Düz bir yüzeye bağımsız birim olarak.
- Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti (sağlanır) ile bir kasa içinde Brocade onaylı bir rafa.
- 19 inç Electronic Industries Association (EIA) kabini içinde, Brocade 8510-4, DCX-4S Raf Montaj Kiti kullanarak (kullanılan rafa bağlı olarak 27-31 inç veya 18-34 inç).
- Brocade DCX 8510-4 tedarikçinizden edinebileceğiniz Brocade 8510-4, DCX-4S Mid-Mount Raf Kiti kullanarak (isteğe bağlı) Mid-mount telekomünikasyon (Telco) rafına.

Brocade DCX 8510-4 Backbone ürününü kurmak için gereken temel yapılandırma adımları bu kılavuzda listelenmiştir. Ek yapılandırma bilgileri *Brocade DCX 8510-4 Backbone Donanım Referans Kılavuzu*'nda ve *Fabric OS Yönetici Kılavuzu*'nda sağlanmıştır.

DİKKAT

EMI sertifikasyonuna uygunluğun sağlanması için Brocade DCX 8510-4 ürününün kapağı mutlaka takılmalıdır. Ayrıca QSFP kabloları kullanılmıyorsa, lastik bağlantı noktası kapaklarının çekirdek blade QSFP yuvalarına takılması da önerilir.

Güvenlik bildirimleri

Bu ürünü kullanırken bu kılavuzdaki tehlike, uyarı ve dikkat bildirimlerine uyun. Bildirimlerin yanında güvenlik durumunun önem derecesini belirten semboller bulunur.

NOT

Tercüme edilen güvenlik bildirimleri bu ürünle birlikte sağlanan CD-ROM'da bulunan *Brocade Ürün Güvenlik Bildirimleri* yayınında yer alır.

Güvenlik ve uyarı bildirimleri kimlik numaralarına göre sıralanmıştır. Kimlikler her bildirim sonunda parantez içinde gösterilir, örn. (D004). Bu tehlike ve uyarı bildirimlerinin *Brocade Ürün Güvenlik Bildirimleri*'ndeki çevirilerini bulmak için bu kimlikleri kullanın.

Tehlike bildirimleri

Tehlike bildirimleri insanlar için ölümcül veya son derece tehlikeli olabilecek durumları belirtir. Elektrikle ilgili tehlikeli bir durumu belirten tehlike bildirimlerinin yanında şimşek sembolü bulunur. Bu aygıtı monte etmeden veya aygıtı yönelik bakım işlemi yapmadan önce aşağıdaki tehlike bildirimini okuyun ve belirtilenlere uyun.

**TEHLİKE**

Sağlanan güç kablolarını kullanın. Tesisin güç çıkışının doğru türde olduğundan, gerekli voltajı sağladığından ve düzgün şekilde topraklandığından emin olun. (D004)

Uyarı bildirimleri

Uyarı bildirimleri mevcut bazı koşullar nedeniyle insanlar için tehlikeli olabilecek durumları belirtir. Bu aygıtı monte etmeden veya aygıtı yönelik bakım işlemi yapmadan önce aşağıdaki uyarı bildirimini okuyun ve belirtilenlere uyun.

**DİKKAT**


Ürünü taşıırken günveli kaldırma yöntemleri kullanın. (C015)

Brocade DCX 8510-4, bağlantı noktası tarafı

Aşağıdaki şekillerde ürünün bağlantı noktası tarafının bir yapılandırma örneği gösterilirBrocade DCX 8510-4.


NOT

Brocade DCX 8510-4 ürünündeki hava akışı, kasanın bağlantı noktası bulunmayan (kablo bulunmayan) tarafından, sol tarafına doğrudur (bağlantı noktası tarafından bakıldığında). Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti kullanıldığında hava kanalları kasanın bağlantı noktası tarafında olur.

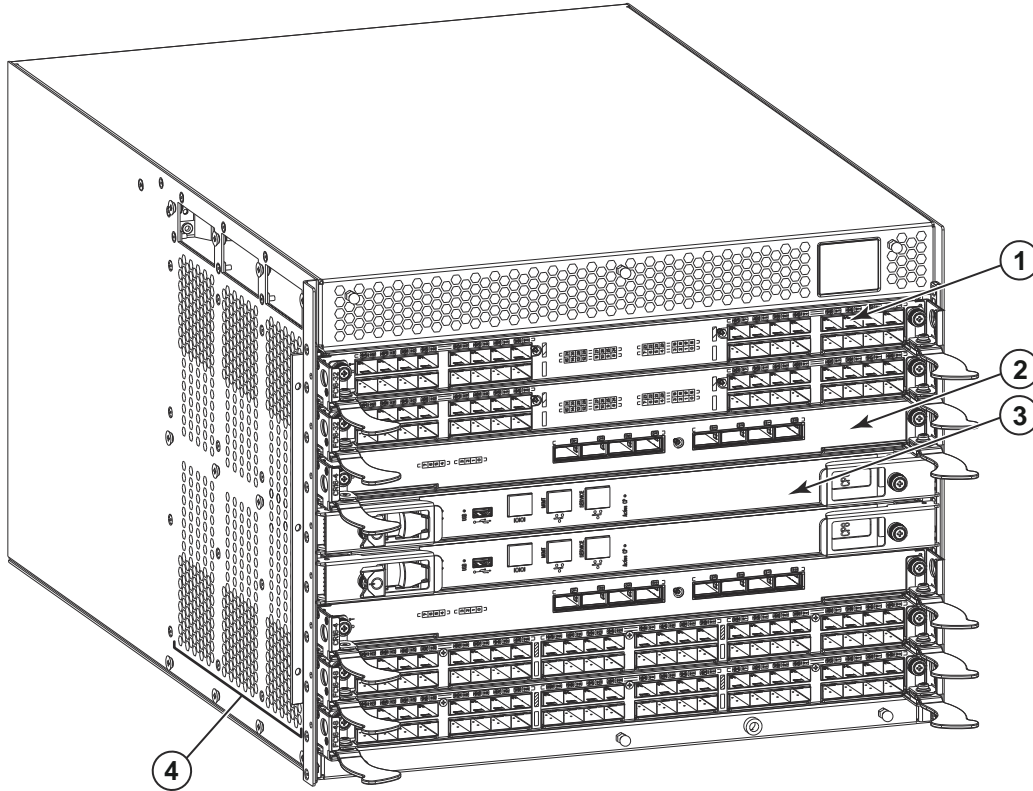


- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | FC16-48 bağlantı noktalı blade (örnek, 4x) | 3 | Denetim işlemcisi blade (CP8) (2x) |
| 2 | Çekirdek anahtar blade (CR16-4) (2x) | 4 | Havalandırma çıkışı |

ŞEKİL 1 Brocade DCX 8510-4 ürününün bağlantı noktası tarafı (örnek yapılandırma)

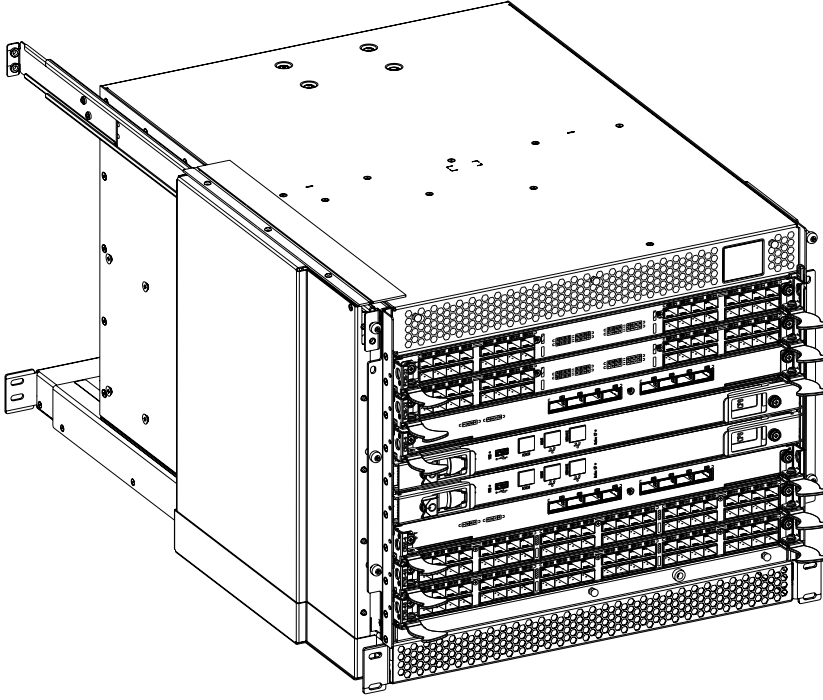

ŞEKİL 2 Bağlantı noktası tarafı hava çıkış kiti monte edilmiş Brocade DCX 8510-4 ürününün bağlantı noktası tarafı (örnek yapılandırma)


Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti monte edildiğinde hava akışı düzeninde meydana gelen değişim aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

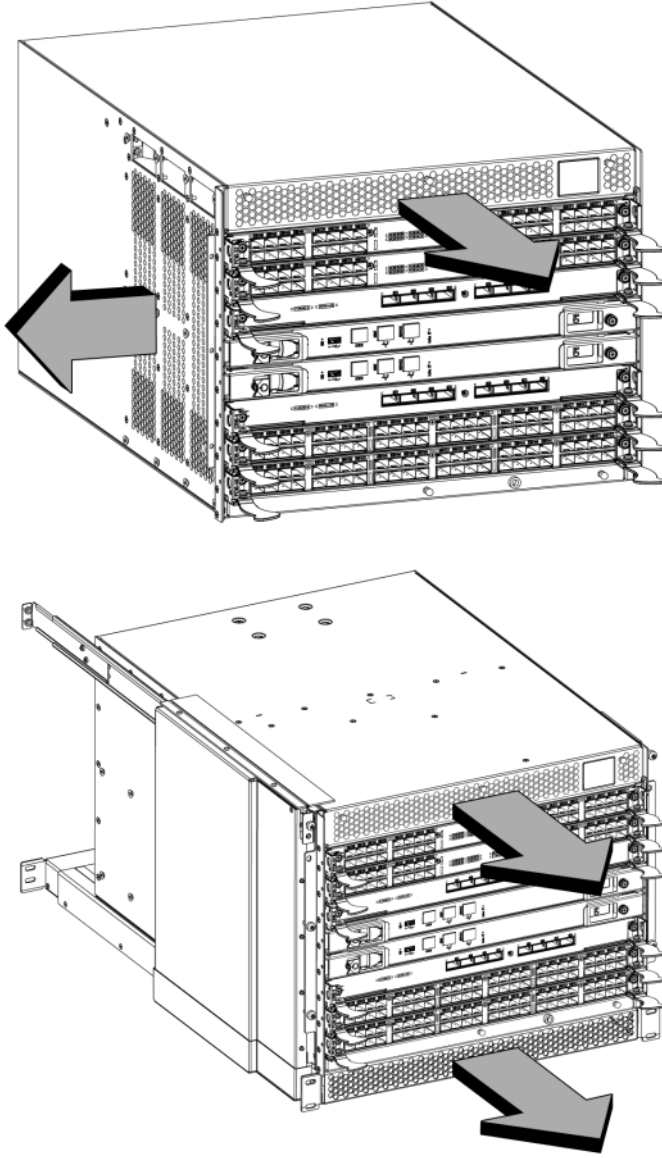

ŞEKİL 3 Bağlantı noktası tarafı hava çıkış kiti monte edilmemiş ve edilmiş iki Brocade DCX 8510-4 ürünündeki hava akışının karşılaştırılması (örnek yapılandırma)

Brocade DCX 8510-4, bağlantı noktası bulunmayan taraf

Aşağıdaki şekilde Brocade DCX 8510-4 ürününün bağlantı noktası bulunmayan tarafına yönelik örnek yapılandırma gösterilmektedir.

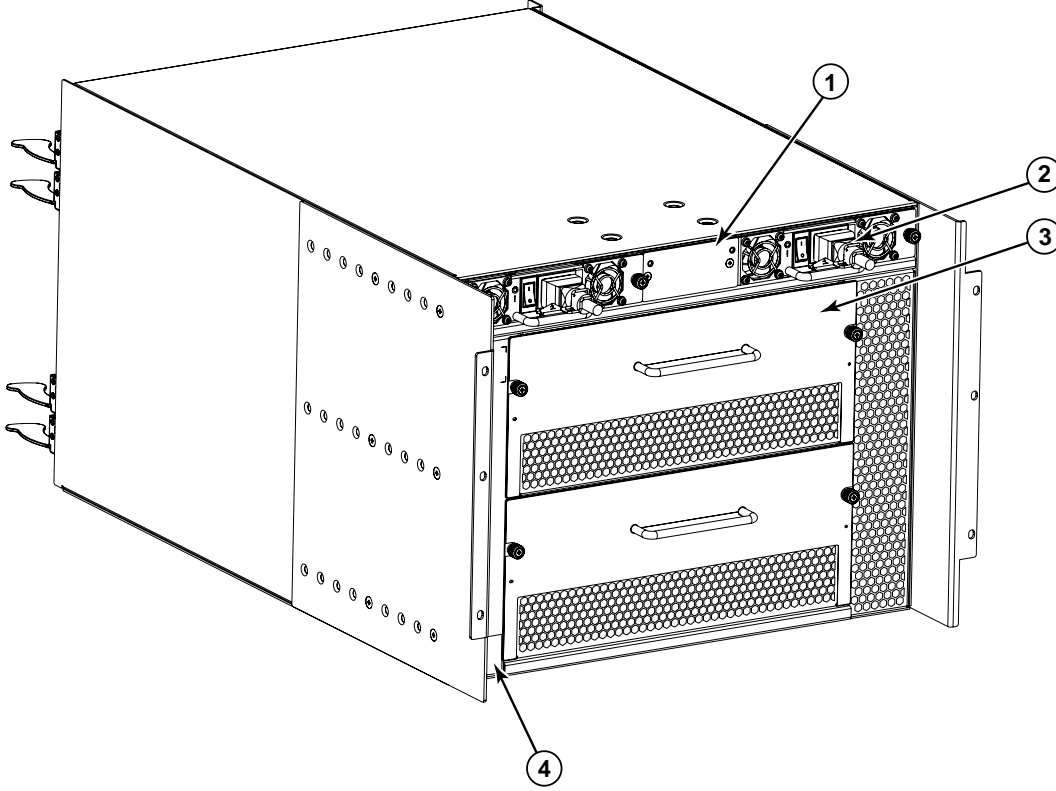

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | WWN kartı çerçevesi (logo plakası- arka tarafında WWN kartı vardır) | 2 | Güç kaynağı (2x) |
| 3 | Fan aksamı (2x) | 4 | Seri numarası ve WWN etiketi |

ŞEKİL 4 Brocade DCX 8510-4 ürününün bağlantı noktası bulunmayan tarafı (örnek yapılandırma)

Montaj için gereken süre ve öğeler

Brocade DCX 8510-4 ürünü aşağıdaki şekillerde kurabilirsiniz ve monte edebilirsiniz:

- Düz bir yüzeye bağımsız birim olarak.
- 19 inç Electronic Industries Association (EIA) kabini içinde, Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Raf Montaj Kiti kullanarak (kullanılan rafa bağlı olarak 27-31 inç veya 18-34 inç).
- Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti (sağlanır) ile onaylı bir rafa.
- Brocade DCX 8510-4 tedarikçinizden edinebileceğiniz Mid-Mount Raf Kiti kullanarak mid-mount telekomünikasyon (Telco) rafına.

Bu bölümde Brocade DCX 8510-4 ürününün bağımsız birim olarak kurulumu açıklanmaktadır. Rafa monteli kurulum talimatları için aşağıdaki tabloda belirtilen uygun kılavuza bakın.

Aşağıdaki tabloda temel montaj ve kurulum görevleri, Brocade DCX 8510-4 her bir görev için gereken tahmini süre ve tam donanımlı bir (FC16-48 bağlantı noktası blade'leri kullanan 192 Fiber Kanal bağlantı noktası) ürüne yönelik görevlerin tamamlanması için gereken öğeler açıklanmaktadır. Daha az sayıda bağlantı noktasına yönelik yapılandırma daha az zaman alır. Tahmini süreler belirlenirken kurulum alanının önceden hazırlandığı ve yeterli güç ve ağ bağlantısı sağlandığı varsayılmıştır.

TABLO 1 Kurulum görevleri, gereken süre ve öğeler

Kurulum görevi	Tahmini süre	Gerekli öğeler
Alanın hazırlanması ve ürünü paketten çıkarma Brocade DCX 8510-4	30 dakika	1/2 inç lokma anahtar (palet civatalarını çıkarmak için). #2 Yıldız tornavida (kablo düzenleme peteği için). Palet jakı. Kaldırma desteği için en az 140 cm (55 inç) yükselme ve 113 kg (250 lb) taşıma kapasiteli hidrolik veya yarı hidrolik lift. Dört adet FC16-48 bağlantı noktası kartı takılıyken Brocade DCX 8510-4 (192 bağlantı noktası) ürününün ağırlığı 68 kg'dır (150 lb).
Rafa montaj kitini veya bağlantı noktası tarafı hava çıkış kitini takma	30 dakika	Brocade DCX 8510-4 ürününü rafa monte ediyorsanız aşağıdakilerden birine veya birkaçına bakın.
Brocade DCX 8510-4 ürününü rafa monte etme ve sabitleme	30 dakika	<i>Brocade Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti Kurulum Yordamı</i> <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Mid-Mount Raf Kiti Kurulum Yordamı</i> veya <i>Brocade DCX 8510-4, DCX-4S Raf Kiti Kurulum Yordamı.</i>
Güç kablolarını takma ve Brocade DCX 8510-4 ürüne güç sağlama	20 dakika	Güç kabloları (Brocade DCX 8510-4 aksesuar kitinde sağlanır).
Seri bağlantı sağlama, Brocade DCX 8510-4 üründe oturma açma ve IP adreslerini yapılandırma.	20 dakika	Seri kablo (aksesuar kitinde sağlanır). Seri bağlantı noktası veya terminal benzetici (HyperTerminal gibi) uygulaması olan iş istasyonu bilgisayarı. Brocade DCX 8510-4 kasası ve her iki işlemci blade'i için, toplam üç Ethernet IP adresi.
Ethernet kablosu takma, Telnet oturumu açma, Brocade DCX 8510-4 etki alanı kimliğini, tarihi/saati ve ek sistem parametrelerini yapılandırma. Yapılandırmayı doğrulama ve yedeğini alma.	20 dakika	Telnet erişimi için ethernet kablo bağlantısı (isteğe bağlı). <i>Fabric OS Yönetici Kılavuzu</i> belgesine bakın.
Gerekirse alıcı-vericilerin kurulması	20 dakika (yüksek yoğunluklu bağlantı noktası blade'leri ile daha uzun sürer)	SFP+, mSFP ve gerekirse QSFP.
Fiber optik kabloların, kablo bağlarının ve kablo kılavuzlarının takılması	2-3 saat	Fiber optik kablolar, kablo bağları ve kablo peteği.

Yer planlama ve güvenlik yönergelerini okuyun

NOT

Kurulumdan önce güvenlik bildirimlerini okuyun ("**Güvenlik bildirimleri**").

Kasayı monte etmeden önce güç kaynağı standartlarını karşılamak için Brocade DCX 8510-4 Donanım Referans Kılavuzu ekindeki "Güç Teknik Özellikleri"ni okuyun.

Kablo yönetimi planlaması yapmak için "**Kablo düzenleme**" belgesine bakın.

Düzgün kurulum ve çalışma için aşağıdaki adımlardakiler sağlanmalıdır.

1. 9 raf ünitesi (9U) yüksekliğinde, 61,19 cm (24,09 inç) derinliğinde ve 43,74 cm (17,22 inç) genişliğinde bir alan sağlayın. 1U, 4,45 cm'ye (1,75 inç) eşittir. Sağlanan bağlantı noktası tarafı hava çıkış kitini kullanmazsanız, alanın sadece 8 raf birimi (8U) yüksekliğinde olması yeterlidir.

Brocade DCX 8510-4 ürününü, bağlantı noktası bulunmayan tarafı hava giriş aisle bakacak şekilde kurmayı planlayın. bakım ve soğutma gereksinimleri karşılandığı sürece Brocade DCX 8510-4 ürünü iki yönden herhangi birine bakacak şekilde kurulabilir.

2. Aşağıdaki özelliklere sahip elektrik hatlarının kullanılabilir olmasını sağlayın:

Kasa yapılandırmanıza özel gereksinimleri öğrenmek için "Teknik Özellikler" ekindeki "Güç Teknik Özellikleri" bölümüne bakın.

- 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (iki elektrik hattı) - yüksek kullanılabilirlik ve maksimum blade kullanımı için
- 200 - 240 VAC çalışma için iki kablo
- Yerel elektrik kurallarına uygun olarak bir devre anahtarı ile koruma
- Kasa etiketinde belirtilen elektrik derecelendirmesine uygun besleme hattı, hat sigortası ve kablo boyutu
- Kasaya yakın konum ve kolay erişim
- Lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından kurulan ve güç kabloları ile uyumlu topraklı elektrik prizleri

DİKKAT

Arıza toleransını en üst düzeyde tutmak için her güç kablosunu farklı bir güç kaynağına bağlayın.

3. Kasayı kurmadan önce kablo düzenlemesini planlayın.

Kablolar çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Örneğin, kabloları kasanın altından, kasanın sağ veya sol tarafından, kabinin yan tarafındaki kablo kanalları içinden yönlendirme veya yama panelleri kullanma.

4. Brocade DCX 8510-4 yapılandırması için aşağıdakilerin mevcut olduğundan emin olun:

- HyperTerminal gibi yüklü bir terminal benzetici olan iş istasyonu
- Seri kablo (sağlanan)
- Üç Ethernet kablosu (bunlardan biri yedektir)
- Anahtar yapılandırmasını yedeklemek veya **supportsave** çıktı verisini toplamak (isteğe bağlı) için FTP sunucusu erişimi.
- **Supportsave** çıktı verisini toplamak (isteğe bağlı) için Brocade USB çubuğu
- Alıcı-vericiler (bakır ve optik) ve uygun kablolar

5. Hava giriş ve çıkış kanallarında en az 5,1 cm (2 inç) hava geçiş boşluğu olmasını sağlayın.

6. Çalışma sırasında hava girişi tarafındaki hava sıcaklığının 40 °C'nin (104 °F) altında olduğundan emin olun.

Brocade DCX 8510-4 ile birlikte bulunan parçalar

Brocade DCX 8510-4 aşağıdakilerle birlikte gönderilir:

- Aşağıdakileri içeren Brocade DCX 8510-4 kasa:
 - Denetim işlemcisi blade'leri (CP8)
 - Çekirdek anahtar blade'leri (CR16-4)
 - Bağlantı noktası blade'leri, uygulama blade'leri ve şifreleme blade'leri (müşteri isterse sağlanır)
 - Blade yuvası dolgu panelleri (blade takılmayan yuvalar için)
 - Bağlantı noktası tarafı hava çıkış kiti (müşteri isterse sağlanır)
 - WWN kartları
 - WWN çerçevesi (logo plakası)
 - Güç kaynakları
 - Güç kaynağı dolgu paneli (sadece bir adet güç kaynağı olduğunda sağlanır)
 - Fan aksamları
 - Kablo düzenleme parmak aksamları
 - Kasa kapağı
- Aşağıdaki öğeleri içeren aksesuar kiti:
 - *Brocade DCX 8510-4 Backbone Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
 - Brocade Belgeleri CD'si (Brocade DCX 8510-4 ile ilgili belgeleri içerir)
 - ESD topraklama şeridi
 - USB aygıtı
 - RS-232 seri kablo RS-232 kablosunun ucunda RJ-45 türü konektör elde etmek için çıkarılabilen bir adaptör bulunur.
- Brocade DCX 8510-4, DCX-4S raf montaj kiti ve ilgili talimatlar

Brocade markalı optik alıcı-vericiler sipariş edin (SFP+, mSFP ve QSFP). Brocade DCX 8510-4; SWL, LWL ve ELWL alıcı-vericileri destekler. mSFP'ler ve QSFP'ler sadece SWL alıcı-vericilerdir.

NOT

Brocade DCX 8510-4 için uygun olan SFP+, mSFP ve QSFP hakkında bilgi almak için http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf adresindeki belgeye bakın.

Brocade DCX 8510-4 paketini açma ve yükleme

Brocade DCX 8510-4 ürününüzü paketinden çıkarmak ve kurmak için aşağıdaki yordamı kullanın.



DİKKAT

Ürünü taşıırken güvenli kaldırma yöntemleri kullanın. (C015)

NOT

Tam donanımlı Brocade DCX 8510-4 (dört FC16-48 bağlantı noktası kartı, 192 bağlantı noktası) yaklaşık 68 kg (150 lbs) ağırlığındadır ve montaj için hidrolik veya yarı hidrolik lift gereklidir.

1. Brocade DCX 8510-4 ürününü paketinden çıkarın.
 - a. Paketi saran bantları kesin.
 - b. Kapağı kaldırın, kitleri ve köpüğü kasanın üstünden alın.
 - c. Karton kutuyu kaldırarak kasadan ayırın ve plastik torbayı çıkarın. Paketleme malzemelerini eski kasayı iade ederken kullanmak üzere saklayın.
 - d. Kasanın kurulum alanına taşınması gerekiyorsa kasayı plastik tepsinin üzerinden almayın.

Brocade DCX 8510-4 paketinde ahşap palet veya palet destekleri bulunmaz. Kasa bir plastik tepsinin üzerinde durur.

2. Yeni kasayı kurulum alanına taşımak için palet jakı veya başka bir yarı hidrolik lift kullanın. Kasanın geçebilmesi için kapı boşlukları en az 91cm (36 inç) genişliğinde olmalıdır.
3. Brocade DCX 8510-4 bağlantı noktası tarafındaki havalandırma kitini (istendiyse), aksesuar kitini, ambalaj köpüğünü ve antistatik plastiği kasadan çıkarın ve bir kenara koyun.
4. Kasa kapağını Brocade DCX 8510-4 ürününden çıkarın.
5. Dikey kablo düzenleme parmaklarını çıkarın.
6. Kasayı doğru seviyeye çıkarmak için lift kullanın. Kasa bir kabine monte ediliyorsa, raf kiti üretici tarafından sağlanan talimatları uygulayın.
7. Mümkünse liftin tekerleklerini kilitleyin.
8. Kasayı yavaşça kaydırarak son kurulum yüzeyine indirin. Bu işlem tamamlanana kadar kasayı mutlaka destekleyin.
9. Kasanın bağlantı noktası bulunmayan tarafının hava girişine (soğuk) erişim sağlanacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
10. Dikey kablo düzenleme parmaklarını yerine takın.
11. Kapağı yeniden takın. EMI uygunluğunun sağlanması için kapak mutlaka takılmalıdır.

Brocade DCX 8510-4 ürününe güç sağlama

Kasaya güç sağlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.



TEHLİKE

Sağlanan güç kablolarını kullanın. Tesisin güç çıkışının doğru türde olduğundan, gerekli voltajı sağladığından ve düzgün şekilde topraklandığından emin olun. (D004)

1. İki AC güç kablosunu iki güç kaynağına bağlayın.
2. Güç kablolarını 200 - 240 VAC voltaj sağlayan ve 47 - 63 Hz güç kaynağına bağlayın. İsteğe bağlı olarak 110 - 120 VAC voltaj ve 47 - 63 Hz güç kaydağı da kullanabilirsiniz. Kasada uygulama blade'leri kullanılıyorsa 200 - 240 VAC seçeneği yedek güç kaynağı sağlanması için önemlidir.

DİKKAT

Daha iyi güç dönüşüm verimi sağladığı için yüksek voltajlı hattın (200 - 240 VAC) kullanılması önerilir. Tam yüklü bir DCX 8510-4 veya DCX-4S'de yüksek kullanılabilirlik (sistemin çalışması etkilenmeden, arızalanan bir güç kaynağının sistem çalışır durumdayken değiştirilebilmesi) için 200 - 240 VAC gereklidir.

3. Güç kaynaklarındaki AC güç anahtarlarını I konumuna alın. AC güç anahtarları açıldığında ve güç sağlandığında anahtarlar yeşil renkli yanar.
4. Brocade DCX 8510-4 her açıldığında otomatik sınaama (POST) gerçekleştirir. POST yaklaşık 10 dakikada sürer ve gösterge lambası çalışır durumu gösterdiğinde tamamlanır.

fastBoot komutunu kullanarak POST'u atlayabilirsiniz. Ayrıca diagDisablePost komutunu kullanarak Brocade DCX 8510-4 ürününde art arda gerçekleşen yeniden başlatmalar için POST'u devre dışı bırakabilirsiniz.

DİKKAT

IP adresleri yapılandırılmadan önce anahtarı ağa bağlamayın.

Kablo düzenleme

Dikey kablo düzenleme parmakları kasa kapağının iki yanından biri kullanılarak rafa takılır ve basit kablo düzenlemesi sağlar. Parmaklar hizmet kesintisine neden olmadan takılabilir.

LED'lerin görünür kalması için kabloları blade'ler boyunca yönlendirin. Blade'lerin sökülüp takılabilmesi için alan bırakmak amacıyla her bir fiber optik kabloyu en az bir metre fazladan uzun olacak şekilde hazırlayın.

DİKKAT

50 mikron bir kablo için minimum bükülme yarıçapı, tam çekme yükü altında 5,08 cm'dir (2 inç). Çekme yükü altında olmayan bir kablo için bu değer 3,04 cm'dir (1,2 inç).

Kablolar çeşitli şekillerde düzenlenebilir ve yönetilebilir, örneğin, kablo yönetimini minimize etmek için kabinin ya da yama panellerinin yan taraflarında kablo kanalları kullanılması. Aşağıda tavsiyeler listesi yer almaktadır:


NOT

Optik kablolarla birlikte bağlama kayışları kullanmamalısınız çünkü aşırı sıkılabilir ve optik fiberlere hasar verebilirler.

- Anahtarı takmadan önce kablo yönetimi için raf boşluğu planı gerekir.
- Her bağlantı noktası kablosu için en az 1 m (3,28 ft) kablo boşluğu bırakın. Bunu yapmanız anahtarı söküp değiştirme bakımından alan sunar, rafın istemsiz hareketine olanak sağlar ve kabloların minimum bükülme yarıçapından daha az bükülmesini önlemeye yardımcı olur.
- Brocade ISL Trunking kullanıyorsanız kabloları birleştirme gruplarında toplamanız önerilir. Gruplama için kullanılan kablolar *Fabric OS Yönetici Kılavuzunda* açıklanan belirli gereksinimleri karşılamalıdır.
- Daha kolay bakım için fiber optik kabloları etiketleyin ve bağlı oldukları aygıtları kaydedin.
- Bağlantı noktası kablolarıyla diğer kabloları LED'lerden uzağa yönlendirerek LED'lerin görünmesini sağlayın.
- Fiber optik kabloları sabitlemek ve düzenlemek için Velcro® tipi kayışlar kullanın.

DİKKAT


Kabloları kasanın bağlantı noktası tarafının üst kısmında yer alan hava çıkış kanalının önünden geçirmeyin. Brocade DCX 8510-4 ürününüzle Bağlantı Noktası Tarafı Hava Çıkış Kiti kullanıyorsanız, kasanın bağlantı noktası tarafının alt kısmında da bir çıkış kanalı bulunur. Kabloları bu hava çıkış kanalından da uzak tutmak için dikey kablo parmaklarını kullanın.

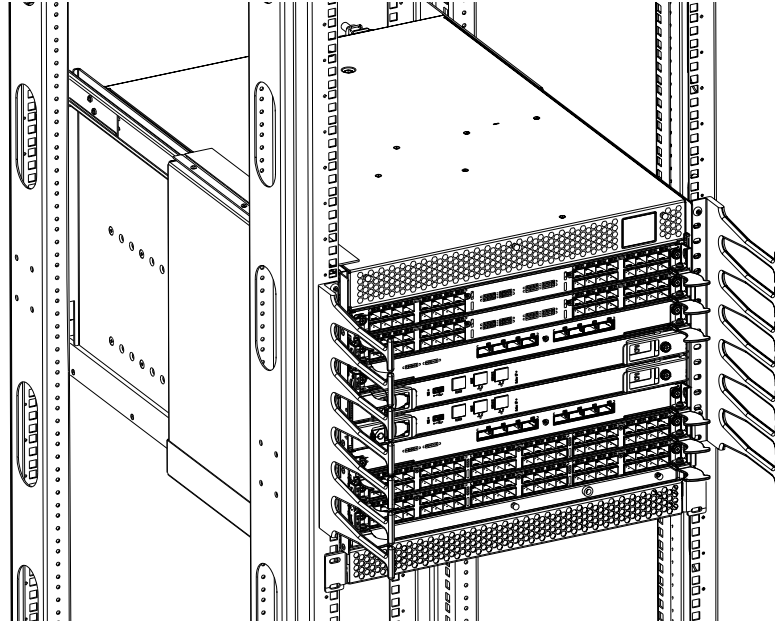

ŞEKİL 5 Dikey kablo düzenleme parmak aksamları

Yüksek yoğunluklu kablolama

FC8-64 yüksek yoğunluklu bağlantı noktası blade'i standart LC kablolarını kullanamaz; yeni mini SFP (mSFP) alıcı-vericideki optik kabloları arasındaki boşluk standart SFP'lerdekinden küçüktür. Gerekiirse blade'e standart boyutlu kablo bağlamak için yama kabloları veya panelleri kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde mSFP - SFP arasındaki yama kablo gösterilmektedir. Yüksek yoğunluklu bağlantı noktası çözümleri, kablo ve yama paneli parça numaraları için, bkz. "En İyi Uygulamalar Kılavuzu: Yüksek Yoğunluklu Kablo Yönetimi Çözümleri" (<http://www.brocade.com> adresinden erişilebilir).

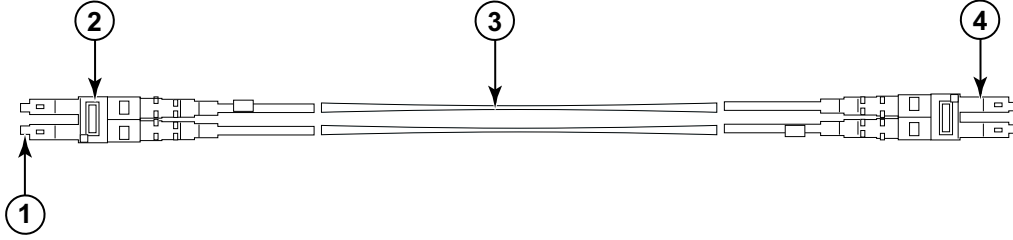

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------|
| 1 | mSFP konektörü | 3 | 1,6 mm kablo |
| 2 | Çift yönlü klips (siyah) | 4 | SFP konektörü |

ŞEKİL 6 FC8-64 yüksek yoğunluklu bağlantı noktası blade'ine yönelik mSFP yama kabloları için kablo tasarımı

Kablonun mSFP ucundaki çift yönlü klipsin kolay seçilebilmesi amacıyla siyah renkli olduğuna dikkat edin. FC8-64 bağlantı noktası blade'inde yönelik onaylı mSFP optik kablolarının listesi için eke bakın.

ISL Trunking kullanılıyorsa, kabloları birleştirme gruplarında toplayın. Aynı ISL Trunking grubunda kullanılacak bağlantı noktalarını gösterecek şekilde, bağlantı noktaları renk kodludur: sekiz bağlantı noktası içi dolu oval siyah, sekiz bağlantı noktası içi boş oval siyah çerçeve ile işaretlidir. Desteklenen kablo hızları ve mesafelerinin listesi için eke bakın.

QSFP kablolarının takılması (isteğe bağlı)

Bu yordamı QSFP kablolarını çıkarmak ve değiştirmek için kullanın.

NOT

QSFP bağlantı noktaları sadece kasalar arası bağlantı (ICL) lisansı ile kullanılabilir. Lisans eklendikten veya çıkarıldıktan sonra, bağlantı noktalarında sadece **portdisable** ve **portenable** komutları yayımlandığında lisans zorunluluğu uygulanır. ICL bağlantısı oluşturan tüm Brocade Backbone'lar için ICL lisansı yüklü olmalıdır. Altı adede kadar Brocade 8510 serisi kasa QSFP kabloları kullanılarak yan yana birleştirilebilir.

NOT

Brocade 8510 Backbone ürünleri için, 50 metre uzunluğa kadar, kullanıma hazır QSFP kablosu ICL kablosu olarak kullanılabilir.

DİKKAT

8510 serisi modellerinde, QSFP kabloları kullanılmıyorsa QSFP alıcı-vericilerinde lastik contalar olduğundan emin olun.


Aşağıdaki tabloda konektör bağlantı noktası LED desenleri ve bu desenler için önerilen eylemler açıklanmaktadır.

TABLO 2 QSFP konektör bağlantı noktası LED'leri

LED hedefi	Renk	Durum	Önerilen eylem
QSFP konektörü durumu	Işık yok (LED kapalı)	QSFP modülü yok, dört QSFP bağlantı noktası da devre dışı.	QSFP mevcut değilse gerekli eylem yoktur veya QSFP'nin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
	Sabit Sarı	QSFP modülü yerinde, dört bağlantı noktasından da sinyal alınmıyor/sinyaller eşzamanlı değil.	QSFP sadece takılı ise hiçbir eylem gerekli değildir veya kablunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun. LED sarı renkte kalırsa Brocade DCX 8510-4 tedarikçisine başvurun.
	Yanıp sönen sarı	Bağlantı noktası devre dışı veya hatalı, Fiber Kanal bağlantı etkinliği var, segmentlere ayrıldı, geri döngü moduna girdi, ayrıca QSFP kablosu takma ve onay geçişinde.	Konsol mesajlarını kontrol edin veya dört bağlantı noktasının da çevrimiçi olmasını bekleyin.
	Sabit yeşil	QSFP kablosunun iki ucu da bağlı ve tüm bağlantı noktaları çevrimiçi. Tam bağlantı sağlandı.	Eylem gerekli değil.

QSFP kablolarını takmak için bu yordamı izleyin. Yapılandırma yordamı ve gereksinimler için *Fabric OS Yönetici Kılavuzu* belgesine bakın.

Aşağıdaki şekilde bir QSFP kablosu ve alıcı-vericisi gösterilmektedir. Çekirdek blade'lerdeki QSFP konektörleri kurulum kolaylığı için birleştirme grubu tarafından etiketlendi (birleştirme isteğe bağlıdır). Sonraki şekillerde ICL özelliği için geçerli kablo yapılandırmaları gösterilmektedir. Önerilen topoloji, herhangi bir Brocade 8510 serisi kasa çifti arasında dört QSFP kablosu bağlanan paralel türdür. Tam girişim yapılandırması da desteklenir.

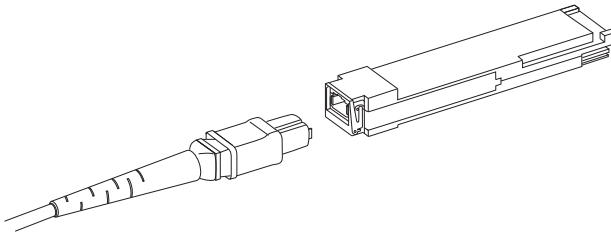**ŞEKİL 7** QSFP kablosu ve alıcı-vericisi


QSFP kablosu takma

QSFP kablosu deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları izleyin.

1. QSFP alıcı-verici takılıyorsa, yeni QSFP'nin halkasını tutun ve QSFP'yi blade üzerindeki konektöre sıkıca oturana kadar itin. QSFP konektöre tek yönlü olarak takılacak şekilde tasarlanmıştır. Durum LED'i montajdan sonra başlangıçta sarı yanıp söner, ardından kesintisiz sarı yanar.
2. QSFP kablosunu lastik yuvasından tutun ve sıkıca oturana kadar QSFP alıcı-vericinin içine doğru itin. Kablo yuvası QSFP'ye tek yönlü olarak takılacak şekilde tasarlanmıştır.
Kablonun her iki ucu da takılana ve bağlantı kurulana kadar durum LED'i kesintisiz sarı yanar. Bağlantı tam olarak kurulduğunda LED kesintisiz yeşil yanar.
3. Takılması gereken her kablo için bu işlemi tekrarlayın.
4. Tüm kablolar takıldığında, yapılandırma yordamı için, bkz. *Fabric OS Yönetici Kılavuzu*.

Olası QSFP kablo yapılandırmaları

Ařaęıdaki şekilde iki 8510 serisi kasa arasında olası QSFP kablo yapılandırması gösterilmiştir. Her kasadaki iki çekirdek bir sonraki kasadaki iki çekirdek ile karşılıklı bağlandığında en çok altı 8510 kasası yan yana bağlanabilir. Bu, yedekleme sağlayacak şekilde, kasalar arasında kasalar arası bağlantı (ICL) birleřtirmesi sağlar. Çekirdek blade'ler arasında paralel bağlantılar kurulması önerilir ancak paralel ve girişimli kablo düzenlemelerinin her ikisi de desteklenir.

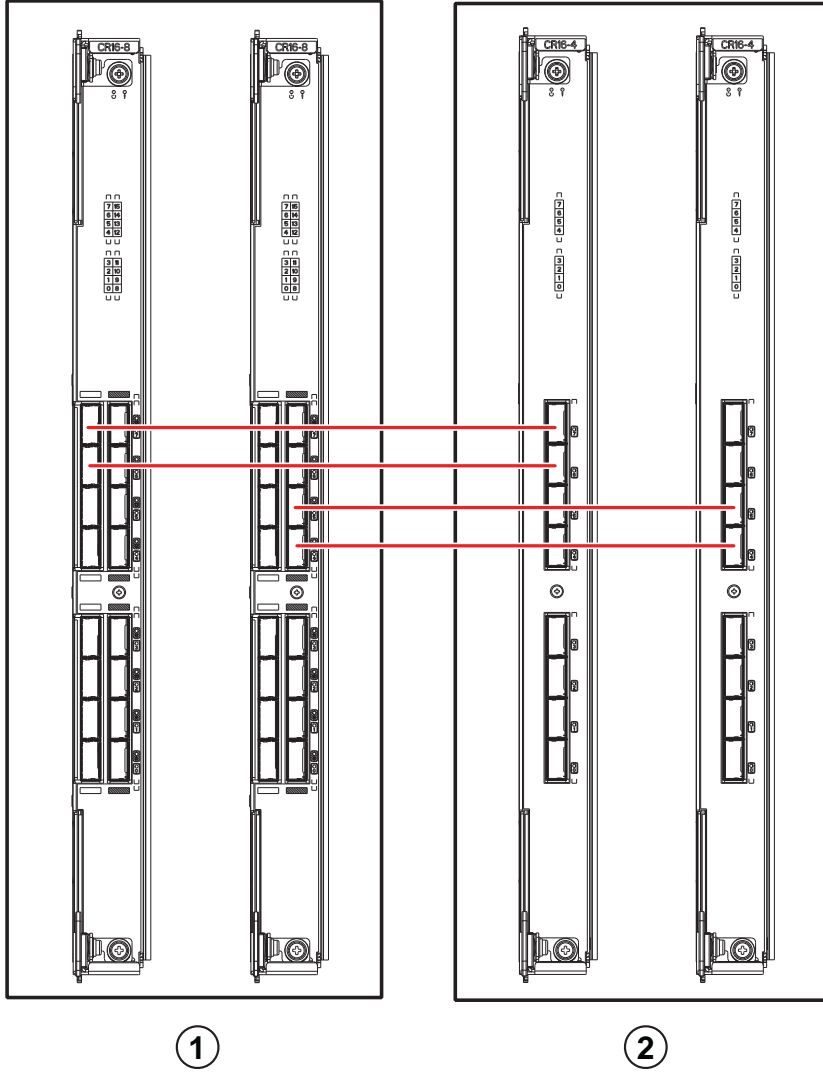

①


②

1 Kasa 1

2 Kasa 2

ŞEKİL 8 QSFP kablo bağlantıları (8510 örnek yapılandırması) paralel tür

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi altı 8510 kasası çekirdek/kenar yapılandırmasında bağlanabilir (iki çekirdek/dört kenar). Şekilde 8510-8 kasası gösterilmiş olsa da, kasa 8510-4 veya 8510-8 olabilir. Kablolama şeması önceki şekilde gösterilen paralel örneğe göre olmalıdır.

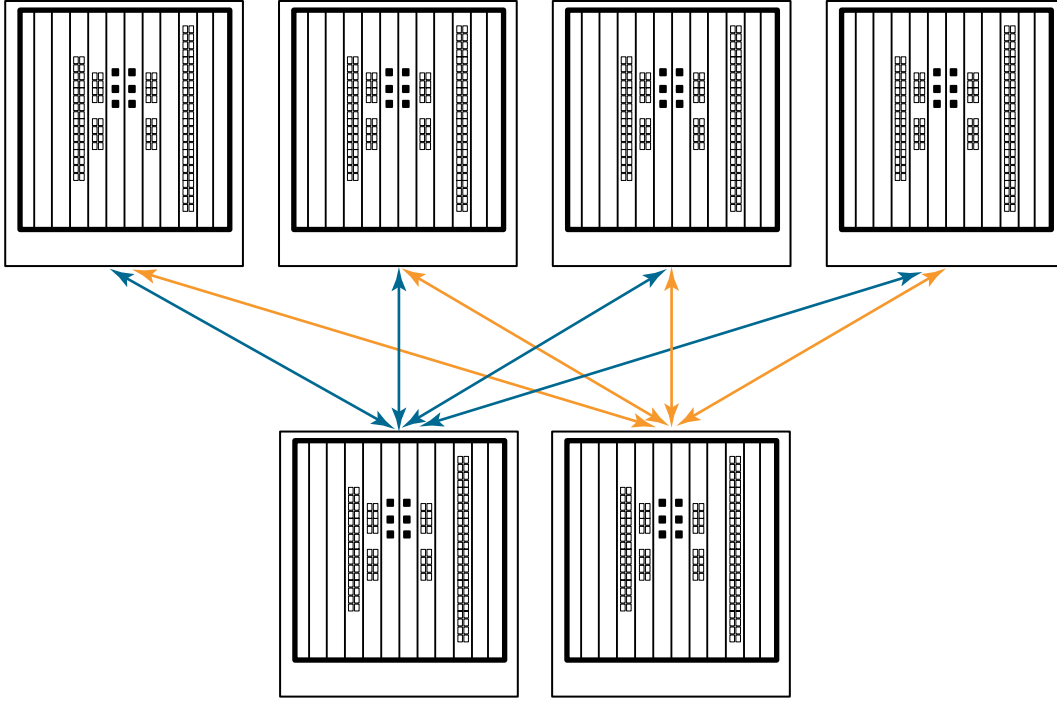

ŞEKİL 9 DCX 8510 çekirdek/kenar ICL topolojisi

Seri bağlantı kurma ve Brocade DCX 8510-4 oturumu açma

Brocade DCX 8510-4 ürününde konsol bağlantı noktasında seri bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. Bağlantı noktasındaki, denetleme işlemcisindeki ve çekirdek anahtar blade'lerdeki tüm güç LED göstegelerin kesintisiz yeşil yandığını doğrularak Brocade DCX 8510-4 ürününün açık olduğunu ve POST işleminin tamamlandığından emin olun.
2. Sevkiyat başlığını CONSOLE bağlantı noktasından ve aktif CP'den çıkarın. Aktif CP'deki CONSOLE bağlantı noktasını bir bilgisayar iş istasyonuna bağlamak için Brocade DCX 8510-4 ile birlikte verilen seri kabloyu kullanın. Aktif CP blade mavi LED ışığı ile gösterilir.

DİKKAT

CONSOLE bağlantı noktasının birincil amacı IP adresinin başlangıç ayarı ve servis olarak tasarlanmıştır.

3. Bir terminal öykünme uygulaması kullanarak (örneğin Windows ortamında HyperTerminal veya UNIX ortamında TIP) Brocade DCX 8510-4 erişimi sağlayın.
4. İş istasyonunda çalışan seri iletişim programlarını (senkronizasyon programları gibi) devre dışı bırakın.
5. Bir terminal öykünme uygulaması (örneğin, PC'de HyperTerminal veya UNIX ortamında TERM, TIP ya da Kermit) açın uygulamayı aşağıdaki gibi yapılandırın.

- Windows ortamında:

Parametre	Değer
Bit/sn	9600
Veri bitleri	8
Eşlik	Yok
Durak bitleri	1
Akış denetimi	Yok

- UNIX ortamında, komut satırına aşağıdaki dizeyi girin:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

ttyb zaten kullanımdaysa, bunun yerine **ttya** kullanın ve komut satırına şu dizeyi girin:

```
tip /dev/ttya -9600
```

Terminal uygulamasının bilgi raporlaması durduğunda, **Enter** tuşuna basın. Şu oturum açma komut satırını alırsınız:

```
CP0 Konsolu Oturumu Açma:
```

6. Bir sonraki göreve gidin.

Brocade DCX 8510-4 oturumu açılıyor

Seri bağlantı yoluyla Brocade DCX 8510-4 oturumu açmak için şu adımları gerçekleştirin.

1. **Yönetici** olarak Brocade DCX 8510-4 oturumu açın. Varsayılan parola: **password**. İlk oturum açtığınızda, yeni yönetici ve kullanıcı parolaları girmeniz istenir. Yeni parolaları not aldığınızdan ve bu bilgileri güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir oturumu: admin
```

```
Password:
```

```
Lütfen parolalarınızı şimdi değiştirin.
```

```
Çıkmak için Control-C, devam etmek için 'Enter' tuşlarına basın.
```

```
swDir:admin>
```

2. (İsteğe bağlı) Parolaları değiştirin. Parolayı değiştirme işlemi atlamak için, **Ctrl-C** tuşlarına basın. Parolalar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Fabric OS Yönetici Kılavuzu*.

Parolalar 8 - 40 karakter uzunluğunda olabilir. Parolalar alfabetik bir karakter ile başlamalıdır. Parolalarda sadece sayısal karakterler, nokta (.) ve alt çizgi (_) karakterleri bulunabilir. Parolalar küçük-büyük harflere duyarlıdır ve komut satırına girdiğinizde görüntülenmezler.

Parolalar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Fabric OS Yönetici Kılavuzu*.

IP adreslerini yapılandırma

Brocade DCX 8510-4 `ipAddrSet` komutu kullanılarak yapılandırılan üç IP adresi gerektirir. IP adresleri Brocade DCX 8510-4 içindeki her iki CP blade'i (CPO ve CP1) ve kasa yönetimi IP'si (`ipAddrShow` komutu altında SWITCH olarak gösterilir) için gereklidir.

NOT

Brocade DCX 8510-4 varsayılan IP adresleri ve ana bilgisayar adları:

- 10.77.77.75 / CPO (yapılandırma sırasında CP blade 4. yuvadadır)
 - 10.77.77.74 / CP1 (yapılandırma sırasında CP blade 5. yuvadadır)
-

DİKKAT

Brocade DCX 8510-4 aktif IP trafiğine sahip olduğu sırada veya ürünün DCFM, Fabric Watch ve SNMP gibi yönetim ve izleme araçları çalışırken IP adresinin sıfırlanması trafiği kesintiye uğratabilir veya durdurabilir.

Brocade DCX 8510-4 ile ilgili IP adreslerini ayarlamak için şu adımları eksiksiz olarak gerçekleştirin.

1. Seri kablo bağlantısını kullanarak aktif CP'de yönetici olarak oturum açın.
2. Brocade DCX 8510-4 IP adresini `ipaddrset -chassis` komutunu girerek ayarlayın:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

İstendiğinde bilgileri girin. `-chassis` IP adresini belirtin. `-sw 0` IP adresi bu kasada geçerli değildir.

10.0.0.0 ile 10.0.0.255 arasındaki adresler Brocade DCX 8510-4 tarafından ayrılmıştır ve dahili olarak kullanılır. Harici IP'ler bu adresleri kullanmamalıdır.

3. CPO IP adresini `ipaddrset -cp 0` komutunu girerek ayarlayın:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

İstendiğinde bilgileri girin.

4. CP1 IP adresini `ipaddrset -cp 1` komutunu girerek ayarlayın:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

İstendiğinde bilgileri girin.

Örnek IP yapılandırması:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Adresi [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Alt Ağ Maskesi [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fiber Kanal IP Adresi [0.0.0.0]:
Fiber Kanal Alt Ağ Maskesi [0.0.0.0]:
Keyfi ARP yayınlama...Tamamlandı.
Yapılandırma kaydetme...Tamamlandı.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Ana Bilgisayar Adı [cp0]:
Ethernet IP Adresi [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Alt Ağ Maskesi [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Ağ Geçidi IP Adresi [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP adresi değiştiriliyor...Bitti.
Yapılandırma kaydetme...Tamamlandı.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Ana Bilgisayar Adı [cp1]:
Ethernet IP Adresi [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Alt Ağ Maskesi [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Ağ Geçidi IP Adresi [0.0.0.0]: 192.168.1.254
Uzak CP IP adresi değiştiriliyor...Tamamlandı.
Yapılandırma kaydetme...Tamamlandı.
```

Ethernet bağlantısı kurma

NOT

CP blade'lerinin özel ağa/VLAN'a bağlanması önerilir.

Brocade DCX 8510-4 ile ilgili IP adreslerinin yapılandırılması için seri bağlantı kullandıktan sonra, aktif CP blade'ini yerel ağa (LAN) bağlayabilirsiniz.

Ethernet bağlantısı kurarak Brocade DCX 8510-4 yapılandırmasını seri oturum, Telnet veya Web Tools ya da Brocade Network Advisor gibi yönetim uygulamaları kullanarak tamamlayabilirsiniz.

Brocade DCX 8510-4 aygıtına Ethernet bağlantısı kurma ile ilgili olarak aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Sevkiyat kapağını aktif CP blade'indeki Ethernet bağlantı noktasından çıkarın.
2. Ethernet kablosunun bir ucunu Ethernet bağlantı noktasına takın.
3. Diğer ucu Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN'a bağlayın.

Brocade DCX 8510-4 ürününe komut satırı kullanılarak Telnet veya Web Tools ya da Brocade Network Advisor gibi yönetim araçlarından herhangi biri ile uzaktan bağlantı yoluyla erişilebilir.

4. Diğer Brocade DCX 8510-4 yapılandırma yordamlarını Telnet oturumu yoluyla tamamlamak için, Telnet üzerinden Brocade DCX 8510-4 ürününde; yönetici oturumu açın. Varsayılan parola: **password**.

Anahtar adı özelleştirme

Brocade DCX 8510-4 ürününün anahtar adı Fabric OS 6.3.0 veya daha sonraki bir sürümü kullanılarak en çok 30 karakter uzunluğunda olabilir; harflerden, sayılardan, tire ve alt çizgi karakterlerinden oluşabilir ve bir harf ile başlamalıdır.

NOT

Adın değiştirilmesi, RSCN etki alanı adres biçimi yayınlanmasına neden olur.

1. **switchName** yazın, ardından yeni adı çift tırnak içinde yazın.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Yapılandırma kaydetme...
Tamamlandı.
swModularSwitch5:admin>
```

2. Referans için yeni adı kaydedin.

Kasa adı özelleştirme

Brocade DCX 8510-4 ürününün kasa adı en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir; harflerden, sayılardan, tire ve alt çizgi karakterlerinden oluşabilir ve bir harf ile başlamalıdır.

1. **chassisName** yazın, ardından yeni adı çift tırnak içinde yazın.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"  
Yapılandırma kaydetme...  
Tamamlandı.
```

2. Adı görüntülemek için sadece **chassisName** yazın.

```
switch:admin> chassisname  
DCX8510_chassis
```

3. Referans için yeni adı kaydedin.

Etki Alanı Kimliğinin ayarlanması

Yapı içindeki her anahtarda benzersiz etki alanı kimliği bulunmalıdır. Etki alanı kimliği **configure** komutu ile elle ayarlanabilir veya otomatik olarak ayarlanır. Brocade DCX 8510-4 varsayılan etki alanı kimliği 1'dir. Atanmış olan etki alanı kimliklerini görüntülemek için **fabricShow** komutunu kullanın.

1. Brocade DCX 8510-4 ürününü devre dışı bırakmak için **switchDisable** komutunu girin.
2. **configure** yazın.
3. *Yapı parametreleri* komut satırınay girin:

```
Yapı parametreleri (yes, y, no, n): [no] y
```

4. Benzersiz bir etki alanı kimliği girin:

```
Etki alanı: (1..239) [1] 3
```

5. Kalan komut satırlarını tamamlayın veya ayarları kabul edip çıkmak için **Ctrl+D** tuş birleşimine basın.
6. Brocade DCX 8510-4 ürününü yeniden etkinleştirmek için **switchEnable** yazın.

Kalıcı PID özelliğini doğrulama

Brocade DCX 8510-4 ürününü yapıya bağlamadan önce Brocade DCX 8510-4 ürünündeki WWN Tabanlı kalıcı bağlantı noktası tanımlayıcısı (PID) özelliğinin yapıdaki diğer anahtarlar ile uyumlu olduğundan emin olun. Bu parametre yapıdaki tüm anahtarlar için aynı olmalıdır ve aşağıda da gösterildiği gibi, **configure** komutu kullanılarak ayarlanmalıdır:

```
switch:admin>configure  
Yapılandır...  
Yapı parametreleri (yes, y, no, n): [no] y  
Etki alanı: (1..239) [1]  
Bir 256 Alan Limiti etkinleştirin  
(0 = Hayır,  
1 = Sıfır Tabanlı Alan Ataması,  
2 = Bağlantı Noktası Tabanlı Alan Ataması): (0..2) [0] 1  
WWN Tabanlı kalıcı PID (yes, y, no, n): [no] yes  
<komut çıkışı kesilmiştir>
```

PID ayarını, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, **configshow** komutunu kullanarak kontrol edebilirsiniz. PID bilgilerini belirtmek için | *grep -i pid* niteleyicisini kullanabilirsiniz.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

1, WWN Tabanlı kalıcı PID özelliğinin etkinleştirildiğini gösterir. Devre dışı için varsayılan değer 0'dır.

Alıcı-vericilerin kurulması

İlk yordam Brocade DCX 8510-4 ürününe SFP+ ve mSFP (yalnızca FC8-64 bağlantı noktası kartı) ile kabloları takmak için kullanılır. İkinci yordam 16 Gbps çekirdek blade'lere QSFP alıcı-vericilerin kurulması için kullanılır.

SFP türü alıcı-vericilerin kurulması

SFP türü optik alıcı-vericileri kurmak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

mSFP alıcı-vericiler sadece FC8-64 bağlantı noktası blade ile uyumludur. Diğer blade'lere takılabilirler de, bu yapılandırma desteklenmez ve hata verir.

Aynı bağlantı noktası grubunda birleştirme için kullanılacak bağlantı noktalarını göstermek için bağlantı noktaları renk kodludur (birleştirme bağlantı noktası grupları en çok sekiz bağlantı noktasından oluşur). Birleştirme grupları için kullanılan bağlantı noktaları ve kablolar belirli gereksinimleri karşılamalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. *Fabric OS Yönetici Kılavuzu*.

1. Optik alıcı-vericileri ve kabloları Fiber Kanal bağlantı noktalarına takın.

Aynı bağlantı noktası grubunda birleştirme için kullanılacak bağlantı noktalarını göstermek için bağlantı noktaları renk kodludur (birleştirme bağlantı noktası grupları en çok sekiz bağlantı noktasından oluşur). Birleştirme grupları için kullanılan bağlantı noktaları ve kablolar belirli gereksinimleri karşılamalıdır. *Fabric OS Yönetici Kılavuzu* belgesine bakın.

2. Optik alıcı-vericileri anahtarın bağlantı noktasına doğru yönlendirileceği şekilde konumlandırın. Sıkıca oturana ve mandal mekanizması tıklayıp kilitlene kadar alıcı-vericiyi bağlantı noktasının içine itin.

Alıcı-vericiler sadece doğru yönlendirme ile takılabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Alıcı verici kolayca takılamıyorsa, doğru yönlendirildiğinden emin olun.

3. Bir kabloyu, anahtarın (kablo konektörünün kenarındaki çıkıntı) alıcı vericideki yuvayla aynı hizaya getirin. Mandal mekanizması tıklayıp kilitlene kadar kabloyu alıcı vericinin içine itin.

Kablolar sadece tek yönde takılabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Kablo kolayca takılamıyorsa, doğru yönlendirildiğinden emin olun.

4. Kalan bağlantı noktaları için 1-3 arası adımları tekrarlayın.

5. Kabloları düzenleyin. Bkz. "Kablo Yönetimi."

6. Brocade DCX 8510-4 ve bağlantı noktası durumunu **switchShow** komutunu kullanarak doğrulayın.

7. **fabricShow** komutunu kullanarak yapı bağlantısını doğrulayın.

QSFP alıcı-vericilerinin kurulması

QSFP 'leri ve kabloları 16 Gbps çekirdek blade'lerde kurmak için şu adımları izleyin. Bu alıcı-vericiler ve kablolar yanındaki DCX 8510 Backbone ürünleri ile kasalar arası bağlantılar (ICL) oluşturmak için kullanılır.

Kabloları bağlamadan önce bu alıcı-vericilerin kurulmuş olması gerekir.

QSFP'nin değiştirilmesi gerekiyorsa, her QSFP dört adet 16 Gbps bağlantı noktası içerdiğinden, bağlantı noktalarından birinde oluşabilecek herhangi bir sorunun dörtlüdeki tüm bağlantı noktalarını etkileyebileceğini unutmayın.

1. QSFP alıcı-vericileri anahtarın bağlantı noktasına doğru yönlendirileceği şekilde konumlandırın. Sıkıca oturana kadar alıcı-vericiyi bağlantı noktasının içine itin.

Alıcı-vericiler sadece doğru yönlendirme ile takılabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Alıcı verici kolayca takılamıyorsa, doğru yönlendirildiğinden emin olun.

Alıcı-verici doğru şekilde yerleştirildiğinde durum LED'i birkaç kez sarı yanıp söner, ardından kesintisiz sarıya döner.

2. Koruyucu kapağı özel QSFP kablosundan çıkarın ve sıkıca oturana kadar alıcı-vericinin içine doğru itin.

Kablolar da alıcı-vericilere tam olarak oturacak şekilde tasarlanmıştır.

Kablo doğru şekilde yerleştirildiğinde durum LED'i sarıdan yeşile döner.

Kalan ICL için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

3. Kabloları düzenleyin. Bkz. "Kablo Yönetimi."

4. Brocade DCX 8510-4, konektör ve bağlantı noktası durumunu **switchShow -qsfp** komutunu kullanarak doğrulayın.

Komut sonucunun bir örneği aşağıda gösterilmiştir. Bu örnek 3. yuvasına çekirdek blade takılan bir DCX 8510-4 ürünündendir. 8510-8 ile ilgili olarak bazı ayrıntılar farklı olacaktır ancak QSFP'ler ile ilgili rapor edilen bilgiler benzer olur.

Bağlantısı kurulmamış bir QSFP (aşağıda gösterilen QSFP 0 ve 0-3 bağlantı noktaları) ile ilgili olarak rapor edilen Durum No_SigDet olur. Bu, bağlanmamış normal SFP'ler için rapor edilen No_Synch Durumundan farklıdır.

Aşağıdaki örnekteki QSFP 7 (bağlantı noktaları 3/28-3/31, Dizin 748-751) bağlantısı kurulmuş bir QSFP ile ilgili sonuçları gösterir.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      anahtar adi
switchType:      121.3
switchState:     Çevrimiçi
switchMode:      Özgün
switchRole:      Bağımlı
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          Açık (bölge adı)
switchBeacon:    Kapalı
Fiber Kanal Yönlendiricisi:      Kapalı
XISL Kullanımına İzin Ver:      Kapalı
LS Özellikleri:   [FID: 128, Temel Anahtar: Yok, Varsayılan Anahtar: Var, Adres Modu 0]
```

Dizin Yuvası	Bağlantı Noktası	QSFP	Adres Ortam	Hız	Durum	Protokol
256	3	0	0	-----	id	16G No_SigDet FC
257	3	1	0	-----	id	16G No_SigDet FC
258	3	2	0	-----	id	16G No_SigDet FC
259	3	3	0	-----	id	16G No_SigDet FC
260	3	4	1	-----	--	16G No_Module FC
261	3	5	1	-----	--	16G No_Module FC
262	3	6	1	-----	--	16G No_Module FC
263	3	7	1	-----	--	16G No_Module FC
264	3	8	2	-----	--	16G No_Module FC
265	3	9	2	-----	--	16G No_Module FC
266	3	10	2	-----	--	16G No_Module FC
267	3	11	2	-----	--	16G No_Module FC
268	3	12	3	-----	--	16G No_Module FC
269	3	13	3	-----	--	16G No_Module FC
270	3	14	3	-----	--	16G No_Module FC
271	3	15	3	-----	--	16G No_Module FC
736	3	16	4	-----	--	16G No_Module FC
737	3	17	4	-----	--	16G No_Module FC
738	3	18	4	-----	--	16G No_Module FC
739	3	19	4	-----	--	16G No_Module FC
740	3	20	5	-----	--	16G No_Module FC
741	3	21	5	-----	--	16G No_Module FC
742	3	22	5	-----	--	16G No_Module FC
743	3	23	5	-----	--	16G No_Module FC
744	3	24	6	-----	--	16G No_Module FC
745	3	25	6	-----	--	16G No_Module FC
746	3	26	6	-----	--	16G No_Module FC
747	3	27	6	-----	--	16G No_Module FC
748	3	28	7	-----	id	16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>						
749	3	29	7	-----	id	16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>						
750	3	30	7	-----	id	16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>						
751	3	31	7	-----	id	16G Online FC E-Port 10:00:00:05:1e:39:e4:5a
<i>trunkmaster name (Trunk master)</i>						

Yazılım lisanslarını onaylama

Satıcı ile anlaşmaya bağlı olarak, belirli lisanslar Brocade DCX 8510-4 ürününde fabrikada yüklenmiştir. Hangi lisansların etkinleştirildiğini belirlemek için, `licenseShow` komutunu kullanın.

```
swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web lisansı
  Bölge lisansı
  Uzatılmış Yapı lisansı
  Yapı İzleme lisansı
  Performans İzleme lisansı
  Birleştirme lisansı
  Güvenlik lisansı
```

Bu örnekteki lisans anahtarı: AAbbccDDeeFFeeGG. Lisans anahtarının kopyasını referans olarak saklayın.

Brocade DCX 8510-4 ürününe yönelik lisansların alınması ve etkinleştirilmesi için 64 bit kasa Lisans Kimliği gereklidir. Kasa Lisans Kimliği'ne `licenseShow` komutu ile ulaşılabilir. `licenseShow` ve `licenseShow` komutları etkin CP blade üzerinden girilmelidir. Lisans kilidi kaldırma ve lisans güncelleme hakkında bilgi almak için *Fabric OS Yönetici Kılavuzu* belgesine bakın.

Yapılandırmayı yedekleme

Brocade DCX 8510-4 ile ilgili yapılandırmayı yedeklemek için şu adımları eksiksiz olarak gerçekleştirin.

1. Tüm bileşenlerin çalışır durumda olduğunu doğrulamak için LED'leri kontrol edin.
2. Gerekirse, yönetici hesabını kullanarak Telnet anahtarında oturum açın.
3. İş istasyonundan `switchShow` komutunu yazarak Brocade DCX 8510-4 modülünün doğru şekilde çalıştığını doğrulayın. Bu komut anahtar ve bağlantı noktası durumuyla ilgili bilgi sağlar.
4. İş istasyonundan `fabricShow` komutunu yazarak Brocade DCX 8510-4 ürününün ağ sisteminde doğru şekilde çalıştığını doğrulayın. Bu komut yapı ile ilgili genel bilgi sağlar.
5. Yapılandırmayı yedeklemek için aşağıdaki iki adımı uygulayın:
 - a. `configupload -vf` komutunu yazın. Bu komut Brocade DCX 8510-4 sanal yapı verilerini karşıya yükler.
 - b. `configupload` komutunu yazın. Bu komut Brocade DCX 8510-4 yapılandırmasını karşıya yükler.
6. Kaydetmek üzere bir dosyaya kopyalayabileceğiniz ek yapılandırma bilgilerini görmek için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz:
 - `configShow`
 - `ipaddrShow`
 - `licenseShow`
 - `switchShow`İsterseniz, `usbstorage` komutunu kullanarak yapılandırma dosyasını bir Brocade USB aygıtına da kaydedebilirsiniz.

NOT

Parolala yapılandırma dosyasına kaydedilmez, yapılandırma karşıya yükleme işlemi sırasında karşıya yüklenmez.

NOT

İndirilebilecek eksiksiz bir yedek Brocade DCX 8510-4 yapılandırması bulunduğundan emin olmak için yapılandırmanın düzenli olarak yedeklenmesi önerilir.

גיבוי התצורה

- בצע את השלבים הבאים כדי לגבות את התצורה של Brocade DCX 8510-4.
1. בדוק את הנוריות כדי לוודא שכל הרכיבים מתפקדים.
 2. במידת הצורך, היכנס למתג באמצעות Telnet, תוך שימוש בחשבון **admin** (מנהל מערכת).
 3. בדוק שה- Brocade DCX 8510-4 פועל כהלכה, על-ידי הזנת הפקודה **switchShow** מתחנת העבודה. פקודה זו מספקת מידע על מצב המתג והיציאה.
 4. ודא פעולה תקינה של ה- Brocade DCX 8510-4 במארג על-ידי הזנת הפקודה **fabricShow** בתחנת העבודה. פקודה זו מספקת מידע כללי על המארג.
 5. כדי לגבות את התצורה, הפעל את שני השלבים הבאים:
 - a. הזן את הפקודה **configupload -vf**. פקודה זו טוענת את נתוני המארג הווירטואלי של ה- Brocade DCX 8510-4.
 - b. הזן את הפקודה **configupload**. פקודה זו טוענת את התצורה של ה- Brocade DCX 8510-4.
 6. באפשרותך להפעיל את הפקודות הבאות כדי להציג מידע נוסף על התצורה, שבאפשרותך להעתיק לקובץ על מנת לשמור:

- **configShow**
- **ipaddrShow**
- **licenseShow**
- **switchShow**

לחילופין, באפשרותך לשמור את קובץ התצורה בהתקן Brocade USB באמצעות הפקודה **usbstorage**.

הערה

סיסמאות אינן נשמרות בקובץ התצורה ואינן נטענות במהלך טעינת תצורה.

הערה

מומלץ לגבות את התצורה באופן קבוע, כדי להבטיח שהתצורה המלאה תהיה זמינה להורדה בעת החלפת Brocade DCX 8510-4.

```

261 3 5 1 ----- -- 16G No_Module FC
262 3 6 1 ----- -- 16G No_Module FC
263 3 7 1 ----- -- 16G No_Module FC
264 3 8 2 ----- -- 16G No_Module FC
265 3 9 2 ----- -- 16G No_Module FC
266 3 10 2 ----- -- 16G No_Module FC
267 3 11 2 ----- -- 16G No_Module FC
268 3 12 3 ----- -- 16G No_Module FC
269 3 13 3 ----- -- 16G No_Module FC
270 3 14 3 ----- -- 16G No_Module FC
271 3 15 3 ----- -- 16G No_Module FC
736 3 16 4 ----- -- 16G No_Module FC
737 3 17 4 ----- -- 16G No_Module FC
738 3 18 4 ----- -- 16G No_Module FC
739 3 19 4 ----- -- 16G No_Module FC
740 3 20 5 ----- -- 16G No_Module FC
741 3 21 5 ----- -- 16G No_Module FC
742 3 22 5 ----- -- 16G No_Module FC
743 3 23 5 ----- -- 16G No_Module FC
744 3 24 6 ----- -- 16G No_Module FC
745 3 25 6 ----- -- 16G No_Module FC
746 3 26 6 ----- -- 16G No_Module FC
747 3 27 6 ----- -- 16G No_Module FC
748 3 28 7 ----- id 16G Online FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)
749 3 29 7 ----- id 16G Online FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)
750 3 30 7 ----- id 16G Online FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)
751 3 31 7 ----- id 16G Online FC E-Port
10:00:00:05:1e:39:e4:5a trunkmaster name (Trunk master)

```

אישור רשיונות תוכנה

בהתאם להסכם הספק, רשיונות מסוימים מותקנים ב- Brocade DCX 8510-4 במפעל. כדי לקבוע אילו רשיונות מאופשרים, השתמש בפקודה **licenseShow**.

```

swDir:admin> licenseshow
AAbbccDDeeFFeeGG:
  Web license
  Zoning license
  Extended Fabric license
  Fabric Watch license
  Performance Monitor license
  Trunking license
  Security license

```

בדוגמה זו, מפתח הרשיון הוא AAbbccDDeeFFeeGG. שמור העתק של מפתח הרשיון לאסמכתה.

מזהה רשיון התושבת של 64 סיביות נדרש כדי לקבל ולהפעיל רשיונות עבור ה- Brocade DCX 8510-4. מזהה רשיון התושבת זמין באמצעות הפקודה **licenseIdShow**. יש להקליד את הפקודות **licenseShow** ו- **licenseIdShow** באמצעות להב ה- CP הפעיל. למידע על ביטול נעילה ותחזוקה של רשיונות, עיין במדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה **Fabric**.

התקנת מקמ"שי QSFP

בצע שלבים אלו כדי להתקין את מקמ"שי ה-QSFP והכבלים בלהבי ליבה של 16 Gbps. מקמ"שים וכבלים אלו משמשים ליצירת ה- (ICL) Inter-Chassis Links עם DCX 8510 Backbones סמוכים.

יש להתקין את המקמ"שים בלהבים לפני חיבור הכבלים.

מכיוון שה-QSFP כולל ארבע יציאות של 16 Gbps, שים לב שכל בעיה באחת היציאות עשויה להשפיע על כל ארבע היציאות ברביעייה, במקרה שיש להחליף את ה-QSFP.

1. מקם אחד ממק"שי ה-QSFP באופן שהקיודוד יפנה כהלכה אל היציאה. הכנס את המקמ"ש לתוך היציאה, עד שיהיה מחובר היטב.

המקמ"שים בנויים כך שניתן להכניסם אך ורק בכיוון הנכון. אם מקמ"ש אינו מחליק פנימה בקלות, ודא שהוא מכוון כהלכה.

כאשר המקמ"ש מותקן כהלכה, נורית המצב תהבהב בכתום מספר פעמים ולאחר מכן תאיר בכתום קבוע.

2. הסר את המכסה המגן מכבל ה-QSFP המיוחד והכנס אותו לתוך המקמ"ש כך שיהיה מחובר היטב.

גם הכבלים מתוכננים כך שייכנסו לתוך המקמ"שים בכיוון הנכון.

כאשר הכבל מוכנס כהלכה, נורית המצב תשתנה מכתום לירוק.

חזור על שלבים 1 ו-2 עבור ה-ICL הנותרים.

3. ארגן את הכבלים. ראה "ארגון הכבלים".

4. בדוק את מצב ה- Brocade DCX 8510-4, המחבר והיציאה באמצעות הפקודה **switchShow -qsfp**.

דוגמה לפלט הפקודה מוצגת להלן. הדוגמה לקוחה מ- DCX 8510-4 עם להב ליבה מותקן בחריץ 3. פרטים מסוימים ב- 8510-8 יהיו שונים, אך המידע המדווח עבור מקמ"שי ה-QSFP יהיה דומה.

שים לב שהמצב המדווח עבור QSFP שאינו מחובר (מוצג 0 QSFP ו- Ports 0-3 להלן) הוא No_SigDet. מצב זה שונה ממצב של No_Synch שמדווח עבור מקמ"שי SFP רגילים שאינם מחוברים.

QSFP 7 (יציאות 3/28-3/31, אינדקס 748-751) בדוגמה הבאה מציג את התוצאות עבור QSFP מחובר.

```
switch:FID128:admin> switchshow -qsfp
switchName:      switch name
switchType:      121.3
switchState:     Online
switchMode:      Native
switchRole:      Subordinate
switchDomain:    75
switchId:        fffc4b
switchWwn:       10:00:00:05:1e:4f:eb:00
zoning:          ON (zoning name)
switchBeacon:    OFF
FC Router:       OFF
Allow XISL Use:  OFF
LS Attributes:   [FID: 128, Base Switch: No, Default Switch: Yes, Address Mode 0]
```

Index	Slot	Port	QSFP	Address	Media	Speed	State	Proto
256	3	0	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
257	3	1	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
258	3	2	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
259	3	3	0	-----	id	16G	No_SigDet	FC
260	3	4	1	-----	--	16G	No_Module	FC

ניתן לבדוק את הגדרת ה-PID באמצעות הפקודה **configshow**, כמו בדוגמה הבאה. ניתן להשתמש במאפיין `grep -i pid` כדי לנעוץ את פרטי ה-PID.

```
switch:admin> configshow | grep -i pid
fabric.ops.mode.pidFormat:1
fabric.wwnPidMode:1
```

ה-1 מציין שתכונת ה-PID המתמיד מבוססת ה-WWN מאופשרת. ערך ברירת המחדל הוא 0, עבור מנוטרל.

התקנת מקמ"שים

ההליך הראשון משמש להתקנת SFP+s ו-mSFPs (כרטיס יציאת FC8-64 בלבד) וכבלים אל ה-Brocade DCX 8510-4. ההליך השני משמש להתקנת מקמ"שי ה-QSFP בלהבי הליבה מסוג 16 Gbps.

התקנת מקמ"שים מסוג SFP

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מקמ"שים אופטיים מסוג SFP.

הערה

מקמ"שי mSFP תואמים רק ללהב יציאות מסוג FC8-64. אמנם הם יתאימו ללהבים אחרים, אך תצורה זו אינה נתמכת ותגרום לשגיאה.

היציאות מקודדות בצבעים כדי לציין באיזו ניתן להשתמש באותה קבוצת יציאות עבור ריבוי ערוצים (קבוצות יציאות עורקים יכולות לכלול עד שמונה יציאות). היציאות והכבלים שבשימוש בקבוצות עורקים חייבים לעמוד בדרישות ספציפיות. לקבלת מידע נוסף, ראה מדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה *Fabric*.

1. הוסף את המקמ"שים האופטיים והכבלים ליציאות ה-Fibre Channel.

היציאות מקודדות בצבעים כדי לציין באיזו ניתן להשתמש באותה קבוצת יציאות עבור ריבוי ערוצים (קבוצות יציאות עורקים יכולות לכלול עד 8 יציאות). היציאות והכבלים שבשימוש בקבוצות עורקים חייבים לעמוד בדרישות ספציפיות. עיין במדריך מדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה *Fabric*.

2. מקם אחד מהמק"שים האופטיים באופן שהקידוד יפנה כהלכה אל היציאה. הכנס את המקמ"ש לתוך היציאה, עד שיהיה מחובר היטב ומנגנון הנעילה ישמיע נקישה.

המקמ"שים בנויים כך שניתן להכניסם אך ורק בכיוון הנכון. אם מקמ"ש אינו מחליק פנימה בקלות, ודא שהוא מכוון כהלכה.

3. כוון כבל כך שהקידוד שלו (הבליטה שבצד מחבר הכבל) יהיה מיושר עם החריץ שבמקמ"ש. הכנס את הכבל לתוך המקמ"ש, עד שמנגנון הנעילה ישמיע נקישה.

הכבלים בנויים כך שניתן להכניסם אך ורק בכיוון אחד. אם כבל אינו מחליק פנימה בקלות, ודא שהוא מכוון כהלכה.

4. חזור על שלבים 1 עד 3 עבור היציאות הנותרות.

5. ארגן את הכבלים. ראה "ארגון הכבלים".

6. בדוק את מצב ה-Brocade DCX 8510-4 והיציאה באמצעות הפקודה **switchShow**.

7. בדוק את קישוריות המארג באמצעות הפקודה **fabricShow**.

התאמה אישית של שם תושבת

שם התושבת של ה-Brocade DCX 8510-4 יכול להיות באורך 15 תווים לכל היותר ויכול לכלול אותיות, ספרות, מקפים וקווים תחתיים, וחייב להתחיל באות.

1. הזן **chassisName** ואחר כך את השם החדש במירכאות כפולות.

```
switch:admin> chassisname "DCX8510_chassis"
Committing configuration...
Done.
```

2. הזן **chassisName** לבד כדי להציג את שם התושבת.

```
switch:admin> chassisname
DCX8510_chassis
```

3. רשום את השם החדש לסימוכין.

הגדרת מזהה התחום

לכל מתג במארג חייב להיות מזהה תחום ייחודי. ניתן לקבוע ידנית את מזהה התחום באמצעות הפקודה **configure** או באופן אוטומטי. ערך ברירת המחדל עבור מזהה התחום של Brocade DCX 8510-4 הוא 1. השתמש בפקודה **fabricShow** כדי להציג את מזהה התחום שמוקצים כבר.

1. הזן **switchDisable** כדי לנטרל את ה-Brocade DCX 8510-4.

2. הזן **configure**.

3. הזן **y** בשורת הפקודה של ה-*Fabric parameters*:

```
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
```

4. הזן מזהה תחום ייחודי:

```
Domain: (1..239) [1] 3
```

5. השלם את ההודעות הנותרות או הקש **Ctrl+D** כדי לקבל את ההגדרה ולצאת.

6. הקש **switchEnable** כדי לאפשר מחדש את ה-Brocade DCX 8510-4.

אימות תכונת ה-PID המתמיד

לפני חיבור ה-Brocade DCX 8510-4 אל המארג, ודא שתכונת מזהה היציאה המתמיד (PID) מבוססת ה-WWN שב-Brocade DCX 8510-4 תואמת למתגים האחרים במארג. פרמטר זה חייב להיות זהה בכל המתגים במארג, ומוגדר באמצעות הפקודה **configure** כפי שמוצג להלן:

```
switch:admin>configure
Configure...
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y
Domain: (1..239) [1]
Enable a 256 Area Limit
(0 = No,
,1 = Zero Based Area Assignment
2 = Port Based Area Assignment): (0..2) [0] 1
WWN Based persistent PID (yes, y, no, n): [no] yes
<command output truncated>
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 1
Host Name [cp1]:
Ethernet IP Address [10.77.77.74]: 192.168.1.3
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
IP address of remote CP is being changed...Done.
Committing configuration...Done.
```

יצירת חיבור Ethernet

הערה

מומלץ לחבר את להבי ה- CP לרשת פרטית/VLAN.

לאחר שימוש בחיבור טורי לקביעת התצורה של כתובות ה- IP של ה- Brocade DCX 8510-4, באפשרותך לחבר את להב ה- CP הפעיל לרשת התקשורת המקומית (LAN).

על-ידי יצירת חיבור Ethernet, באפשרותך להשלים את קביעת התצורה של Brocade DCX 8510-4 באמצעות פעילות טורית, Telnet או יישומי ניהול, כגון Web Tools או Brocade Network Advisor.

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור חיבור Ethernet אל ה- Brocade DCX 8510-4.

1. הסר את הכיסוי המגן מיציאת ה- Ethernet בלהב ה- CP הפעיל.

2. הכנס קצה אחד של כבל Ethernet לתוך יציאת ה- Ethernet.

3. חבר את הקצה השני אל Ethernet 10/100/1000 BaseT LAN.

ניתן לגשת אל Brocade DCX 8510-4 דרך חיבור מרחוק באמצעות שורת פקודה דרך Telnet או כל אחד מכלי הניהול, כגון Web Tools או Brocade Network Advisor.

4. כדי לבצע הליכי קביעת תצורה כלשהם של Brocade DCX 8510-4 דרך פעילות Telnet, היכנס ל- Brocade DCX 8510-4 באמצעות Telnet, עם הרשאת **admin**. סיסמת ברירת המחדל היא **password**.

התאמה אישית של שם מתג

שם המתג של ה- Brocade DCX 8510-4 יכול להיות באורך 30 תווים לכל היותר באמצעות Fabric OS ממהדורה 6.3.0 או מתקדמת יותר, ויכול לכלול אותיות, ספרות, מקפים וקווים תחתיים, וחייב להתחיל באות.

הערה

שינוי השם גורם להנפקת RSCN של תבנית כתובת תחום.

1. הקלד **switchName** ואחר כך את השם החדש במירכאות כפולות.

```
swDir:admin> switchName "swModularSwitch5"
Committing configuration...
Done.
swModularSwitch5:admin>
```

2. רשום את השם החדש לסימוכין.

קביעת תצורה של כתובות IP

ה- Brocade DCX 8510-4 מחייב שלוש כתובות IP, שמוגדרות באמצעות הפקודה **ipAddrSet**. כתובות IP נדרשות הן עבור להבי CP (CP0 ו- CP1) והן עבור ה- IP לניהול התושבת (מוצג כ- SWITCH תחת הפקודה **ipAddrShow** ב- Brocade DCX 8510-4).

הערה

ערכי ברירת המחדל לכתובת ה- IP ושמות המארחים של ה- Brocade DCX 8510-4 הם:
– CP0 / 10.77.77.75 (להב ה- CP בחריץ 4 בזמן קביעת התצורה)
– CP1 / 10.77.77.74 (להב ה- CP בחריץ 5 בזמן קביעת התצורה)

הערה

איפוס כתובת ה- IP כאשר ב- Brocade DCX 8510-4 יש תעבורת IP פעילה או כלי ניהול וניטור שפועלים – כגון DCFM, Fabric Watch ו- SNMP – עלול לגרום להפרעה או להפסקה של התעבורה.

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את כתובות ה- IP עבור ה- Brocade DCX 8510-4.

1. היכנס ל- CP הפעיל כמנהל מערכת, באמצעות חיבור הכבל הטורי.
2. הגדר את Brocade DCX 8510-4 כתובת ה- IP על-ידי הזנת הפקודה **ipaddrset -chassis**:

```
swDir:admin> ipAddrSet -chassis
```

הזן את המידע בשורות הפקודה. ציין את כתובת ה- IP של ה- **-chassis**. כתובת ה- IP **sw 0** אינה תקפה בתושבת זו.

הערה

הכתובות 10.0.0.0 עד 10.0.0.255 שמורות ומשמשות את Brocade DCX 8510-4 לצרכים פנימיים. אסור שכתובות IP חיצוניות ישתמשו בכתובות אלה.

3. הגדר את כתובת ה- IP של ה- CP0 על-ידי הזנת הפקודה **ipaddrset -cp 0**:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 0
```

הזן את המידע בשורות הפקודה.

4. הגדר את כתובת ה- IP של ה- CP1 על-ידי הזנת הפקודה **ipaddrset -cp 1**:

```
swDir:admin> ipAddrSet -cp 1
```

הזן את המידע בשורות הפקודה.

זוהי קביעת תצורת IP לדוגמה:

```
swDir:admin> ipaddrset -chassis
Ethernet IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.1
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Fibre Channel IP Address [0.0.0.0]:
Fibre Channel Subnetmask [0.0.0.0]:
Issuing gratuitous ARP...Done.
Committing configuration...Done.
```

```
swDir:admin> ipaddrset -cp 0
Host Name [cp0]:
Ethernet IP Address [10.77.77.75]: 192.168.1.2
Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255.255.255.0
Gateway IP Address [0.0.0.0]: 192.168.1.254
.IP address is being changed...Done
Committing configuration...Done.
```

- בסביבת Windows:

פרמטר	ערך
Bits per second (סיביות לשנייה)	9600
Data bits (סיביות נתונים)	8
Parity (זוגיות)	None (ללא)
Stop bits (סיביות עצירה)	1
Flow control (בקרת זרימה)	None (ללא)

- בסביבת UNIX, הזן את המחרוזת הבאה בשורת הפקודה:

```
tip /dev/ttyb -9600
```

אם כבר נעשה שימוש ב- `tttyb`, השתמש ב- `tttya` במקום זאת והזן את המחרוזת הבאה בשורת הפקודה:

```
tip /dev/ttya -9600
```

כאשר יישום המסוף מפסיק לדווח על מידע, הקש **Enter**. תקבל את שורת הפקודה הבאה לכניסה:

```
CP0 Console Login:
```

6. המשך למשימה הבאה.

כניסה ל- Brocade DCX 8510-4

כדי להיכנס ל- Brocade DCX 8510-4 דרך החיבור הטורי, בצע שלבים אלו.

1. היכנס ל- Brocade DCX 8510-4 כ- **admin** (מנהל מערכת). סימט ברירת המחדל היא **password**. במסך הכניסה הראשוני, תתבקש להזין סיסמאות חדשות למנהל מערכת ומשתמש. הקפד לרשום את הסיסמאות החדשות ולשמור מידע זה במקום בטוח.

```
Fabric OS (swDir)
```

```
swDir login: admin
```

```
:Password
```

```
.Please change your passwords now
```


```
.Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed
```

```
swDir:admin>
```

2. (אופציונלי) שינוי סיסמאות. כדי לדלג על שינוי הסיסמאות, הקש **Ctrl-C**. לקבלת מידע נוסף על סיסמאות, עיין במדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה *Fabric*.

הערה

הסיסמאות יכולות להיות באורך 8 עד 40 תווים. סיסמה חייבת להתחיל באות. סיסמאות יכולות להכיל ספרות, נקודה (.), וקו תחתון (_) בלבד. סיסמאות הן תלויות רישיות ואינן מוצגות בעת הזנתן בשורת הפקודה. לקבלת מידע נוסף על סיסמאות, עיין במדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה *Fabric*.

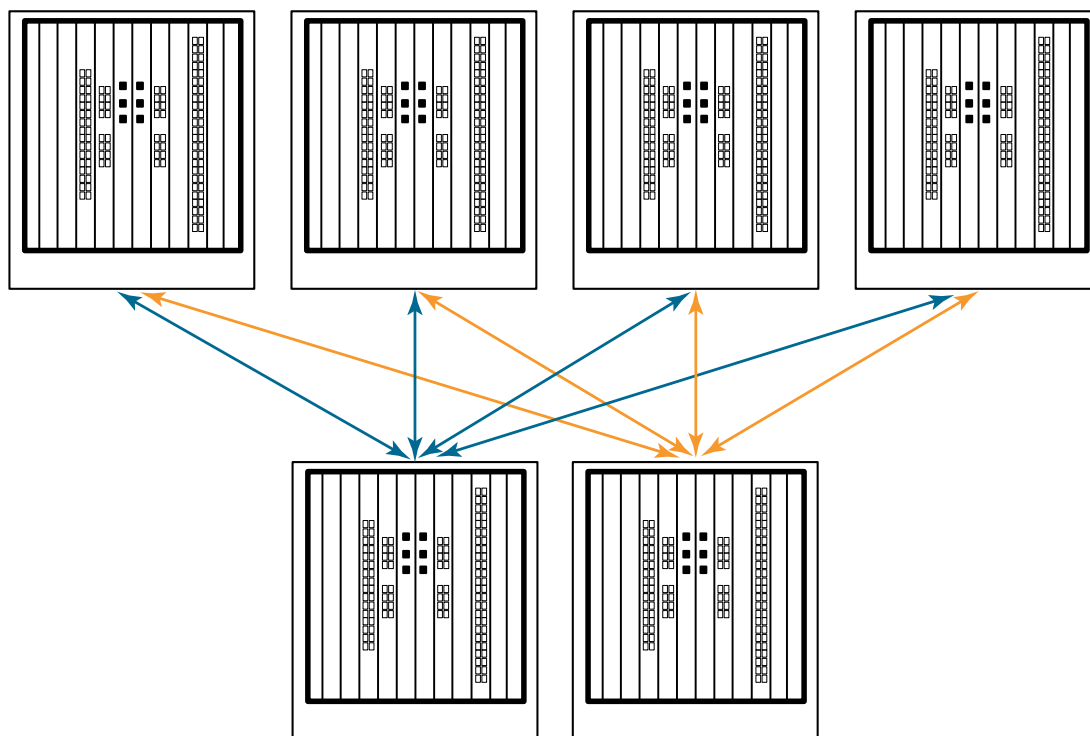


איור 9 טופולוגיית LCL מסוג ליבה/להב DCX 8510

יצירת חיבור טורי וכניסה אל Brocade DCX 8510-4

- כדי ליצור חיבור טורי אל יציאת המסוף ב- Brocade DCX 8510-4, בצע את השלבים הבאים.
1. ודא שה- Brocade DCX 8510-4 מופעל ושהושלם POST, על-ידי בדיקה שכל נוריות ההפעלה בלהבי היציאות, מעבדי הבקרה ומתגי הליבה מאירות בירוק קבוע.
 2. הסר את המכסה המגן מהיציאה CONSOLE (מסוף) שב- CP הפעיל. השתמש בכבל הטורי שמצורף ל- Brocade DCX 8510-4 כדי לחבר את היציאה CONSOLE שב- CP הפעיל אל תחנת עבודה. להב ה- CP הפעיל מצוין באמצעות נורית שמאירה (בכחול).

שים לב

- היציאה CONSOLE מיועדת בעיקר להגדרה הראשונית של כתובת ה- IP ולמטרות שירות.
3. גש אל ה- Brocade DCX 8510-4 באמצעות יישום הדמיית מסוף (כגון HyperTerminal בסביבת Windows או tip בסביבת UNIX).
 4. נטרל כל תוכנית תקשורת טורית שפועלת בתחנת העבודה (כגון תוכניות סנכרון).
 5. פתח את יישום הדמיית המסוף (כגון HyperTerminal במחשב אישי, או term, tip או kermi בסביבת UNIX) וקבע את התצורה של היישום באופן הבא:

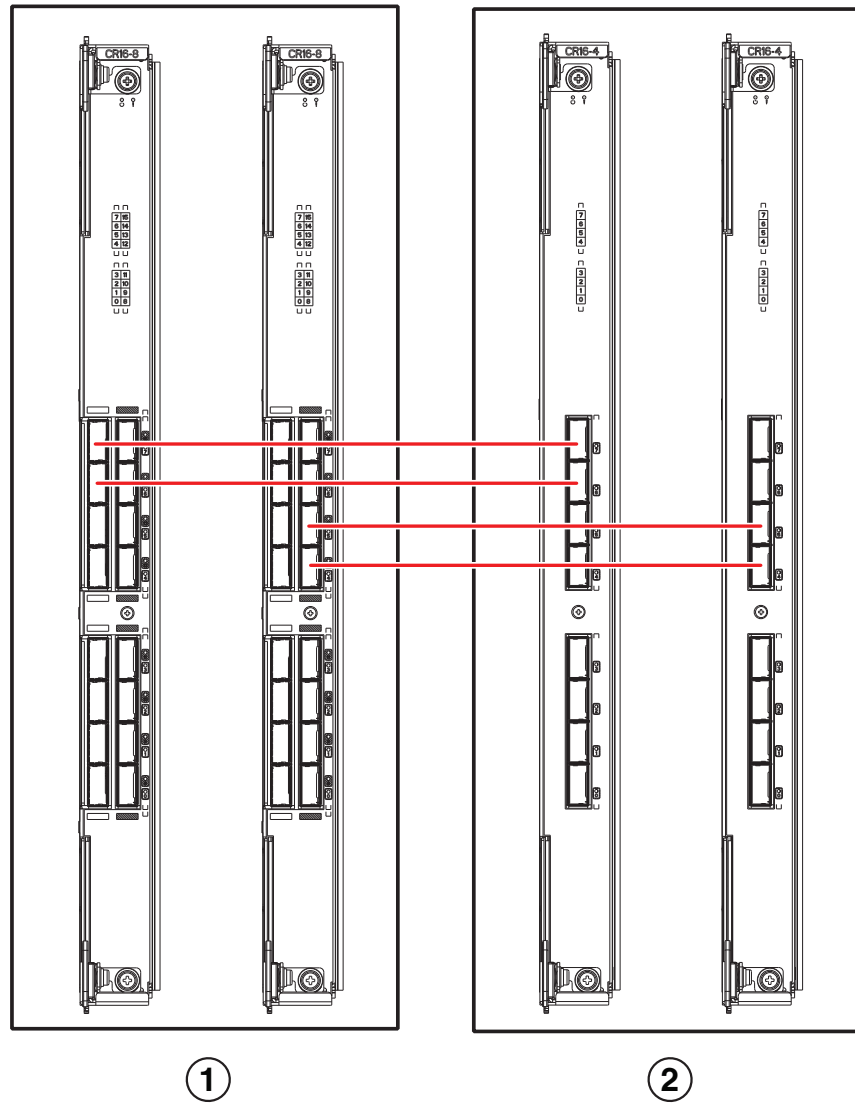

1

2


2 תושבת 2

1 תושבת 1

איור 8 חיבורי כבל QSFP – תצורה לדוגמה של 8510 - סוג מקבילי

ניתן לחבר שש תושבות 8510 בתצורת ליבה/להב (שתיים ליבה/ארבע להב), כפי שמוצג באיור למטה. אמנם באיור מוצגות תושבות 8510-8, אך התושבת יכולה להיות 8510-4 או 8510-8. סכימת החיווט צריכה להיות לפי הדוגמה המקבילית שמוצגת באיור הקודם.

באיור להלן מוצג כבל QSFP ומקמ"ש. מחברי ה-QSFP בלהבי הליבה מסומנים לפי קבוצות עורקים (ריבוי ערוצים הוא אופציונלי) כדי להקל על ההתקנה. באיורים שלאחר מכן מוצגות תצורות חיווט קבילות עבור תכונת ה-ICL. הטופולוגיה המומלצת היא מסוג מקבילי, כלומר ארבעה כבלי QSFP שמחוברים בין כל זוג של תושבות Brocade 8510 Series. תצורת חיבור הכל-לכל (Full Mesh) גם נתמכת.

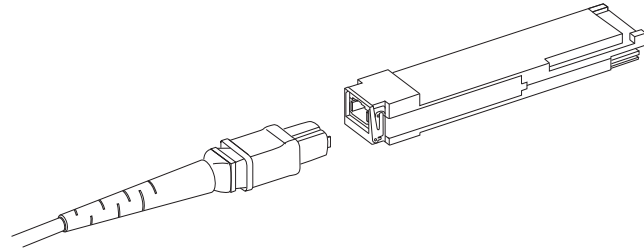

איור 7 כבל ומקמ"ש QSFP

התקנת כבל QSFP

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף כבל QSFP.

1. אם מקמ"ש ה-QSFP מוחלף, אחוז בתפס של ה-QSFP החדש ודחף את ה-QSFP לתוך המחבר שבלהב, עד שיישב במקומו היטב. ה-QSFP מתוכנן להיכנס לתוך המחבר בדרך אחת בלבד. לאחר ההתקנה, נורית המצב תהבהב בתחילה בכתום ולאחר מכן תאיר בכתום קבוע.
2. אחוז בבית הגומי של כבל ה-QSFP ודחף אותו לתוך מקמ"ש ה-QSFP עד שיישב היטב במקומו. בית הכבל מתוכנן להיכנס לתוך ה-QSFP בדרך אחת.
- נורית המצב מאירה בכתום קבוע, עד להכנסת שני קצוות הכבל ויצירת הקישור. כאשר נוצר קישור, הנורית מאירה בירוק קבוע.
3. חזור על השלבים עבור כל כבל המחייב החלפה.
4. לאחר חיבור כל הכבלים, עיין במדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה Fabric לפרטים על הליך קביעת התצורה.

תצורות אפשריות לכבל QSFP

האיור הבא ממחיש תצורה אפשרית אחת של כבל QSFP, בין שתי תושבות 8510 Series. ניתן לחבר עד שש תושבות 8510 סמוכות, כל עוד כל אחת משתי הליבות בתושבת אחת מחוברת עם כל אחת משתי הליבות בתושבת הבאה. תצורה זו מספקת ריבוי ערוצים Inter-Chassis Link (ICL) בין התושבות, דבר המבטיח יתירות. מומלץ לבצע חיבורים מקביליים בין להבי ליבה, אולם קיימת תמיכה גם בחיבור מקבילי וגם בחיבור הכל-לכל.

שים לב שתפס הדופלקס שבקצה ה-mSFP של הכבל צבעו שחור, לזיהוי קל יותר. לרשימה של כבלים אופטיים mSFP מאושרים עבור להב היציאות FC8-64, עיין בנספח.

אם נעשה שימוש ב-ISL Trunking, קבץ את הכבלים לפי קבוצת עורקים. היציאות מקודדות בצבעים כדי לציין את היציאות שניתן להשתמש בהן באותה קבוצת ISL Trunking: שמונה יציאות מסומנות באליפסות שחורות מלאות ושמונה יציאות מסומנות באליפסות לא מלאות. לרשימה של מהירויות ומרחקים נתמכים בכבלים, עיין בנספח.

התקנת כבלי QSFP (אופציונלי)

השתמש בהליך זה כדי להסיר ולהתקין מחדש כבל QSFP.

הערה

ניתן להשתמש ביציאות QSFP רק עם רשיון Inter-Chassis Link (ICL). לאחר הוספה או הסרה של רשיון, מבוצעת אכיפת רשיון על היציאות רק כאשר הפקודות **portdisable** ו-**portenable** מופעלות על היציאות. יש להתקין רשיון ICL על כל ה-Brocade Backbones היוצרים את חיבור ה-ICL. ניתן לשלב עד שש תושבות Brocade 8510 Series ממוכות באמצעות כבלי QSFP.

הערה

עבור Brocade 8510 Backbones, ניתן להשתמש בכבל QSFP מסחרי באורך של עד 50 מטר ככבל ICL.

שים לב

עבור דגמי Series 8510, אם לא נעשה שימוש בכבלי QSFP, ודא שאטמי הגומי מורכבים על מקמ"שי ה-QSFP.

בטבלה הבאה מתוארות התבניות של נוריות יציאות המחוברים והפעולות המומלצות עבור תבניות אלו.


טבלה 2 נוריות של יציאות מחברי QSFP

מטרת הנורית	צבע	מצב	פעולה מומלצת
מצב מחבר QSFP	ללא אור (נורית כבויה)	אין מודול QSFP, כל ארבע יציאות ה-QSFP מנוטרלות	לא נדרשת פעולה אם אין QSFP, או ודא שה-QSFP מוכנס עד הסוף.
כתום קבוע		מודול QSFP מוכנס, אבל בכל ארבע היציאות אין אור/אין סנכרון.	לא נדרשת פעולה אם מותקן רק QSFP, או ודא שהכבל מחובר כהלכה. אם הנורית נותרת כתומה, פנה אל ספק ה-Brocade DCX 8510-4.
כתום מהבהב		היציאה מנוטרלת או לא תקינה, פעילות קישור FC, קיטוע, מצב לולאה חוזרת, גם במהלך מעבר בין הכנסת כבל QSFP ואישור.	בדוק את הודעות המסוף או המתן שכל ארבע היציאות יהיו מקוונות.
ירוק קבוע		שני הקצוות של כבל ה-QSFP מוכנסים וכל היציאות מקוונות. נוצר קישור מלא.	לא נדרשת פעולה.

בצע הליך זה כדי להתקין את כבלי ה-QSFP. לפרטים על הליך קביעת התצורה והדרישות, ראה מדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה Fabric.

שים לב


אל תנתב את הכבלים לפני פתח פליטת האוויר, שממוקם בחלק העליון של צד היציאות של התושבת. אם נעשה שימוש בערכת Port Side Exhaust עם ה-Brocade DCX 8510-4, קיים גם פתח פליטה בחלק התחתון של צד היציאות של התושבת. השתמש באצבעות הכבלים האנכיות כדי להרחיק את הכבלים גם מפתח פליטה זה.

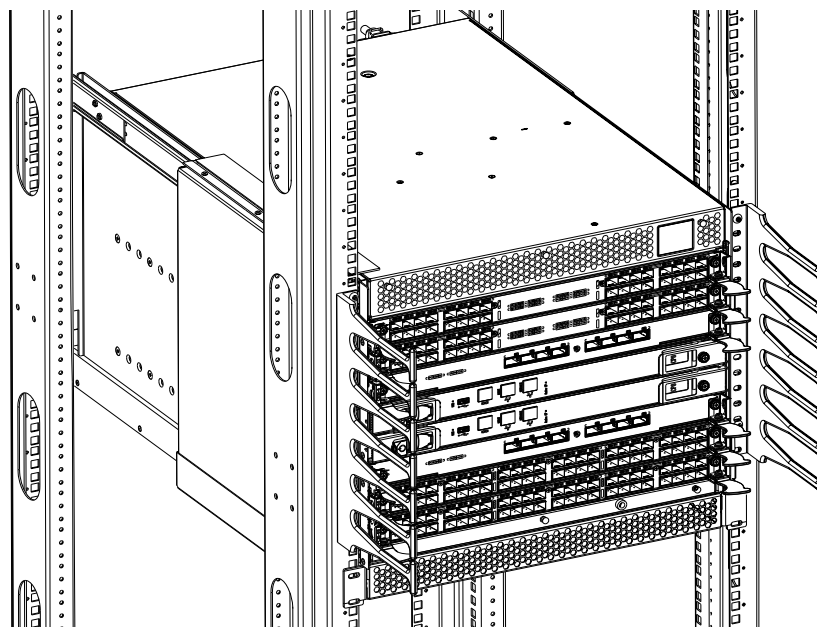

איור 5 מכלולי אצבעות אנכיות לניהול כבלים

חיווט בצפיפות גבוהה

להב היציאות בצפיפות גבוהה FC8-64 אינו יכול להשתמש בכבלי LC סטנדרטיים, מכיוון שה-pitch בין האותות האופטיים במקמ"ש המיני החדש SFP (mSFP) קטן יותר מאשר ב-SFPs הסטנדרטיים. אם יש צורך, אפשר להשתמש בכבלי רשת ובלוחות ממשקי חיווט כדי לחבר כבלים בגודל סטנדרטי ללהב. האיור להלן ממחיש את כבלי הרשת mSFP ל-SFP. להנחיות לניהול כבלים עבור פתרונות של יציאות בצפיפות גבוהה, ומספרי חלקים של כבלי רשת ולוחות ממשקי חיווט, ראה "מדריך נוהלי עבודה מיטביים: פתרונות לניהול כבלים בצפיפות גבוהה" (זמין בכתובת <http://www.brocade.com>).

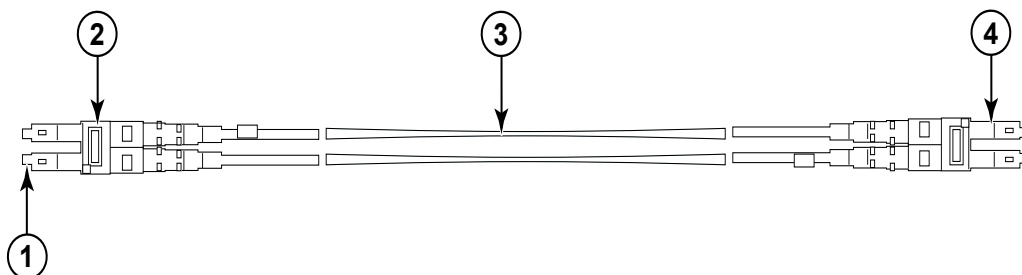

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 מחבר mSFP | 3 כבל 1.6 מ"מ |
| 2 תפס דופלקס (שחור) | 4 מחבר SFP |

איור 6 תכנון הכבל עבור כבלי הרשת של mSFP עבור להב היציאות בצפיפות גבוהה FC8-64

שים לב

שימוש בקו המתח הגבוה (200 עד 240 וולט ז"ח) מומלץ מאוד, תודות ליעילות שימור חשמל טובה יותר. עבור DCX 8510-4 או DCX-4S בעומס מלא, נדרש מתח של 200 עד 240 וולט ז"ח לשם זמינות גבוהה (יכולת להחלפה חמה של ספק זרם עם תקלה מבלי להשפיע על פעולת המערכת).

3. העבר את מתגי החשמל בספקי הזרם למצב I. מתגי החשמל מאירים בירוק כאשר הם במצב מופעל ומספקים חשמל.

4. בכל הפעלה של ה- Brocade DCX 8510-4, הוא מבצע בדיקה עצמית בהפעלה (POST). פעולת ה- POST נמשכת כ- 10 דקות ומושלמת כאשר פעילות נורית החיווי מציגה מצב תפעולי.

ניתן לעקוף POST באמצעות הפקודה **fastBoot** (אתחול מהיר). נוסף על כך, ניתן לנטרל POST באתחולים הבאים של ה- Brocade DCX 8510-4 באמצעות הפקודה **diagDisablePost**.

שים לב

חבר את המתג לרשת רק לאחר הגדרה של כתובות ה- IP.

ניהול כבלים

אצבעות ניהול הכבלים האנכיות מחוברות למעמד באחד מצדי דלת התושבת ומאפשרות ניהול פשוט של הכבלים. ניתן להתקין את האצבעות מבלי להפריע לשירות.

נתב את הכבלים לאורך חזית הלהבים, כדי להשאיר את הנוריות גלויות. השאר חלק רפוי של מטר אחד לפחות בכל כבל סיבים אופטיים, כדי לספק מקום להסרה והחלפה של הלהבים.

שים לב

הרדיוס המינימלי שניתן לכופף כבל של 50 מיקרון בעומס מתיחה מלא הוא 5 ס"מ. עבור כבל ללא עומס מתיחה, המינימום הוא 3 ס"מ.

את הכבלים ניתן לארגן ולנהל במגוון דרכים, לדוגמה, באמצעות תעלות כבלים בצידי הארון או לוחות ממשקי חיווט לצמצום ניהול הכבלים. להלן רשימת המלצות:

הערה

אין להשתמש ב"אזיקונים" עבור כבלים אופטיים, מכיוון שהם מתחממים יתר על המידה בקלות ועלולים לפגוע בסיבים האופטיים.

- יש להכין תוכנית למרחב המעמד לשם ניהול כבלים, לפני התקנת המתג.
- יש להשאיר חלק רפוי של 1 מטר לפחות עבור כל כבל יציאה. החלק הרפוי משאיר מקום להסרה ולהחלפה של המתג, מאפשר תנועה בשוגג של המעמד ומסייע למנוע כיפוף של הכבלים לקוטר קטן מקוטר הכיפוף המינימלי.
- אם נעשה שימוש ב- Brocade ISL Trunking, שקול לקבץ את הכבלים לפי קבוצות עורקים. הכבלים שבשימוש בקבוצות עורקים חייבים לעמוד בדרישות ספציפיות, כמתואר במדריך למנהל מערכת של Fabric OS.
- לתחזוקה קלה יותר, סמן את כבלי הסיבים האופטיים ורשום את ההתקנים שאליהם הם מחוברים.
- השאר את הנוריות גלויות לעין, על-ידי ניתוב כבלי היציאות וכבלים אחרים הרחק מהנוריות.
- השתמש ברצועות מסוג Velcro® כדי לאבטח ולארגן את כבלי הסיבים האופטיים.

1. הוצא את Brocade DCX 8510-4 מהאריזה.
 - a. חתוך את הסרטים שעוטפים את האריזה.
 - b. הסר את המכסה והערכות והקלקר מהחלק העליון של התושבת.
 - c. הרם והוצא את קופסת הקרטון מהתושבת והסר את שקית הפלסטיק שעוטפת את התושבת. שמור את חומרי האריזה לשימוש לשם החזרת התושבת הישנה.
 - d. אם יש להעביר את התושבת למיקום ההתקנה, השאר אותה על מגש ההובלה מפלסטיק.

הערה

- אריזת ה- Brocade DCX 8510-4 אינה כוללת משטח עץ וכנים. התושבת מונחת על גבי מגש ההובלה מפלסטיק.
2. השתמש במגבה או בכלי מתאים אחר כדי להעביר את התושבת החדשה לאזור ההתקנה. הדלתות צריכות להיות רחבות מ- 91 ס"מ כדי שהתושבת תוכל לעבור.
 3. הסר מהתושבת את ערכת Brocade DCX 8510-4 Port Side Exhaust (אם הוזמנה), ערכת האביזרים, קלקר האריזה ושקית הפלסטיק האנטי-סטטית הנח אותם בצד.
 4. הסר את דלת התושבת מה- Brocade DCX 8510-4.
 5. הסר את אצבעות ניהול הכבלים האנכיות.
 6. השתמש במגבה כדי להרים את התושבת לגובה המתאים. אם התושבת תותקן בארון, בצע את ההוראות של יצרן ערכת המעמד.
 7. אם מתאים, נעל את גלגלי המגבה.
 8. החלק בעדינות את התושבת אל משטח ההתקנה הסופי, וודא שהיא עדיין נתמכת בזמן ההעברה.
 9. ודא שהתושבת ממוקמת כך שלצד ללא היציאות תהיה גישה לשאיבת אוויר (קר).
 10. התקן חזרה את אצבעות ניהול הכבלים האנכיות.
 11. התקן חזרה את הדלת. חובה להתקין את הדלת לשם תאימות EMI.

אספקת חשמל ל- Brocade DCX 8510-4

בצע את השלבים הבאים כדי לספק חשמל לתושבת.



סכנה

השתמש בכבלי החשמל המצורפים. ודא ששקע החשמל במתקן הוא מהסוג המתאים, מספק את המתח המתאים ומארק כהלכה. (D004)

1. חבר את כבלי החשמל לשני ספקי הזרם.
2. חבר את כבלי החשמל למקור חשמל עם מתח של 200 עד 240 וולט ז"ח, 47 עד 63 הרץ או לחילופין, למקור חשמל עם מתח של 110 עד 120 וולט ז"ח, 47 עד 63 הרץ. אם נעשה שימוש בלהבי יישומים בתושבת, האפשרות של 200 עד 240 וולט ז"ח דרושה על מנת להשיג יתירות של אספקת חשמל.

פריטים הכלולים עם Brocade DCX 8510-4

ל- Brocade DCX 8510-4 מצורפים הפריטים הבאים:

- תושבת Brocade DCX 8510-4 עם:
 - להבי מעבד שליטה (CP8)
 - להבי מתג ליבה (CR16-4)
 - להבי כניסה, להבי יישומים ולהבי הצפנה (מצורפים, בהתאם למפרט הלקוח)
 - לוחות תותב לחריץ להב (עבור חריצים שאינם מאוכלסים בלהבים)
 - ערכת Port Side Exhaust (מצורפת, בהתאם למפרט הלקוח)
 - כרטיסי WWN
 - לוח קדמי של WWN (לוחית לוגו)
 - ספקי זרם
 - לוח תותב לספק זרם (מצורף אם ישנו רק ספק זרם אחד)
 - מכלולי מפוח
 - מכלולי אצבעות לניהול כבלים
 - דלת תושבת
- ערכת אביזרים, המכילה את הפריטים הבאים:
 - מדריך התחלה מהירה ל- Brocade DCX 8510-4 Backbone
 - תקליטור תיעוד Brocade (מכיל מסמכים הקשורים ל- Brocade DCX 8510-4)
 - רצועה להארקת חשמל סטטי
 - התקן USB
 - כבל טורי RS-232. כבל ה- RS-232 מצויד במחבר בקצה אחד שניתן להסירו כדי לספק מחבר מסוג RJ-45.
 - ערכת הרכבה במעמד Brocade DCX 8510-4, DCX-4S עם הוראות
- הזמן את המקמ"שים האופטיים מתוצרת Brocade (SFP+, SFP, mSFP ו-QSFP). ה- Brocade DCX 8510-4 תומך במקמ"שים מסוג SWL, LWL ו-ELWL. mSFPs ו-QSFPs הם מקמ"שי SWL בלבד.

הערה

לקבלת מידע על המקמ"שים SFP+, SFP, mSFP ו-QSFP שמתאימים ל- Brocade DCX 8510-4, עבור אל http://www.brocade.com/downloads/documents/matrices/Brocade_Compatibility_Matrix.pdf

הוצאה מאריזה והתקנה של Brocade DCX 8510-4

השתמש בהליך הבא כדי להוציא מהאריזה ולהתקין את Brocade DCX 8510-4.

התראה



השתמש בנהלי הרמה בטוחה בעת הזזת המוצר. (C015)

הערה

מכשיר Brocade DCX 8510-4 מאוכלס במלואו (ארבעה כרטיסי יציאות FC16-48, 192 יציאות) שוקל 68 ק"ג לערך ומחייב שימוש במגבה הידראולי או ידני להתקנה.

השליבים הבאים נדרשים כדי להבטיח התקנה והפעלה נכונה.

1. ספק מרווח בגובה 9 יחידות מעמד (9U), בעומק 61.19 ס"מ וברוחב 43.74 ס"מ. 1U שווה ל- 4.45 ס"מ. אם אינך משתמש בערכת Port Side Exhaust המצורפת, המרווח צריך להיות 8 יחידות מעמד (8U) בלבד.

תכנן את ההתקנה של Brocade DCX 8510-4 כך שהצד ללא היציאות יפנה למעבר כניסת האוויר. ניתן להתקין את Brocade DCX 8510-4 בכיוון השני, כל עוד יכולת הטיפול ודרישות הקירור נשמרות.

2. ודא שזמינים מעגלי חשמל ייעודיים עם המאפיינים הבאים:

הערה

לפרטים על הדרישות הספציפיות, אשר תלויות בתצורת התושבת שברשותך, ראה "מפרט חשמל" בנספח "מפרט".

-
- 200 – 240 וולט ז"ח, 50–60 הרץ (שני מעגלים נפרדים) - מומלץ לזמינות גבוהה וניצול מרבי של הלהב
 - שני כבלים עבור שירות 200 - 240 וולט ז"ח
 - הגנה באמצעות מפסק אוטומטי, בהתאם לתקני החשמל המקומיים
 - מעגל ההזנה, הנתיך ועובי חוט החשמל מתאימים לדירוג החשמל שעל לוחית התושבת
 - מיקום קרוב לתושבת ונגיש בקלות
 - שקעים מוארקים שהותקנו על-ידי חשמלאי מורשה ותואמים לכבלי החשמל

שים לב

לעמידות מרבית לתקלות, חבר כל כבל חשמל למקור חשמל נפרד.

3. תכנן את ניהול הכבלים לפני התקנת התושבת.

ניתן לנהל את הכבלים במגוון דרכים, כגון על-ידי ניתוב הכבלים מתחת לתושבת, לאחד מצדי התושבת, דרך תעלות כבלים בצדי הארון או באמצעות לוחות ממשקי חיווט.

4. ודא שהפריטים הבאים זמינים לקביעת התצורה של ה- Brocade DCX 8510-4:

- תחנת עבודה עם הדמיית מסוף, כגון HyperTerminal
- כבל טורי (מצורף)
- שלושה כבלי Ethernet (כולל אחד רזרבי)
- גישה לשרת FTP לגיבוי תצורת המתג או לאיסוף נתוני פלט **supportsave** (אופציונלי)
- מפתח Brocade USB לאיסוף נתוני פלט **supportsave** (אופציונלי)
- מקמ"שים (נחושת ואופטיים) וכבלים תואמים

5. ודא שלפתחי כניסת האוויר ולפתחי האוויר מרווח פנוי של חמישה ס"מ לפחת.

6. ודא שטמפרטורת האוויר בצד כניסת האוויר נמוכה מ- 40 מעלות צלזיוס במהלך הפעולה.


טבלה 1 משימות התקנה, זמן ופריטים דרושים

משימת התקנה	הערכת זמן	פריטים נדרשים
הכנת האתר והוצאה מאריזה של Brocade DCX 8510-4	30 דקות	מפתח שקע של 1/2 אינץ' (להסרת בורגי המשטח). מברג פיליפס #2 (למסרק ניהול כבלים). מגבה משטח.
התקנת ערכת הרכבה במעמד או ערכת Port Side Exhaust	30 דקות	מגבה הידראולי או ידני, שמסוגל להרים לגובה של 140 ס"מ לכל הפחות, עם קיבולת מינימלית של 113 ק"ג. ה- Brocade DCX 8510-4 שוקל 68 ק"ג עם ארבעה כרטיסי יציאה FC16-48 מותקנים (192 יציאות).
התקנת ערכת הרכבה במעמד או ערכת Side Exhaust	30 דקות	בעת הרכבת Brocade DCX 8510-4 במעמד, עיין באחד או יותר מהבאים: הליך התקנה של ערכת Brocade Port Side Exhaust הליך התקנה של ערכת להרכבה אמצעית במעמד Brocade DCX 8510-4, DCX-4S או DCX-4S Rack, 8510-4
התקנת כבלי חשמל והפעלה של Brocade DCX 8510-4	20 דקות	כבלי חשמל (מצורפים לערכת האביזרים של Brocade DCX 8510-4).
יצירת חיבור טורי, כניסה למערכת Brocade DCX 8510-4 וקביעת תצורה של כתובות IP	20 דקות	כבל טורי (מצורף לערכת האביזרים). מחשב תחנת עבודה עם יציאה טורית או יציאת שרת מסוף ויישום הדמיית מסוף (כגון HyperTerminal). כתובות Ethernet IP עבור תושבת Brocade DCX 8510-4 ועבור שני להבי מעבדי הבקרה: סך הכל שלוש כתובות.
התקנת כבל Ethernet, פתיחת פעילות Telnet וקביעת תצורה של מזהה התחום, התאריך והשעה של Brocade DCX 8510-4 ופרמטרים נוספים של המערכת. אימות וגיבוי של התצורה.	20 דקות	חיווט Ethernet (אופציונלי) עבור גישת Telnet. עיין במדריך מדריך למנהל מערכת של מערכת הפעלה Fabric.
התקנת מקמ"שים, כנדרש	20 דקות (יותר אם נעשה שימוש בלהבי יציאות בצפיפות גבוהה)	מקמ"שים אופטיים SFP, +SFP, mSFP ו-QSFP כנדרש.
חיבור כבלי סיבים אופטיים, עניבות כבלים ומנחי כבלים	2-3 שעות	כבלי סיבים אופטיים, עניבות כבלים ומסרק כבלים.

הנחיות לתכנון אתר ובטיחות

הערה

קרא את הודעות הבטיחות לפני ההתקנה ("הודעות בטיחות").
קרא "מפרט חשמל" בנספח מדריך העזר לחומרה של Brocade DCX 8510-4 על מנת לתכנן את חיבורי החשמל כך שיעמדו בתקני אספקת החשמל, לפני התקנת התושבת.
כדי לתכנן את ניהול הכבלים, קרא "ניהול כבלים".

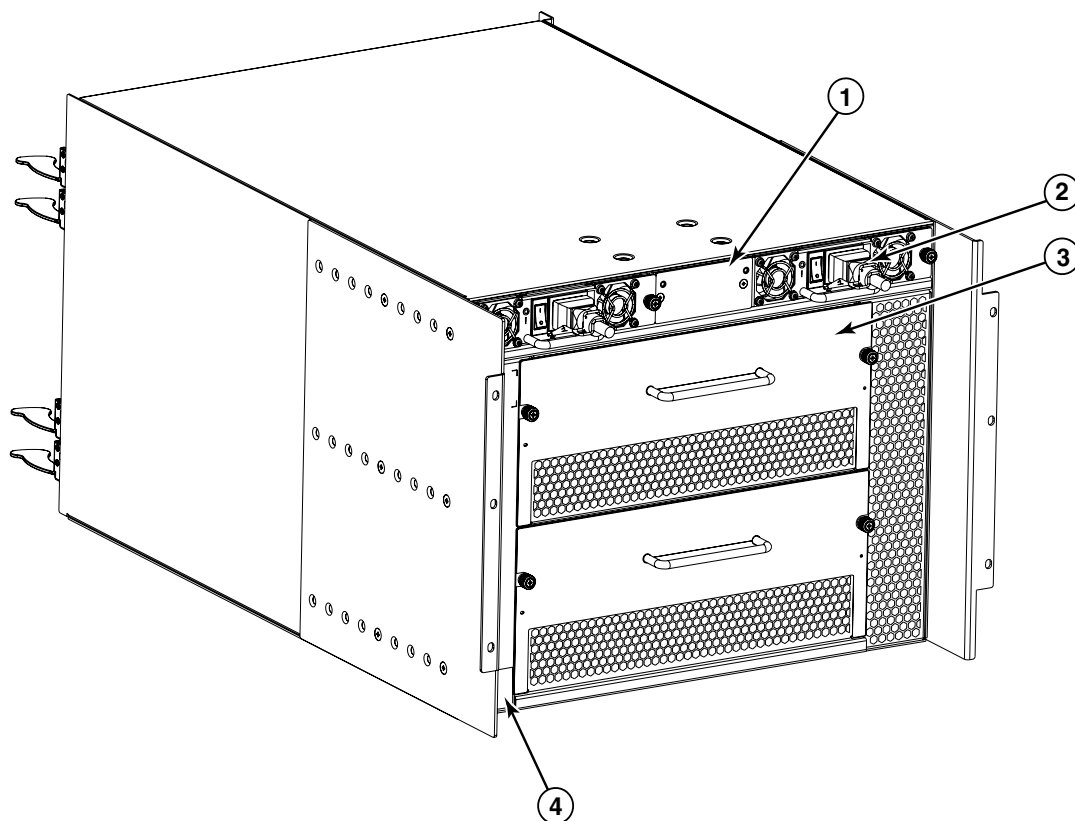

- 1 לוח קדמי של ה- WWN (לוחית לוגו - כרטיס WWN מאחור)
 2 ספק זרם (2x)
 3 מכלול מפוח (2x)
 4 מדבקה עם מספר סידורי ו- WWN

איור 4 הצד ללא יציאה של ה- Brocade DCX 8510-4 (תצורה לדוגמה)



זמן ופריטים הדרושים להתקנה

ניתן להתקין ולהגדיר את Brocade DCX 8510-4 בדרכים הבאות:

- כיחידה עצמאית על משטח ישר.
- בארון Electronic Industries Association (EIA) של 19 אינץ', באמצעות ערכת הרכבה במעמד Brocade DCX 8510-4, DCX-4S (ערכה של 27-31 אינץ' או 18-34 אינץ', בהתאם למעמד שבשימוש).
- בתושבת עם ערכת ה- Port Side Exhaust (מצורפת) במעמד מאושר.
- במעמד תקשורת (Telco) להרכבה אמצעית, באמצעות ערכת הרכבה אמצעית שזמינה מספק Brocade DCX 8510-4 (אופציונלי).

פרק זה מתאר כיצד להגדיר את Brocade DCX 8510-4 כיחידה עצמאית. לקבלת הוראות להתקנה במעמד, עיין במדריך המתאים, כמתואר בטבלה הבאה.


בטבלה הבאה מתוארות משימות ההתקנה וההגדרה העיקריות, הזמן המשוער שנדרש לכל אחת מהן והפריטים הדרושים להשלמת המשימה, בהתבסס על Brocade DCX 8510-4 מאוכלס במלואו (192 יציאות Fibre Channel באמצעות יציאות הלהבים FC16-48). תצורה עם מספר יציאות קטן יותר דורשת פחות זמן. הערכות זמן אלו יוצאות מנקודת הנחה שאתר ההתקנה מוכן וקיימת קישוריות מתאימה לחשמל ולרשת.

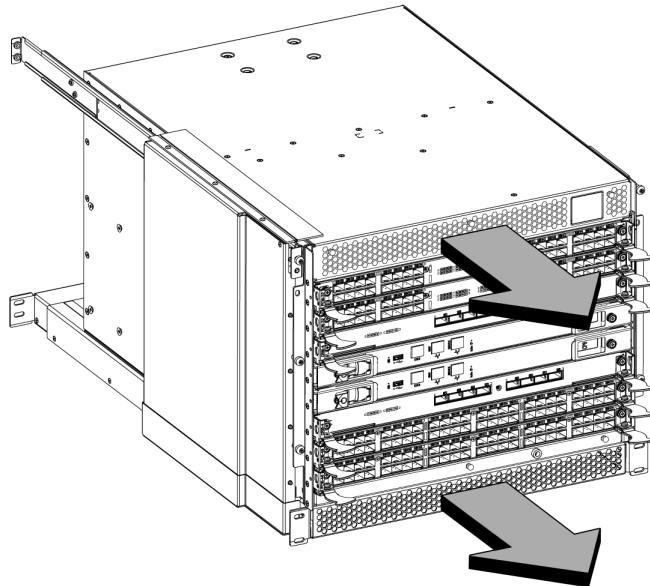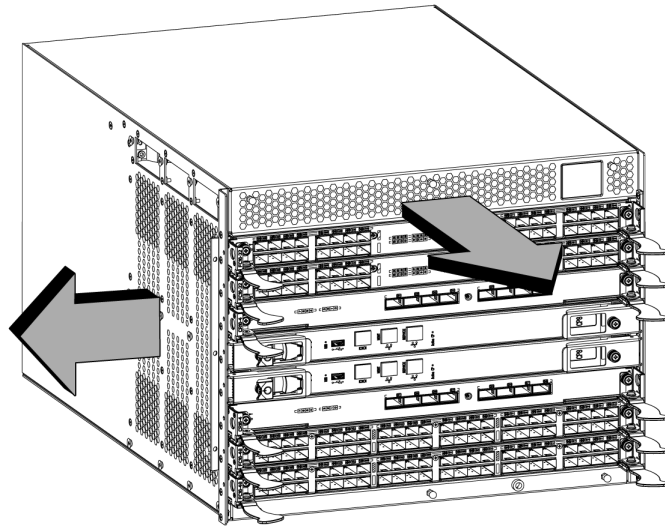


איור 3 השוואת זרימת אוויר של ה- Brocade DCX 8510-4 ללא ערכת Port Side Exhaust ועם ערכה מותקנת (תצורה לדוגמה)

Brocade DCX 8510-4, צד ללא יציאה

באיור הבא מוצגת תצורה לדוגמה של הצד ללא היציאה של ה- Brocade DCX 8510-4.

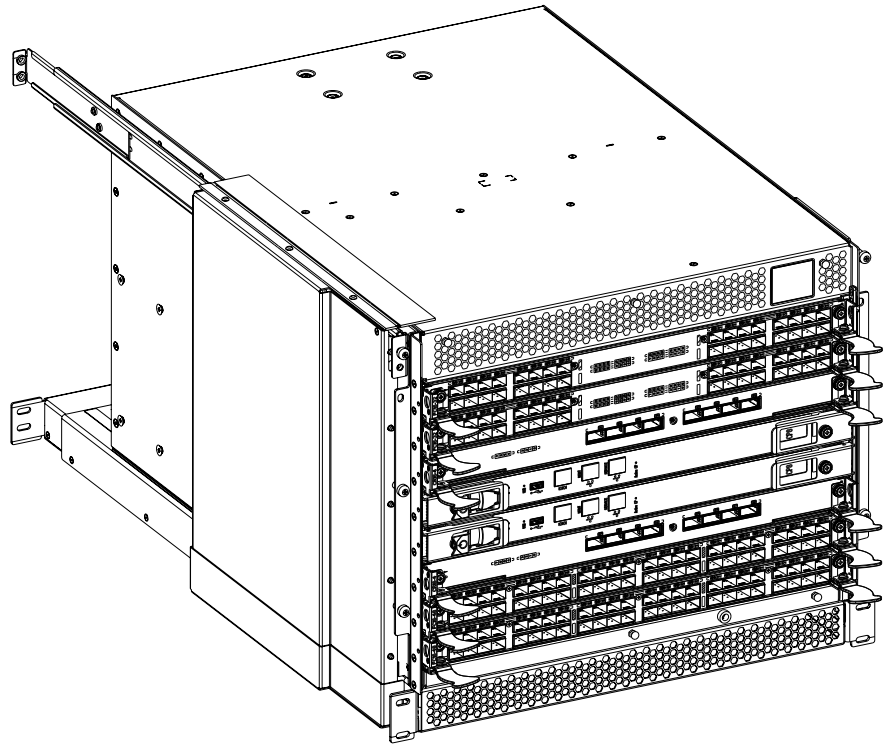

איור 2 צד יציאה של ה- Brocade DCX 8510-4 עם ערכת Port Side Exhaust מותקנת (תצורה לדוגמה)
האיור הבא ממחיש את השינוי בתבנית זרימת האוויר כאשר מותקנת ערכת Port Side Exhaust.

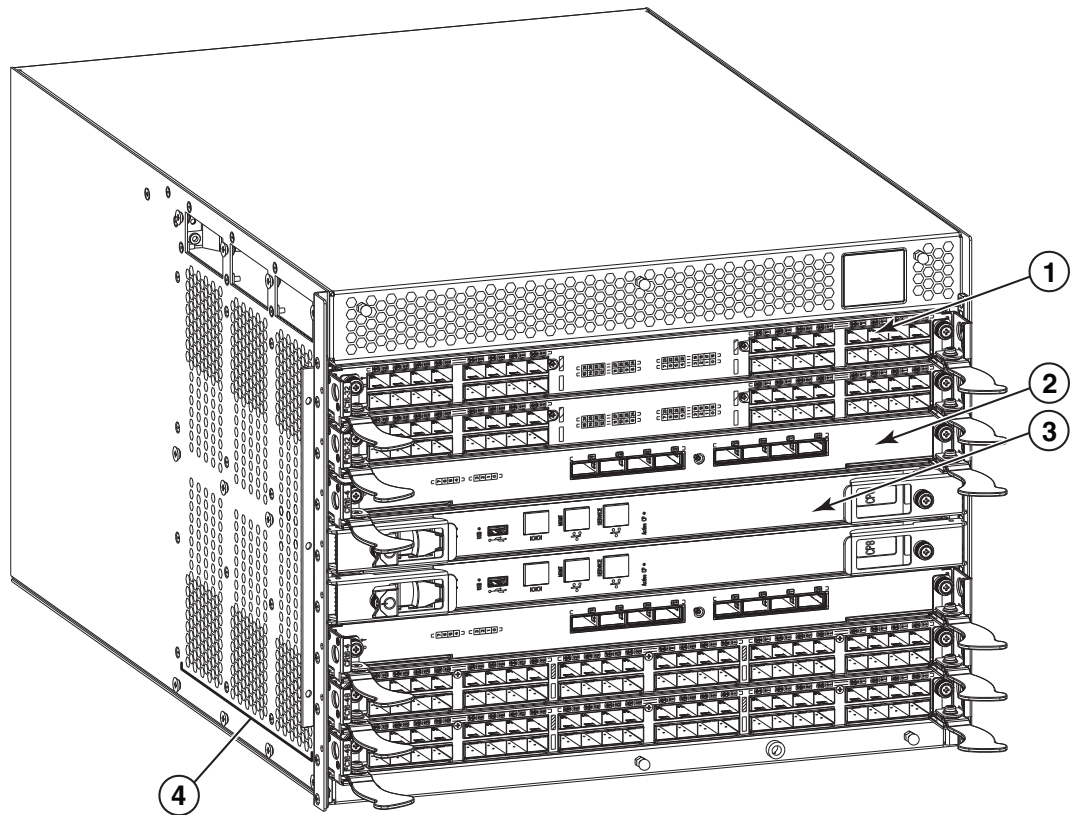

- | | |
|-------------------------------|---|
| להב יציאה FC16-48 (דוגמה, א4) | 1 |
| להב מתג ליבה (CR16-4) (2x) | 2 |
| להב מעבד בקרה (CP8) (2x) | 3 |
| פתח אזור | 4 |

איור 1 צד יציאה של ה- Brocade DCX 8510-4 (תצורה לדוגמה)

שים לב

על מנת לעמוד באישור EMI, יש להתקין את דלת ה-Brocade DCX 8510-4. מומלץ גם להתקין את כיסוי הגומי של היציאות בשקעים העיקריים של ה-QSFP של הלהב, אם לא נעשה שימוש בכבלי QSFP.

הודעות בטיחות

בעת שימוש במוצר, הישמע להודעות הסכנה, האזהרה וההתראה במדריך זה. ההודעות נלוות בסימנים שמייצגים את החומרה של מצב הבטיחות.

הערה

הודעות בטיחות מתורגמות נמצאות בפרסום הודעות הבטיחות של מוצר Brocade, שנמצא בתקליטור המצורף למוצר.

הודעות הסכנה וההתראה רשומות לפי סדר מספרי המבוסס על מספר הזיהוי שלהן, אשר מוצג בסוגריים. לדוגמה, (D004), בסוף כל הודעה. השתמש במספר זיהוי זה כדי לאתר את התרגום של הודעות סכנה והתראה אלו בהודעות הבטיחות של מוצר Brocade.

הודעות סכנה

הודעת סכנה מציינת מצב שעלול להיות קטלני או מסוכן ביותר לאנשים. סימן ברק נלווה להודעת הסכנה כדי לציין מצב של סכנה מחשמל. לפני התקנת מכשיר זה או טיפול בו, קרא והישמע להודעת הסכנה הבאה.

סכנה



השתמש בכבלי החשמל המצורפים. ודא ששקע החשמל במתקן הוא מהסוג המתאים, מספק את המתח המתאים ומוארק כהלכה. (D004)

הודעות התראה

הודעת התראה מציינת מצב שעלול להיות מסוכן לאנשים, עקב מצב קיים. לפני התקנת מכשיר זה או טיפול בו, קרא והישמע להודעת ההתראה הבאה.

התראה



השתמש בנהלי הרמה בטוחה בעת הזזת המוצר. (C015)

Brocade DCX 8510-4, צד היציאה

באירורים הבאים מוצגת תצורה לדוגמה של צד היציאה של ה-Brocade DCX 8510-4.

הערה

זרימת האוויר ב-Brocade DCX 8510-4 מגיעה מהצד ללא היציאה (ללא כבל) בצד שמאל של התושבת, כאשר מביטים מצד היציאה. אם תשתמש בערכת Port Side Exhaust (פליטת צד יציאה), פתחי האוויר נמצאים בצד היציאה שבתושבת.

במדריך זה

- מבוא 301
- הודעות בטיחות 302
- Brocade DCX 8510-4, צד היציאה 302
- Brocade DCX 8510-4, צד ללא יציאה 305
- זמן ופריטים הדרושים להתקנה 306
- הנחיות לתכנון אתר ובטיחות 307
- פריטים הכלולים עם Brocade DCX 8510-4 309
- הוצאה מאריזה והתקנה של Brocade DCX 8510-4 309
- אספקת חשמל ל- Brocade DCX 8510-4 310
- ניהול כבלים 311
- התקנת כבלי QSFP (אופציונלי) 313
- יצירת חיבור טורי וכניסה אל Brocade DCX 8510-4 316
- קביעת תצורה של כתובות IP 318
- יצירת חיבור Ethernet 319
- התאמה אישית של שם מתג 319
- התאמה אישית של שם תושבת 320
- הגדרת מזהה התחום 320
- אימות תכונת ה- PID המתמיד 320
- אישור רשיונות תוכנה 323
- גיבוי התצורה 324

מבוא

מדריך זה מספק הוראות לביצוע מהיר של הוצאה מאריזה, התקנה והגדרה של Brocade DCX 8510-4 כיחידה עצמאית. שים לב לתיעוד הנוסף הבא:

- לקבלת הוראות מפורטות להתקנה וקביעת תצורה, עיין במדריך העזר של חומרת *Brocade DCX 8510-4 Backbone*.
 - לקבלת הוראות התקנה ספציפיות למעמד, עיין בהליכים המתאימים להתקנה במעמד או הרכבה אמצעית.
- ניתן להתקין את Brocade DCX 8510-4 בדרכים הבאות:
- כיחידה עצמאית על משטח ישר.
 - בתושבת עם ערכת ה- Port Side Exhaust (מצורפת) במעמד שמושר על-ידי Brocade.
 - בארון Electronic Industries Association (EIA) של 19 אינץ', באמצעות ערכת הרכבה במעמד Brocade 8510-4, DCX-4S (ערכה של 27-31 אינץ' או 18-34 אינץ', בהתאם למעמד שבשימוש).
 - במעמד תקשורת (Telco) להרכבה אמצעית, באמצעות ערכת הרכבה אמצעית במעמד Brocade 8510-4, DCX-4S שזמינה מספק Brocade DCX 8510-4 (אופציונלי).
- שלבי קביעת התצורה הבסיסיים הנדרשים להגדרת ה- Brocade DCX 8510-4 Backbone מפורטים במדריך זה. מידע נוסף על קביעת תצורה ניתן במדריך העזר *Brocade DCX 8510-4 Backbone and the Fabric OS* למנהל.

.Copyright © 2011, Brocade Communications Systems, Incorporated

Brocade, B-wing, BigIron, Brocade, DCX, DCFM, Fabric OS, FastIron, IronView, NetIron, ServerIron, SAN Health, Turbolron, Wingspan הם סימנים מסחריים רשומים ו- Brocade Assurance, Brocade NET Health, Brocade One, Brocade Extraordinary Networks, MyBrocade, VCS ו- VDX הם סימנים מסחריים של Brocade Communications Systems, Inc בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. שמות מותגים, מוצרים או שירותים אחרים שמוזכרים הם או עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של בעליהם בהתאמה.

שים לב: מסמך זה נועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בנוגע לכל ציוד, תכונות של ציוד או שירותים המוצעים או שיהיו מוצעים על-ידי Brocade. Brocade שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה בכל עת, ללא הודעה, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות על השימוש בו. מסמך למטרות מידע זה מתאר תכונות שיייתכן ואינן זמינות כרגע. לקבלת מידע על תכונות זמינות מוצרים, פנה אל משרד המכירות של Brocade. ייצוא של נתונים טכניים הכלולים במסמך זה עשוי לחייב רשיון ייצוא מממשלת ארצות הברית.

למחברים ול- Brocade Communications Systems, Inc לא תהיה חבות או אחריות כלשהי לכל אדם או ישות בכל הנוגע להפסדים, עלות, חבות או נזקים הנובעים מהמידע הכלול בספר זה או בתוכניות המחשב הנלוות אליו.

המוצר המתואר במסמך זה עשוי להכיל תוכנת "מקור פתוח" שמכוסה ברשיון ציבורי כללי של GNU או בהסכמי רשיון אחרים של מקור פתוח. כדי לברר איזו תוכנת קוד פתוח כלולה במוצרי Brocade, להציג את תנאי הרישוי הישימים לתוכנות מקור פתוח ולהשיג העתק של קוד מקור התכנות, בקר בכתובת <http://www.brocade.com/support/oscd>.

Brocade Communications Systems, Incorporated

מטה אסיה האוקיינוס השקט
Brocade Communications Systems China HK, Ltd.
No. 1 Guanghua Road
Chao Yang District
Units 2718 and 2818
Beijing 100020, China
טל: +8610 6588 8888
פקס: +8610 6588 9999
דוא"ל: china-info@brocade.com

מטה ארגוני ומטה אמריקה הלטינית
Brocade Communications Systems, Inc.
130 Holger Way
San Jose, CA 95134
טל: 1-408-333-8000
פקס: 1-408-333-8101
דוא"ל: info@brocade.com

מטה אסיה האוקיינוס השקט
Brocade Communications Systems Co., Ltd
(Shenzhen WFOE)
Citic Plaza
No. 233 Tian He Road North
Unit 1308 – 13th Floor
Guangzhou, China
טל: +8620 3891 2000
פקס: +8620 3891 2111
דוא"ל: china-info@brocade.com

מטה אירופה
Brocade Communications Switzerland Sàrl
Centre Swissair
Tour B - 4ème étage
29, Route de l'Aéroport
Case Postale 105
CH-1215 Genève 15
שוויץ
טל: +41 22 799 5640
פקס: +41 22 799 5641
דוא"ל: emea-info@brocade.com

היסטוריית מסמך

תאריך פרסום	סיכום שינויים	מספר פרסום	כותרת מסמך
אפריל 2011	מסמך חדש	53-1002178-01	מדריך התחלה מהירה Brocade DCX 8510-4 Backbone
אוגוסט 2011	מספר שינויים קטנים, כולל גרפיקה חדשה, טקסט גנרי, קישור מקוון חדש, כתובת IP והבהרות PID.	53-1002178-02	מדריך התחלה מהירה Brocade DCX 8510-4 Backbone



53-1002367-01
8 באוגוסט 2011

Brocade DCX 8510-4 Backbone

מדריך להתחלה מהירה

BROCADE

53-1002367-01

